

Notice d'utilisation



Appareil de mesure universel ALMEMO® 8390-2

V1.0
13.11.2003

Notice d'utilisation

Appareil de mesure universel

ALMEMO[®] 8390-2

En complément, consulter le Guide ALMEMO[®]

Table des matières

	Page
1. INTRODUCTION	4
1.1 Fonctions	4
1.2 Eléments de service	9
2. MISE EN SERVICE	11
3. ALIMENTATION	12
3.1 Alimentation par adaptateur secteur	12
3.2 Alimentation en tension continue (option U)	12
3.3 Alimentation des capteurs	12
3.4 Conservation des données, réinitialisation	12
4. RACCORDEMENT DES CAPTEURS	13
4.1 Capteurs de mesure	13
4.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires	13
5. AFFICHEUR ET CLAVIER	15
5.1 Afficheur	15
5.2 Sélection et activation de fonction, réglage de la langue	17
5.3 Clavier	19
5.4 Saisie des données	19
6. MESURE	21
6.1 Scrutation continue des points de mes., affichage d'un point	21
6.1.1 Sélection de la mesure et du point de mesure	21
6.1.2 Mémorisation des valeurs min et max	22
6.2 Correction et compensation des mesures	22
6.2.1 Mise à zéro de la mesure	23
6.2.2 Compensation de capteur, zéro et pente	23
6.2.3 Saisie de la consigne	24
6.2.4 Compensation de soudure froide	25
6.2.5 Compensation de pression atmosphérique	26
6.2.6 Compensation en température	26
6.3 Scrutations des points de mesure et édition des données	27

6.3.1	Scrutation unique des points de mesure	27
6.3.2	Scrutation cyclique des points de mesure	27
6.3.3	Formats de sortie	28
6.3.4	Edition manuelle des données	29
6.4	Calcul de valeur moyenne	30
6.4.1	Stabilisation de la mesure par calcul de moyenne mobile	30
6.4.2	Mode moyenne	30
6.4.3	Calcul de moyenne sur la durée entre départ et arrêt	31
6.4.4	Calcul de moyenne sur des mesures individuelles	32
6.4.5	Mesure de débit volumique	33
6.4.6	Calcul cyclique de moyenne	34
7.	PROGRAMMATION DES CAPTEURS	35
7.1	Sélection du canal d'entrée	35
7.2	Verrouillage de la programmation des capteurs	35
7.3	Valeurs limites	36
7.4	Valeurs de correction	36
7.5	Echelle, réglage du point décimal	37
7.6	Changement de l'unité	38
7.7	Choix de la plage de mesure	38
8.	SORTIE ANALOGIQUE	42
8.1	Mise à l'échelle	42
9.	CONFIGURATION DE L'APPAREIL	43
9.1	Date et heure	43
9.2	Vitesse de transfert, format de données	43
9.3	Adresse d'appareil et mise en réseau	44
10.	RECHERCHE DES DÉFAUTS	45
11.	COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE	46
	ANNEXE	47
	Caractéristiques techniques	47
	Aperçu des produits	48
	Index des mots clés	49
	Vos contacts	52

1. Introduction

L'appareil de mesure universel ALMEMO® 8390-2 est un nouveau venu dans la gamme unique en son genre d'appareils de mesure. Tous sont équipés du système de connecteurs ALMEMO® breveté par la société Ahlborn. Le connecteur intelligent ALMEMO® offre des avantages décisifs dès le raccordement des capteurs et des périphériques car tous les paramètres sont mémorisés dans le connecteur sur une EEPROM et qu'ainsi par le simple fait de brancher, toute programmation devient inutile.

Tous les capteurs et modules de sortie se raccordent sur tous les appareils ALMEMO® de la même manière. Le fonctionnement et la programmation de toutes les unités est identique. C'est pourquoi les points suivants, valables pour tout appareil du système de mesure ALMEMO®, sont décrits de manière exhaustive dans le guide ALMEMO®, également livré avec tout appareil :

- Présentation approfondie du système ALMEMO® (guide chap.1),
- Présentation des fonctions et plages de mesure des appareils (gde chap.2),
- Tous les capteurs avec notions fondamentales, utilisation et caractéristiques techniques (guide chap.3),
- Possibilités de raccordement de vos propres capteurs (guide chap.4),
- Tous modules de sortie analogiques et numériques (guide chap.5.1),
- Modules d'interface RS232, fibre opt., Centronics, Ethernet (guide ch.5.2),
- Système complet de mise en réseau ALMEMO® (guide chap.5.3),
- Toutes les fonctions et leur manipulation par l'interface (guide chap.6)
- Liste complète des cdes d'interface av ttes les impressions type (gde ch.7)

La présente notice ne reprend que les seules les caractéristiques et éléments de manipulation spécifiques à l'appareil. C'est pourquoi dans les chapitres sur l'utilisation par le clavier, vous trouverez souvent des renvois à des explications plus détaillées dans le guide (guide x.x.x).

1.1 Fonctions

L'appareil de mesure compact et universel ALMEMO® 8390-2 possède une entrée mesure pour tous les capteurs ALMEMO®. Avec 4 voies dans les connecteurs de capteur et 70 plages de mesure, vous disposez d'un nombre illimité de possibilités de mesure. On peut connecter sur la prise de sortie les modules de sortie ALMEMO®, la sortie analogique et les interfaces numériques. Une ou deux sorties analogiques intégrées sont disponibles en option. On peut aussi mettre plusieurs appareils en réseau par le biais de répartiteurs ALMEMO® ou par interface RS485 (option). La manipulation s'effectue par clavier et un afficheur LCD 8½ chiffres intégrés. Vous pouvez activer de nombreuses fonctions soit automatiquement, soit individuellement, pour évaluer de façon optimale tous les capteurs, pour la séquence de scrutation et pour la sortie universelle des données. Une série de fonctions spéciales ne sont accessibles

que par l'interface.

PROGRAMMATION DES CAPTEURS

Les voies de mesures sont programmées automatiquement et entièrement par les connecteurs ALMEMO®. L'utilisateur peut cependant compléter ou modifier à volonté la configuration, aussi bien par le clavier que par l'interface.

Plages de mesure

Pour les capteurs à caractéristique non linéaire comme c'est le cas pour 10 types de thermocouples, les capteurs CTN et Pt100, les capteurs infrarouge ainsi que les capteurs d'écoulement (anémomètres à hélice, à fil chaud, tube de Pitot) il existe des plages de mesure correspondantes. Pour les capteurs d'humidité, il existe en plus des canaux de fonction calculant également les grandeurs point de rosée, rapport de mélange, pression de vapeur et enthalpie. Les capteurs complexes physico-chimiques sont également gérés. Les valeurs de mesure des autres capteurs peuvent être acquises sans problème par des plages tension, courant et résistance avec mise à l'échelle individuelle dans le connecteur. Les capteurs existants sont utilisables sans autre formalité, il suffit de raccorder le bon connecteur ALMEMO® simplement par ses bornes à vis. En outre, il existe des connecteurs d'adaptation à microcontrôleur intégré pour les signaux d'entrée numériques, les fréquences et impulsions. Presque tous les capteurs peuvent ainsi être raccordés à tout appareil de mesure ALMEMO® et échangés entre eux, sans devoir procéder à un quelconque réglage.

Canaux de fonction

Vous pouvez programmer les valeurs max, min, moyennes ou les différences, le débit volumique ou la température radiante à bulbe humide en tant que canaux de fonction, puis les traiter et les imprimer comme des points de mesure normaux.

Unité

L'unité sur 2 caractères peut être changée pour chaque canal de mesure, de sorte que l'unité correcte apparaisse toujours à l'affichage et à l'impression, p. ex. en raccordant un transmetteur. La conversion des °C en °F s'effectue automatiquement sur l'unité correspondante.

Libellé de valeur de mesure

Un libellé alphanumérique sur dix chiffres sert à identifier les capteurs. Il se saisit par l'interface et apparaît ensuite à l'impression ou lors de la valorisation PC à l'écran.

Correction de valeur mesurée

La mesure de chaque canal peut être corrigée en zéro et en pente, de sorte que même les capteurs devant normalement être ajustés au préalable (allongement, force, pH), puissent être échangés. Réglage du zéro et partiellement de la pente, par pression sur une touche.

Mise à l'échelle

A l'aide de la base et du facteur, on peut de plus mettre à l'échelle la mesure corrigée de chaque voie de mesure en zéro et en pente. Le réglage du point décimal s'effectue grâce à l'exposant. Les valeurs d'échelle se calculent également automatiquement par mise à zéro et saisie de consigne.

Valeurs limites et alarme

Pour chaque canal de mesure il est possible de définir deux limites (1 max et 1 min). En cas de dépassement, vous disposez de contacts d'alarme par le biais de modules de sortie relais. L'hystérésis est de 10 chiffres (digits) en série, mais il est également réglable. Vous pouvez en outre utiliser les dépassements de limites pour lancer ou arrêter un enregistrement de mesures.

Verrouillage du capteur

Toutes les données de capteur mémorisées dans l'EEPROM du connecteur peuvent être protégées contre tout accès involontaire au moyen d'un verrouillage à plusieurs niveaux.

MESURE

Chaque capteur dispose de 4 voies de mesure maxi, il est donc possible de lire des capteurs doubles, des capteurs à des échelles différentes ou des capteurs à canaux de fonction. Les voies de mesure se sélectionnent par clavier, successivement en avant ou en arrière. Le point de mesure sélectionné est scruté à la vitesse de 2.5 ou 10 mesures/seconde, la mesure est calculée et éditée à l'écran ainsi que, si elle existe, sur une sortie analogique.

Mesure

Affichage en continu de la valeur de mesure du point sélectionné avec zéro automatique ainsi que correction de la mesure ou nouvelle échelle au choix.

La rupture de ligne est détectée sur la plupart des capteurs (sauf pour les connecteurs avec shunt, diviseurs ou électronique additionnelle).

Fonctions de mesure

Pour une acquisition optimale des mesures, certains capteurs nécessitent des fonctions spéciales de mesure. Les thermocouples disposent de la compensation de soudure froide, les capteurs de pression dynamique, de pH et de conductivité d'une compensation en température et les capteurs d'humidité, de pression dynamique et d'O₂ d'une compensation de pression atmosphérique. Sur les capteurs à infrarouge, on utilise les paramètres de correction de zéro et de pente comme température d'arrière plan (de fond) et d'émissivité.

Sortie analogique et échelle

La mesure affichée peut être mise à l'échelle entre un début analogique et une fin analogique, de sorte que la plage de mesure ainsi définie se serve de toute la plage de sortie analogique (2V, 10V ou 20mA).

Valeur maximale et valeur minimale

Les valeurs maxi et mini sont acquises et sauvegardées à chaque mesure. Vous pouvez afficher, imprimer ces valeurs puis à nouveau les effacer.

Valeur moyenne d'un canal

Pour un canal sélectionné, vous pouvez pour lisser le signal, calculer une valeur moyenne sur une certaine durée ou sur des mesures individuelles.

Mesure de débit volumique

Outre les fonctions de calcul de moyennes, il existe également pour toutes les sondes d'écoulement des fonctions de saisie de la section ou du diamètre de gaine d'aération et pour calculer le débit volumique. On peut déterminer la vitesse moyenne d'écoulement soit grossièrement en parcourant toute la section, soit par distribution de mesures exactes, selon la norme DIN. Les sondes de pression dynamique disposent à la fois d'une compensation de température et d'une compensation de pression atm. Si les conditions environnementales changent, on peut soit saisir ces valeurs, soit les mesurer automatiquement.

PROGRAMMATION DE SEQUENCE DE SCRUTATION

Pour acquérir en numérique les mesures de tous les capteurs connectés, il est nécessaire de procéder à une scrutation cyclique des points de mesure par commande temporelle de la séquence de scrutation. Outre d'une horloge temps réel, vous disposez à cet effet du cycle d'impression et, si la rapidité l'exige, de la vitesse de scrutation proprement dite. La mesure se lance et s'arrête par le clavier, l'interface, un signal de déclenchement externe ou sur franchissement des seuils.

Date et heure

L'horodatage temps réel ou le temps de mesure seul permet d'effectuer le rapport de chaque mesure.

Cycle d'impression

Le cycle d'impression est programmable entre 1 s et 59 h, 59 min et 59 s. Il permet l'édition par cycle des valeurs mesurées sur l'interface, ainsi qu'un calcul cyclique de moyenne et de total.

Facteur de cycle d'impression

Avec le facteur de cycle d'impression, on peut limiter selon les besoins l'édition des données de certains canaux et ainsi limiter les flux de données.

Moyenne sur scrutations de points de mesure

Les valeurs de mesure des scrutations de points peuvent être moyennées au choix pour plusieurs points de mesure ou pour un seul, sur le temps total de la mesure ou bien sur le cycle d'impression. Pour l'édition cyclique des valeurs moyennes, il existe des canaux de fonction.

Vitesse de scrutation

Sur les appareils ALMEMO[®], tous les points de mesure peuvent être scrutés en continu à la vitesse de commutation (2.5 ou 10 mes/s). Il est alors possible d'éditer toutes les mesures sur l'interface.

Sorties de commande

On peut par l'interface, commander jusqu'à 4 relais de sortie externes ainsi qu'une sortie analogique individuellement.

Edition

Toutes les valeurs de mesure et de configuration sont tout d'abord accessibles par l'afficheur LCD. A l'aide de différents câbles d'interface, vous disposez en outre d'une interface RS232, RS422, Centronics ou Ethernet. Tous les rapports de mesure mais aussi toutes les valeurs programmées ou de mesure mémorisées peuvent ainsi être édités sur tout périphérique. Les données de mesure peuvent être éditées au choix en liste les unes en dessous des autres, en colonne, l'une à côté de l'autre ou au format tableur. Les fichiers au format tableur peuvent être traités directement par tout tableur. L'en-tête d'impression est programmable pour les besoins de la société ou spécifique à l'application.

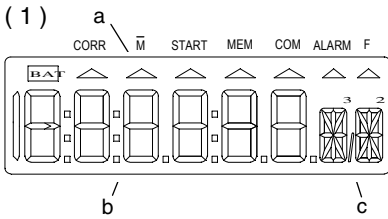
Mise en réseau

L'appareil est adressable et peut, au moyen de répartiteurs réseau ALMEMO[®], être mis en réseau même sur de grandes distances.

Logiciel

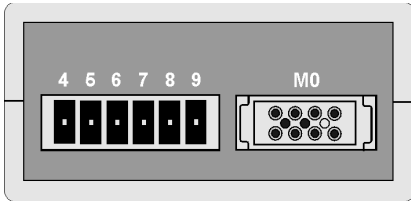
Chaque appareil est livré avec le logiciel AMR-Control, lequel permet de programmer entièrement les capteurs et de configurer l'appareil de mesure. Avec le terminal intégré, on peut également effectuer des mesures en ligne avec mémorisation des données dans l'ordinateur. Pour enregistrer les valeurs de mesure provenant d'appareils en réseau, pour l'affichage graphique et le traitement complexe des données, il existe le logiciel WINDOWS[®] WIN-Control.

1.2 Éléments de service



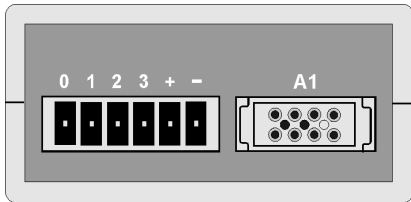
(1)

(2)



(4)

(3)



(5)

(6)

Face :

(1) Afficheur LCD

(a) Symboles des états de fonctionn.

- | | |
|-------------|-------------------------|
| BAT | U-pile < 7 V |
| ▲ CORR | correction de mesure |
| ▲ \bar{M} | Calcul de moyenne |
| ▲ START | Mesure lancée |
| ▲ COM | Edition des mesures |
| ▲ ALARME | Franchissement de seuil |
| ▲ F | Fonction sélectionnée |

(b) Afficheur 6½ x 7 segments pour :

pt de mes., mesure, plage
valeur de programmation, de mesure
cycles, heure/temps, date

(c) Afficheur 2 x 16 segments pour :

Unité de la valeur mesurée,
Mnémonique des fonctions

(2) TOUCHES DE FONCTION cf. ci-dessous

Côté gauche :

(3) Entrée mesure M0

- M0 pour tous capt. ALMEMO®
M1..M3 canaux supplémentaires

(4) borne pour fiche mâle

- 6 7 1ère sortie analog. A-, A+
0..10 V option R2/R22
0/4..20 mA option R3/R32
4 5 2ème sortie analog. A-, A+
0..10 V option R22
0/4..20 mA option R32

Côté droit :

(5) borne pour fiche mâle

- + - Alimentation par
adapt. sect. (ZB1012-NA1, 12V/0.2A)

Interface RS485 (OA 8390-I)

 
0 1 Entrée RX+, RX-

2 3 Sortie TX+, TX-

(6) Prises de sortie A1

- A1 Interface RS232 (ZA 1909-DK5/DKL)
RS 422 (ZA 5099-NVB)
Ethernet (ZA 1945-DK)
Centronics (ZA 1936-DK)
Sortie analogique (ZA 1601-RK)

(2) TOUCHES DE FONCTION



PROG, +/-, ▲ ▼, ►
PROG, CLEAR
PROG, ▼, PROG
M ▲
START/STOP
MANU/PRINT

FUNCTION

Saisie des valeurs de programmation
 Effacer les données, Mise à zéro mesure
 Ajuster la mesure
 Sélection de mesure, de pt de mesure
 Départ et arrêt d'une mesure
 Scrutation manuelle des points de mesure, sortie des données
 Sélection des fonctions

Valeur max (haute)	VH ●	
Valeur min (basse)	VB ●	
Valeur moyenne	VM +	
Nb de valeurs moyennées	N +	
Mode moyenne	MM ●	
Facteur de lissage	LI	
Diamètre normalisé	DN °	
Section	SC °	
Pression atmosphérique	mb	
Compensation en températ.	CT	
Cycle	CY ●	
Heure	HR	
Date	DA	
Vitesse, format de sortie	VT	
Adresse de l'appareil	AA	
Plage	P ●	
Mode verrouillage	MV ●	
Seuil Max (Hi)	SH *	
Seuil min (Lo)	SB *	
	Début *	sortie
AD		
Fin sortie analogique	AF *	
Base	BA *	
Facteur	FA *	
Exposant	EX *	
Correction du zéro	CZ *	
Correction de pente	CP *	
Température ambiante	Ta ^	
Emissivité	FE ^	
Mode affichage (langue)	MA	

Activation des fonctions par :

Toutes par appui long sur la touche **FUNCTION** analogique

individuellement par commande d'interface

- Par défaut (activation par touche CLEAR)
- * Mode verrouillage (non verrouillé)
- + Mode moyenne programmé
- ° Plage 'Flow'
- ^ Capteurs infrarouge (drapeau IR)

2. MISE EN SERVICE

1. Brancher le **capteur** sur la prise M0 (3), cf 4.
2. S'assurer de l'**alimentation** par l'adaptateur secteur cf. 3.1, 3.2
3. **Affichage** des valeurs mesurées,
Sélectionner la fonction MESURE avec la touche **M▲** (2),
Choisir les voies de mes. avec la touche **M▲...**, lire les mesures cf. 6.1.1
4. **Edition cyclique des mesures** sur imprimante ou ordinateur
Raccorder un périphérique par le câble données sur prise A1 cf. guide 5.2
Sur le périphérique, régler 9600 bd, 8 bits données, 1 bit arrêt, sans parité cf. 9.2
Saisir au besoin l'heure et la date actuelle cf. 9.1
Sélectionner la fonction CYCLE 'CY' par la touche **FUNCTION** et programmer le cycle cf. 6.3.2
Choisir format édition en fn VIT. TRANSFERT 'VT' avec les touches **PROG, ▲...**, **PROG, ESC** cf. 6.3.3
Lancer et arrêter la scrutation cyclique par la touche **START/STOP** cf. 6.3.2
5. **Valorisation de la mesure**
Sélectionner la fonction VAL.MAX 'VH' ou VAL.MIN 'VB' avec la touche **FUNCTION** et demander les valeurs maxi et mini, cf. 6.1.3



Vous trouverez les **options** disponibles ainsi que les brochages correspondants sur la plaque signalétique sur la coque inférieure de l'appareil !

3. ALIMENTATION

Pour alimenter l'appareil, vous avez le choix entre plusieurs possibilités :

- Adaptateur secteur 12V/200mA ZB 1012-NA1
- Alimentation tension continue 7..13V CC
- Alimentation tension continue 9..30V CC, isol. galv. OA 8390-U

3.1 Alimentation par adaptateur secteur

Sur le dos de l'appareil se trouve la prise femelle (5) pour une alimentation externe. Raccordez sur les bornes + et - habituellement l'adaptateur secteur ZB 1012-NA1 (12V/200mA) par le connecteur enfichable. Mais vous pouvez utiliser une autre source de tension continue (7 à 13V).

S'il faut cependant une **séparation galvanique** entre l'alimentation et les capteurs, l'option U est alors nécessaire.

3.2 Alimentation en tension continue (option U)

L'option U (OA 8390-U) offre une alimentation en tension continue à séparation galvanique, d'une large plage d'entrée de tensions de 9 à 30 V. La tension doit être également raccordée sur les bornes à vis de la prise (5) de l'appareil, via les fiches à bornes. L'appareil peut ainsi fonctionner également sur des réseaux de bord en 12 ou 24 V.

3.3 Alimentation des capteurs

Pour chaque alimentation, le connecteur ALMEMO® offre sur ses bornes - et + une tension d'alimentation de capteur d'env. 12 V CC. A l'aide de connecteurs spéciaux, vous pouvez également disposer des tensions 15 V ou 24 V CC ou bien des tensions de référence de 5 V et 2.5 V. Veillez à ce que la consommation totale des capteurs ne dépasse pas 70 mA ! Vous pouvez contrôler la tension de capteur par un canal de mesure spécifique 'UbAt'.

3.4 Conservation des données, réinitialisation

Les valeurs programmées pour les capteurs sont mémorisées dans le connecteur, celles de l'étalonnage et de configuration de l'appareil sont dans l'appareil sur une EEPROM et sont conservées en cas de panne de courant, date et heure sont cependant perdues et sont réinitialisées au retour de l'alimentation (01.01.00 00:00:00). Si les paramètres de l'appareil doivent être réglés à leurs valeurs par défaut, appuyez sur la touche **CLEAR** à la mise sous tension.

4. RACCORDEMENT DES CAPTEURS

Sur l'entrée ALMEMO® (3) M0, vous pouvez raccorder tous les capteurs ALMEMO® désirés. Pour raccorder vos propres capteurs, il suffit de les brancher sur les bornes d'un connecteur ALMEMO® adéquat.

4.1 Capteurs de mesure

La vaste gamme des capteurs ALMEMO® (cf. guide chap. 3) ainsi que le raccordement de vos propres capteurs sur les appareils ALMEMO® vous est décrit en détail dans le manuel (guide) ALMEMO® (cf. guide chap. 4). Tous les capteurs de série avec connecteur ALMEMO® sont systématiquement programmés avec plage de mesure et unité et de ce fait, connectables sur toute prise d'entrée. Un détrompeur permet d'assurer que capteurs et modules de sortie ne puissent être connectés que sur la bonne prise. En outre, chaque connecteur ALMEMO® possède deux leviers de verrouillage qui s'enclenchent dans la prise lors du branchement et qui évitent la déconnexion en tirant sur le câble. Pour retirer le connecteur, il faut appuyer sur les deux leviers sur les côtés.

4.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires

L'appareil ALMEMO 8390-2 possède 1 prise d'entrée (3), à laquelle est d'abord affectée la voie de mesure M0. Cependant, les capteurs ALMEMO® peuvent au besoin fournir jusqu'à 4 canaux. Les canaux supplémentaires sont en particulier utiles sur les capteurs d'humidité à 4 grandeurs de mesure (température/humidité/point de rosée/rapport de mélange) ou pour des canaux de fonction. Au besoin, on peut aussi programmer un capteur à plusieurs plages ou échelles ou bien, si le brochage le permet, on peut aussi associer 2 à 3 capteurs au sein d'un même connecteur (p. ex. hr/CTN, mV/V, mA/V et similaires).

Numérotation des points de mesure :

Les canaux de mesure supplémentaires d'un connecteur sont espacés chacun d'un niveau. La numérotation des niveaux est dorénavant par décade sur cette nouvelle série, c.-à-d. que le premier chiffre indique le niveau. De cette manière, le numéro du point de mesure et donc ainsi les canaux de référence programmés sont toujours identiques sur tous les appareils à 1, 2, 3, 5 ou 10 entrées. Cependant de ce fait, la résolution de valeur de mesure est limitée à l'afficheur à partir du canal de mesure numéro 20. Si cela pose problème, il est possible de repasser en séquence dans l'ordre (ou inversement) en maintenant la touche MANU enfoncée à la mise sous tension de l'appareil.

 
 
Sur l'appareil de mesure, les canaux sont ainsi affectés comme suit :

Réglage par défaut : par décade

Réglage en continu

4è canal	30
3è canal	20
2è canal	10
1er canal	0

3
2
1
0



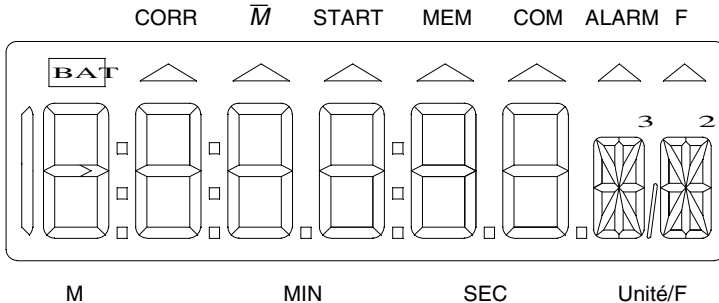
Les capteurs combinés au sein d'un même connecteur et les capteurs avec alimentation sont cependant liés entre eux galvaniquement et doivent de ce fait être exploités séparément. La tension appliquée aux entrées de mesure proprement dites (entre B,C,D et A ou -) ne doit pas dépasser $\pm 5V$.

Pour la mesure par thermocouple, la compensation de soudure froide est intégrée dans l'appareil à la prise M0.

5. AFFICHEUR ET CLAVIER

5.1 Afficheur

L'afficheur (1) de l'appareil ALMEMO 2290-4 est de type LCD à 7 segments et 6½ chiffres, deux chiffres 16 segments, symbole de pile et sept flèches donnant l'état de fonctionnement.



Affichage des mesures

Après la mise sous tension, la mesure s'affiche d'abord avec le point de mesure M et l'unité du dernier canal sélectionné.

Point de mesure, mesure et unité : 0: 23.4 °C


Affichage des fonctions (cf. 5.2)

Point de mesure, valeur de fonction, fonction : 0: 29.7 vH

Affichage double Température et Humidité

Si un capteur double avec température et humidité est connecté sur la prise M0, l'afficheur peut passer en mode affichage double pour les deux grandeurs. Afin d'obtenir ce mode, le canal M2 avec l'humidité doit être sélectionné et la touche **PROG** enfoncée pendant plus d'une seconde. La fonction est défaite par la même combinaison de touches.

Sélection du canal humidité:  2: 34.5 %H

Affichage double avec la touche:  $\xrightarrow{1s}$ 23.4 °C 34.5 %

Même si d'autres canaux ou valeurs fonctionnelles sont sélectionnées au format standard, l'affichage double est conservé au retour au canal M2.

Etats de fonctionnement particuliers

Test des segments de l'afficheur automatique à la mise sous tension.

Tension d'alimentation : moins de 7 V : le symbole **BAT** s'allume

moins de 6 V : 1: L o b A t

Erreur total de contrôle de l'étalonnage appareil :

C A L E r r

Capteur non raccordé, points de mesure désactivés, Valeurs de programmation effacées :

1: - - - - x x

Plage de mesure interdite :

1: E r r

Correction du capteur ou échelle
Scrutation des points en cours
Calcul de moyenne en cours
Scrutation des points et édition
Fonction sélectionnée

la flèche **CORR** s'allume
la flèche **START** s'allume
la flèche **M** s'allume
la flèche **COM** s'allume
la flèche **F** s'allume
La flèche **F** clignote quand toutes sont activées

Défauts

Ils s'affichent comme suit et déclenchent une alarme (cf. guide 6.3.9) :

Rupture de ligne :

le mnémo 1: N i C r °C clignote

Dépassement du seuil:
Dépassement de la plage de mes.
Inférieur à la plage de mes.

la flèche **ALARME** s'allume
la valeur maximale clignote
la valeur minimale clignote

CSF Inférieure à la plage de mes. ou mesure sans CSF ou rupture de SF:

1: C J (Cold junction) clignote

Dépassement de la plage des valeurs (>65000): 1: 6 5 0 0 0 clignote

5.2 Sélection et activation de fonction

L'appareil ALMEMO 8390-2 offre de nombreuses fonctions pour commander la séquence de mesure, calculer des moyennes de mesures, surveiller, mémoriser et éditer sur des périphériques mais également pour mettre des capteurs à l'échelle, les corriger etc.. Mais puisque l'on n'a jamais besoin de toutes les fonctions, celles-ci s'affichent de différentes manières selon l'application.

Après une réinitialisation (cf. 3.4), vous disposez par la touche **FUNCTION** tout d'abord des fonctions valeur max, min, cycle, plage de mesure, mode verrouillage et moyenne. Selon la programmation des capteurs (verrouillage, mode moyenne etc. cf. ci-dessous), les fonctions correspondantes sont activées en plus. Si en outre vous avez besoin de certaines fonctions en permanence, vous pouvez les libérer par l'interface. Cela assure un accès rapide par la touche **FUNCTION** et minimise le risque d'erreur de saisie.

Si rapidement vous voulez activer temporairement toutes les fonctions, vous devez appuyer sur la touche **FUNCTION** la première fois pendant plus de 1 seconde. En témoin, la flèche 'F' clignote alors à l'écran.

Les fonctions actives se sélectionnent en appuyant plusieurs fois sur la touche **FUNCTION**. En appuyant maintenant à nouveau longtemps sur la touche, vous pouvez retourner à la fonction précédente. Si au lieu de la mesure vous avez sélectionné une fonction, alors la flèche 'F' s'affiche à l'écran.

Les fonctions sont indiquées à l'écran par un mnémonique à deux caractères au lieu de l'unité. Devant apparaît la valeur de la fonction et, pour les paramètres de capteur, le numéro du canal :

Fonctions	Valeur	Mnémo	Activation	MEMOIRE
Valeur max (Haute)	1: 127.3	VH	Par défaut	Appareil
Valeur min (Basse)	1: 023.4	VB	Par défaut	Appareil
Valeur moyenne	1: 13.24	VM	Mode moyenne >0	Appareil
Nb de val. moyennées	1: 1234	N	Mode moyenne >0	Appareil
Mode moyenne	1: Cont	MM	Par défaut	Capteur
Lissage	00	LI	1 appui long sur FUNCTION	Capteur
Diamètre nominal	1: 0150.	DN	Plage mesure 'Flow'	
Section	1: 0175.	SC	Plage mesure 'Flow'	Capteur
Pression atmosphérique	1013	mb	1 appui long sur FUNCTION	Appareil
Compensation en température	1: 023.4	CT	1 appui long sur FUNCTION	Appareil
cycle	00:15:00	CY	Par défaut	Appareil

Fonctions	Valeur	Mnémo	Activation	MEMOIRE
Heure	12:34:56	HR	1 appui long sur FUNCTION	Appareil
Date	01.12.99	DA	1 appui long sur FUNCTION	Appareil
Vitesse de transfert, format de sortie	Un 9600	VT	1 appui long sur FUNCTION	Appareil
Adresse de l'appareil	00	AA	1 appui long sur FUNCTION	Appareil
Plage	1:	NiCr P	Par défaut	Capteur
Mode verrouillage	1:	0005 MV	Par défaut	Capteur
Seuil max (Hi)	1:	123.0 SH	Mode verrouillage<7	Capteur
Seuil min (Lo)	1:	-010.0 SB	Mode verrouillage<7	Capteur
Fin analogique	1:	123.4 AF	Mode verrouillage<6	Capteur
Début analogique	1:	000.0 AD	Mode verrouillage<6	Capteur
Base	1:	---- BA	Mode verrouillage<5	Capteur
Facteur	1:	---- FA	Mode verrouillage<5	Capteur
Exposant	1:	0 EX	Mode verrouillage<5	Capteur
Correction du zéro	1:	---- CZ	Mode verrouillage<4	Capteur
Température ambiante	1:	250.0 Ta	Drapeau d'élément = IR	Capteur
Correction de pente	1:	---- CP	Mode verrouillage<4	Capteur
Emissivité	1:	0.950 FE	Drapeau d'élément = IR	Capteur
Mode d'affichage (veille/langue)	---	d MA	1 appui long sur FUNCTION	Appareil

Activation par l'interface

Les fonctions standard peuvent au besoin, être entièrement déterminées via l'interface (p. ex. AMR-Control) (cf. guide 6.10.13.3 seulement touche F2).

Réglage de la langue

Les mnémoniques des fonctions peuvent s'afficher en trois langues. Vous les commutez en fonction MODE D'AFFICHAGE 'MA', lequel s'active au besoin en appuyant la 1ère fois longtemps sur la touche **FUNCTION** (cf. ci-dessus).

Fonction MODE D'AFFICHAGE :

Saisie avec les touches **PROG**, **▲▼**., **PROG**

La lettre indique la langue réglée :

- - - d MA

exemple : Français

d = **d**eutsch,
E = **E**nglish,
F = **F**rançais



Les libellés des fonctions dans le rapport de l'interface sont toujours en anglais (cf. 6.3.4).

5.3 Clavier







 


 
Les touches (2) possèdent d'abord les fonctions normales indiquées au-dessus des touches :

Fonction	Normal	Saisie
Programmer	PROG	▶
Choix de mesure et de point de mesure	M ▲	CLEAR
Lancement et arrêt de la scrutation de points	START / STOP	▲
Scrutation manuelle des points , sortie des données		MANU / PRINT
▼		
Sélection de fonction	FUNCTION	± / ESC

En appuyant sur la touche **PROG** , un chiffre ou un mnémonique clignote dans l'afficheur indiquant que l'appareil se trouve en mode saisie et que les libellés **rouges** sous les touches sont ceux en vigueur. Vous disposez maintenant des touches ±, ▲, ▼ pour changer les chiffres saisis, de la touche ▶ comme touche de curseur et de **CLEAR** pour effacer les paramètres. La saisie se termine en confirmant avec la touche ▶ le dernier chiffre ou en annulant la saisie avec la touche **ESC** .

5.4 Saisie des données

La programmation de paramètres numériques s'effectue de la façon suivante:

- Sélection de la fonction par la touche **FONCTION**. 
- Début de la programmation** en appuyant sur la touche **PROG**.
Le chiffre de devant clignote et vous pouvez le changer. 
- Incrémentez** le chiffre par la touche ▲ .
Après dépassement de la plus grande valeur, on obtient à nouveau 0. 
- Décrémentez** le chiffre par la touche ▼ .
Après passage du zéro, on retrouve la plus grande valeur (9 ou 5). 
- Changement de signe** par la touche ± / ESC au 1er chiffre
ou **Annuler la saisie** à partir du 2ème chiffre 
- Passez au chiffre suivant** avec la touche ► . 
- Revenez** au chiffre précédent ► par appui long sur 
- Quittez le mode programmation**
après réglage du dernier chiffre encore par la touche ► 
- Effacez valeurs mesurées et programmées** par touches  , 

6. MESURE

L'appareil ALMEMO 8390-2 offre les possibilités suivantes d'acquisition de mesures :

1. Scrutation continue de tous les points de mesure actifs (cf. 6.1, guide 6.5.1.3).
Affichage à l'écran d'un point de mesure sélectionné.
Edition des mesures sur une sortie analogique, cf. 8.
2. Scrutation unique des points de mesure et édition, cf. 6.3.1 et guide 6.5.1.1
3. Scrutation cyclique des points de mesure et édition, cf. 6.3.2 et guide 6.5.1.2

Effacement complet de toutes les valeurs mesurées

Au lancement de chaque mesure, toutes les valeurs max, min et moyennes de tous canaux sont automatiquement effacées.

6.1. Scrutation des points et affichages d'un pt de mes.


Sur l'ALMEMO 8390-2, contrairement aux appareils antérieurs, la scrutation des points de mesure réglée par défaut est continue, donc tous les points sont acquis en continu et les valeurs mesurées sont disponibles à tout instant, même si elles dépendent d'autres canaux (p. ex. les canaux de fonction, compensations de température etc.).

 
6.1.1 Sélection de la mesure et du point de mesure

A la mise sous tension, la fonction MESURE est automatiquement réglée et affiche la mesure du point sélectionné avec son unité. Si vous avez appelé d'autres fonctions avec la touche **FUNCTION**, vous pouvez revenir à l'affichage de la mesure à l'aide de la touche **M▲**.

En fonction MESURE, vous pouvez avec la touche **M▲** sélectionner successivement tous les autres points de mesure actifs et leurs mesures réelles s'affichent. Par appui plus long sur la touche **M▲** (env. 1s), le canal précédent apparaît à nouveau. En sélectionnant le canal de mesure, vous sélectionnez en même temps le canal de saisie correspondant (cf. Si en commutant la plage de mesure change, le mnémonique de plage de mesure s'affiche d'abord (cf. tableau au 7.7).

Sélection de la fonction MESURE :  0: 2 3.4 5 °C


Incrémenter le canal de mesure par la touche :  1: 5 1.8 %H


 
Décrémenter canal mes. par la touche : appui long sur  **1s** → (env. 1s)

6.1.2 Mémorisation des valeurs min et max

Sur les valeurs mesurées pour chaque point de mesure, la plus haute et la plus basse valeur sont systématiquement déterminées puis mémorisées. Pour afficher les extréma, réglez d'abord le canal désiré puis sélectionnez la fonction VALEUR HAUTE ou VALEUR BASSE avec la touche **FUNCTION**.

Fonction VALEUR HAUTE 'VH' et **VALEUR BASSE** 'VB'

Sélection avec la touche **FUNCTION**...  ... 1: 1 2 3.4 VH

Effacement de la valeur max, min : ,  1: - - - - VH

Après l'effacement, la nouvelle valeur actuelle apparaît tout de suite. En outre, les valeurs extrêmes sont effacées à chaque démarrage (cf. 6) ou d'un changement de plage de mesure (cf. 7.7).

 
 
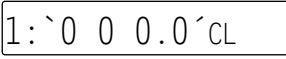
6.2 Correction et compensation des mesures

Pour effectuer des mesures comparatives à une valeur de référence, corriger une valeur de mesure suite à des erreurs de capteur ou procéder à des mises à l'échelle, il existe 5 paramètres programmables à savoir : correction de zéro 'CZ' et correction de pente 'CP', ainsi que la base 'BA' et le facteur 'FA' avec décalage de virgule 'EX' (cf. guide 6.3.10). Vous pouvez programmer ces paramètres (cf. 7.4, 7.5) ou bien il peuvent être calculés automatiquement en fonction MESURE dans un petit menu avec quelques fonctions spéciales (cf. 6.2.1/2).

Fonction	Sélection	Affichage	Exécution
Choix mesure et pt de mesure	M▲	1: 12.34 °C	
Mise à zéro de la mesure (-> base)	PROG	1: `00.00´	CL CLEAR
Correction du zéro (-> Zéro)	▼	1: `00.00´	AJ PROG
ou correction de pente (-> Pente)		1: `10.00´	AJ PROG
Saisie de consigne (-> Facteur ou pente)	▼	1: `12.34´	S4 PROG, ▲/▼..
Saisie de l'unité	▼	1: 12.34 `°C´	PROG, ▲/▼..

6.2.1 Mise à zéro de la mesure

Il existe une fonction utile qui permet à certains endroits ou à certaines périodes de mettre à zéro la mesure afin de n'observer que l'écart par rapport à cette valeur de référence. On obtient cette fonction en mode MESURE à l'aide de la combinaison de touches suivante :

Fonction Mise à zéro avec touches :  ,  

La touche **PROG** fait clignoter la mesure 000.0 en fonction 'CL', la touche **CLEAR** sauvegarde la valeur mesurée comme base et la met ainsi à zéro.






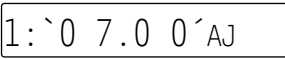
Tant que non pas la mesure effective mais l'écart par rapport à la base est affiché, la flèche **CORR** apparaît à l'afficheur.

- Sachez que s'il n'apparaît qu'un 'C' comme fonction, alors la fonction Base est verrouillée à au moins 5 (cf. 7.2). Dans ce cas la nouvelle base n'est pas stockée durablement dans l'EEPROM du connecteur, mais seulement en mémoire vive, c.-à-d. qu'en arrêtant puis en remettant en marche l'appareil, la valeur d'origine sera rétablie.
- Si vous voulez que le nouveau zéro soit durablement enregistré, vous pouvez obtenir un déverrouillage rapide et temporaire à 3 avant la remise à zéro en maintenant les touches **PROG** et **FUNCTION** enfoncées lorsque vous mettez l'appareil sous tension. Lors de l'arrêt de l'appareil, la valeur de la base sera conservée mais le verrouillage d'origine sera rétabli.

Pour obtenir à nouveau la mesure réelle, il faut effacer la valeur de la base. Si la fonction 'BA' n'est pas activée, il suffit de mettre l'appareil hors tension (cf. ci-dessus). Si cependant la fonction 'BA' est disponible, la sélectionner avec la touche **FUNCTION** et effacer la base avec les touches **PROG**, **CLEAR** (cf. 7.5).

6.2.2 Compensation de capteur, zéro et pente

De nombreux capteurs doivent être ajustés une fois ou à intervalles réguliers afin de compenser les instabilités. Il existe à cet effet, outre la 'Mise à zéro de la mesure' citée plus haut, un **réglage du zéro** propre, sans incidence sur l'échelle effectuée avec la base et le facteur (p. ex. sondes de pH). Dans cette fonction, l'erreur de zéro n'est pas mémorisée comme base mais comme correction de zéro. L'ajustage du zéro s'effectue à l'aide des touches suivantes:

Fnc Réglage du zéro avec:    p.ex. 

A l'afficheur apparaît sous la fonction 'AJ' d'abord la mesure (clignotante), attendue après compensation, normalement 0.0, sur les valeurs mises à l'échelle telle que les sondes de pH p. ex. 7.00.



Tant que s'affiche non pas la mesure effective mais la mesure corrigée, la flèche **CORR** apparaît à l'écran.

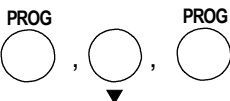
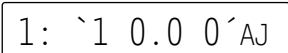
- Sachez que s'il n'apparaît qu'un 'A' comme fonction, alors la

fonction Correction du zéro est verrouillée à au moins 4 (cf. 7.2). Dans ce cas la nouvelle valeur de correction n'est pas stockée durablement dans l'EEPROM du connecteur, mais seulement en mémoire vive, c.-à-d. qu'en arrêtant puis en remettant en marche l'appareil, la valeur d'origine sera rétablie.

- Si vous voulez que le nouveau zéro soit durablement enregistré, vous pouvez obtenir un déverrouillage rapide et temporaire à 3 avant la remise à zéro en maintenant les touches **PROG** et **FUNCTION** enfoncées lorsque vous mettez l'appareil sous tension . Lors de l'arrêt de l'appareil, la valeur de correction sera conservée mais le verrouillage d'origine sera rétabli.
- Sur les sondes de pression dynamique, l'erreur de zéro est généralement placée seulement temporairement dans le décalage d'éta- lonnage, indépendamment de la présence ou non d'un verrouillage.

Vous pouvez effectuer **une compensation de pente** sur les capteurs suivants avec la même fonction, lorsque la valeur d'éta- lonnage correspondante est appliquée :

Sonde pH :	ZA 9610-AKY	pH4 ou pH10
Conductivité :	FY A641-LF:	2.77 mS/cm,
	FY A641-LF2 :	147 uS/cm
	FY A641-LF3 :	111.8 mS/cm
Saturation O ₂ :	FY A640-O2:	101 %

Compens. pente p. ex. pH10 :  

6.2.3 Saisie de la consigne

La saisie de la consigne fonctionne de manière similaire à la compensation de pente évoquée à l'instant. Si vous appliquez certaines valeurs d'éta- lonnage en dehors du zéro, vous pouvez automatiquement corriger ou mettre à l'échelle une mesure en saisissant la consigne. Sur les capteurs de force ALMEMO, on peut connecter une résistance d'éta- lonnage correspondante pour compenser la pleine échelle. Selon le verrouillage réglé, le facteur ou la correction de pente est calculé et sauvegardé dans le connecteur. Pour effectuer une véritable compensation à deux points, il faut au préalable avoir compensé le zéro.

1. Régler le mode verrouillage sur 4 ou [3 (p. ex. en mettant sous tension avec touches **PROG** et **FUNCTION** enfoncées, cf. ci-dessus)

2. Sélectionner la mesure et appliquer la valeur d'étalonnage (p. ex. eau bouillante)

1: 0 9 8.7 °C

3. Sélectionner fonction Consigne :

PROG



1: 0 9 8.7 S3

Fonction 'S3' si verrouillage [3 : la correction est mémorisée comme correction de pente

Fonction 'S4' si verrouillage = 4 : la correction est mémorisée comme facteur

4. Saisir la consigne cf. 5.4

Pour ajuster la pleine échelle des capteurs de force ALMEMO on peut connecter une résistance d'étalonnage interne se mettant en fonction MESURE et par appui long sur la touche **PROG**. En témoin, la flèche CORR clignote.

Activer la résistance étalon par :

PROG



→ 1s


1: 0 9.8 7 Nm

Sélectionner la fonction Consigne seulement par :

PROG



et saisir la consigne cf. 5.4

Désactiver la résistance étalon par :  , la flèche CORR ne clignote plus.

6.2.4 Compensation de soudure froide

La compensation de soudure froide des thermocouples s'effectue normalement automatiquement avec un capteur CTN dans la prise de mesure M0. Ce capteur peut être remplacé par un capteur de mesure externe (cf. guide 6.7.3). En cas d'exigences particulièrement élevées (p. ex. pour les gradients de température extrêmes dans l'appareil) il existe des capteurs ayant chacun leur propre capteur de température intégré (ZA9400- FSx) pour la compensation de soudure froide. Vous pouvez les utiliser sans problème pour tous les types de thermocouples, mais ils nécessitent 2 canaux de mesure. Le commentaire programmé est '#J', pour indiquer que le capteur de température intégré au connecteur est utilisé comme CSF.

6.2.5 Compensation de pression atmosphérique

Certaines grandeurs de mesure dépendent de la pression atmosphérique (cf. 7.7 Liste des plages de mesure à CPa), de sorte qu'en cas d'écart important par rapport à la pression normale de 1013mbar, des erreurs de mesure correspondantes apparaissent :

p. ex. erreur par 100 mbar:

Humidité rel. psychromètre	env. 2%
Rapport de mélange cap.	env. 10 %
Pression dynamique	env. 5%
Saturation de O ₂	env. 10%

plage de compensation:

500 à 1500 mbar
pression de vap PV jusqu'à 8 bar
800 à 1250 mbar (erreur < 2%)
500 à 1500 mbar

C'est pourquoi il faut en particulier tenir compte de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude (env. -11mb/100m alt.). Elle est soit programmable, soit mesurable à l'aide d'un capteur (cf. guide 6.7.2).

La fonction **PRESSION ATMOSPHERIQUE** 'mb' n'est activée sur lesdits capteurs que si besoin, en appuyant la 1ère fois sur la touche fonction **FUNCTION longtemps** (cf. 5.2).

Fonction **PRESSION ATMOSPHERIQUE** 'mb'

FUNCTION

Sélection par la touche...  saisie en mbar cf. 5.4

1 0 1 3 mb

A chaque réinitialisation, la pression atmosphérique est réglée sur 1013 mbar. Elle peut se régler en saisie habituelle des données (cf. 5.4) à la valeur réelle.

6.2.6 Compensation en température

Les capteurs dont la mesure dépend fortement de la température du milieu à mesurer, sont généralement pourvus d'un propre capteur de température et l'appareil effectue automatiquement une compensation en température (cf. Liste des plages de mesure en 6.2 'avec CT'). Les sondes de pression dynamique et de pH sont cependant également disponibles sans capteur de température. Si la température du milieu de mesure s'écarte des 25°C, les erreurs de mesure suivantes apparaissent:

p. ex. erreur par 10 °C:

Pression dyn. : env. 1.6%	-50 à 700 °C
Sonde pH : env. 3.3%	0 à 100 °C

plage de compensation:

Capteur:

NiCr-Ni
CTN ou Pt100

La compensation en température peut s'effectuer via le canal de référence également par des capteurs externes de température ou en fonction 'CT', manuellement par saisie de la température (canal de référence = canal mesure) :

Fonction **COMPENSATION DE TEMPERATURE** 'CT'

FUNCTION

Sélection par la touche ...  saisie °C cf. 5.4

 
1: 1 8 0.0 CT

6.3 Scrutations des pts de mes. et édition des données

Les scrutations de points de mesure servent à acquérir et valoriser tous les points de mesure actifs à des instants donnés (p. ex. pour le calcul de moyennes ou l'édition sur interface). Elles peuvent être déclenchées à certains moments manuellement ou automatiquement par un cycle. Si un périphérique (p. ex. imprimante) est branché (cf. guide 5.2), les mesures sont sorties chacune sur l'interface et au format d'édition réglé (cf. 6.3.3) (impression type cf. guide 6.6.1). Dans les applications à temps critique, il peut être avantageux d'activer la scrutation continue des points de mesure (cf. guide 6.5.1.3), car ainsi la scrutation de tous les points ne dure que la moitié du temps nécessaire avec le réglage semi-continu (cf. 6.1, réglage par défaut 'continu' désactivé).

6.3.1 Scrutation unique des pts de mesure (cf. guide 6.5.1.1)

Les scrutations manuelles uniques d'acquisition des mesures instantanées de tous les points de mesure actifs ne se déclenchent qu'en fonction MESURE à l'aide de la touche **MANU/PRINT**. La flèche 'START' s'allume un bref instant et si l'interface est connectée, la flèche 'COM' apparaît en plus. A chaque nouvel appui sur la touche, les mesures sont traitées en conséquence. Si l'heure temps réel doit apparaître comme heure de mesure, il faut alors la saisir au préalable (cf. 9.1).

 
 
Scrutation unique des points de mes ^{MANU/PRINT}
 En fonction MESURE avec la touche : 

6.3.2 Scrutation cyclique des pts de mes (cf. guide 6.5.1.2)

Pour les séquences cycliques de scrutation et d'édition des points de mesure, on peut régler le cycle d'édition en fonction CYCLE 'CI'.

Fonction CYCLE 'CY' ^{FUNCTION}
 Sélection avec la touche **FUNCTION...**  00:30:00.CY

Saisie sur 6 chiffres, format hh:mm:ss (cf. 5.4), *exemple*: cycle impress 30min

Effacer cycle avec touches :  , 
^{PROG} ^{CLEAR}

Toute scrutation cyclique en cours est ainsi arrêtée.

La mesure cyclique commence à l'appui sur la touche **START/STOP** et la flèche 'START' s'allume en continu. Si un périphérique est connecté, les valeurs mesurées sont éditées par cycle et la flèche 'COM' apparaît. Pour l'édition, il existe trois formats de sortie différents (cf. 6.3.3). Vous trouverez les impressions type correspondantes dans le guide au chapitre 6.6.1.

START/STOP

Démarrer la scrutation cyclique des pts : touche:  cycle programmé)

L'arrêt de la scrutation automatique de points s'obtient par nouvel appui sur la touche **START/STOP**. Les indications 'START' et 'COM' s'éteignent à nouveau.

START/STOP

Arrêter la scrutation cyclique des points : touche :



6.3.3 Formats de sortie des listes de mesures

En scrutation manuelles et cycliques des points de mesure (cf. 6.3.1/3) les mesures sont éditées en listes de valeurs dans différents formats de sortie (cf. guide 6.5.5, 6.6.1). Outre le format en liste standard avec toutes les mesures **les unes en dessous des autres**, le format **les unes à côté des autres** permet d'imprimer en aperçu global et avec gain de place. L'imprimante passe dans ce cas automatiquement en mode condensé. Le **format tableau** ou feuille de calcul, sert au traitement ultérieur à l'aide d'un tableur (cf. guide 6.1).

Le format de sortie est indiqué en fonction Vitesse de transfert 'VT' par une lettre entre le canal de sortie 'U' et la vitesse.

Format	Impression type	Affichage
Liste	Mesures au fil de l'eau, en liste	U 9 6 0 0 VT
n côte-à-côte	Mesures l'une à côté de l'autre en colonnes	U n 9 6 0 0 VT
t Tableau	Mesures au format tableau	U t 9 6 0 0 VT

Pour le modifier, commencer par sélectionner le **format de sortie** à l'aide de la touche **PROG** puis changez-le comme d'habitude à l'aide des touches **▲▼...** Vous quittez la programmation à l'aide des touches **PROG, ESC** ou **PROG, PROG**.

6.3.4 Edition manuelle des données

Dans toutes les fonctions que l'on sélectionne par la touche **FUNCTION**, on peut à l'aide de la touche **MANU/PRINT** éditer les valeurs des fonctions, en partie également sous forme de tableaux de données sur une imprimante ou un ordinateur avec les impressions types suivantes :

Fonction	Mn Impression	V24
VAL. MAX	mh MAXIMUM : 01: +0020.0 °C	P02
VAL. MIN	VB MINIMUM : 01: -0010.0 °C	P03
VALEUR MOYENNE	VM AVERAGE VAL : 01: +0017.8 °C	P14
NOMBRE (toutes mesures)	N CH MEAS.VAL MAXIMUM MINIMUM AVG.VAL COUNT 01:+0023.0 +0025.0 +0019.0 +0022.0 99999	P18 cf. guide 6.4.4
MODE MOYENNE	MM 01:NiCr +0123.4 -0012.0 +0000.0 °C 1.0000 E+0	CONT P00
LISSAGE	LI TIME CONST: 01: 10	P32
DIAMETRE	DN CROSS SECT: 01: 00078 cm2 DIAMETRE: 00100 mm	P26
SECTION	SC CROSS SECT: 01: 00078 cm2 DIAMETRE: 00100 mm	P26
COMPENS. TEMP.	CT COMPENSATION 01: 025.0 °C	P44
CYCLE	CY PRINT CYCLE: 00:06:00	P11
HEURE	HE TIME: 12:34:00	P10
DATE	DA DATE: 01.02.99	P13
VITESSE TRANSF (programmation du capteur)	VT AMR ALMEMO 8390-2 CH RANGE LIM-MAX LIM-MIN BASE D FACTOR EXP AVG COMMENT 01:Ntc +040.00 - - - °C 1.0123 E+0 - - - Température 02:°o H +0060.0 +0020.0 - - - %H - - - E+0 - - - Humidité MEAS:CYCLE: 00:00:00 E W010 - - - - PRINT CYCLE: 00:10:00 Un 9600 bd	cf. guide 6.2.3 P15
Pression atmosphérique ADR. APPAR. (programmation d'appareil)	at- mb MODULE: G00 M11 A01 P03/11/00 AA A.PRESSURE:+01013. mb CJ-TEMP: +0023.5 °C U CAPTEUR: ! 12.5 V HYSTERESIS:10 CONFIG: - - - - - ALARME: - - - - A1: DK0 Un A2: AK1	P19 cf. guide 6.2.5
PLAGE	P 01:NiCr +0123.4 -0012.0 +0000.0 °C 1.0000 E+0 - - -	P00
VERROUILLAGE (extension de programmation du capteur)	MV CH ZERO SLOPE LM P FUNC CALOFS CALFA A-START A-END B1 MX EF AH AL ZF UMIN 01:+0000.0 +1.0000 5. 1 MESS +00000 32000 +0000.0 +1000.0-01 M1 -- S- E2 05 12.0	f1 P15 cf. guide 6.10.1
SEUIL MAX	SH LIMIT MAX: 01: -0100.0 °C	P08
SEUIL MIN	SB LIMIT MIN: 01: +0020.0 °C	P09
DÉBUT ANALOG	AD ANALOG START:01: +0000.0 °C	P16
FIN ANALOG	AF ANALOG END: 01: +0100.0 °C	P17
BASE	BA BASE: 01: -0273.0 °C	P06
FACTEUR	FA FACTOR: 01: +1.0350E-1	P07
EXPOSANT	EX FACTOR: 01: +1.0350E-1	P07
ZÉRO	CZ ZERO CORR: 01: -0000.7 °C	f1 P06
PENTE	CP SLOPE CORR: 01: +1.0013	f1 P07

La colonne de droite reprend les commandes d'interface pour la sortie.

6.4 Calcul de valeur moyenne

On utilise la **valeur moyenne** d'une mesure dans toute une série d'applications:

p. ex. La vitesse moyenne d'écoulement dans une gaine de ventilation
La stabilisation d'une mesure oscillant fortement (vent, pression etc.)
Moyennes horaires ou journalières de valeurs climatiques (temp., vent etc.)

dito pour les consommations (courant, eau, gaz etc.)


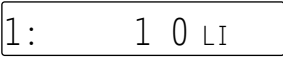
La moyenne d'une mesure \bar{M} résulte de toute une série de valeurs mesurées M_i sommées et divisées par le nombre N de mesures :

$$\text{Valeur moyenne } \bar{M} = (\sum_i M_i) / N$$

6.4.1 Stabiliser la mesure par calcul de moyenne mobile

Pour les mesures instables, *p. ex.* les mesures d'écoulements turbulents, il est avantageux d'amortir ou de lisser la mesure par calcul de moyenne en continu. Le degré de lissage se règle en fonction LISSAGE 'LI' dans la plage de 0 à 99 (cf. 5.2). Il indique le nombre de mesure sur lequel calculer la moyenne glissante du point de mesure sélectionné. La mesure stabilisée peut ensuite être lue en fonction MESURE, mais elle vaut également pour toutes les autres fonctions de valorisation. La stabilisation peut ainsi également être utilisée en association avec le calcul de moyenne (cf. 6.4.4), *p. ex.* pour les mesures de réseau.

Fonction LISSAGE 'LI'

Sélection par la touche :  ... 

Saisie selon 5.4.



Le lissage de la mesure n'est possible que sur le canal sélectionné.

Désactivez la scrutation continue sur de nombreux points de mesure , car sinon l'effet de filtrage serait trop limitatif.

6.4.2 Mode moyenne

A l'exception du lissage de la mesure, tous les calculs de moyenne sont déterminés par le MODE MOYENNE 'MM', la moyenne correspondante apparaît en fonction VAL. MOYENNE 'VM' et le nombre des valeurs moyennées en fonction NOMBRE 'N'. Ces deux dernières fonctions sont activées automatiquement lorsque le mode moyenne est programmé.

Le **Mode moyenne** est activé par défaut et se sélectionne par la touche FONCTION .

Fonction MODE MOYENNE 'MM'

Sélection par la touche :  ... 

Tant qu'un capteur est équipé d'un connecteur ALMEMO®, on peut à l'aide des touches **PROG**, **▲ ▼**, **PROG**, régler les modes suivants :

Fonction

Affichage

Pas de calcul de valeur moyenne: - - - -

Calcul continu de moyenne entre départ et arrêt (cf. 6.4.3)

ou sur des mesures individuelles, si pas de démarrage (cf. 6.4.4) : C o n t

Calcul de moyenne sur chaque cycle (cf. 6.4.6) :

C Y C L

Le calcul de moyenne a été grandement simplifié et rendu plus efficace par rapport aux versions antérieurs grâce aux mesures suivantes :

1. Il s'effectue toujours par le biais de la scrutation continue ou semi-continue des points de mesure. C'est pourquoi le cycle de mesure n'est plus nécessaire et pour toutes les actions (Start, Stop, Manuel), tous les points de mesure sont toujours pris en compte, pour autant qu'un mode moyenne a été programmé.
2. Dans le cas de la scrutation semi-continue (réglage par défaut) le point de mesure sélectionné est toujours scruté exactement à la demi-vitesse de mesure.
3. Les canaux de fonction Moyenne 'M(t)', Nombre 'n(t)' et Débit volumique 'Flow' permettent de sortir sur l'interface toutes les valeurs de fonction des moyennes calculées.
4. Vous pouvez maintenant démarrer et arrêter les mesures même sans cycle pour calculer des moyennes, dans tous les cas toutes les valeurs de mesure et de fonction seront acquises entre départ et arrêt.
5. Pour toutes les moyennes calculées en continu, il n'existe plus que le mode moyenne 'Cont'. Le mode de fonctionnement ne dépend plus que de la manipulation :
Départ-Arrêt avec touche **START/STOP**. **Mesures uniques** par touche **MANU**.
6. La fonction de touche **START/STOP** est disponible dans toutes les fonctions.
7. Les moyennes de tous les canaux sont effacées à chaque départ (Start).

6.4.3 Calcul de moyenne sur la durée entre départ et arrêt

Afin de déterminer la moyenne de toutes les mesures d'un canal de mesure sur une certaine période ou sur la surface d'une gaine d'air (cf. guide 3.5.5) ou bien de toute une mesure (même en scrutation cyclique), il n'existe maintenant plus que le mode moyenne 'Cont' (cf. 6.4.2).

1. Sélectionner la fonction MOYENNE 'VM' par la touche **FUNCTION**.



Le calcul de la moyenne Départ-Arrêt peut au besoin également s'effectuer dans toute autre fonction (p. ex. MESURE) !

2. **Départ** du calcul de moyenne avec la touche **START/STOP**

La moyenne est effacée automatiquement au démarrage !

Les témoins 'START' et ' \bar{M} ' s'affichent à l'écran.

Toutes les mesures sont éditées (sorties).

CORR \bar{M}
▲ ▲

1: 1 1.5 6 MW

3. **Arrêt** du calcul de moyenne à nouveau avec la touche

START/STOP, les flèches 'START' et ' \bar{M} ' s'éteignent.

Vous pouvez lire la valeur moyenne.

1: 1 2.3 4 VM

4. Pour effectuer d'autres mesures, reprenez seulement les points 2 et 3.

6.4.4 Calcul de moyenne sur des mesures individuelles

Pour effectuer la moyenne de mesures individuelles ponctuelles à des endroits ou des instants précis (p. ex. mesures distribuées), on utilise également le mode moyenne 'Cont'. On peut de plus programmer un lissage (amortissement) (cf. 6.4.1)

1. Si la flèche 'START' s'allume, arrêter la mesure en cours avec la touche **START/STOP**.

2. Sélectionner la fonction MOYENNE 'VM' par la touche **FUNCTION...**

3. Effacer la moyenne avant chaque mesure avec les touches **PROG**, **CLEAR** (pas d'automatisme)!

1: - - - - VM

4. Sélectionner fonction MESURE par la touche **M▲**.

1: 1 1.2 2 ms

5. Lancer les mesures individuelles manuelles à l'aide de la touche **MANU**. La flèche ' \bar{M} ' apparaît brièvement à l'écran.

Toutes les mesures sont éditées (sorties).

6. En appuyant sur la touche **FUNCTION** la moyenne s'affiche.

1: 1 2.3 4 ms

7. Un nouvel appui sur la touche **FUNCTION** donne le **nombre N des valeurs moyennées** en fonction 'N':

1: 0 0 1 2 N

8. Retour à la moyenne par appui long sur la touche **FUNCTION**.

9. Pour effectuer d'autres mesures, reprenez les points 3 à 8.

6.4.5 Mesure de débit volumique

Pour déterminer le débit volumique DV dans les gaines de ventilation, on doit multiplier la vitesse d'écoulement moyenne \bar{v} par la section SC :

$$DV = \bar{v} \cdot SC \cdot 0.36 \qquad DV = \text{m}^3/\text{h}, \bar{v} = \text{m/s}, SC = \text{cm}^2$$

La vitesse moyenne d'écoulement \bar{v} peut pour les mesures grossières de volume d'air sur les grilles de ventilation, être déterminée par **calcul de moyenne temporelle** (cf. 6.4.3 et guide 3.5.5). On place l'anémomètre à une extrémité, on lance le calcul de moyenne, on parcourt régulièrement toute la section et lorsque l'on atteint l'autre extrémité, on arrête à nouveau le calcul de moyenne.

Alternativement, on peut aussi déterminer la vitesse moyenne d'écoulement par un **maillage de mesures individuelles** selon la VDI/VDE 2640 par des mesures uniques manuelle à des points définis (cf. 6.4.3 et guide 3.5.5) (p. ex. 13.24 m/s).

En cas particulier, on peut également effectuer **une mesure continue de débit volumique** par une pure mesure de point médian. On abandonne alors le calcul de moyenne sur plusieurs points. Le calcul du débit volumique n'utilise alors automatiquement que la valeur mesurée. Mais dans tous les cas, un lissage de la mesure est conseillé (cf. 6.4.1). En tant que facteur du canal de débit volumique, mettre le facteur k de correction du profil d'écoulement à 0.8 (cf. ci-dessous).

Canal de fonction débit volumique

L'affichage du débit volumique nécessite un canal de fonction dont le canal de référence s'appuie sur le point de mesure de l'écoulement ou sur le canal de valeur moyenne correspondant M(t) (cf. guide 6.3.4). Le plus simple est de programmer la plage de mesure 'Flow' sur le 2ème ou le 3ème canal du capteur d'écoulement.



Si ce canal n'est pas encore activé, on le sélectionne en fonction PLAGE par appui long sur la touche M▲ puis on programme la plage de mesure 'Flow' (cf. 7.7). Le canal de référence se positionne automatiquement sur le 1er canal, celui de l'écoulement.

Exemple de programmation d'un anémomètre à hélice comme capteur d'écoulement :

1er canal p. ex. pt de mes. M01	Plage 'S220'	Mode moyenne 'Cont'
2ème canal p. ex. pt de mes. M11	Plage 'Flow'	section 175 cm ²

Saisie de la section

Vous pouvez saisir la section SC au canal 'Flow' soit directement en fonction 'SC' avec 32 000 cm² maxi, soit par le diamètre en fonction 'DN' avec 2 000 mm maxi (cf. 5.4). Les deux fonctions sont automatiquement activées en sélectionnant le canal de fonction 'Flow'.

Fonction SECTION 'SC'

Sélection par touche **FUNCTION...** Saisie cm² cf. 5.4

11: 0 1 7 5 . S C

Fonction DIAMETRE 'DN'

Sélection par touche **FUNCTION...** Saisie mm cf. 5.4

11: 0 1 5 0 . D N

Pour de nombreuses sections ou dispositions (cf. guide 3.5.5), un **facteur de correction k** est nécessaire. Celui-ci se programme au canal 'Flow' comme simple facteur (cf. 7.5).

Affichage du débit volumique

Le produit de la vitesse moyenne \bar{v} par la section SC donne le débit d'air. Ce débit volumique se calcule automatiquement au canal de fonction 'Flow' et s'affiche comme valeur mesurée en m³/h.

DEBIT VOLUMIQUE au canal de fonction 'Flow':

Sélection par la touche **M▲** Affichage en m³/h :

11: 0 8 3 4 . m h

6.4.6 Calcul de moyenne cyclique

Si vous avez besoin de valeurs moyennes périodiques toujours sur la même période (heures ou jours), alors vous devez régler le cycle sur cette durée (cf .6.3.2) ainsi que le mode moyenne 'CYCL'. Dans ce mode mode, la valeur moyenne VM est calculée au départ d'une mesure à l'aide de la vitesse de mesure puis effacée en interne à chaque écoulement du cycle C. L'afficheur conserve cependant la valeur moyenne VM du dernier cycle pendant toute la durée du cycle en cours.




A l'aide du facteur de cycle d'impression, vous pouvez encore prolonger la période de certains points de mesure (cf. 6.10.6)

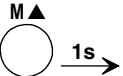
7. PROGRAMMATION DES CAPTEURS

Pour les appareils ALMEMO[®], toute la programmation des capteurs étant mémorisée dans le connecteur ALMEMO[®], l'utilisateur n'a en principe aucune programmation à prévoir. Ce n'est que dans le cas où il faut par exemple corriger une erreur capteur, mettre à l'échelle certains capteurs ou bien prérégler des valeurs de seuil que vous disposez alors de nombreuses possibilités de programmation. Veuillez noter que les capteurs de série sont protégés par mode de verrouillage contre toute modification non désirée et qu'en cas de changement souhaité, il faut baisser en conséquence le niveau de verrouillage (cf. 7.2). Sinon tous les paramètres se saisissent ou se modifient facilement par clavier, pour autant que la fonction soit active (cf. 5.2, et que le bon connecteur de capteur soit enfiché.

7.1 Sélection du point de mesure

Pour lire ou programmer les paramètres d'un capteur, il faut d'abord sélectionner le point de mesure associé en fonction MESURE avec la touche M▲.

Incrémenter canal d'entrée par la touche:  (canaux programmés seuls)

Décrémenter canal d'entrée par la touche :  (env. 1 s)

7.2 Verrouiller la programmation des capteurs (cf. gde 6.3.12)

Les paramètres de fonctionnement de chaque point de mesure sont protégés jusqu'à un certain niveau de verrouillage réglable, par un mode de verrouillage. Il faut avant toute configuration, diminuer en conséquence le mode de verrouillage. Vous pouvez déverrouiller rapidement et temporairement au niveau 3 en mettant l'appareil sous tension tout en maintenant les touches **PROG** et **FUNCTION** appuyées (après la mise hors tension, cela revient comme programmé dans le connecteur). Si dans l'afficheur, un point apparaît derrière le mode de verrouillage, les modifications ne sont pas possibles.

Niveau de verrouillage Fonctions verrouillées

0	aucune
1	plage de mesure + drapeaux d'élément
2	plage de mesure + correction de zéro et de pente
3	plage + unité
4	+ correction de zéro et de pente
5	+ base, facteur et exposant
6	+ début et fin sortie analogique
7	+ limites max et min

Fonction MODE VERROUILLAGE 'MV'

FUNCTION

Sélection par la touche :  ... Saisir comme au 5.4 1:0 0 0 5 MV

Apparaissent dans l'afficheur devant le mode de verrouillage la fonction de sortie, les drapeaux d'élément et la position du multiplexeur, si ceux-ci sont programmés (cf. guide 6.10.2/3/4). Vous pouvez également les programmer par appui long sur la touche **PROG**.

7.3 Limites



A chaque canal de mesure il est possible d'affecter 2 seuils (MAX et MIN). Le dépassement des seuils est traité tout comme le dépassement des limites de plage de mesure et la rupture de ligne, comme un défaut. La flèche 'ALARM' apparaît à l'afficheur, les relais d'alarme s'activent (cf. guide 6.3.9). Activation des fonctions 'SH' et 'SB' cf. 5.2.

Fonction SEUIL HAUT 'SH' et SEUIL BAS 'SB'

FUNCTION

Sélection par la touche :  ... 1: 1 2 3.0 SH

Programmation : Saisir comme au 5.4

Désactiver avec touches :  ,  1: - - - - SH

CLEAR

7.4 Valeurs de correction

Avec les valeurs de correction POINT ZÉRO et PENTE, vous pouvez corriger les capteurs en zéro et en pente (cf. guide 6.3.10).

Mesure corrigée= (mesure - ZÉRO) x PENTE

Fonction CORRECTION DU ZERO 'CZ'

Sélection par la touche : **FUNCTION..** Saisie cf. 5.4 1: 0 0 3.2 CZ

Effacer avec les touches: **PROG**, **CLEAR** 1: - - - - CZ

Fonction CORRECTION DE PENTE 'CP'

Sélection par la touche : **FUNCTION...** Saisie cf. 5.4 1:1.5 0 0 0 CP

Si vous avez programmé des valeurs de correction, et ainsi modifié la mesure effective, alors la flèche 'CORR' apparaît à l'afficheur.

Compensation du capteur

Afin de simplifier la correction de capteurs en zéro et éventuellement en pente, il existe en fonction **MESURE** une fonction spéciale effectuant la compensation automatiquement (cf. 6.2.2).

7.5 Echelle, réglage du point décimal

Afin d'afficher le signal électrique d'un capteur sous forme de valeur mesurée dans la grandeur physique, il est presque toujours nécessaire d'effectuer un décalage de point décimal, une correction du zéro et une multiplication par un facteur. Les fonctions **EXPOSANT** 'EX', **BASE** 'BA' et **FACTEUR** 'FA' sont prévues pour cela. Vous trouverez une description exhaustive de la mise à l'échelle avec un exemple dans le guide, au chapitre 6.3.11.

Valeur affichée = (mesure corrigée - BASE) x FACTEUR.

Réglage du point décimal

La position du point décimal doit d'abord être vérifiée et le cas échéant, être adaptée à la résolution et à l'unité désirée du capteur, à l'aide de l' **EXPOSANT**. Avec la fonction **EXPOSANT** 'EX', la virgule peut être décalée d'autant vers la gauche (-) ou vers la droite (+), que l'afficheur et l'imprimante peuvent la représenter.

Fonction **EXPOSANT** 'EX'

Sélection par la touche : **FONCTION** . . . saisie cf. 5.4

1: 3 EX

Exemple: un capteur de force à sortie 2.0000 V doit afficher 1000.0 N .

Le point décimal doit donc être déplacé de 3 chiffres à droite avec l'exposant 3. Des deux nouvelles valeurs réelles 0.0 N et 2000.0 N, on déduit aisément le facteur 0.5 nécessaire en plus. La base n'est dans ce cas nécessaire qu'en correction de zéro.

Fonction **BASE** 'BA'

Sélection par la touche : **FONCTION**... saisie cf. 5.4

1: 0 0 1.2 BA

Fonction **FACTEUR** 'FA'

Sélection par la touche : **FONCTION**... Saisie cf. 5.4

1: 0.5 0 0 0 FA

Lorsque des valeurs d'échelle sont programmées et donc que la mesure effective est modifiée, la flèche 'CORR' apparaît alors à l'afficheur.




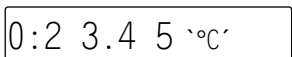
Les valeurs d'échelle peuvent également être déterminées automatiquement par un **étalonnage sur deux points**. La mesure est d'abord remise à zéro à l'état initial (eau glacée, hors pression etc.) en fonction **MESURE** (cf. 6.2.1/2) puis on saisit la consigne (eau bouillante) à une valeur définie (cf. 6.2.3).

7.6 Changement de l'unité

Il est possible pour toutes les voies de mesure de remplacer l'unité standard de la plage de mesure par une unité quelconque sur deux caractères (cf. guide 6.3.5). Vous pouvez, outre les majuscules et minuscules, utiliser les caractères °, º, Ω, %, [,], *, -, =, ~ et l'espace (_). L'unité s'affiche sur deux caractères 16 segments toujours derrière les valeurs de mesure et de programmation.

Pour **changer l'unité**, aller dans le menu (cf. 6.2) en fonction MESURE en appuyant d'abord sur la touche **PROG** puis **M▲**, mais seulement lorsque le mode de verrouillage est inférieur à 4 (cf. 7.2). L'unité clignote alors à l'afficheur. En appuyant à nouveau sur **PROG**, le premier caractère clignote et peut maintenant être changé à l'aide des touches **▲** et **▼**. La touche **▶** passe au deuxième caractère que vous saisissez en conséquence (cf. 5.4).

Fonction MESURE/Pt de mesure :  

Fonction Saisie de l'unité :  

Saisie de l'unité : 
1ère unité changer 2è unité changer Fin



En saisissant l'unité °F, la valeur de température est convertie de degrés Celsius en degrés Fahrenheit.

Le caractère °C ou °F désactive la compensation de soudure froide.

Les unités ms apparaissent à l'afficheur pour m/s, mh pour m³/h.

7.7 Choix de la plage de mesure

Si vous voulez programmer vous-même le connecteur ou que vous devez changer souvent de plage, veuillez observer que le verrouillage du connecteur est annulé (cf. 7.2) et que sur certains capteurs, un connecteur spécial est nécessaire (p. ex. thermocouple, shunt, diviseur etc. cf. tableau).

Pour changer d'étendue de mesure, il faut d'abord régler le point de mesure adéquat (7.1). La sélection de la plage de mesure s'obtient ensuite en sélectionnant la fonction **PLAGE 'P'** à l'aide de la touche **FUNCTION**.



Si le point de mesure désiré n'est pas encore activé, appuyez alors en fonction **PLAGE 'P'** sur la touche **M▲** longtemps. Vous pouvez ainsi sélectionner tous les canaux (même ceux non programmés).





Après un bref appui sur la touche **PROG**, le mnémonique de la plage de mesure

clignote à l'afficheur. Avec les touches ▲ et ▼ , vous pouvez maintenant sélectionner toutes les plages possibles dans l'ordre donné ci-dessous. Lorsque la plage désirée apparaît à l'affichage, terminez la programmation en appuyant à nouveau sur la touche **PROG** et les données sont transmises au connecteur. Toutes les valeurs programmées de ce point de mesure sont alors effacées.

Fonction PLAGE 'P'

Sélection par la touche :  ... 1: NiCrP

Exemple : Canal M1, plage NiCr-Ni

changer plage de mes.:  ,  ... ou  ... , 

Capteur	Connecteur/capteur	Plage mesure	Unit	Affich.
Pt100-1 ITS90	ZA 9000-FS	-200.0... +850.0	°C	P104
Pt100-2 ITS90	ZA 9000-FS	-200.00...+300.00	°C	P204
Ni100	ZA 9000-FS	-60.0... +240.0	°C	N104
NiCr-Ni (K) ITS90	ZA 9020-FS	-200.0...+1370.0	°C	NiCr
NiCroSil-NiSi (N) ITS90	ZA 9020-FS	-200.0...+1300.0	°C	NiSi
Fe-CuNi (L)	ZA 9000-FS	-200.0... +900.0	°C	FECO
Fe-CuNi (J) ITS90	ZA 9000-FS	-200.0...+1000.0	°C	IrCo
Cu-CuNi (U)	ZA 9000-FS	-200.0... +600.0	°C	CUCO
Cu-CuNi (T) ITS90	ZA 9000-FS	-200.0... +400.0	°C	CoCo
PtRh10-Pt (S) ITS90	ZA 9000-FS	0.0...+1760.0	°C	Pt10
PtRh13-Pt (R) ITS90	ZA 9000-FS	0.0...+1760.0	°C	Pt13
PtRh30-PtRh6 (B) ITS90	ZA 9000-FS	+400.0...+1800.0	°C	EL18
Au-FeCr	ZA 9000-FS	-270.0... +60.0	°C	AUFE
CTN type N	ZA 9000-FS	-30.00 ... +125.00	°C	Ntc
millivolt 1	ZA 9000-FS	-26.000...+26.000	mV	U 26
millivolt	ZA 9000-FS	-10.000...+55.000	mV	U 55
millivolt 2	ZA 9000-FS	-260.00...+260.00	mV	U260
Volt	ZA 9000-FS	-2.6000...+2.6000	V	U2.60
millivolt différentiel 1	ZA 9050-FS	-26.000...+26.000	mV	d 26
millivolt différentiel	ZA 9050-FS	-10.000...+55.000	mV	d 55
millivolt différentiel 2	ZA 9050-FS	-260.00...+260.00	mV	d260
Volt différentiel	ZA 9050-FS	-2.6000...+2.6000	V	d2.60
Tension de capteur	ZA 9000-FS	0.00...20.00	V	UbAt
milliampère	ZA 9601-FS	-32.000...+32.000	mA	I032
Pourcentage (4-20mA)	ZA 9000-FS	0.00... 100.00	%	P420
Ohm	ZA 9000-FS	0.00... 500.0	Ω	Ohm

Capteur	Connecteur/capteur	Plage mesure	Unit	Affich.
Fréquence	ZA 9909-AK	0... 25000	Hz	FrEq
Impulsions	ZA 9909-AK	0... 65000		PULS
Entrée ToR	ZA 9000-EK2	0.0 ... 100.0	%	Inp
Interface numérique	ZA 9919-AKxx	-65000... +65000		DIGI
Infrarouge 1	ZA 9000-FS	0.0... +200.0	°C	Ir 1
Infrarouge 2	ZA 9000-FS	0.0... +800.0	°C	Ir 2
Infrarouge 3	ZA 9000-FS	-30.0... +70.0	°C	Ir 3
Infrarouge 4	ZA 9000-FS	-30.0... +100.0	°C	Ir 4
Infrarouge 6	ZA 9000-FS	0.0... +500.0	°C	Ir 6
Tête à encliquet. normale 20	FV A915-S120	0.30... 20.00	m/s	S120
Tête à encliqueter normale 40	FV A915-S140	0.40... 40.00	m/s	S140
Tête à encliqueter Micro 20	FV A915-S220	0.50... 20.00	m/s	S220
Tête à encliqueter Micro 40	FV A915-S240	0.60... 40.00	m/s	S240
Macro	FV A915-MA1	0.10... 20.00	m/s	L420
Micro eau	FV A915-WM1	0.00... 5.00	m/s	L605
Press dyn 40 m/s av CT et CPa	FD A612-M1	0.50... 40.00	m/s	L840
Press dyn. 90 m/ av CT et CPa	FD A612-M6	1.00... 90.00	m/s	L890
Humidité rel. capa	FH A646-x	0.0 ... 100.0	%H	°orH
Humidité rel. capa à CT	FH A646-Cx	0.0 ... 100.0	%H	HcrH
Humidité rel. capa à CT	FH A646-R	0.0 ... 100.0	%H	H rH
Rapport de mélange av. CPa	FH A646	0.0 ... 500.0	g/kg	H AH
Température de rosée	FH A646	-25.0... 100.0	°C	H dt
Pression de vapeur partielle	FH A646	0.0 ...1050.0	mbar	H UP
Enthalpie avec CPa	FH A646	0.0 ... 400.0	kJ/kg	H En
Température humide	ZA 9000-FS	-30.00 ... +125.00	°C	P Ht
Humid. rel. psychr. avec CPa	ZA 9000-FS	0.0 ... 100.0	%H	P RH
Rapport de mélange av. CPa	ZA 9000-FS	0.0 ... 500.0	g/kg	P AH
Température de rosée av. CPa	ZA 9000-FS	-25.0 ... +100.0	°C	P dt
Press. vapeur partielle av. CPa	ZA 9000-FS	0.0 ...1050.0	mbar	P UP
Enthalpie avec CPa	ZA 9000-FS	0.0 ... 400.0	kJ/kg	P En
Sonde conductivité avec CT	FY A641-LF	0.0 ... 20.000	mS	LF
Capteur CO ₂	FY A600-CO2	0.0 ... 2.500	%	CO2
Saturation O ₂ av. CT et CPa	FY A640-O2	0 ... 260	%	O2-S
Concentration de O ₂ av. CT	FY A640-O2	0 ... 40.0	mg/l	O2-C
Canaux de fonction :				
Différence Canaux Mb1-Mb2	quelconque			diFF
Valeur max. du canal Mb1	quelconque			Hi
Valeur min. du canal Mb1	quelconque			Lo
Moyenne M(t) sur la durée pour Mb1	quelconque			A[t]
Moyenne M(n) de Mb2 à Mb1	quelconque			A[n]
Somme S(n) de Mb2 à Mb1	quelconque			S[n]

Capteur	Connecteur/capteur	Plage mesure	Unit	Affich.
Nb total d'impulsions S(t) de Mb1	ZA 9909-AK2	0... 65000		S[t]
Nb d'impulsions/cycle d'impr. de Mb1	ZA 9909-AK2	0... 65000		S[P]
Valeur d'alarme du canal Mb1	quelconque			Alrn
Température radiante à bulbe humide	ZA 9000-FS		°C	UbGt
Mesure de Mb1	quelconque			MES
Température de soudure froide	quelconque		°C	CJ
Nb de valeurs moyennées de Mb1	quelconque			n(t)
Débit volumique m ³ /h M(t)(Mb1) * Q	quelconque		mh	FLou

CT=compensation en température, CPa=compensation de pression atmosphérique, Mb1/Mb2=canaux de référence

L'utilisation des canaux de fonction pour éditer les grandeurs mesurées et calculées avec les canaux de référence associés Mb1 (normal 1er canal du connecteur) et Mb2 (normal M00) est décrite au chap. 6.3.4.

Désélection ou désactivation d'un canal de mesure programmé

Fonction: PLAGE 'P' **touches :** 

En conséquence, la mesure n'est plus affichée ni lue ni éditée, mais la programmation est conservée.

Réactivation de la voie de mesure:

Fonction: PLAGE 'P' **touches :** 

Si le canal était désactivé auparavant, il est alors réactivé avec tous ses paramètres de programmation. Si cependant le canal est déjà actif, cette combinaison de touches effacera alors tous les paramètres du canal (correspond à la sélection de plage de mesure).

8. SORTIE ANALOGIQUE

Pour l'enregistrement analogique du point de mesure sélectionné, vous pouvez brancher sur la prise A1 soit un câble de sortie analogique ZA 1601-RK (cf. guide 5.1.1) sans isol. galv., soit un adaptateur analogique à déclenchement à relais ZA 8000-RTA (cf. guide 5.1.3) avec sortie à séparation galvanique. Si l'appareil dispose de sorties analogiques intégrées (option Rxx), les signaux analogiques sont alors à récupérer sur les bornes 6,7 ou en cas de sortie double pour les capteurs doubles, sur les bornes 4,5 et 6,7 de la prise femelle (4).

8.1 Echelle

Il est possible de grossir une plage partielle quelconque de mesure sur le signal de sortie normalisé des trois variantes possibles 0-2V, 0-10V, 0/4-20mA, s'il comporte au moins 100 chiffres (digits) (p. ex. 0-20mA pour -10.0 à +50.0°C) Pour ce faire, saisir dans les fonctions 'AD' et 'AF' le **début analogique** et la **fin analogique** de la plage de mesure désirée (voir guide 6.10.7). Si la valeur de départ est nulle, alors elle reste simplement effacée. Pour activer les fonctions 'AD' et 'AF', cf. 5.2.

Fonction Début sortie analogique 'AD'

Sélection par la touche **FUNCTION...** Saisie cf. 5.4

1: - 1 0.0 A D

Fonction Fin sortie analogique 'AF'

Sélection par touche **FUNCTION...** Saisie cf. 5.4

1: 0 5 0.0 A F

Exemple:

Plage de mesure -10.0 à 50.0 °C

 
Les deux paramètres Sortie analogique Début et sortie analogique Fin sont également mémorisés en EEPROM du capteur et sont ainsi programmables individuellement pour chaque canal, c.-à-d. qu'en commutant manuellement les canaux, on peut affecter une échelle propre à chaque grandeur de mesure.

9. CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Outre les paramètres du capteur, qui sont tous mémorisés dans le connecteur du capteur, il existe quelques paramètres placés dans l'appareil. Ceux-ci sont l'horloge temps réelle avec la date, le cycle de scrutation au format de sortie (cf. 6.3.2/3), l'adresse de l'appareil (cf. 9.3), la pression atmosphérique (cf. 6.2.5) et la langue (cf. 5.2), ainsi que le libellé de l'appareil (cf. guide 6.2.4) et l'hystérésis (cf. guide 6.2.7). Ces derniers ne sont accessibles que par l'interface. La vitesse de transfert est à nouveau placée dans le câble de données (cf. 9.2).


9.1 Date et heure

Pour que l'heure de la mesure puisse être intégrée au rapport, une horloge avec date est intégrée à l'ALMEMO 8390-2. Mais celle-ci n'est pas mémorisée, il faut donc à chaque nouvelle mise sous tension régler à nouveau l'heure et la date.

Fonction HEURE 'HR' FUNCTION
 Sélection par la touche :  ... 1 2:3 4:5 6 HR

Programmation sur 6 chiffres au format hh:mm:ss (cf. 5.4).

Mise à zéro de l'heure par les touches **PROG**, **CLEAR**.

Fonction DATE 'DA' FUNCTION
 Sélection par la touche :  ... 0 1:0 5:0 3 DA

Programmation sur 6 chiffres au format jj:mm:aa (cf. 5.4)

p. ex. Date 1er mai 2003

Effacer la date avec les touches **PROG**, **CLEAR** 0 1:0 1:0 0 DA

9.2 Vitesse de transfert, format de données

Vous pouvez entièrement programmer appareil et capteurs par l'interface série ou lire la configuration (cf. guide 6.). Vous pouvez en outre, comme il est décrit aux chapitres 6.2 et 6.3, éditer des mesures manuelles et cycliques en ligne ou hors ligne suite à un enregistrement (cf. 6.4), sur une imprimante ou un ordinateur. Les différents modules d'interface se branchent sur la prise A1 (6). Le raccordement sur les appareils est décrit dans le guide au ch. 5.2. Vous trouverez d'autres modules de mise en réseau des appareils au ch. 5.3.

La vitesse de transfert est réglée d'usine à 9600 baud sur tous les modules d'interface. Afin de ne pas générer de problèmes inutiles lors de la mise en réseau de plusieurs appareils, il ne faut pas la changer mais plutôt régler en conséquence l'ordinateur ou l'imprimante. Si cela n'est pas possible, vous pou-

vez saisir en fonction VIT. TRANSFERT 'VT' (cf 5.2 pour l'activation) à l'aide des touches les valeurs 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud ou 57.60 et 115.2 kbaud (notez la vitesse max. du module d'interface !).

Fonction VITESSE DE TRANSFERT 'VT'

Sélection avec la touche **FUNCTION**..

U n 9 6 0 0 VT

Exemple: Sortie sur interface 'U', format 'ligne', 9600 bd

La saisie s'effectue en appuyant deux fois sur la touche **PROG**, le réglage de la vitesse avec les touches ▲ et ▼ et la programmation en appuyant à nouveau sur la touche **PROG**. La vitesse est placée en EEPROM du module d'interface et sert ainsi lors de tout emploi avec les autres appareils ALMEMO®. Le réglage du format de sortie est décrit au chap. 6.3.3.

Format de données: non modifiable 8 bits données, pas de parité, 1 bit arrêt

9.3 Adresse d'appareil et mise en réseau

Tous les appareils ALMEMO® se connectent très facilement en réseau, afin de procéder à l'acquisition centralisée des mesures provenant de plusieurs appareils parfois très distants (cf. guide 5.3). Pour communiquer avec des appareils en réseau, il est impératif que chaque appareil possède sa propre adresse, puisqu'à chaque commande ne doit répondre qu'un seul appareil. C'est pourquoi avant toute exploitation en réseau, tous les appareils de mesure doivent avoir été réglés sur des numéros d'appareil différents. La fonction ADRESSE D'APPAREIL 'AA' est prévue à cet effet. Une fois activée (cf. 5.2), sélectionnez-la avec la touche **FUNCTION** et le numéro d'appareil actuellement réglé apparaît d'abord, normalement 00 lorsqu'il sort de l'usine. Vous pouvez maintenant le changer comme pour saisir normalement des données (cf. 5.4).

Fonction ADRESSE D'APPAREIL 'AA'

Sélection avec la touche **FUNCTION**... Saisie cf. 5.4

0 1 AA

Exemple: Adresse 01

En cas d'exploitation en réseau, ne saisir que des numéros successifs entre 1 et 99 afin que l'appareil 00 ne soit pas improprement adressé en cas de panne de courant.

10. RECHERCHE DES DÉFAUTS

Les appareils de mesure ALMEMO 8390-2 se configurent et se programment de très nombreuses façons. Ils permettent de raccorder de très nombreux capteurs variés, des appareils de mesure supplémentaires, des avertisseurs et des périphériques. Du fait de cette multitude de possibilités il se peut que dans certaines circonstances, ils ne se comportent pas comme on l'attend. L'origine est dans de très rares cas liée à un défaut de l'appareil et souvent à une fausse manipulation, un mauvais réglage ou un câblage non fiable. Essayez à l'aide des tests suivants de supprimer le défaut ou de le définir précisément.

Défaut: Pas d'affichage ou tous les segments de l'afficheur toujours allumés

Remède: Vérifier l'alimentation, mettre hors puis sous tension, réinitialiser (voir paragraphe 3.4)

Défaut: Valeurs mesurées erronées

Remède: Vérifier exactement la programmation du canal (en part. base et zéro), lecture complète de la programmation avec le logiciel AMR-Control ou Terminal et commande P15 (cf. guide 6.2.3) et f1 P15 (cf. guide 6.10.1)

Défaut : Valeurs mesurées instables, test segment ou blocage en fonctionnement,

Remède : Tester les éventuelles liaisons galv. interdites sur le câblage, Débrancher l'alimentation externe et les modules de sortie, débrancher les capteurs soupçonnés et les remplacer par des capteurs manuels dans l'air ou des fantômes (court-circuit A-B sur les thermocouples, résistance 100Ω sur les capteurs Pt100), Si ainsi le défaut est écarté, contrôler le câblage, isoler éventuellem. le capteur, alimenter en séparation galv., éliminer les parasites par blindage ou torsade des conducteurs

Défaut: Transmission de données par interface ne fonctionne pas

Remède: Contrôler le module interface, les connexions et le réglage: Les deux appareils sont-ils réglés sur les mêmes vitesse et mode de transfert (cf. 9.2)?

Est-ce le bon port COM sollicité sur l'ordinateur ?

L'imprimante est-elle à l'état EN LIGNE ?

Les liaisons d'échange de données DTR et DSR sont-elles actives ?



Pour contrôler le flux de données et les conducteurs d'échange de données, un petit testeur d'interface à diodes lumineuses est très utile (à l'état prêt, les liaisons de données TXD, RXD sont au potentiel négatif d'env. -9V et les diodes s'allument en vert, les liaisons d'échange de données DSR, DTR, RTS, CTS ont par contre une tension positive d'env. +9V et s'allument en rouge. Lors de la transmission de données, les conducteurs de données doivent clignoter en rouge).

Test de transmission de données avec un terminal (AMR-Control, WIN-Control, Terminal de WINDOWS) :

Adresser l'appareil par son numéro d'appareil G_{xy} (cf. guide 6.2.1),

Lire la programmation avec P15 (cf. guide 6.2.3),

Ne tester que le conducteur d'émission par saisie du cycle avec la commande 'Z123456' et contrôle à l'afficheur

Tester le conducteur de réception avec la touche **MANU/PRINT** et contrôle à l'écran

Défaut: Transmission de données dans le réseau ne fonctionne pas

Remède: Vérifier si tous les appareils sont réglés à des adresses différentes, Adresser les appareils individuellement par terminal et avec la commande G_{xy} ,

L'appareil est ok si au moins y CR LF est retourné en écho,

Si la transmission n'est toujours pas possible, débrancher tous les appareils,

contrôler chaque appareil individuellement sur le câble de données de l'ordinateur (cf. ci-dessus),

contrôler s'il y a des courts-circuits ou des câbles tordus,

tous les répartiteurs réseau sont-ils alimentés ?

remettre en réseau successivement les appareils et vérifier le fonctionnement (cf ci-dessus),

Si après le contrôle qui précède, l'appareil ne réagit toujours pas comme le décrit la notice d'utilisation, le renvoyer avec une brève description de la panne et éventuellement des impressions de contrôle, en atelier à Chevreuse. Le logiciel AMR-Control permet d'imprimer les pages écran avec la programmation ou également de sauvegarder le mode terminal et de l'imprimer.

11. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

L'appareil de mesure ALMEMO 8390-2 remplit les exigences essentielles de protection définies dans les directives du conseil d'harmonisation des prescriptions légales des états membres relatives à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).

Pour juger des résultats, nous nous sommes appuyés sur ces normes:

EN 50081-1:1992

CEI 801-2 8kV, CEI 801-4 1kV

EN 50082-1:1992

CEI 801-3 3V/m : Ecart<100 μ V

Lorsque vous exploitez l'appareil, veuillez respecter les remarques suivantes :

1. En cas de prolongation des capteurs standard (1.5 m), veiller à ce que les conducteurs de mesure ne cheminent pas le long de conducteurs de courant fort ou soient blindés comme il se doit, afin d'éviter tout couplage de signaux parasites.
2. Si l'appareil doit fonctionner dans de forts champs électromagnétiques, attendez-vous à une erreur de mesure supplémentaire (<50 μ V à 3 V/m et 1.5 m thermocouple). Dès que le rayonnement cesse, l'appareil fonctionne à nouveau au sein de ses spécifications techniques.

Caractéristiques techniques (cf. guide 2.2)

Entrées de mesure :	1 prise ALMEMO® pour connecteur plat ALMEMO®
Canaux :	4 canaux/capteur max. voies mes. et canaux de fonct. selon le type de capteur)
Convertisseur AN :	Delta-Sigma 16 bits
Vit. mes. :	2.5, 10 mesures/s tous canaux en continu
Précision système :	$\pm 0.05\%$ de la mes. ± 2 digits
Dérive en température :	0.01 %/K
Compensation de soudure froide :	$\pm 0.2 \text{ K} \pm 0.01 \text{ K}/^\circ\text{C}$ (-30 à +80°C)
Alim. tension du capteur :	Adaptateur secteur : env. 12 V, max. 70 mA
Sorties :	1 prise ALMEMO® pour module ou interface analog.
option OA 8390-I	interface RS485 sép. galv. intégrée
	Signaux : RX+, RX-, TX+, TX-, longueur max. 1 km
Option OA 8390-Rx	Sortie analog. R2: 0-10V, R3: 0/4-20mA sép. galv.
	Précision : $\pm 0.1\% \pm 6$ digits, résolution : 15 bits
	Dérive en température : 1 digit/K
Option OA 8390- Rx2	2 sorties analogiques R22 : 0-10V, R32 : 0/4-20 mA sép. galvanique
	Précision : $\pm 0.1\% \pm 1$ digit , résolution : 12 bits
	Dérive en température : $\pm 0.005\%$ /K
Equipement :	
Afficheur :	6½ chiffres 7 segments, 2 chiffres 16 segm., 12 mm
Clavier :	5 touches à effleurement
Heure et date :	non tamponnées
Microprocesseur :	NEC 78F0078
Tension d'alimentation :	7 à 13 V CC sans séparation galvanique
Adaptateur secteur :	ZB 1012-NA 230 VCA sur 12 VCC, 200 mA sép. galv.
Option OA 8390-U	9 à 30 V CC sép. galvanique
Consommation :	sans modules d'entrée-sortie : env. 6 mA avec option sortie analogique : env. 50 mA+2.5 x Iout
Boîtier :	108 x 60 x 29 mm, Polystyrène
Température de fonctionnement :	-10 à +60 °C
Température de stockage :	-30 à +60 °C
Hygrométrie ambiante :	10 à 90% hr (sans condensation)
Contient à la livraison:	Appareil ALMEMO 8390-2 Notice d'utilisation ALMEMO 8390-2 Guide ALMEMO® Logiciel AMR-Control sur CD

Aperçu des produits**Appareil de mesure universel ALMEMO 8390-2**

1 entrée, 4 canaux max., avec afficheur et 5 touches,

sortie pour interface ou sortie analogique

Option HS : adaptateur rail DIN

Option U : alimentation courant continu isol. galvanique 9..30 V CC

Option I : interface RS485 sép. galvanique (dont option U)

Option R2 : sortie analogique simple 0-10V, 15 bits, sép. galvanique

Option R3 : sortie analogique simple 0/4-20mA, 15 bits, sép. galv.

Option R22 : double sortie analogique 0-10 V, 12 bits, sép. galvanique

Option R32 : double sortie analogique 0/4-20mA, 12 bits, sép. galv.

Réf. art.

MA 8390-2

OA 2290-HS

OA 8390-U

OA 8390-I

OA 8390-R2

OA 8390-R3

OA 8390-R22

OA 8390-R32

Accessoires :

Plaque de montage à 2 pinces

ZB 8390-H

Adaptateur secteur 12 V/200 mA

ZB 1012-NA1

Câble d'enregistrement ALMEMO® -1,25 à 2,00 V, 0.1 mV/digit

ZA 1601-RK

Câble de données ALMEMO® V24, isol. galv., max. 115.2 kBd, <1mA

ZA 1909-DK5

Câble de données ALMEMO® V24, fibre opt., max. 115.2 kBd, < 4 mA

ZA 1909-DKL

Câble de données ALMEMO® interf Ethernet (10/100 Base-T), sép. galv.

ZA 1945-DK

Répartiteur réseau ALMEMO® RS422, sép. galv., max. 115.2 kBd, env. 30 mA

ZA 5099-NVB

Câble de données ALMEMO® interface Centronics, isol. galv.

ZA 1936-DK

Câble d'entrée/sortie ALMEMO® pour déclenchement et alarme de seuil

ZA 1000-EGK

Logiciels :

Logiciel d'acquisition de mesures Win-Control

SW 5500-WCx

Option logicielle pour connexion par Ethernet (sauf WC3)

SW 5500-WC06

Logiciel supplémentaire AMR2ips pour plusieurs appareils sur Ethernet

SW 5500-C22

Mot clé	Chapitre	Page
A ctivation des fonctions	5.2	17
Adresse de l'appareil	9.3	44
AFFICHAGE	5.1	15
Affichage d'un point de mesure	6.1	21
Affichage des fonctions	5.1, 5.2	15, 17
Ajustage de la pleine échelle des capteurs de force	6.2.3	24
Ajustement du capteur	6.2.2	23
ALIMENTATION	3	12
Alimentation tension continue	3.2	12
Amortissement des mesures	6.4.1	30
Aperçu des produits		48
B ase	7.5	37
C âble de données	9	43
Calcul cyclique de moyenne	6.4.6	34
Calcul de moyenne	6.4	30
Calcul de moyenne glissante	6.4.1	30
Calcul de moyenne sur des mesures manuelles individuelles	6.4.4	32
Calcul de moyenne sur des scrutations cycliques de points	6.4.6	34
Calcul de moyenne sur le temps	6.4.3	31
Canaux de référence	7.7	41
Canaux internes à l'appareil	4.2	13
Capteur	4.1	13
Caractères de contrôle	5.1	16
Caractéristiques techniques		47
Canaux supplémentaires	4.2	13
Changement d'unité	7.6	38
Compatibilité électromagnétique		11 46
Compensation de pente	6.2.2	23
Compensation de pression atmosphérique	6.2.5	26
Compensation de soudure froide	6.2.4	25
Compensation de température	6.2.6	26
Configuration de l'appareil	9	43
Conservation des données	3.4	12
Contrôle de la tension d'alimentation	3.3	12
Coordonnées		52
Correction de mesure	6.2	22
Correction de pente	7.4	36
Correction du zéro	7.4	36
Cycle	6.3.2	27
D ate	9.1	43
Départ et arrêt d'une mesure	6.3.2	27
Diamètre	6.4.5	34
Double affichage	5.1	15
Drapeaux d'élément	7.2	35

Mot clé	Chapitre	Page
E chelle, mesure	7.5	37
Echelle, sortie analogique	8.1	42
Edition unique de tous les points	6.3 .1	27
Eléments de service	1.2	9
Entrée de données	5.4	19
Entrées de mesure	4.2	13
Exposant	7.5	37
F acteur	7.5	37
Facteur de cycle d'impression	6.4.6	34
Fonction de sortie	7.2	35
Fonctions	1.1	4
Format de données	9.2	43
Format de sortie	6 .3.3	28
H eur e et date	9.1	43
Hystérésis		9 43
I mpressions des fonctions	6.3.4	29
INTRODUCTION	1	4
L imites	7.3	36
Lissage, Mesure	6.4.1	30
M émorisation des valeurs max. et min.	6.1.2	22
MESURE	6	21
Mesure de débit volumique	6.4.5	33
Mesure différentielle	7.7	41
Mise à zéro de la mesure	6.2.1	23
Mise en réseau	9.3	44
MISE EN SERVICE	2	11
Mnémonique de fonction	1.2, 5.2	9, 17
Mode moyenne	6.4.2	30
Multiplexeur	7.2	35
N ombre de valeurs moyennées	6.4.4	32
Numérotation des points de mesure	4.2	13
P ROGRAMMATION DU CAPTEUR	7	35
R ACCORDEMENT des capteurs	4	13
Recherche des défauts	10	45
Réglage de la langue	5.2	18
Réglage du point décimal	7.5	37
Réglage du zéro	6.2 .2	23
Réinitialisation	3.4	12
Réinitialisation	3.4	12
Représentants		52
S aisie de la consigne	6.2 .3	24
Scrutation continue des points de mesure	6.1	21

Mot clé	Chapitre	Page
Scrutation cyclique de tous les points de mesure	6.3.2	27
Scrutation et édition des points de mesure	6.3	27
Secteur (fonctionnement sur)	3.1	12
Section	6.4.5	34
Sélection d'un point de mesure	6.1.1	21
Sélection de fonction	5.2	17
Sélection de plage de mesure	7.7	38
Sélection du point de mesure	6.1.1	21
Sélection du canal d'entrée	7.1	35
Sortie analogique, début, fin	8.1	42
Sortie de données	6.3.4	29
T able des matières		2
TASTATUR	5.3	19
Tension d'alimentation de capteur	3.3	12
Tension d'alimentation externe	3.2	12
Touches de fonction	1.2, 5.3	9, 19
V aleurs de correction	7.4	36
Verrouillage, programmation du capteur	7.2	35
Vitesse	9.2	43
Vos contacts		52

Vos contacts

Coordonnées service après vente :

Ahlborn mesure et régulation SARL,
68, rue de la porte de Paris, F-78430 CHEVREUSE,
Tél. : 01 30 47 22 00, Fax 01 30 47 28 29
Internet : <http://www.ahlborn.com>, courriel : amr@ahlborn.com

Service client / Numéro d'urgence

M. BRACON, téléphone 01 30 47 22 00