


Notice d'utilisation



de la centrale d'acquisition **ALMEMO® 2890-9**

V1.0
20.05.2005

1. ELÉMENTS DE SERVICE

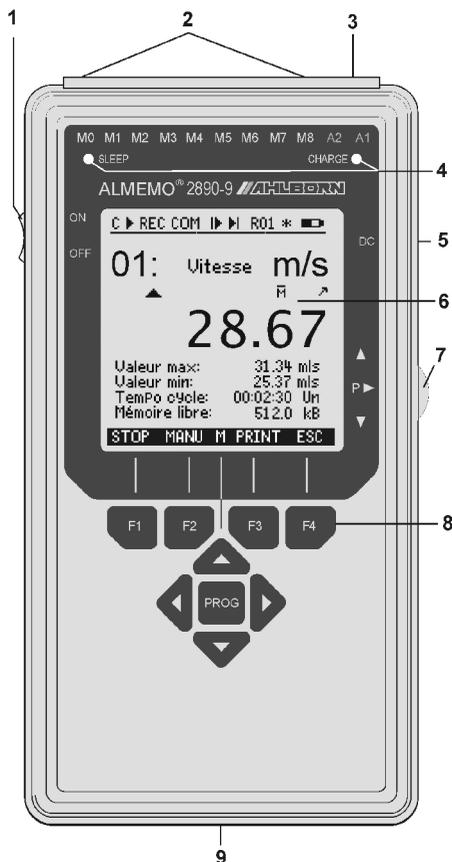

1) Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT

en haut **ON** - MARCHÉ
en bas **OFF** - ARRÊT

(2) Entrées mesure M0 à M8

M0 à M8 pour tous capteurs ALMEMO
M9...M38 31 canaux suppl.

(3) Prises femelle sortie A1, A2

A1 Interface / fibre opt (ZA1909-DK5/L)
RS 422 (ZA 5099-NVL/NVB)
Ethernet (ZA 1945-DK)
Bluetooth (ZA 1709-BTx)
Sortie analogique 1 (ZA 1601-RK)
A2 Câble secteur (ZA1999-NK5/NKL)
Connecteur carte MMC (ZA1904-MMC)
Entrée déclenchement (ZA1000-ET/EK)
Sorties relais (ZA 1000-EGK)
Sortie analogique 2 (ZA 1601-RK)

(4) Témoins

SLEEP mode veille
CHARGE Charge accu

(5) Prise alim CC 12 V

Adaptateur secteur (ZB 2590-NA, 12V, 0.8A)
Câble isol. galv. (ZB 2590-UK, 10-30V)

(6) Afficheur LCD

Barre d'état :

C Scrutation cont. pts mes.
▶, || Départ, arrêt mesure
REC Enregistrement mémoire
COM Edition de mesure
▶▶, ▶▶ Début mesure, fin programm.
R01 Etat du relais d'alarme
***, *** Allumage éclairage, pause
▢ Fonctionmt batterie/état de la charge

13 lignes pour fonctions

Fontion des touches F1, F2, F3, F4

(7) Molette (▲▼ tourner, ▶ appuyer)

M▲▼ Choix pts mesure
P▶, F▲▼ Sélection de fonction
P▶, ▲▼, ▶ Saisie des données

(8) Touches d'utilisation

▲, ▼, ▶ Sélection de fonction, saisie
F1 ... F4 Touches de fonction (programmables)
PROG Programmer
▶ Dernier menu

Dos de l'appareil :

(9) **Bloc d'accumulateurs**
6 accus R6 (AA) NiMH 7.2V

(10) **Etrier de maintien et de suspension**

2. TABLE DES MATIÈRES

1. ELÉMENTS DE SERVICE.....	2
3. EN GENERAL.....	6
3.1 Garantie.....	6
3.2 Contient à la livraison.....	7
3.3 Manipulation des accumulateurs.....	7
3.4 Notice spéciale d'utilisation.....	7
4. INTRODUCTION.....	8
4.1 Fonctions de ALMEMO 2890-9.....	8
4.1.1 Programmation des capteurs.....	9
4.1.2 Mesure.....	10
4.1.3 Programmation de sequence de scrutation.....	11
5. MISE EN SERVICE.....	14
6. ALIMENTATION.....	15
6.1 Fonctionnement sur accumulateur et contrôle de tension d'alimentation.....	15
6.2 Fonctionnement sur secteur	15
6.3 Alimentation externe en tension continue	16
6.4 Alimentation des capteurs.....	16
6.5 Mise en marche, arrêt, Réinitialisation.....	16
6.6 Sauvgarde des données	16
7. RACCORDEMENT DES CAPTEURS.....	17
7.1 Capteurs de mesure.....	17
7.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires.....	17
7.3 Isolation.....	18
8. AFFICHEUR ET CLAVIER.....	19
8.1 Afficheur et sélection par menu.....	19
8.2 Touches de fonction	20
8.3 Témoins de contrôle.....	20
8.4 Sélection de fonction.....	21
8.5 Saisie des données.....	21
9. MESURER PAR LES MENUS DE MESURE.....	22
9.1 Mesurer avec un point de mesure.....	23
9.1.1 Sélection d'un point de mesure.....	23
9.1.2 Mémorisation de extrêmats avec heure et date.....	23
9.2 Correction et compensation des mesures	24
9.2.1 Mise à zéro de la mesure.....	24
9.2.2 Compensation du zéro	25
9.2.3 Compensation de capteur sur des capteurs chimiques.....	25
9.2.4 Compensation à deux points avec saisie de la consigne.....	26
9.2.5 Compensation en température.....	27

9.2.6 Compensation de pression atmosphérique.....	27
9.2.7 Compensation de soudure froide.....	28
9.3 Scrutation des points de mesure et édition.....	29
9.3.1 Edition/mémorisation unique des tous les points.....	29
9.3.2 Edition/mémorisation cyclique de points de mesure.....	29
9.3.3 Espace mémoire, édition et effacement memoire.....	30
9.3.4 Edition des fonctions de menu.....	30
9.3.5 Représentation en courbe des mesures.....	31
9.4 Calcul de valeur moyenne.....	32
9.4.1 Amortissement par calcul de moyenne courant	33
9.4.2 Mode moyenne.....	33
9.4.3 Calcul de moyenne sur des mesures individuelles.....	33
9.4.4 Mesures en réseau.....	34
9.4.5 Calcul de moyenne sur le temps.....	35
9.4.6 Temps de mesure.....	35
9.4.7 Calcul de moyenne sur des cycles.....	36
9.4.8 Calcul de moyenne sur les mesures de points.....	37
9.4.9 Mesure de débit volumique.....	38
9.5 Représentation de plusieurs points de mesure.....	39
9.5.1 Menu affichage multicanal et Graphique à barres.....	39
9.5.2 Mesure différentielle.....	39
9.5.3 Menu liste de mesures.....	40
9.6 Menus Assistant par mesures spéciales.....	41
9.6.1 Coefficient thermique.....	41
9.6.2 Température radiante à bulbe humide.....	41
9.7 Menus utilisateur.....	42
9.7.1 Fonctions.....	42
9.7.2 Configuration de menus	43
9.7.3 Impression des fonctions.....	45
9.7.4 Programmer par l'interface série:.....	46
10. PROGRAMMER PAR MENUS PROGRAMMATION.....	47
10.1 Temps et Cycles.....	47
10.1.1 Heure et date	47
10.1.2 Cycle à activation mémoire et format de sortie.....	47
10.1.3 Vitesse de mesure, scrutation continue.....	48
10.1.4 Date et heure de début , date et heure de fin.....	49
10.2 Mémoire des valeurs de mesure.....	50
10.2.1 Enregistrement de données de mesure.....	50
10.2.2 Numérotation des mesures.....	52
10.2.3 Démarrer et arrêter les mesures.....	52
10.2.4 Mode veille.....	52
10.2.5 Edition de la mémoire.....	53
10.3 Programmation des capteurs.....	55
10.3.1 Sélection du canal d'entrée.....	55

10.3.2 Libellé du point de mesure.....	56
10.3.3 Mode moyenne.....	56
10.3.4 Verrouillage de la programmation des capteurs.....	56
10.3.5 Limites.....	57
10.3.6 Echelle, réglage du point décimal.....	57
10.3.7 Valeurs de correction.....	58
10.3.8 Changement de l'unité.....	58
10.3.9 Choix de la plage de mesure.....	58
10.3.10 Canaux de fonction.....	62
10.4 Fonctions spéciales.....	63
10.4.1 Facteur de cycle d'impression.....	63
10.4.2 Tension minimum d'alimentation de capteur.....	63
10.4.3 Actions aux limites.....	64
10.4.4 Début et fin analogique.....	66
10.4.5 Fonction sortie.....	66
10.4.6 Canal de référence 1.....	67
10.4.7 Canal de référence 2 ou Multiplexeur.....	67
10.4.8 Drapeaux d'élément.....	67
10.5 Configuration de l'appareil.....	68
10.5.1 Libellé de l'appareil.....	68
10.5.2 Adresse d'appareil et mise en réseau.....	68
10.5.3 Vitesse de transfert, format de données.....	69
10.5.4 Langue.....	69
10.5.5 éclairage et contraste.....	69
10.5.6 Pression atmosphérique.....	69
10.5.7 hystérésis.....	70
10.5.8 Paramètres de fonctionnement.....	70
10.6 Modules de sortie.....	70
10.6.1 Câble de données.....	71
10.6.2 Câble de déclenchement à relais.....	71
10.6.3 Sortie analogique.....	72
10.7 Menu alimentation.....	73
11. RECHERCHE DES DÉFAUTS.....	75
12. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.....	76
13. ANNEXE.....	77
13.1 Caractéristiques techniques	77
13.2 Aperçu des produits.....	77
13.3 Index des mots clé.....	78

3. EN GENERAL

Toutes félicitations pour avoir acheté cette centrale d'acquisition ALMEMO® innovative. Grâce aux connecteurs ALMEMO® brevetés, l'appareil se configure soi-même et à l'aide des menus et des fenêtres de l'aide, l'utilisation ne doit pas causer des difficultés. De l'autre côté, l'appareil permet le raccordement des plus divers capteurs et périphériques avec beaucoup de fonctions spéciales. Afin de faire la connaissance des fonctions des capteurs et des possibilités divers de l'appareil, il faut absolument lire cette notice d'utilisation et les chapitres correspondants du guide ALMEMO®. C'est la seule possibilité d'éviter des défauts de manipulation et de mesure, ainsi que des dommages de l'appareil. Pour une vite réponse à tous questions, il y a un index détaillé des mots clés à la fin de la notice et du guide.

3.1 Garantie

Avant de quitter l'usine, chaque appareil passe plusieurs tests de qualité. On offre une garantie de 2 ans à partir de la date de livraison pour un fonctionnement impeccable. Avant de renvoyer l'appareil, faites attention aux indications de chapitre 11, recherche des défauts, s'il vous plaît. S'il y aurait vraiment un défaut, utilisez le matériel d'embellage original pour l'envoi, si possible et joignez une description expressive du défaut et des circonstances correspondantes.

Dans les cas suivants, les prestations de garantie sont exclus:

- Lors des interventions et transformations illicites dans l'appareil par le client
- Fonctionnement hors des conditions du entourage valable pour cet appareil
- Usage d'une alimentation et des périphériques impropres
- Usage de l'appareil d'une manière hors de sa destination
- Endommagements par décharge électrostatique ou coup de foudre
- Ne pas faire attention à la notice d'utilisation

La transformation des qualités du produit en faveur du progrès technique ou en raison de nouveaux éléments de construction est réservée au fabricant.

3.2 Contient à la livraison

En déballant la livraison, faites attention à des endommagements de l'appareil et à l'état complet:

Appareil de mesure ALMEMO® 2890-9 avec bloc d'accus et étrier support, adaptateur secteur
Cette notice d'utilisation,
Guide ALMEMO®,
CD avec logiciel AMR-Control et de l'accessoire utile

En cas d'un dommage de transport, il faut garder le matériel d'emballage et informer le fournisseur immédiatement.

3.3 Manipulation des accumulateurs



A la livraison, le bloc d'accumulateurs n'est généralement pas chargé. C'est pourquoi il faut commencer par le recharger à l'aide du bloc secteur fourni, jusqu'à ce que le témoin **CHARGE** cesse d'être allumé.

Veillez à ne pas établir de court-circuit sur le bloc d'accumulateur ni à le jeter dans le feu.

Les accumulateurs sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !

3.4 Notice spéciale d'utilisation

- Lorsque l'appareil est apporté d'un environnement froid dans le lieu de travail il est possible qu'il apparaisse de la rosée sur l'électronique. Lors des mesures thermoélémentaire et des grands changements de température, des erreurs de mesure plus grandes sont également possibles. C'est pourquoi il faut attendre jusqu'à ce que l'appareil soit adapté à la température ambiante, avant de l'utiliser.
- Lors du raccordement des adaptateurs secteur, faites attention à la tension secteur.
- Faites attention à l'intensité maximale de l'alimentation des capteurs.
- Des capteurs avec alimentation ne sont pas isolés galvaniquement.
- Ne mettez pas les câbles des capteurs près d'une ligne à haute tension.
- Faites attention à la dérivation de l'électricité statique, avant de toucher les câbles des capteurs.
- En dépliant l'étrier support (10) situé au dos, vous pouvez mettre l'appareil en position inclinée pour obtenir une meilleure lisibilité. Vous pouvez également déplier l'étrier complètement vers le haut, afin d'accrocher l'appareil à des supports correspondants.

4. INTRODUCTION

La centrale d'acquisition **ALMEMO®** 2890-9 est un nouveau représentant de la gamme unique en son genre d'appareils de mesure, lesquels sont tous équipés du système de connecteurs **ALMEMO®** breveté par la société Ahlborn. Le connecteur intelligent **ALMEMO®** offre des avantages décisifs dès le raccordement des capteurs et des périphériques car tous les paramètres sont mémorisés dans le connecteur sur une EEPROM et qu'ainsi par le simple fait de brancher, toute programmation devient inutile.

Tous les capteurs et modules de sortie se raccordent sur tous les appareils **ALMEMO®** de la même manière. Le fonctionnement et la programmation de toutes les unités est identique. C'est pourquoi les points suivants, valables pour tous les appareils du système de mesure **ALMEMO®**, sont décrits de manière exhaustive dans le guide **ALMEMO®**, lui-même livré avec tout appareil:

- Présentation approfondie du système **ALMEMO®** (guide chapitre 1),
- Présentation des fonctions et plages de mesure des appareils (guide ch.2),
- Tous les capteurs avec notions fondamentales, utilisation et caractéristiques technique (guide chap. 3),
- Possibilités de raccordement de vos propres capteurs (guide chap.4),
- Tous modules de sortie analogiques et numériques (guide chap.5.1),
- Modules d'interface RS232, FO, Centronics (guide chap.5.2),
- Système complet de mise en réseau **ALMEMO®** (guide chap.5.3),
- Toutes les fonctions et leur manipulation par l'interface (guide chap.6)
- Liste complète des codes interface avec toutes impressions type (gde ch.7)

La présente notice ne reprend que les seules les caractéristiques et éléments de manipulation spécifiques à l'appareil. C'est pourquoi de nombreux chapitres renvoient souvent à l'explication détaillée dans le guide (guide x.x.x).

4.1 Fonctions de **ALMEMO 2890-9**

La centrale d'acquisition **ALMEMO®** 2890-9 possède 9 entrées mesure à séparation galvanique pour tous les capteurs **ALMEMO®**. Avec 36 canaux dans les connecteurs de capteurs et 4 canaux de fonction internes à l'appareil avec plus de 70 plages de mesure, les possibilités de mesure sont illimitées. Pour sa manipulation, l'appareil est équipé d'un afficheur graphique LCD, d'une molette ainsi que d'un clavier à touches programmables et à bloc curseur. L'affichage s'adapte à toutes les applications à l'aide de menus utilisateur configurables. La fonction de la centrale d'acquisition est réalisé avec horloge temps réel et une 512kB EEPROM mémoire pour env. 100.000 valeurs de mesure. On peut raccorder sur deux prises de sortie tous les modules de sortie **ALMEMO®** tels que sortie analogique, interface numérique, entrée de déclenchement ou contacte alarme. On peut également mettre plusieurs appareils en réseau par simple branchement les uns aux autres.

4.1.1 Programmation des capteurs

Les voies de mesure sont programmées automatiquement et entièrement par

les connecteurs ALMEMO®. L'utilisateur peut cependant compléter ou modifier à volonté la configuration, aussi bien par le clavier que par l'interface.

Plages de mesure

Pour les capteurs à caractéristique non linéaire comme c'est le cas pour 10 types de thermocouples, les capteurs CTN et Pt100, les capteurs infrarouge ainsi que les capteurs d'écoulement (anémomètres à hélice, à fil chaud, tube de Pitot) il existe des plages de mesure correspondantes. Pour les capteurs d'humidité, il existe en plus des canaux de fonction calculant également les grandeurs point de rosée, rapport de mélange, pression de vapeur et enthalpie. Les capteurs complexes physico-chimiques sont également gérés. Les valeurs de mesure des autres capteurs peuvent être acquises sans problème par des plages tension, courant et résistance avec mise à l'échelle individuelle dans le connecteur. Les capteurs existants sont utilisables sans autre formalité, il suffit de raccorder le bon connecteur ALMEMO® simplement par ses bornes à vis. En outre, il existe des connecteurs d'adaptation à microcontrôleur intégré pour les signaux d'entrée numériques, les fréquences et impulsions. Presque tous les capteurs peuvent ainsi être raccordés à tout appareil de mesure ALMEMO® et échangés entre eux, sans devoir procéder à un quelconque réglage.

Canaux de fonction

Les valeurs max, min, moyenne et les différences de certains points de mesure peuvent être programmées comme canaux de fonction, aussi dans des canaux interne à l'appareil, et être traitées et imprimées comme des points de mesure normaux. Pour les mesures spéciales, il existe en outre des canaux de fonction pour déterminer les coefficients thermiques $Q/\Delta T$ et la température radiante à bulbe humide.

Unité

L'unité sur 2 caractères peut être changée pour chaque canal de mesure, de sorte que l'unité correcte apparaît toujours à l'affichage et à l'impression, p.ex. en raccordant un transmetteur. La conversion des °C en °F s'effectue automatiquement sur l'unité correspondant.

Libellé de valeur de mesure

Un libellé alphanumérique sur dix chiffres sert à identifier les capteurs. Il se saisit par le clavier ou l'interface et apparaît à l'afficheur, à l'impression ou à l'écran de l'ordinateur.

Correction de valeur de mesure

La mesure de chaque canal peut être corrigée en zéro et en pente, de sorte que même les capteurs devant normalement être ajustés au préalable (allongement, force, pH), puissent être échangés. Réglage du zéro et partiellement de la pente, par pression sur une touche.

Mise à l'échelle

A l'aide de la base et du facteur, on peut de plus mettre à l'échelle la mesure corrigée de chaque voie de mesure en zéro et en pente. Le réglage du point décimal s'effectue grâce à l'exposant. Les valeurs d'échelle se calculent également automatiquement par mise à zéro et saisie de consigne.

Valeurs limites et alarme

Pour chaque canal de mesure il est possible de définir deux limites (1 max et 1 min). En cas de dépassement, un signal d'alarme retentire et à l'aide des modules de sortie relais, on peut disposer de contacts d'alarme pouvant être affectés individuellement aux valeurs limites. L'hystérésis est de 10 chiffres (digs) en série, mais il est également réglable de 0 à 99 chiffres. Vous pouvez en outre utiliser les dépassements de limites pour lancer ou arrêter un enregistrement de mesures.

Verouillage du capteur

Toutes les données de capteur mémorisées dans l'EEPROM du connecteur peuvent être protégées contre tout accès involontaire au moyen d'un verrouillage à plusieurs niveaux.

4.1.2 Mesure

Jusqu'à 36 canaux de mesure sont au total mis à disposition de 9 capteurs de mesure, à savoir qu'il est possible de valoriser des capteurs doubles, des capteurs dont l'échelle est différente et des capteurs à canaux de fonction. Les voies de mesure se sélectionnent par clavier, successivement en avant ou en arrière. Par défaut, le point de mesure sélectionné est scruté avec la moitié de la vitesse de mesure, mais au fond tous les autres canaux actifs aussi (demi-continue). Les données sont édité à l'afficheur ainsi que, si elle existe, à une sortie analogique. Afin de réduire le temps de réaction sur de nombreux points de mesure, il est possible d'augmenter la vitesse de mesure et de la régler sur continue.

valeurs de mesure

On peut sur l'afficheur représenter les valeurs de 1 à 20 points de mesure dans des menus différents et configurables en 3 tailles de police, sous forme de graphique en barres ou en courbes. Ces valeurs sont acquises automatiquement avec zéro et étalonnage automatique, mais peuvent être corrigées et mises à l'échelle à volonté. La rupture de ligne est reconnue automatiquement sur la plupart des capteurs.

Sortie analogique et échelle

Chaque point de mesure peut à l'aide d'un début et d'une fin analogique, être mis à l'échelle de sorte que la plage de mesure ainsi définie puisse utiliser toute la plage du graphique en courbes ou en barres ou d'une sortie analogique (2 V, 10 V ou 20 mA). La valeur de tout point de mesure peut être éditée sur la sortie analogique ou même sur une valeur à programmer.

Fonctions de mesure

Pour une acquisition optimale des mesures, certains capteurs nécessitent des fonctions spéciales de mesure. Les thermocouples disposent de la compensation de soudure froide, les capteurs de pression dynamique, de pH et de conductivité d'une compensation en température et les capteurs d'humidité, de pression dynamique et d'O₂ d'une compensation de pression atmosphérique. Sur les capteurs à infrarouge, on utilise les paramètres de correction de zéro et de pente comme température d'arrière plan (de fond) et d'émissivité.

Valeur maximale et valeur minimale

Les valeurs maxi et mini sont acquises et sauvegardées à chaque mesure avec date et heure. Vous pouvez afficher, imprimer ces valeurs puis à nouveau les effacer.

Valeur moyenne d'un canal

Pour chaque canal, vous pouvez calculer une valeur moyenne sur une certaine durée, un cycle ou des mesures individuelles.

4.1.3 Programmation de sequence de scrutation

Pour acquérir en numérique les mesures de tous les capteurs connectés, il est nécessaire de procéder à une scrutation continuante des points de mesure par commande temporelle de la séquence de scrutation pour une édition de mesures. Vous disposez à cet effet d'un cycle d'édition et, si la rapidité l'exige, de la vitesse de scrutation proprement dite. La mesure se lance et s'arrête par le clavier, l'interface, un signal de déclenchement externe, l'horloge temps réel ou sur franchissement des limites.

Date et heure

L'horodatage temps réel ou la durée de mesure seul servent au rapport exact de chaque mesure. On peut pour lancer ou arrêter une mesure, programmer les date et heure de début ainsi que les date et heure de fin.

Cycle

Le cycle est programmable entre 1 s et 59 h, 59 min et 59 s. Il permet l'édition cyclique des valeurs de mesure, sur les interfaces ou en mémoire, ainsi que le calcul cyclique de valeurs moyennes.

Facteur de cycle d'impression

Avec le facteur de cycle d'impression, il est possible de limiter selon les besoins l'édition des données de certains canaux et ainsi de limiter les flux de données, en particulier en mémorisation des valeurs de mesure.

Moyenne sur scrutations de points de mesure

Les valeurs de mesure des scrutations de points peuvent être moyennées au choix sur le temps total de la mesure ou bien sur le cycle. Des canaux de fonctions permettent l'édition et la mémorisation cyclique de ces valeurs moyennes.

Vitesse de scrutation

Sur l'ALMEMO® 2890-9 tous les points de mesure sont scrutés en continu à la vitesse de scrutation (2.5, 10 ou 50 mes/s). Afin d'atteindre une grande vitesse d'enregistrement, il est possible de placer toutes les mesures en mémoire et/ou les éditer sur l'interface.

Mémoire des mesures

Toutes les mesures peuvent être mémorisées en EEPROM, manuellement ou automatiquement en cycle. La capacité mémoire est de 512 kilooctets de série, ce qui suffit pour près de 100.000 valeurs de mesure. La mémoire peut être organisée en linéaire ou en mémoire circulaire. L'édition s'effectue au choix sur l'afficheur ou l'interface. On peut ici effectuer une sélection selon un

extrait temporel ou un numéro. Il est possible d'augmenter énormément la capacité mémoire à l'aide d'un connecteur mémoire externe à carte MultiMedia. Celui-ci est disponible en accessoires et permet de lire rapidement les fichiers par un lecteur de carte standard.

Numérotation des mesures

La saisie d'un numéro permet d'identifier des scrutations individuelles ou des séries de mesures entières et celles-ci peuvent être lues de manière sélective dans la mémoire.

Sorties de commande

On peut par le clavier et l'interface, commander jusqu'à 4 relais de sortie ainsi qu'une sortie analogique individuellement.

Manipulation

Toutes les valeurs fonctionnelles et de mesure sont représentées sur l'afficheur par matrice de points à cristaux liquide à l'aide de différents menus. Vous pouvez pour vos applications, configurer individuellement 3 menus utilisateur à partir de près de 50 fonctions. A l'aide de textes, de courbes et de sauts de ligne, même l'impression se compose selon l'application. Vous disposez pour la manipulation de 9 touches (dont 4 programmables). Vous pouvez également programmer capteurs, appareils et commande de scrutation entièrement de cette manière.

Edition

Tous les rapports de mesure, fonctions de menu ainsi que toutes les valeurs programmées ou de mesure mémorisées peuvent ainsi être édités sur tout périphérique. A l'aide de différents câbles d'interface, vous disposez d'une interface RS232, RS422, Ethernet ou Centronics. Les données de mesure peuvent être éditées au choix en liste les unes en dessous des autres, en colonne, l'une à côté de l'autre ou au format tableur. Les fichiers au format tableur peuvent être traités directement par tout tableur. L'en-tête d'impression est programmable pour les besoins de la société ou spécifique à l'application.

Mise en réseau

Tous les appareils ALMEMO® sont adressables et peuvent être mis en réseau en les connectant simplement les uns sur les autres ou en cas de grandes distances, par le biais de répartiteurs de réseau RS422.

Logiciel

Chaque guide ALMEMO® est livré avec le logiciel AMR-Control, lequel permet de programmer entièrement les capteurs, la configuration de l'appareil de mesure, les menus utilisateur et la lecture de la mémoire des mesures. Avec le terminal intégré, vous pouvez même procéder à des mesures en ligne. Pour enregistrer les données de mesure provenant d'appareils en réseau, pour la représentation graphique et le traitement complexe des données, il existe le logiciel WINDOWS® WIN-Control.

5. MISE EN SERVICE

Connexion capteur Raccorder le capteur sur les prises **M0** à **M4** (1) cf. 7.

Alimentation par accus ou adaptateur secteur sur la prise **DC (5)** cf. 6.1, 6.2

Mise sous marche Pousser l'interrupteur à glissière situé à gauche (1) vers le haut cf. 6.5

Affichage automatique du dernier menu mesure cf. 9. **Touches:**

Sélection des menus Menu **MESURE** appeler avec touche: **<ESC>** ou **F4**

p.ex. sélectionner le menu **Affich. standard** cf. 8.1

Appeler le menu avec la touche:

Sélectionner point de mesure (cf. 9.1.1) avec touches:

Sélectionner fonction **Vaimax-min** (cf. 8.4) avec:

Effacer valeurs max-min cf. 9.1.2

▲ / **▼** ... (**F**)

▶

▲ / **▼** ... (**M**)

PROG , **▼** ...

<CLR> ou **F1**




F1 **F2** | **F3** **F4**

▲

◀ **ON PROG** **▶**

▼

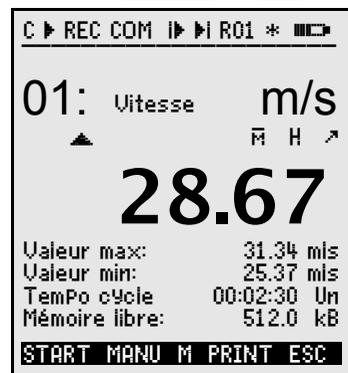

F1 **F2** | **F3** **F4**

▲

◀ **ON PROG** **▶**

▼

Edition des mesures ou de la mémoire par l'interface:

- Raccorder un périphérique par le câble de données sur prise **A1** (2) cf. guide 5.2

- Sur le périph., régler 9600 bd, 8 bits données, 1 bit arrêt, pas de parité

Sortie/enregistrement unique cf. 9.3.1

Mesure cyclique: sélectionner **TemPo cycle** :

Saisir cycle (hh:mm:ss) cf. 8.5

Format de sortie liste ' ', colonne 'n', tableau 't'

Quitter la programmation

Lancer, arrêter la mesure cyclique cf. 9.3.2

<MANU> ou **F2**

PROG , **▼** ...

TemPo cycle: 00:05:00\$n

<FORM> ou **F3** ...

<ESC> ou **F4**

<START> , **<STOP>** ou **F1**

Editer la mémoire sur l'imprimante ou l'ordinateur:

Sélectionner la fonction **Mém. libre** avec:

Editer la mémoire cf. 10.2.6

Effacer la mémoire cf. 10.2.6

PROG , **▼** ...

<PRINT> ou **F3**

<CMEM>

6. ALIMENTATION

L'alimentation de l'appareil de mesure peut s'effectuer par les manières suivantes :

Bloc d'accumulateurs NiMH 7.2V / 1600 mAh interne ou bloc d'accus de secours ZB2590-AP

Adaptateur ou chargeur secteur 12 V, 0.8 A ZB 2590-NA

Câble d'alimentation à sép. galv. (10 à 30 V CC, 1 A) ZB 2590-UK

Vous trouverez dans notre gamme de produits les accessoires correspondants.

6.1 Fonctionnement sur accumulateur et contrôle de tension d'alimentation

Un bloc d'accumulateurs de série de 6 accus NiMH (7.2V/1600mAh) sert à alimenter l'appareil. Pour une consommation d'env. 37 mA, celui-ci autorise un temps de fonctionnement de 43 heures. Si l'éclairage est activé en permanence, cette durée se réduit à env. 16 à 32 heures (selon la luminosité). Afin de prolonger la durée de fonctionnement lors des enregistrements sur le long terme, vous pouvez utiliser l'appareil en mode veille (voir 10.2.5). Vous pouvez lire la tension de fonctionnement actuelle dans le menu **Alimentation** (cf. 10.7) et ainsi estimer la durée résiduelle de fonctionnement. Lorsque la capacité résiduelle des accus atteint approximativement 10 %, le symbole  s'affiche dans la barre d'état de l'afficheur et clignote. C'est au plus tard à ce moment qu'il faut recharger les accumulateurs à l'aide de l'adaptateur secteur ZB 2590-NA (12V/0.8A) fourni, car sinon une trop forte décharge peut les endommager (voir . 6.2). On peut cependant recharger sans problème à tout niveau de charge les accumulateurs NiMH grâce au circuit de charge intelligent. Lorsque les accus sont entièrement déchargés, l'appareil se met hors tension mais les données acquises et l'heure sont conservées dans la mémoire sauvegardée par pile (voir 6.6). Afin de poursuivre immédiatement le fonctionnement, vous pouvez utiliser un bloc d'accumulateurs de secours ZB 2590-AP en remplacement.

6.2 Fonctionnement sur secteur

Pour alimenter l'appareil en externe ainsi que pour charger les accumulateurs, raccordez préférentiellement l'adaptateur secteur ZB 2590-NA (12V/0.8A) sur la prise DC (5). Veillez alors à la tension secteur ! Après avoir branché l'adaptateur secteur, l'allumage de la DEL verte "**CHARGE**" indique que les accumulateurs se rechargent. Au bout d'env. 2.5 heures, les accumulateurs sont rechargés et la DEL s'éteint à nouveau, le circuit de charge a alors basculé sur charge d'entretien. L'adaptateur secteur peut ainsi rester connecté à l'appareil en mode tampon en permanence sans risque de surcharge des accus.

6.3 Alimentation externe en tension continue

La prise **DC** (5) peut également recevoir une autre tension continue de 6 à 12 V (800 mA min.). La connexion s'effectue à l'aide d'un connecteur très basse tension (NES1 selon DIN 42323), broche médiane sur le moins. S'il faut toutefois une séparation galvanique entre alimentation et capteurs ou bien une plage de tension d'entrée supérieure 10 à 30 V, alors le câble d'alimentation à séparation galvanique ZB 2590-UK est nécessaire. L'appareil peut ainsi fonctionner sur des réseaux embarqués de 12 ou 24 V.

6.4 Alimentation des capteurs

Le connecteur ALMEMO® fournit sur ses broches – et + une tension d'alimentation de capteur, configurable (fusible auto-cicatrisant 500 mA). Au lieu de la tension standard de 9 V (150 mA), on peut au besoin programmer le capteur en 12 V (100mA) dans le menu **Alimentation** (voir 10.7). En fonctionnement sur secteur, la tension capteur est automatiquement fixée à 12 V. On peut obtenir d'autres tensions (12 V, 15 V, 24 V ou des références pour potentiomètres et jauges de contrainte) à l'aide de connecteurs spéciaux (voir guide 4.2.5/6).

6.5 Mise en marche, arrêt, Réinitialisation

Pour **Mettre en marche et arrêter** l'appareil, actionnez l'interrupteur à glissière (1) situé sur le côté gauche.

- En haut : **ON** - MARCHE
- En bas : **OFF** - ARRÊT

L'afficheur affiche d'abord toujours le dernier menu de mesure sélectionné.

A la mise hors tension, l'horloge temps réel reste active et toutes les valeurs mémorisées et les réglages sont conservés (voir 6.6).

Si, en raison de perturbations (p. ex. charges électrostatiques ou panne de batterie), l'appareil se comporte de façon erronée, il est possible de réinitialiser l'appareil. Cette **Reinit** s'obtient en maintenant la touche **F1** enfoncée à la mise sous tension. Si vous désirez mettre toute la configuration de l'appareil avec les temps, la désignation de l'appareil, les menus utilisateur etc. à l'état tel qu'à la livraison, il faut appuyer sur la touche **F4** à la mise en marche. Seule la programmation des capteurs dans les connecteurs ALMEMO® ne change pas.

6.6 Sauvgarde des données

La configuration du capteur est sauvegardée en EEPROM du connecteur de capteur, l'étalonnage et les paramètres programmés de l'appareil dans l'EEPROM de l'appareil. L'heure et la date sont sauvegardés par leur propre pile au lithium, de sorte que la conservation des données soit assurée pendant des années même lorsque l'appareil est éteint ou sans piles.

7. RACCORDEMENT DES CAPTEURS

Sur les entrées ALMEMO® M0 à M8 de l'appareil (1), vous pouvez raccorder tous les capteurs ALMEMO® désirés. Pour raccorder vos propres capteurs, il suffit de le brancher sur les bornes d'un connecteur ALMEMO® adéquat.

7.1 Capteurs de mesure

La vaste gamme des capteurs ALMEMO® (cf. guide chap. 3) et le raccordement de capteurs tiers (cf. guide chap. 4) sur les appareils ALMEMO® sont décrits en détail dans le guide ALMEMO®. Tous les capteurs de série avec connecteur ALMEMO® sont systématiquement programmés avec plage de mesure et unité et de ce fait, connectables sur toute prise d'entrée. Un détrompeur permet d'assurer que capteurs et modules de sortie ne puissent être connectés que sur la bonne prise. En outre, chaque connecteur ALMEMO® possède deux leviers de verrouillage qui s'enclenchent dans la prise lors du branchement et qui évite la déconnexion en tirant sur le câble. Pour retirer le connecteur, il faut appuyer sur les deux leviers sur les côtés.

7.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires


L'appareil ALMEMO 2890-9 possède 9 prises d'entrée (1), auxquelles sont d'abord affectées les voies de mesure M0 à M8. Les capteurs ALMEMO® peuvent cependant offrir au besoin jusqu'à 4 canaux, de sorte à obtenir jusqu'à 36 canaux au total pour 5 entrées. Les canaux supplémentaires sont en particulier utiles sur les capteurs d'humidité à 4 grandeurs de mesure (température/humidité/point de rosée/rapport de mélange) ou pour des canaux de fonction. Au besoin, on peut aussi programmer un capteur à plusieurs plages ou échelles ou bien, si le brochage le permet, on peut aussi associer 2 à 3 capteurs au sein d'un même connecteur (p. ex. hr/CTN, mV/V, mA/V et similaires). Les canaux de mesure supplémentaires d'un connecteur sont chacun décalés de 10 (le premier capteur a p. ex. les canaux M0, M10, M20, M30, le deuxième les canaux M1, M11, M21, M31 etc.)

Canaux internes à l'appareil:

Une nouveauté sur cet appareil sont ses 4 canaux supplémentaires. Le premier d'entre eux M5 est programmé en standard en canal différentiel M1 – M0. Mais il n'apparaît que quand deux capteurs de même unité et point décimal sont présents dans les prises M0 et M1. Vous pouvez programmer les 4 canaux avec d'autres canaux de fonction quelconques (p.ex. U-Bat, CSF, valeurs moyennes, débit volumique etc.) (cf. 10.3.10, guide 6.3.4). Les canaux de référence sont par défaut toujours Mb1 = M1 et Mb2 = M0.


Avantage des canaux internes à l'appareil: si vous utilisez plusieurs capteurs pour la même application, il n'est pas nécessaire de reprogrammer les capteurs et vous pouvez les échanger sans perdre les canaux de fonction. Mais si toute l'application dépend d'un seul capteur, il faut plutôt envisager de programmer dans le capteur.

Sur l'appareil de mesure, les canaux sont ainsi affectés comme suit:

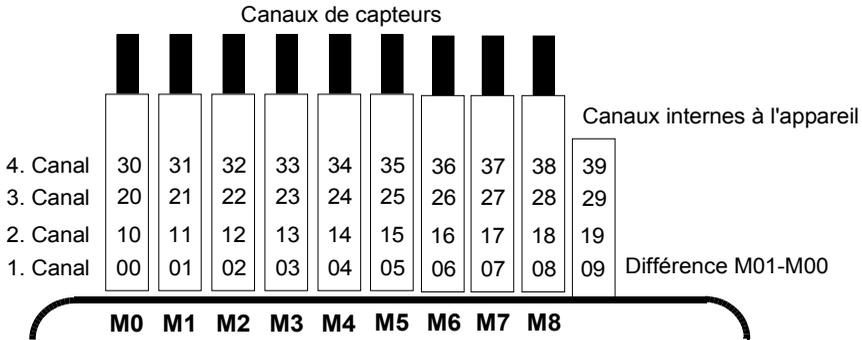

7.3 Isolation

En construisant un arrangement de mesure qui fonctionne, il est très important, qu'un circuit des courants de compensation entre les capteurs, l'alimentation et les périphériques est évité. Cela est atteint, si tous les points de mesure se trouvent sur le même potentiel ou si des potentiels inégaux sont isolés galvaniquement.

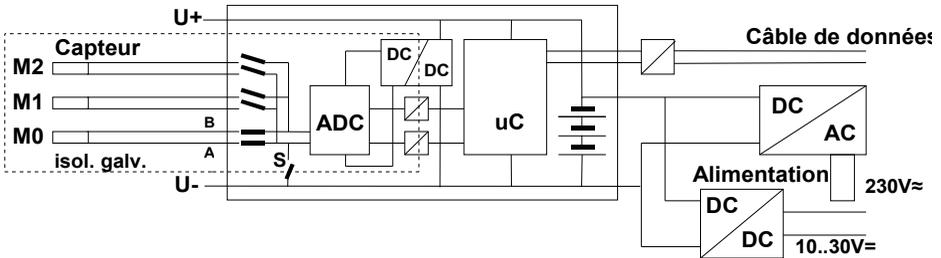


Les 9 entrées analogiques sont séparées galvaniquement à l'aide de relais photovoltaïques entre-elles et, pour la première fois sur cet appareil, également de l'appareil et de l'alimentation par optocoupleur. Une différence de potentielle maximum de 50 V est autorisée entre toutes les entrées et sorties (même les câbles de sortie analogie sans séparation galvanique). La tension entre les entrées de mesure elles-mêmes (entre B, C, D et A) ne doit pas dépasser 12 V ! Tous les capteurs raccordés à l'alimentation commune interne $\pm U$ ou bien les capteurs combinés au sein d'un même connecteur sont cependant **exclus de la séparation galvanique**. Soit les capteurs doivent être isolés, soit l'appareil doit fonctionner sur alimentation en séparation galvanique (adaptateur secteur ou câble de raccordement ZA2690-UK avec convertisseur CC/CC). Sur ces capteurs, la séparation galvanique doit être désactivée à l'aide du commutateur S (voir plus haut) ou par fil, sinon les entrées peuvent en partie ne pas avoir de potentiel de référence (voir 10.4.8 La configuration avec le drapeau d'élément 5 'ISO OFF' est généralement activé automatiquement au 1er branchement). Sur certains connecteurs (p. ex. connecteur diviseur sans alimentation), il convient de vérifier le drapeau d'élément 5 de le rectifier le cas échéant. Les câbles de données et de déclenchement sont de plus isolés par optocoupleurs.

8. AFFICHEUR ET CLAVIER

8.1 Afficheur et sélection par menu

L'afficheur (6) de l'appareil ALMEMO 2890-9 est constitué d'une matrice de points à cristaux liquides à 128x128 points, soit 16 lignes avec 8 points. La saisie des mesures, la sélection des fonctions nécessaires correspondantes ainsi que la programmation de la commande de scrutation, des capteurs et des paramètres de l'appareil s'effectue à l'aide de 3 catégories de menus, Menus Mesure (cf. 9), Menus Programmation (cf. 10) et Menus Assistant, lesquels sont accédés par des menus de sélection correspondants. 3 des 9 menus de mesure sont des menus 'utilisateur' U1, U2, U3 qui sont librement configurable par l'utilisateur (cf. 9.7).

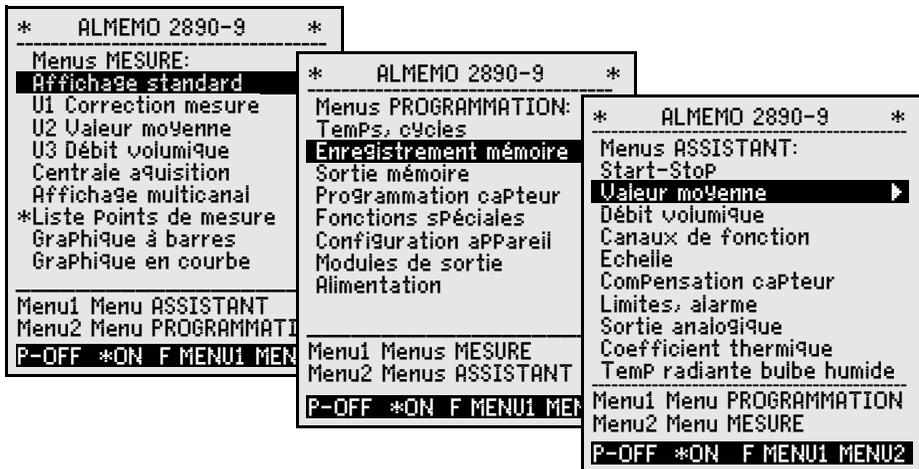

Appeler éventuellement la sélection des menus avec la touche: **<ESC>**
 Accéder evtl. la sélection des menus désirée avec touche: **<MENU1>** o. **<MENU2>**

Activer l'**éclairage de l'afficheur** en 3 niveaux (cf. 10.5.5)

Sélection des menus avec les touches:


Appel du menu sélectionné avec touche:

On peut en alternative utiliser la molette (7) situé sur le côté droit de l'appareil, la tourner vers le haut ou vers le bas et appuyer dessus pour valider.

Retour au dernier menu de mesure en appuyant la touche une fois:

Retour au dernier menu progr. en appuyant la touche encore une fois:

Retour à la sélection des menus avec la touche:

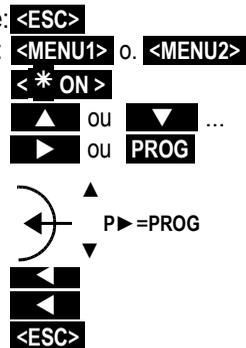


Vous pouvez de la même façon programmer le libellé de l'appareil dans l'en-tête (cf. 10.5.1), ainsi que le titre des menus utilisateur (cf. 9.7).

8.2 Touches de fonction

La fonction des touches **F1** à **F4** (6) peut différer dans chaque menu. Elle est représentée par mnémonique à la ligne du bas de l'afficheur (touche programmable). Les mnémoniques de ces touches sont mises entre crochets dans la notice, p. ex. **<START>**.

Des témoins de contrôle sont situés avant et à côté de la valeur de mesure (cf. ci-dessous).

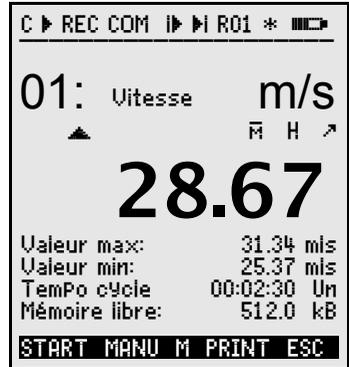

Dans **L'affichage standard** (cf. à droite) vous disposez des touches suivantes:

Sélection du point de mesure avec touches de curseur (6)

▲ ou ▼ ...

Lancement d'une mesure cyclique

<START> ou F1

Arrêt d'une mesure cyclique

<STOP> ou F1

Sortie/mémorisation unique de toutes les mesures

<MANU> ou F2

Sortie des fonctions du menu sur l'interface

<PRINT> ou F3

Retour à la sélection des menus

<ESC> ou F4

8.3 Témoins de contrôle

Symboles de contrôle de l'état de l'appareil dans la barre d'état:

Scrutation continue des points de mesure:	C
Mesure arrêtée ou lancée:	ii ou ►
Scrutation des points lancée avec mémorisation:	REC
Scrutation des points lancée avec édition sur interface:	COM
Heure de début ou de fin de mesure programmée:	►► ou ►►
Etat relais (module de sortie ext.) désact. ou act.:	R-- ou R01
Eclairage de l'afficheur activé ou pause:	* ou *
Etat de charge piles: chargé 100%, chargé 50%, déchargé:	■■■■, ■■■, ■■■ clignote

Symboles de contrôle de la valeur de mesure (cf. ci-dessus)

Pas de capteur, point de mesure désactivé:	'-----'
Mesure modifiée par correction de capteur ou échelle:	↗
Calcul de valeur moyenne en cours:	M
Fonction d'édition changée (cf. 10.4.5):	D, H, L, M, A
Dépassement de limite max ou min:	▲ ou ▼ clignote
Dépassement de la plage de mes. Affiche val. max	0 clignote
Inférieur à la plage de mes. Affiche val. min	U clignote
Rupture de ligne/tension de capteur Lo: Affichage '- . . . -'	B clignote / L clignote

8.4 Sélection de fonction

Chaque menu est constitué d'une série de fonctions devant être le cas échéant utilisées ou programmées lors du fonctionnement.

Fenêtre d'assistance lors de la sélection des fonctions:

```
Mise à zéro mesure avec
base Par la touche: ZERO
Compensation capteur
in zéro (Pente)
Par la touche: ADJ
```



Sélection des fonctions, le premier paramètre modifiable apparaît en barre noire inversée: En milieu de la ligne des touches prog. apparaît, pour contrôle: Passer à la prochaine fonction : Selon la fonction, les touches **F1** ou **F3** adoptent la signification nécessaire, p. ex. effacer valeur max MAZ mesure, ajuster mesure Editer la mémoire Effacer la mémoire

```
PROG ,
Vitesse
F
▼ ou ▲ ...
<CLR>
<ZERO> / <ADJ> , PROG
<PRINT>
<CMEM>
```

8.5 Saisie des données

Lorsque vous avez sélectionné un paramètre programmable (cf. 8.4), alors vous pouvez saisir la valeur ou bien l'effacer.

Effacer les valeurs programmées

Pour programmer, appuyez sur la touche

Vous vous trouvez maintenant en **mode de progr.**

le curseur clignote sous le premier caractère

Augmenter le chiffre sélectionné avec la touche

Diminuer le chiffre sélectionné avec la touche

Changer le signe des nombres

Sélection du caractère suivant

le curseur clignote sous le deuxième chiffre

Retour au caractère précédent

Chaque caractère se programme comme pour le premier

Quitter la saisie de données

Annuler la programmation

```
<CLR>
PROG
P en milieu de la ligne mnémon.
Tempo cycle: 00:00:00
▲ ...
▼ ...
< +/- >
▶
Tempo cycle: 00:00:00
◀
▲ / ▼ ..., ▶
PROG
<ESC>
```

En alternative, la saisie est à nouveau possible par la molette (7). Commencer par appuyer (P), puis régler la valeur en tournant (▲▼), appuyer à nouveau etc

9. MESURER PAR LES MENUS DE MESURE

Après la première mise sous tension, l'appareil s'annonce avec le menu **Liste Points de mesure** (cf. 9.5.3). Il offre une bonne vue d'ensemble de tout le système de mesure. Ici, vous pouvez contrôler, si la date et l'heure sont correctes. Si non, il y a tout de suite la possibilité de les programmer (cf. 8.4 et 8.5). De plus, on y voit déjà continuellement les valeurs de mesure de tous capteurs branchés et voies de mesure. Avec les touches curseur **▲** ou **▼** c'est même possible d'ajouter des autres fonctions supplémentaires tels que commentaire, plage, valeurs max et limites. Si vous programmez le tempo cycle (cf. 9.3.2), vous pouvez lancer la première mesure et saisir cycliquement les valeurs de mesure avec la touche **<START>**. Si un imprimante ou un terminale sont raccordés, toutes valeurs peuvent aussi être éditées sur l'interface en même temps. Après avoir sélectionné les canaux, des autres points de mesure sont aussi programmable. Afin de sélectionner des autres menus de valeurs de mesure, appuyez la touche **<ESC>**.

```
C ▶ REC COM ▶ ▶ I R01 * * ▶
-----
Liste mesure:  Commentaire
Heure:12:34:56 Date: 01.01.04
Tempo cycle:   00:00:30 mS
00: 23.12 °C  Temperatur
01: 11.37 mis  Vitesse.
02: 123.4 mV  U2.4
10:  53.6 %H  Humidité
20:  15.2 °C  Pt d rosée
30:  11.2 g/k Mélangé

START MANU F PRINT ESC
```

Sélection des menus

Pour le meilleur affichage des valeurs de mesure et des valeurs de fonction correspondantes lors de votre application, la centrale d'acquisition 2890-9 est équipée d'une série de menus de mesure préfabriqués. Ils sont accédés dans la sélection **Menus Mesure** et se distinguent par le nombre des points de mesure (1 à 20), par l'affichage des valeurs de mesure en tailles de chiffre différentes (4, 8, 12 mm), ou sous forme de graphique en barres ou en courbes et par la composition des fonctions. Si vos exigences n'en sont pas encore satisfait, vous pouvez composer les 3 menus utilisateur U1 à U3 de plus de 50 fonctions (cf. 9.7).

Appel de la sélection des menus avec touche:

Sélection d'un menu avec les touches:

Appel du menu sélectionné avec touche:

Les fonctions les plus importantes pour la commande de scrutation se trouvent déjà dans les menus de mesure et y peuvent être programmées directement.

Pour la programmation des capteurs et de l'appareil, il y a des propres **Menus PROGRAMMATION** et des **Menus ASSISTANT** pour des fonctions spéciales.

Ils sont sélectionnés avec les touches:

```
* ALMEMO 2890-9 *
-----
Menus MESURE:
Affichage standard ▶
U1 Correction mesure
U2 Valeur moyenne
U3 Débit volumique
Centrale acquisition
Affichage multicanal
*Liste Points de mesure
Graphique à barres
Graphique en courbe

-----
Menu1 Menu ASSISTANT
Menu2 Menu PROGRAMMATION
P-OFF *ON F MENU1 MENU2
```

<ESC>

▲ ou **▼** ...

▶ ou **PROG**

<MENU1> ou **<MENU2>**

9.1 Mesurer avec un point de mesure

Affichage standard

Le menu **Affichage standard** montre un point de mesure dans l'affichage le plus grand avec point de mesure, commentaire et unité. Quelques symboles (cf. 8.3) servent pour contrôler l'état des valeurs de mesure. Les fonctions valeur max et min sont décrites au chapitre 9.1.2, Tempo cycle au 9.3.2 et mémoire au 9.3.3.



9.1.1 Sélection d'un point de mesure

Avec la touche **▲** vous sélectionnez successivement tous les points de mesure actifs et la valeur de mesure actuelle s'affiche (**M** en milieu de la ligne des touches programmées). En appuyant la touche **▼**, le canal précédent apparaît à nouveau. Avec le canal de mesure vous sélectionnez en même temps le canal de saisie en conséquence.

Incrémenter le point de mesure par la touche: **▲**


Décrémenter le point de mesure par la touche: **▼**

Alternativement, on peut sélectionner les points de mesure avec la molette (7)

9.1.2 Mémorisation de extrêmes avec heure et date

Sur les valeurs de mesure pour chaque point de mesure, la plus haute et la plus basse valeur sont systématiquement déterminées puis mémorisées avec date et heure. Pour afficher ces valeurs, il existe les fonctions ci-dessous, pour les éditer, il existe les canaux de fonction (cf. 10.3.10).

Vous pouvez charger simplement comme menu utilisateur le menu figurant à droite **Surveillance** avec les temps max-min à l'aide du logiciel AMR-Control ou le configurer vous-même (cf. 9.7).

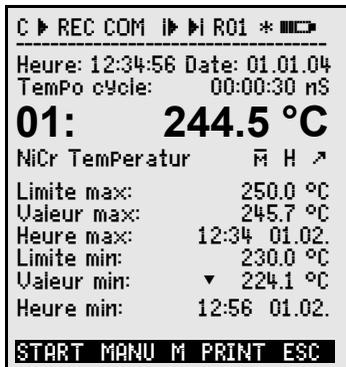

Fonction Valeur max.: **Vai. max: 245.7 °C**

Fonction Valeur min.: **Vai. min: 224.1 °C**

Fonction Date et heure de la valeur max.:

Fonction Date et heure de la valeur min.:

Pour effacer, sélectionnez fonction (cf. 8.4):

Effacer valeur individuelle avec touche:

Heure max: 12:34 01.02.

Heure min: 12:56 01.02.

Valeur max: **245.7 °C**


<CLR>

Effacer les valeurs max, min et moyenne de tous les canaux: **<CLRA>**

A cause de la mesure courante, la mesure actuelle apparaît immédiatement après chaque effacement. Les extrêmes sont en outre effacés à chaque départ d'une mesure si l'appareil est configuré en conséquence (réglage standard, cf. 10.5.8).

9.2 Correction et compensation des mesures

Pour atteindre la précision maximale de mesure, on peut corriger le point zéro des capteurs dans tous les menus par simple appui sur touche. Le 'menu utilisateur' **U1 Correction mesure** (sélection cf. 8.1) propose d'autres fonctions de correction. En saisissant une consigne, le facteur de correction est automatiquement calculé et mémorisé dans le connecteur. Pour les capteurs dépendants de la température ambiante ou de la pression atmosphérique, une compensation adéquate est prévue.

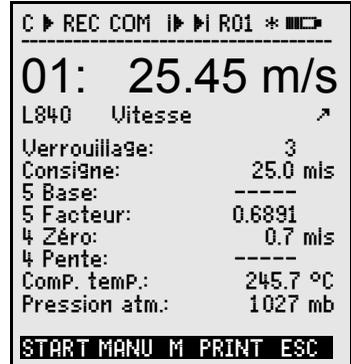

9.2.1 Mise à zéro de la mesure

Il existe une fonction utile qui permet de mettre à zéro la mesure à certains endroits ou à certaines périodes, afin de n'observer que l'écart par rapport à cette valeur de référence. Après la sélection de la fonction Mesure (cf. 8.4) dans quelconque menu, une fenêtre d'assistance vous montre tous les possibilités de la correction des mesures. Avec les touches **<ZERO>**, **PROG** la mesure affichée est mémorisée comme **base** et ainsi mise à zéro.

Sélection du fonction **Mesure**:

Fonction **RAZ valeur de mesure**:

Exécution avec touche:

Mesure:

Base:

00: 23.4 °C

<ZERO>

PROG

00: 00.0 °C ↗

Base: 23.4 °C

Si la fonction est verrouillé (cf. 10.3.4), la base n'est pas mémorisée dans le capteur, mais seulement temporairement dans le RAM jusqu'à la mise hors tension.

Le capteur est verrouillé
-Mise à zéro temporaire
avec la touche: PROG
-Annuler avec la touche: ESC



Tant que non pas la mesure effective mais l'écart par rapport à la base est affiché, le symbole ↗ apparaît à l'afficheur.

Pour obtenir à nouveau la mesure effective, il faut effacer la valeur de la base (cf. 10.3.6).

9.2.2 Compensation du zéro

De nombreux capteurs doivent être ajustés une fois ou à intervalles réguliers afin de compenser les instabilités. Il existe à cet effet, outre la 'Mise à zéro de la mesure' citée plus haut, une **compensation de zéro** propre, car ainsi une échelle n'est pas influencée. Dans cette fonction, l'erreur de zéro n'est pas mémorisée comme base mais comme **correction de zéro** (cf. 10.3.7).

Fonction sélection de la **mesure**:

00: 01.2 °C

Fonction **Réglage du zéro** avec touche:

<ADJ>

Exécution avec touche:

PROG

Mesure:

00: 00.0 °C ↗

Zéro:

Zéro: 01.2°C

Si la fonction est verrouillée supérieur à 3 (cf. 10.3.4), une fenêtre d'assistance annonce, que la fonction ne peut être déverrouillée que temporairement pour un ajustage, pour que les valeurs de correction soient mémorisées en permanence dans le capteur.

Le capteur est verrouillé
-Déverrouillage temporaire
avec la touche: FREE
-Annuler avec la touche: ESC

Déverrouillage temporaire de l'ajustage avec touche:

<FREE>



Si vous avez programmé une valeur en base, la mesure indique après ajustage non pas zéro, mais la valeur négative de la base.



Sur les **sondes de pression dynamique**, la déviation résiduelle est inscrite temporairement, c.-à-d. jusqu'à la mise hors tension, comme décalage d'étalonnage, même si le canal est verrouillé.

9.2.3 Compensation de capteur sur des capteurs chimiques

Sur les capteurs suivants, on arrive automatiquement avec la touche **<ADJ>** (cf. 9.2.2) de la fonction Mesure dans le menu assistant **Compensation capteur** pour une **compensation à deux points de zéro** et de **pente**. Les consignes correspondantes sont déjà enregistrées, mais peuvent aussi être changées:

Sonde:	Type:	Zéro:	Pente:
Sonde pH:	ZA 9610-AKY:	7.00	4.00 pH ou 10.00 pH
Conductivité:	FY A641-LF:	0.0	2.77mS/cm
	FY A641-LF2:	0.0	147.0uS/cm
	FY A641-LF3:	0.0	111.8mS/cm
Saturation O₂:	FY A640-O2:	0	101 %

```

COMPENSATION CAPTEUR
Sonde de PH
-----
Sélectionner canal de mesure:
01: 7.23 PH PH-Wert
Comp. temp: 25.0 °C
Pressure atm: 1013. mb
Zéro:
Consigne1: 7.00 PH
01: 7.00 PH PH-Wert
Pente:
Consigne2: 10.00 PH
01: 10.00 PH PH-Wert
Défaut de Pente: -10.8 %
START MANU M PRINT ESC
    
```

Au besoin, c'est aussi possible de saisir la température et la pression atmosphérique pour un ajustage ici. (cf. 8.2.5, 9.2.6)

1. Mettre un moyen d'étalonnage pour le zéro:

Sélection de la fonction **Consigne 1**:

Consigne1: 07.00 PH

Compensation de zéro avec touche:

<ADJ>

La valeur de mesure d'ajustage est enregistrée: 00: 07.00 PH ↗



Sur les sondes de pH, vous pouvez à l'aide de la touche **<CLEAR>** rétablir les valeurs par défaut de la base 7.00 et de la pente -0.1689.

2. Mettre un moyen d'étalonnage pour la pente:

Sélection de la fonction **Consigne 2**:

Consigne2: 10.00 PH

Compensation de pente avec la touche:

<ADJ>

La valeur de mesure d'ajustage est enregistrée: 00: 10.00 PH ↗

La pente montre environ:

Pente: -0.1689

L'**erreur de pente** montre la déviation de la valeur nominale et ainsi l'état de la sonde:

Erreur de Pente: 9 %



Si les capteurs sont verrouillés, ils peuvent être déverrouillés temporairement avec la touche **<FREE>**.

9.2.4 Compensation à deux points avec saisie de la consigne

Dans le menu **U1 Correction mesure** une compensation à deux points est aussi possible sur des autres capteurs. En outre de la compensation de zéro 9.2.2, la pente est corrigée avec la fonction **Consigne** avec un deuxième point de mesure. Le facteur de correction est déterminé automatiquement par appui sur touche et mémorisé comme facteur dans le connecteur du capteur.

1. Compensation de zéro

Mettre le capteur à l'**état nul**

(eau glacée, hors pression etc.),

Mettre à zéro la mesure avec les touches (cf. 9.2.2). **<ZERO>** / **<ADJ>** , **PROG**

2. Compensation de la valeur finale

Porter le capteur à une **consigne** définie

00: 098.7 °C

(eau bouillante, masse connue etc.)

Activer et désactiver la résistance d'étalonnage

sur les **capteurs de force ALMEMO** (cf.gde 3.6.2)

<ON> ou **<OFF>**

Saisir la **consigne** en fonction 'Consigne':

Consigne: 100.0 °C

Ajuster la mesure en fonction 'Consigne':

<ADJ>

La mesure devrait alors indiquer la valeur de la consigne 00: 100.0 °C



Si le capteur est verrouillé avec 4, le facteur de correction est programmé comme 'facteur', si le verrouillage est ≤ 3 ou déverrouillé temporairement avec la touche **<FREE>**, le facteur de correction est programmé comme correction de pente (cf. 10.3.7).

9.2.5 Compensation en température

Les capteurs dont la mesure dépend fortement de la température du milieu à mesure, sont généralement pourvus d'un propre capteur de température et l'appareil effectue automatiquement une compensation en température (cf. 10.3.9 liste de la plage de mesure 'av. CT'). Les sondes de pression dynamique et de pH sont cependant également disponibles sans capteur de température. Si la température du milieu de mesure s'écarte des 25°C, les erreurs de mesure suivantes apparaissent alors:

p. ex. erreur par 10 °C:	Plage de compensation:	Capteur:
Pression dyn: env. 1.6%	-50 à 700 °C	NiCr-Ni
Sonde pH: env. 3.3%	0 à 100 °C	Ntc ou Pt100

La compensation en température peut s'effectuer soit automatiquement par le canal de référence à l'aide des capteurs externes de température, soit manuellement à l'aide de la fonction **Temp-Komp.** p.ex. dans le menu **Correction mesure** par saisie de la température:

Saisie de la température de compensation en fonction: **Comp. temp.: 31.2°C**

9.2.6 Compensation de pression atmosphérique

Certaines grandeurs de mesure dépendent de la pression atmosphérique (cf. 10.3.9 Liste des plages de mesure 'avec CPa'), de sorte qu'en cas d'écart important par rapport à la pression normale de 1013mbar, des erreurs de mesure correspondantes apparaissent:

p. ex. erreur par 100 mbar:		plage de compensation:
Humidité rel. psychromètre	env. 2%	500 à 1500 mbar
Rapport de mélange cap.	env. 10 %	pression de vap PV jusqu'à 8 bar
Pression dynamique	env. 5%	800 à 1250 mbar (Fehler < 2%)
Saturation de O ₂	env. 10%	500 à 1500 mbar

C'est pourquoi il faut en particulier tenir compte de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude (env. -11mb/100m alt.). Elle est soit programmable (cf. 10.5.6), soit mesurable à l'aide d'un capteur (capteur de référence garni de la commentaire '*P' cf. guide 6.7.2).

La fonction **Pressure atm.** peut être incorporée à chaque menu utilisateur ou être utilisée dans le menu standard **Configuration de l'appareil**:

Saisir la pression atmosphérique en fonction: **Pressure atm.: 1013. mb**

A chaque réinitialisation, la pression atmosphérique est réglée sur 1013 mb. Elle peut se régler en saisie habituelle des données (cf. 8.5) à la valeur réelle. Si celle-ci est mesurée, la valeur apparaît alors aussi ici.



Notez qu'en cas de retrait d'un capteur de référence, la dernière valeur de mesure est conservée.

9.2.7 Compensation de soudure froide


La compensation de soudure froide (CSF) des thermocouples s'effectue normalement entièrement automatiquement. Afin d'atteindre la plus grande précision sur les 9 prises, même dans des conditions thermiques difficiles, sur cet appareil les températures des prises de mesure M0 et M8 sont acquises par deux capteurs CTN de précision puis calculées par interpolation linéaire. La température de soudure froide moyenne s'affiche comme paramètre d'exploitation (cf. 10.6.8) dans la configuration de l'appareil. Au besoin, on peut l'enregistrer dans l'acquisition de mesure comme température d'appareil à l'aide d'un canal de fonction 'CJ' (cf. 10.3.10) Mais la mesure de température de soudure froide peut également être remplacée par un capteur de mesure externe (Pt100 ou CTN) dans un bloc isotherme (cf. guide 6.7.3), s'il est placé devant les thermocouples et qu'un '*J' est configuré dans le commentaire (cf. 10.3.2) sur les deux premiers caractères.

Pour les conditions particulières (p. ex. sur les thermocouples pour lesquels il n'existe pas de connecteurs à thermocontacts ou pour les grandes différences de température par rayonnement thermique), il existe des connecteurs intégrant chacun un capteur de température (ZA 9400-FSx) pour la compensation de soudure froide. Ceux-ci s'utilisent sans problème pour tous les types de thermocouple, mais nécessitent 2 canaux de mesure. Sur les deux premiers caractères du commentaire du thermocouple est programmé un '#J' signifiant que le capteur de température intégré dans le connecteur est utilisé comme capteur de soudure froide.

9.3 Scrutation des points de mesure et édition

Les scrutations servent à l'acquisition manuelle à certains moments ou cyclique sur une période de temps de tous les points de mesure, c.-à-d. à les mémoriser ou à les enregistrer sur imprimante ou ordinateur (cf. guide 6.5).

Pour cet effet vous disposez du menu **Centrale acquisition**, p.ex.:

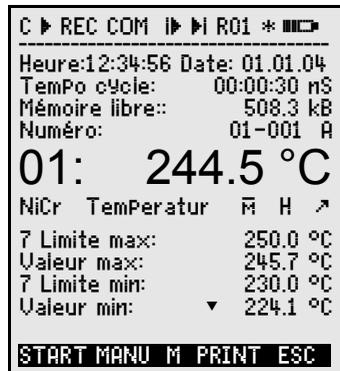

9.3.1 Edition/mémorisation unique des tous les points

Les scrutations manuelles uniques d'acquisition des mesures instantanées de tous les points de mesure actifs (cf. guide 6.5.1.1) se déclenchent à l'aide de la touche **<MANU>**. Si l'heure temps réel doit apparaître, il faut alors la saisir au préalable (cf. 10.1.1). Vous pouvez régler le format de sortie en fonction **Tempo cycle** (cf. 9.3.2).

Scrutation manuelle unique de point de mesure:

<MANU>

Les symboles suivants apparaissent **brèvement** pour contrôle dans la **barre d'état**:

La flèche de départ s'allume puis s'éteint

▶

En cas de sortie des données sur l'interface,

'COM' s'allume

En mémorisation des mesures (cf. 10.1.2),

'REC' apparaît

A chaque nouvel appui sur la touche, les mesures seront traitées de la même manière avec l'heure de mesure correspondante.

9.3.2 Edition/mémorisation cyclique de points de mesure

Pour les éditions cycliques des mesures (cf. guide 6.5.1.2) et les enregistrements, il faut programmer le **cycle** et le format de sortie. La mesure **commence** à l'appui sur la touche **<START>** et s'**arrête** avec la touche **<STOP>**. Les valeurs max, min et moyennes de tous les points de mesure sont effacées à chaque départ d'une mesure si l'appareil est configuré en conséquence (réglage standard, cf. 10.5.8).

La fonction **Tempo cycle** indique le cycle tant aucune mesure n'est lancée. Après la sélection de la fonction (cf. 8.4), vous pouvez saisir le cycle directement (cf. 8.5). Après le lancement, on voit le tempo compter en bas jusqu'au cycle prochain.

Fonction **Tempo cycle** :

Tempo cycle: **00:02:00 S**

Cycle (hh:mm:ss), mémoire active, format liste

Avec la touche **<FORM>**, vous réglez le plus rapidement le format de sortie désiré (impressions types cf. guide 6.6.1).

Changer format:

<FORM>

Format colonnes côte-à-côte 'n':

Tempo cycle: **00:02:00Sm**

Changer format:

<FORM>

Format tableau 't':

Tempo cycle: **00:02:00St**

Lancer la scrutation cyclique, touche:

<START>

Les symboles suivants apparaissent maintenant **continuellement**,

c.-à-d. pendant toute la mesure, pour contrôle dans la **barre d'état**:

La flèche de départ est allumée

'▶'

En cas de sortie des données sur l'interface,

'COM' s'allumée

En mémorisation des mesures (cf. 10.1.2),

'REC' apparaît

Arrêter la scrutation cyclique, touche:

<STOP>

'||'

9.3.3 Espace mémoire, édition et effacement memoire

La fonction **Mémoire libre** vous indique en permanence lors des enregistrements de mesure l'espace mémoire restant disponible. En sélectionnant cette fonction vous accédez à deux touches programmables pour éditer ou effacer directement la mémoire. Le format de sortie est celui réglé au cycle (cf. 9.3.2 et 10.1.2)

Fonction **Mémoire libre** p.ex.:

Mémoire libre: **0378.4** kB

Edition mémoire (cf. 10.2.6):

<PRINT>

Effacer la mémoire:

<CMEM>

9.3.4 Edition des fonctions de menu

Vous pouvez éditer tout menu de mesure avec toutes les fonctions représentées sur une imprimante ou un ordinateur via l'interface (raccordement des périphériques, cf. guide 5.2). Si vous avez appelé l'affichage standard et appuyé sur la touche **<PRINT>**, le rapport suivant sera p. ex. imprimé:

Imprimer le menu de mesure:

<PRINT>

canal, mesure, libellé

01:+0023.5 °C Temperatur

MAXIMUM: 01:+0020.0 °C

MINIMUM: 01:-0010.0 °C

PRINT TIMER: 00:01:23


Espace mémoire total, libre en ko

MEMORY: S0512.1 F0324.4 A

Le rapport de chaque fonction est donné au chap. 6.6.1.

9.3.5 Représentation en courbe des mesures

Dans le menu **Graphique en courbe** la mesure de la voie sélectionnée sera au lancement de la mesure, représentée sous forme de graphique en courbe de 100x120 points. La courbe se décale en continu de droite à gauche, la résolution temporelle étant déterminée par le **cycle**, un point à chaque scrutation. Il en découle l'échelle des temps pour tout l'axe t en (jours) hrs:min en bas à droite. L'heure apparaît en haut à droite. Dans ce mode, la courbe continue d'être actualisée tant que dure la mesure si l'on quitte le menu (ne pas changer de point de mesure !).

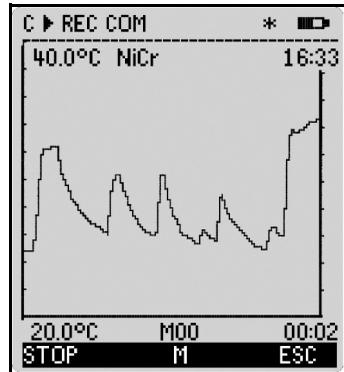

Les limites, si activées, sont enregistrées comme des lignes pointillées.

Pour régler la plage d'affichage sur l'axe Y, il existe les fonctions **Début analog.** et **Fin analog.** dans le menu **Fonctions spéciales** (cf. 10.4.4). Elles peuvent aussi être saisie directement sur l'axe Y avec la touche **PROG**.

Représentation en graphique en courbe des mesures:

Saisir le cycle impression au menu **Horaires - Cycles** . Cycle: 00:00:05

Axe des temps 120 x 5s = 10 min: 00:10

Sélectionner la voie de mesure avec les touches: ▲ ou ▼ ...

Echelle de l'axe Y avec touche: **PROG**

Fin analogique au bout supérieur: 40.0 %H

Changer la valeur (cf. 8.5) avec les touches: **PROG**, ▲ / ▼ ..., ► ...

Début analogique au bout inférieur dto.: ▼ 20.0 %H

Quitter la saisie: <ESC>

Lancement de la mesure: <START> '▶'

Arrêt de la mesure: <STOP > '⏏'



Le changement de canal est bloqué durant la mesure !

A chaque lancement ou chaque changement de canal, le graphique en courbe est effacé!

9.4 Calcul de valeur moyenne

On utilise la **valeur moyenne** d'une mesure dans toute une série d'applications:

p. ex. La stabilisation d'une mesure oscillant fortement (vent, pression etc.)

La vitesse moyenne d'écoulement dans une gaine de ventilation

Moyennes horaires ou journalières de valeurs climatiques (temp, vent etc.)

dito pour les consommations (courant, eau, gaz etc.)


La moyenne d'une mesure \bar{M} résulte de toute une série de valeurs de mesure M_i sommées et divisées par le nombre N de mesures:

$$\text{Valeur moyenne } \bar{M} = \left(\sum_i M_i \right) / N$$

Dans l'ALMEMO 2890-9, il y a des modes divers de valeurs moyennes:

Amortissement de la mesure du canal sélectionné avec une fenêtre du menu moyenne courante, un calcul de moyenne sur des mesures individuelles locales ou temporelles (aussi comme mesure en réseau selon VDE), un calcul de moyenne sur toute la mesure, sur les cycles ou sur plusieurs points de mesure.


Pour tous les modes, vous pouvez appeler un propre Menu Assistant, pour saisir les paramètres nécessaires et pour apprendre la manipulation sur les fenêtres de l'aide.

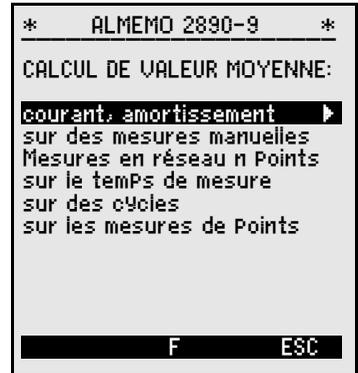

Menu de mesure Valeur moyenne :

La plupart des fonctions pour le calcul de moyenne peut aussi être exercée directement dans un menu de mesure, p.ex. dans le 'menu utilisateur' **U2 Valeur moyenne**. La manipulation des modes différents est décrite lors de la programmation du mode moyenne à l'aide des fenêtres de l'aide, p.ex.


Calcul de moyenne: CONT
 -sur toute la mesure
 avec touche: START/STOP
 -sur des mesures manuelles
 avec la touche: MANU

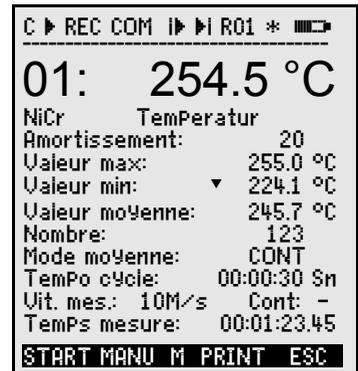

Pour calculer le débit volumique à partir de la vitesse et de la section d'une gaine d'air, il existe non seulement un 'menu de mesure utilisateur' **U3 Débit volumique** (cf. 9.4.9), mais aussi un menu assistant **Débit volumique**.

9.4.1 Amortissement par calcul de moyenne courant

La première façon de calculer une moyenne concerne uniquement la mesure du canal affiché et sert pour les valeurs de mesure instables, p. ex. les mesures d'écoulement turbulent, à amortir les valeurs ou à les lisser par calcul de moyenne courant sur une période de temps. Le **taux d'amortissement** se règle à l'aide de la fonction **Amortissement** sur le nombre des valeurs moyennées correspondantes dans la plage de 0 à 99. La mesure stabilisée est également valable pour toutes les fonctions ultérieures de valorisation. Ainsi l'amortissement s'utilise aussi en combinaison avec le calcul de moyenne sur des valeurs de mesure individuelles (cf. 9.4.3) ou avec les mesures en réseau (cf. 9.4.4).

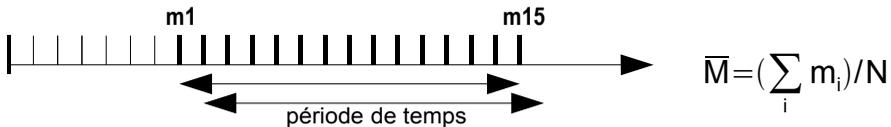

Stabilisation de la mesure sur p.ex. 15 valeurs avec: **Amortissement:** 15
 Il faut couper la scrutation continue des points, sinon la vitesse de mesure chuterait trop sensiblement pour de nombreux points de mesure: **Vitesse mes.:** 10 **Cont:** -
La constante de temps (s) = amortissement / (vitesse de mesure · point de mesure +1) est calculée dans l'assistant valeur moyenne puis affichée

9.4.2 Mode moyenne

Le calcul de moyenne sur scrutation de points de mesure est décrite en détail dans le guide au chapitre 6.7.4. Le type de calcul de moyenne se définit par la fonction **Mode moyenne**. Les modes suivants peuvent être réalisés avec le mode moyenne et une manipulation correspondante:

Fonction sans calcul de moyenne: **Mode moyenne:** -----
 Calcul de moyenne sur des mesures individuelles avec **CONT**
 MANU ou sur toutes les mesures de START à STOP: **CYCL**
 Calcul de moyenne sur toutes les mesures d'un cycle:
 Lorsqu'un calcul de moyenne est lancé, le symbole suivant s'allume: **M**

Affichage de la valeur moyenne en fonction: **Valeur moyenne: 12.34 m ls**



Pour **enregistrer** les valeurs moyennes, il faut un **canal de fonction** calé sur l'étendue $M(t)$ (voir 10.3.9/10) ou la **fonction d'édition** $M(t)$ correspondante à la place de la valeur mesurée (voir 10.4.5).

9.4.3 Calcul de moyenne sur des mesures individuelles

Pour moyennner des mesures individuelles ponctuelles à des endroits ou des instants précis on effectue des scrutations manuelles individuelles de points de mesure E_i . Pour tous les points de mesure dont il faut moyennner les valeurs de mesure il faut activer le calcul de moyenne avec le mode moyenne 'CONT'.



1. Arrêt de mesure, si lancée: **<STOP>**
2. Activer le mode moyenne (cf. 8.5):
 Pour stabiliser la mesure éven. choisir la fonction: Mode moyenne: CONT
 Pour cela éven. désactiver la mesure continue: Amortissement: 20
 Vit.mes.: 10M/s Cont: **■**
3. Effacer la moyenne après sélection (cf. 8.4) avec: **<CLR>**
 La fonction valeur moyenne indique: Valeur moyenne:-----mls
 La fonction nombre indique: Nombre: 00000
4. Scrutation manuelle des valeurs individuelles Ex: **<MANU>**
 La fonction valeur moyenne indique: Valeur moyenne: 12.34mls
 La fonction nombre indique: Nombre: 00001
5. Répéter le point 4 pour chaque mesure.
6. Editer toutes les valeurs fonctionnelles du menu avec: **<PRINT>**

9.4.4 Mesures en réseau

Particulièrement pour la détermination de la vitesse dans une gaine d'air selon VDI/VDE 2640, il faut excércer des mesures sur des points de réseau déterminés dans une section vertical envers l'axe de conduite (cf. guide 3.5.5). Pour rapporter tous les valeurs individuelles ou pour répéter des mesures d'erreur, il existe un propre menu pour la mesure en réseau. Il est accessible dans la fonction valeur moyenne avec la touche **<ARRAY>**. Naturellement le menu sert aussi à des autres mesures ponctuelles.


```
Mesure en réseau Points: 5
01: 11.43 mls
02: 12.51 mls
03: 19.71 mls
04: --.-- mls
05: --.-- mls

Valeur moyenne: 14.51 mls
START CLEAR F ESC
```

1. Le mode moyenne ne joue aucun rôle:
Mode moyenne: ----
 Pour stabiliser la mesure éven. choisir fonction: Amortissement: 20
2. Sélection du fonction valeur moyenne: Valeur moyenne: -----
3. Sélection du menu mesure en réseau avec: **<ARRAY>**
4. Pour l'acquisition des données, appuyez touche: **PROG**
5. Saisie du nombre des points:
 Un tableau (array) effacé apparaît: Mesure en réseau: Points: **5**
6. Sélection du point de mesure avec: **▼** 01: --.-- mls
7. Lancer la mesure avec touche: **<START>** 01: 11.22 mls
8. Arrêter la mesure avec touche: **<STOP>** 01: 11.43 mls
9. Acquisition de tous points selon les pas 6 à 8:
10. Effacer l'array et nouvelle mesure avec: **<CLEAR>**
11. Retour au menu de mesure: **<ESC>**

9.4.5 Calcul de moyenne sur le temps, Durée de mesure

Afin de déterminer la moyenne de toutes les mesures, acquises sur la vitesse de mesure, sur une période donnée, il faut régler pour la voie désirée le mode moyenne 'CONT'. Le calcul de moyenne peut s'effectuer avec ou sans cycle. Une scrutation des points de mesure est effectuée au début et à la fin, de sorte que les valeurs initiales et finales puissent être enregistrées avec l'horaire. L'enregistrement de la valeur moyenne \bar{M} nécessite un canal de fonction $M(t)$ (cf. 10.3.9, 10.3.10).

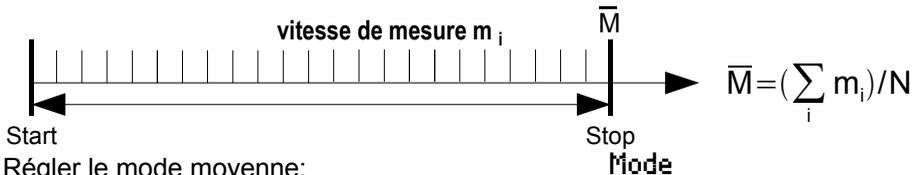

Régler le mode moyenne:

mode: CONT

Effacer automatiquement la moyenne au lancement (cf. 10.5.8)

ou après sélection de la moyenne avec:

<CLR>

Lancer le calcul de moyenne avec la touche:

<START>

Contrôle:

► \bar{M}

Lire la durée de mesure (cf. 9.4.6) en fonction:

Temps mesure:00:01:23.40

Arrêter le calcul de moyenne avec la touche:

<STOP>

||

Pour une durée de moyenne fixe il existe également la fonction :

Durée de mesure 00:02:00

Lire la moyenne en fonction:

Valeur moyenne:13.24ms

Editer toutes les valeurs fonctionnelles du menu avec:

<PRINT>

9.4.6 Temps de mesure, Durée de mesure, Temporisation

Lors du calcul de moyenne sur le temps (cf. ci-dessus) et pour de nombreux autres essais de mesure, on a souvent recours à la seule durée de mesure entre le début et l'arrêt. Afin de pouvoir suivre en continu la durée de mesure sans effacer le temps réel, il existe la fonction 'Temps de mesure' dont la résolution est de 0.10 seconde. Si dans les paramètres fonctionnels la fonction 'effacer les valeurs de mesure au lancement d'une mesure' est activée (cf. 10.5.8), la durée de mesure sera également effacée automatiquement à chaque départ.

Fonction 'Temps de mesure':

Temps mesure:00:00:00.00

Effacer le temps de mesure par la touche:

<CLEAR>

Durée de mesure

Si la mesure ou le calcul de moyenne (voir plus haut) doit s'arrêter après un temps déterminé, il est alors possible de programmer la durée de mesure dans le menu **Horaires - Cycles** (voir 10.1.4) ou dans un menu utilisateur (indiqué par 'M' à la ligne d'état).

Fonction Durée de mesure :

Durée de mesure : 00:00:00




En cas d'enregistrement en mémoire, veuillez à toute durée de mesure programmée pour ne pas interrompre prématurément l'enregistrement !

Temporisation comme canal de fonction

Pour éditer et mémoriser les durées de mesure, servez-vous du canal de fonction 'Time' au format 'sssss' ou 'ssss.s' (voir 10.3.9). En programmant l'exposant sur -1, on obtient la résolution de 0.1s. Lorsque le compteur arrive à 60 000, la temporisation recommence à 0. Le départ, l'arrêt, la sortie (édition) et la remise à zéro de la temporisation peut s'effectuer par les fonctions Start-Stop mais également par les actions en dépassement de limite (voir 10.4.3).

9.4.7 Calcul de moyenne sur des cycles

Si vous voulez acquérir à intervalles cycliques les moyennes de ces cycles, utilisez alors le mode moyenne 'CYCL'. Celui-ci prend soin que la moyenne est effacée après chaque cycle, mais réapparaît dans l'affichage pendant le prochain cycle.

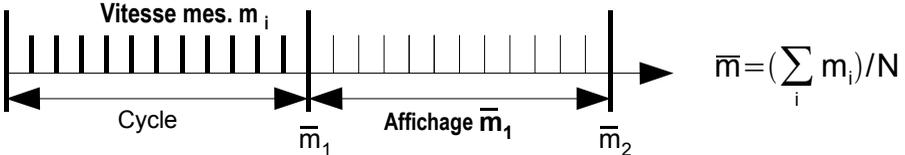

Régler le moyennage sur un cycle:

Programmer le cycle (cf. 10.1.2):

Lancer la mesure, calcul de moyenne en cours:

Arrêter la mesure:

Lire moyenne/cycle en fonction valeur moyenne:

Édition de tous les valeurs de fonction du menu avec:

Mode moyenne: CYCL

Cycle: 00:15:00

Contrôle:

<START> ▶ \bar{M}

<STOP> ii

Valeur moyenne: 13.24mls

<PRINT>

Moyenne sur des périodes manuelles:

Avec le même mode moyenne mais sans cycle, c'est aussi possible de déterminer la moyenne sur les périodes d'une scrutation des points de mesure manuelle à la prochaine:

Régler le moyennage sur un cycle:

Sélectionner et effacer le cycle avec touche:

Lancer la mesure, calcul de moyenne en cours:

Scrutation des points de mesure manuelle:

Moyenne de scrutation à scrutation:

Mode moyenne: CYCL

<CLR>

Tempo cycle: 00:00:00

Contrôle:

<START> ▶ \bar{M}

<MANU> ▶ ...

Valeur moyenne: 13.24mls



Pour enregistrer les valeurs moy., il faut un **canal de fonction** supplémentaire ayant la plage $M(t)$ (cf. 10.3.9, 10.3.10) ou la **fonction d'édition** équivalente $M(t)$ au lieu de la mesure (cf. 10.4.5, guide 6.10.4).

9.4.8 Calcul de moyenne sur les mesures de points

Pour toutes les scrutations de points de mesure, vous pouvez également déterminer la valeur moyenne sur plusieurs points de mesure connexes. Cette moyenne nécessite impérativement un canal de fonction ayant la plage de mesure M(n) (cf. 10.3.9). Si vous ne voulez pas programmer de canaux de référence et si les points de mesure à moyenner commencent par M0, il vous suffit de programmer le canal de fonction M(n) sur le 2ème canal du dernier connecteur (p. ex. M13) (cf. 10.3.10). Il se réfère automatiquement sur la série du canal de référence 2 (M0) jusqu'au canal de référence 1 (M3 = 1er canal). On peut en programmant les canaux de référence, réaliser d'autres gammes de points de mesure (cf. 10.4.6). Avec le menu Assistant **Calcul de moyenne**, vous configurez très simplement le canal de fonction.

```


CALCUL DE VALEUR MOYENNE
sur les mesures de Points:

De canal de mesure:
00: 234.5 °C NiCr

jusqu'à canal de mesure:
03: 189.7 °C NiCr

Programmer canal de fonction
à canal:
13: 213.7 °C M(n)
Plage:                               M(n)

START MANU M PRINT ESC
    
```

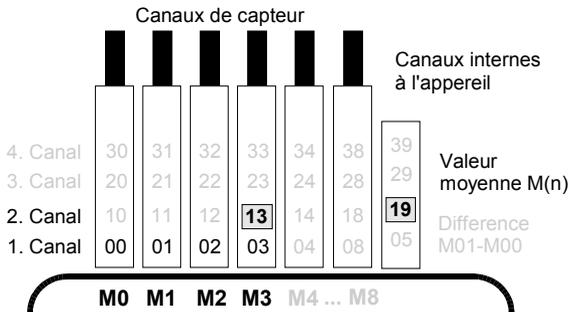

9.4.9 Mesure de débit volumique

Pour **déterminer le débit volumique** dans les gaines d'écoulement, il faut multiplier la vitesse moyenne d'écoulement \bar{v} par la section de la gaine. Les fonctions nécessaires à cet effet sont disponibles dans le 'Menu utilisateur' U3 **Débit volumique** (cf. à dr.): une gaine d'écoulement avec calcul de moyenne, les fonctions 'Diamètre' ou 'Section' ainsi qu'un canal de fonction (cf. 10.3.10) pour le débit volumique. Si le canal de débit n'est pas encore programmé ou s'il faut encore d'autres fonctions telles que facteur de profil ou longueur et largeur pour les sections rectangulaires, alors le menu Assistant **Débit volumique** sera utile.



Les mesures instables se lisent mieux en analogique, ce menu possède outre un petit affichage numérique, un **graphique en barres**. Le domaine d'affichage du bargraphe se règle dans le menu Fonctions spéciales à l'aide des fonctions **Début analog.** et **Fin analogique** (cf. 10.4.4).

Débit volumique DV = vitesse d'écoulement moyenne \bar{v} • section SC:

$$DV = \bar{v} \cdot SC \cdot 0.36 \quad DV = \text{m}^3/\text{h}, \quad \bar{v} = \text{m/s}, \quad SC = \text{cm}^2$$

La vitesse moyenne d'écoulement \bar{v} peut pour les mesures grossières de volume d'air sur les grilles de ventilation, être déterminée par **calcul de moyenne temporelle** (cf. 9.4.5 et guide 3.5.5). On place l'anémomètre à une extrémité, on lance le calcul de moyenne, on parcourt régulièrement toute la section et lorsque l'on atteint l'autre extrémité, on arrête à nouveau le calcul de moyenne.

Alternativement, on peut déterminer la vitesse moyenne d'écoulement par **mesures individuelles distribuées** selon VDI/VDE 2640 (cf. 9.4.4 et guide 3.5.5) (p.ex. 13.24 m/s).

La vitesse moyenne \bar{v} indique la fonction:

Saisie du diamètre en mm (max. 2000):

Saisie de la section SC directement en cm² (max. 32000 cm²)

Affichage du débit volumique DV dans un canal du fonction en m³/h:

Editer toutes les valeurs fonctionnelles du menu avec:

Valeur moyenne: 13.24 mis

Diamètre: 0150mm

Section: 0175cm²

Volume:

11: 834.m³lh

<PRINT>




Pour éditer et mémoriser le nombre de mesures, il existe aussi un canal du fonction 'n(t)' (cf. 10.3.9, 10.3.10).

9.5 Représentation de plusieurs points de mesure


Les menus de mesure déjà mentionnés ne permettent fondamentalement que la sélection et l'affichage d'un canal de mesure. Vous apprendrez dans ce chapitre comment obtenir simultanément plusieurs points de mesure combinés avec les fonctions de votre choix.

9.5.1 Menu affichage multicanal et Graphique à barres

Le menu **Affichage multicanal** montre dès le premier appel la valeur de mesure des premiers 3 canaux actifs en taille moyenne. Mais ils sont programmable à volonté:

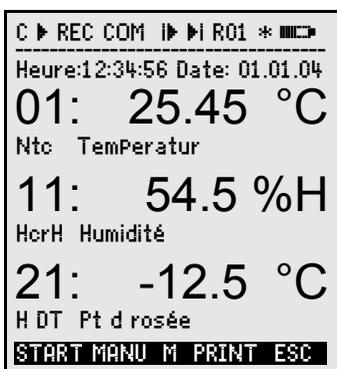

Le menu **Graphique à barres** montre les premiers 4 canaux actifs avec valeur de mesure et graphique à barres:

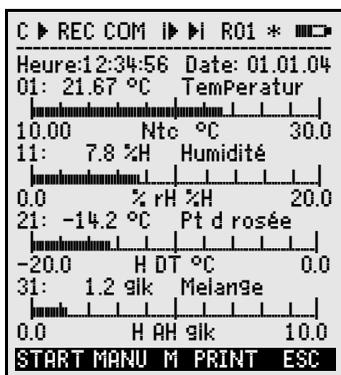

Sélection des points de mesure:

La 1ère voie de mesure est toujours le point de mesure sélectionné.

On la sélectionne directement comme dans chaque menu par la touche:

▲ ou ▼ ...

Pour changer les autres voies, il faut sélectionner le point de mesure comme fonction à l'aide des touches:

PROG et ▲ ou ▼ ...

Vous pouvez maintenant changer les points de mesure sélectionnés avec les touches:

<M▲> , <M▼> ...

Quitter la sélection des pts de mesure avec la touche:

<ESC>

9.5.2 Mesure différentielle

Si vous raccorder sur M0 et M1 deux capteurs avec même point décimal et unité, la différence M1-M0 apparaît automatiquement sous le point de mesure interne à l'appareil M5 (cf. 7.2). Si vous ne souhaitez pas le canal différentiel, il faut le supprimer explicitement (cf. 10.3.9). Si vous voulez créer des canaux différentiels supplémentaires, cela est possible avec les canaux de référence correspondants (cf. 10.4.6).

9.5.3 Menu liste de mesures

Vous obtiendrez la meilleure vue d'ensemble du système de mesure avec tous les valeurs de mesure, date, heure et cycle dans le menu **Liste des mesures**. D'ici vous venez aussi à la **Programmation des capteurs** de tous points de mesure.

Ce menu ne se configure pas librement mais ne peut être associé qu'à quelques fonctions sélectionnées:

Au 1er appel la liste apparaît avec au plus 20 points de mesure:

Appliquer des fonctions à la mesure avec:
Le nombre max. de canaux se réduit alors à 10.
Pour la fonction suivante:

Mesure avec **commentaire**:

Mesure avec **valeur max**:

Mesure avec **valeur min**:


Mesure avec **valeur moyenne**:

Mesure avec **limite max**:

Mesure avec **limite min**:

Plage mesure seule (20 vois max encore une fois):

Sélection de fonction de programmation est possible: **PROG**, **▲** / **▼** ...

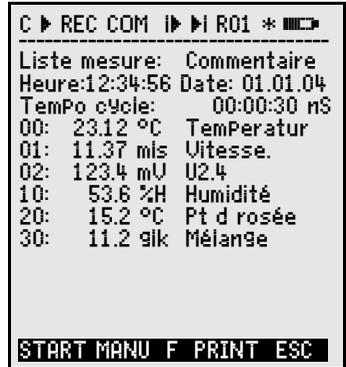

Liste mesures: 20 Pts
 00: 23.12°C ...

▲ ou ▼ ...

▲

Liste mesures: Nom
 00: 23.12°C Températur
 Liste mesures: Val. max
 00: 23.12 °C 32.67 °C
 Liste mesures: Val. min
 00: 23.12 °C 19.34 °C
 Liste mesures: Val. moy.
 00: 23.12 °C 25.45 °C
 Liste mesures: Lim.max
 00: 23.12 °C 32.67 °C
 Liste mesures: Lim.min
 00: 23.12 °C 19.34 °C
 Liste mesures: Plage
 00: NTC °C

9.6 Menus Assistant par mesures spéciales

Les mesures spéciales telle que la détermination des coefficients thermiques ou de la température radiante à bulbe humide, nécessitent de disposer dans un certain ordre une série de capteurs ainsi que de programmer des canaux de fonction pour calculer les grandeurs voulues. Afin d'assurer ceci simplement et sans erreur, il existe pour chacune de ces deux applications un menu d'assistance.

9.6.1 Coefficient thermique

Pour déterminer le coefficient thermique $\bar{q}/(T_1 - T_0)$, on branche les deux capteurs de température en fonction de l'application (cf. guide 3.2) sur le canal M0 et M1, ainsi que le capteur de flux thermique sur M2. La différence de température $T(M1) - T(M0)$ est automatiquement acquise sur le canal M9.

Pour mesurer, il suffit de procéder aux programmations suivantes:

Mode moyenne de M9: CONT ou CYCL

Mode moyenne de M2: CONT ou CYCL

Plage de M12: q/dt

Saisir cycle avec: TemPo cycle

Lancer la mesure avec: <START>

Arrêter la mesure avec: <STOP>

Menu Assistant
Coefficient thermique:

Température int.	Canal:	00
00: 21.67°C NiCr		
Température ext.	Canal:	01
01: 11.42°C NiCr		
Différence dt	Canal:	05
05: 10.25°C Diff		
Mode moyenne:	CONT	
Flux thermique q	Canal:	02:
02: 103.6 W/m²		
Mode moyenne:	CONT	
<hr/>		
Coeff. thermique	Canal:	12
12: 193. W/mK q/dt		
1 Plage:	q/dt	
TemPo cycle:	00:30:00 Sn	
START MANU		PRINT ESC

9.6.2 Température radiante à bulbe humide

On peut déterminer la sollicitation thermique au poste de travail à l'aide de la température radiante à bulbe humide selon la formule suivante:

$$TRBH = 0.1TT + 0.7THN + 0.2TR$$

(cf. guide 3.1.4)

Pour obtenir la température sèche TS et la température humide naturelle THN, on connecte un psychromètre (FN A848-WB) à moteur débrayable sur la prise M0. On branche sur la prise M1 un thermomètre radiant Pt100. On programme sur le canal 11 la plage TRBH (WBG) (ne pas programmer le facteur 0.2 sur cet appareil!).

Menu Assistant
Température radiante à bulbe humide:

<u>Temp radiante à bulbe humide</u>		
Température sèche	Canal:	00
00: 21.67°C Ntc		
Temp. humide	Canal:	10
10: 11.42°C HT		
Temp. radiante	Canal:	01
01: 19.42°C P204		
<hr/>		
TempRadBulbHumide:	Canal:	11
11: 17.43 °C		
1 Plage:	WBG	
START MANU		PRINT ESC

9.7 Menus utilisateur

En observant le menu de mesure, vous constaterez que la représentation des valeurs de mesure et la composition des fonctions ne convient pas toujours de façon optimale à vos applications. C'est pourquoi vous pouvez, en plus des trois menus standard configurer librement les trois menus utilisateurs **U1** à **U3** avec le logiciel AMR-Control. A partir de la liste suivante vous pouvez placer à vous-même les fonctions nécessaires sur l'afficheur dans l'ordre que vous voulez, pour autant que la place disponible soit de 13 lignes. A l'opposé du ALMEMO® 2590-9, il n'existe aucune restriction du nombre des points de mesure. Outre les fonctions de mesure déjà évoquées, vous disposez des horaires et des cycles pour la commande de scrutation (cf. 10.1.) ainsi que des principales fonctions de programmation de capteur (cf. 10.3).

9.7.1 Fonctions

Fonctions:	Affichage:	Touches:	Cde:
Mesure petite	00: 234.5°C Temperatur	ZERO ADJ	o 15
Mesure moyenne 3 lignes	00: 1234.5 °C	ZERO ADJ	o 16
Mesure grande 7 lignes	00: Temperatur °C 1234.5	ZERO ADJ	o 17
Mesure barre 2 lignes	 5.0 9.220 m/s 15.00		o 34
Limite max (cf. 10.3.5)	Lim. Max: 1234.5°C	OFF ON	o 00
Limite min:	Lim. Min: -0123.4°C	OFF ON	o 01
Base (cf. 10.3.6)	Base: -----	OFF ON	o 02
Facteur:	Facteur: 1.12345	OFF ON	o 03
Zéro (cf. 10.3.7)	Zéro: -----	OFF ON	o 04
Pente:	Pente: -----	OFF ON	o 05
Début analogique(cf. 10.4.4)	Début analog: 0.0°C	OFF ON	o 06
Fin analogique:	Fin analog: 100.0°C	OFF ON	o 07
Plage (cf. 10.3.9)	Plage: NiCr		o 08
Valeur maxi (cf. 9.1.2)	Valeur max.: 1122.3°C	CLR CLRA	o 09
Valeur mini:	Valeur min: 19.3°C	CLR CLRA	o 10
Valeur moyenne (cf. 9.4.5)	Valeur moy.: -----	CLR CLRA	o 11
Cycle (cf. 10.1.2)	Cycle: 00:00:00Un	CLR FORM	o 12
Heure et date (cf. 10.1.1)	Heure:12:34:56 Date:01.02.00	CLR	o 14
Mode moyenne (cf. 9.4.2)	Mode moyenne: CONT	CLR	o 18
Vitesse mesure: (cf. 10.1.3)	Vitesse mes.: 10 Cont: -	OFF ON	o 19
Tempo cycle: (cf. 9.3.2)	Tempo cycle: 00:00:00Un	CLR FORM	o 20
Nb de moyenne (cf. 9.4.3)	Nb de moyenne: 00000.		o 22

9. Mesurer par les Menus de mesure

Numéro (cf. 10.2.3)	Numéro: 123-56	OFF	ON	o 23
Plage, Commentaire:	NiCr Temperature R H ↗			o 24
Diamètre mm (cf. 9.4.9)	Diamètre: 0000 mm	CLR		o 25
Section cm ² (cf. 9.4.9)	Section: 0000 cm ²	CLR		o 26
Date-heure max (cf. 9.1.2)	Heure max: 12:34 01.02.			o 28
Date-heure min	Heure min: 13:45 01.02.			o 29
Saut de ligne:				o 30
Courbe:				o 31
Amortissement (cf. 9.4.1)	Amortissement: 10	CLR		o 32
Mémoire libre (cf. 9.3.3)	Mémoire libre: 502.1kB	CMEM	PRINT	o 33
Libellé de l'appareil (cf.10.5.1)	Société DUPONT	CLR		o 36
Texte1: (cf. 9.7.4)	1: Ligne de commentaire	CLR		o 37
Texte2:	2: Ligne de commentaire	CLR		o 38
Texte3: (cf. 9.7, 9.7.4)	U1 Titre de menu	CLR		o 39
Texte4:	U2 Titre de menu	CLR		o 40
Texte5:	U3 Titre de menu	CLR		o 41
Verrouillage (cf. 10.3.4)	Verrouillage: 5	CLR		o 42
Pression atmos. (cf. 10.5.6)	Pressure atm. 1013mb	CLR		o 43
Compens. temp. (cf. 9.2.5)	Comp. temp: 25.0°C	CLR		o 44
Consigne (cf. 9.2.4)	Consigne: 1100.0°C	OFF	ADJ	o 45
Durée de mesure: (cf. 9.4.6)	TemPs mes: 00:00:00.00	CLR		o 46
Fin de menu:				o 99

9.7.2 Configuration de menus

Choisissez le menu utilisateur U1, U2 ou U3 des menus de mesure, dont vous n'avez pas besoin en ce moment:

Pour la configuration, raccordez l'appareil via câble de données avec votre ordinateur s'il vous plaît et appelez le **logiciel AMR-Control** livré.

Avec un appui sur la touche:

vous arrivez à la:

Sélectionnez l'appareil et appuyez:

Tirez les fonctions par Glisser-Déposer de la côté gauche dans la fenêtre de menu à droite.

 Lors de toutes les fonctions dépendantes d'une valeur de mesure (p.ex. valeur max., moyenne, graphique à barres), il faut d'abord saisir la valeur du point de mesure et puis après les fonctions correspondantes!

Saisissez un titre de menu expressif:

Mémorisez le menu prêt dans l'appareil par Ux avec: Enregistrer menu, Ux, OK

Vous pouvez aussi mémoriser tous les menus dans l'ordinateur et les recharger au besoin!

Menus MESURE



Parcourir un réseau

Liste des appareils

Programmer menus utilisateur

Titre du menu

9.7.3 Impression des fonctions

Vous pouvez imprimer les fonctions de tous les menus de mesure dans l'ordre avec la touche:

<PRINT> (cf. 9.3.4)

L'impression type de chaque fonction vous est présentée dans le tableau suivant:

Fonction	Impression	Commande
Mesure, tous formats	01: +0023.5 °C Temperature	P35
Val. max	MAXIMUM: 01: +0020.0 °C	P02
Temps max	MAX-TIME: 01: 12:32 01.02	P28
Val. min	MINIMUM: 01: -0010.0 °C	P03
Temps min	MIN-TIME: 01: 12:32 01.02	P29
Valeur moyenne	AVERAGE VAL.: 01: +0017.8 °C	P14
Mode moyenne	AVERAGEMODE: 01: CONT	P21
Nombre de moyenne	AVERAGECOUNT: 01: 00178.	P22
Mémoire libre	MEMORY: S0512.1 F0324.4 A	P33
Numéro	NUMBER: 01-012	P23
Plage (Commentaire)	RANGE: 01: NiCr	P24
Limite MAX	LIMIT MAX: 01: -0100.0 °C	P08
Limite MIN	LIMIT MIN: 01: +0020.0 °C	P09
Base	BASE: 01: -0273.0 °C	P06
Facteur	FACTOR: 01: +1.0350E-1	P07
Currection du zéro	ZERO CORR: 01: -0000.7 °C	f1 P06
Correction de pente	SLOPE CORR: 01: +1.0013	f1 P07
Début analogique	ANALOG START: 01: +0000.0 °C	P16
Fin analogique	ANALOG END: 01: +0100.0 °C	P17
Cycle	PRINT CYCLE: 00:06:00	P11
Tempo cycle	PRINT TIMER: 00:06:00	f1 P11
Heure, date	TIME: 12:34:00 01.02.04	P10, P13
Heure de début	START TIME: 07:00:00	f1 P10
Heure de fin	END TIME: 17:00:00	f2 P10
Date de début	START DATE: 01.02.04	f1 P13
Date de fin	END DATE: 02.02.04	f2 P13
Durée de mesure	MEASURETIME: 00:00:00.00	P46
Amortissement	DAMPING: 01: 10	P32
Diamètre	DIAMETER: 01: 00100 mm	P25
Section	CROSS SECT: 01: 00078 cm ²	P26
Pression atmosphérique	A. PRESSURE: +01013.mb	P43
Compensation en temp.	COMPENSATION: 01: 25.0°C	P44
Consigne	SET POINT: 01: 1100.0°C	P45
Libellé de l'appareil	Fa.Ahlborn, Holzkirchen	P36

9. Mesurer par les Menus de mesure

Courbe	-----	P31
Saut de ligne		P30
Texte1	Comment Text 1	P37
Texte2	Comment Text 2	P38
Texte3	Menu Title U1	P39
Texte4	Menu Title U2	P40
Texte5	Menu Title U3	P41
Verrouillage	LOCKING MODE: 5	P42

9.7.4 Programmer par l'interface série:

Outre les commandes de sortie indiquées ci-dessus, vous ne trouverez ici que les nouvelles commandes non décrites au chapitre 6 du guide.

Sélection de la ligne xx:	ixx
Saisie de la fonction yy dans le menu u et la ligne xx:	fu oyy
Saisie des textes:	
texte 1:	f5 \$texte1
texte 2:	f6 \$texte2
texte 3=titre menu U1:	f7 \$texte3
texte 4=titre menu U2:	f8 \$texte4
texte 5=titre menu U3:	f9 \$texte5
Sortie des textes 1 à 5:	f5 P20 textel etc.
Sortie des configurations de menu:	fu P20 U1:titre du menu U1 00:39 01:16 02:24 03:30 04:42 ...
Sortie des fonctions du menu sélectionné :	P20 Correction du menu 00: +025.67 °C RANGE: 00: Ntc
Titre du menu	
Mesure moyenne	
Saut de ligne	LOCKING MODE:0 SET POINT: 00:+0000.00C COMPENSATION:00:+0000.00C
Saisie section de la voie d'entrée en cm ² :	Qxxxxx (max. 32000, cf. 9.4.9)
Saisie amortissement de la voie d'entrée:	f1 zxx (cf. 9.4.1)
Saisie de la compensation en température en 0.1°C:	f1 gxxxxx (f1 g00150=15.0°C)
Saisie de la consigne de la voie d'entrée:	f2 gxxxxx
Ajustement de la consigne (VM=4 facteur, VM≤3 pente):	f2 C01
Marche-arrêt de la mémorisation en cycle:	I-/+ hhhmss

10. PROGRAMMER PAR MENUS PROGRAMMATION

Dans les menus de mesure, vous avez déjà fait la connaissance d'une série de fonctions pour la commande de scrutation et la programmation des capteurs outre des fonctions de mesure.

Ici, dans les **Menus PROGRAMMATION**, vous trouvez une liste complète et systématique de tous les fonctions de programmation.


Le menu de sélection est accessible par la sélection de menus de mesure avec la touche: **<MENU1>**

Pour quelques fonctions de programmation, il existe de plus un **Menu ASSISTANT**.



10.1 Temps et Cycles

Toutes les fonctions horaires de mesure, commande de scrutation et d'édition de rapport se trouvent au menu de programmation **TempS - Cycies** et se programment ici.

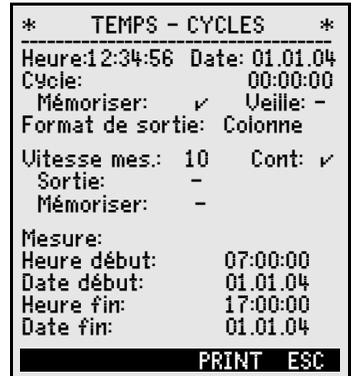

10.1.1 Heure et date

Pour que l'heure de la mesure puisse être rapportée, une horloge temps réel avec date est intégrée à l'ALMEMO 2890-9. Elle est équipée d'une pile au lithium, de sorte que l'heure et la date soient conservées au change de pile. En sélectionnant la fonction (cf. 8.4), on peut programmer à la première ligne à gauche l'heure et à droite la date dans le format indiqué (cf. 8.5).

Fonction Heure et date:

Format de l'heure et de la date:

Heure:12:34:56 Date:01.05.00
hh:mm:ss jj.mm.aa

10.1.2 Cycle à activation mémoire et format de sortie

Pour la mise en mémoire et l'édition cyclique des mesures à l'interface, vous utiliserez le **Cycle** (il correspond au cycle d'impression d'autres appareils ALMEMO®, le cycle de mesure n'existe plus). L'activation mémoire dans le cycle, c.-à-d. l'enregistrement cyclique des données en mémoire est automatiquement enclenché après une réinitialisation, mais peut au besoin être désactivé.

Le **format de sortie** (cf. guide 6.6.1) définit l'impression type lors des scrutations et de l'édition de la mémoire. Il se programme en fonction **Format de sortie**. Outre le format standard en 'Liste' avec toutes les mesures l'une après l'autre, le format 'Colonne' l'une à côté de l'autre permet une impression claire et prenant peu de place. L'imprimante passe dans ce cas automatiquement en mode condensé. Les impressions des défauts en cycle de mesure ne peuvent s'effectuer dans ce format. Le format 'Tableau' sert au traitement ultérieur à l'aide d'un tableur (cf. impressions type guide 6.1).

Fonction cycle (format hh:mm:ss):

Cycle: 00:15:00

Effacer cycle, arrêter lecture en cours:

<CLR>

Fonction activation mémoire en cycle:

Mémoriser: Veille: -

Activer la mémoire (réglage initial):

<ON> ✓

Désactiver la mémoire:

<OFF> -

Activer la **fonction mode veille** cf. 10.2.5:

<ON> Veille: ✓

Format de sortie 'l' Liste des mesures l'une après l'autre:

Format de sortie: Liste

Format de sortie 'n' colonnes côte-à-côte:

Format de sortie: Colonne

Format de sortie 't' tableau séparé par point virgule:

Format de sortie: Tableau

Dans les menus de mesure, un 'S' apparaît après

le cycle avec l'activation mémoire, ou sans un 'U'

et comme mnémonique du format un 'n' ou 't':

 
Cycle: 00:15:00 Sn

10.1.3 Vitesse de mesure, scrutation continue

Au besoin, la vitesse de mesure des scrutations de points de mesure peut être augmentée en fonction **Vitesse mes.** de 2,5 à 10 ou 50 mes/s (cf. guide 6.5).

Scrutation demi-continue

La possibilité de n'acquérir que le point de mesure sélectionné (non-continue) n'est plus prévu, parce que, ne pas considérer les autres capteurs, peut mener simplement à des défauts. Cependant, il peut être utile, particulièrement avec plusieurs capteurs, de favoriser le point de mesure sélectionné et de remettre la valeur de mesure de temps en temps, p.ex. lors d'une sortie analogique ou l'amortissement de la valeur de mesure. Ainsi, la scrutation non-continue était remplacée par la **scrutation demi-continue** dans le réglage standard, c.-à-d. tous les points de mesure sont acquis en continue, mais tous les deux mesures, c'est au point de mesure sélectionné.



Scrutation continue

Si la **scrutation continue** est activée, tous les canaux actifs sont scruter régulièrement l'un après l'autre sans interruption avec la vitesse de mesure (cf. guide 6.5.1.3). Ainsi, tous les valeurs de mesure peuvent aussi être éditées et

mémorisées.

On peut avec les deux fonctions suivantes activer la mémorisation continue et l'édition continue des mesures à la vitesse de mesure.

Fonction Vit. mesure: Pour la sasia, cf. 8.5	Vitesse mes.: 10M/s
Scrutation continue des points de mesure (réglage initial):	<ON> Cont: <input checked="" type="checkbox"/>
Scrutation demi-continue des points de mesure:	<OFF> Cont: <input type="checkbox"/>
Mémorisation continue:	Mémoriser: -
Activer la mémorisation continue:	<ON> <input checked="" type="checkbox"/>
Edition continue:	Sortie: -
Activer l'édition continue:	<ON> <input checked="" type="checkbox"/>



A la vitesse de scrutation de 50 mesures/s., il faut noter les limitations suivantes, dues à la diminution des temps de valorisation:

1. La vitesse de scrutation plus élevée ne sera active qu'après avoir lancé la mesure. Avant, l'appareil fonctionne à 10 mesures/s.
2. Lors de la mesure à vitesse élevée, il n'est plus possible de surveiller le connecteur ALMEMO. Il n'est donc possible de changer la configuration du connecteur que lorsque l'appareil est arrêté.
3. Pour les vitesses de mesure au-dessus de 10 Mes/s, il n'est par principe plus possible de supprimer le ronflement du au secteur, de sorte que la précision peut de plus en être affectée par perturbations sur les lignes (torsader autant que possible !).

10.1.4 Heure/date de début, Heure/date de fin, Durée de mesure

On peut lancer et arrêter automatiquement à certains instants précis une série de mesure. La date et heure de début ainsi que la date et heure de fin sont à cet effet programmables. Si aucune date n'est définie, la mesure sera effectuée chaque jour à la période réglée. L'heure réelle doit déjà être programmée. Alternativement à l'heure de fin, on peut également programmer la durée de mesure.

Fonction Durée de mesure (format hh:mm:ss) :	Durée de mesure: 00:00:00
Fonction Heure de début (format hh:mm:ss):	Heure début: 07:00:00
Fonction Heure de fin (format hh:mm:ss):	Heure fin: -----
Fonction Date de début (format jj:mm:aa):	Date début: 01.05.00
Fonction Date de fin (format jj:mm:aa):	Date fin: -----

Effacement des valeurs après choix de la fonction par: <OFF>

Si l'instant de départ d'une mesure est programmé, dans la barre d'état apparaît le symbole:

Si l'instant final d'une mesure est programmé, dans la barre d'état apparaît le symbole:

10.2 Mémoire des valeurs de mesure

Les éléments fondamentaux sur la mémorisation des données dans les appareils ALMEMO® sont décrits dans le manuel au chapitre 6.9. Sur l'ALMEMO 2890-9, la mémoire de données de l'EEPROM interne est de 512 koctets, suffisante pour 64 000 à 100 000 valeurs de mesure (selon le nombre de canaux). En cas de panne de tension d'alimentation, les données de mesure sont conservées. L'organisation de la mémoire peut être reconfigurée de linéaire en circulaire (voir guide 6.10.13.2).

10.2.1 Connecteur mémoire à carte multi-media

Si la place mémoire ne suffit pas ou s'il faut valoriser les données ailleurs, on peut utiliser comme mémoire externe un connecteur mémoire ZA 1904-MMC (vendu dans les accessoires), équipé d'une carte mémoire conventionnelle flash Multi-media. L'écriture sur la carte mémoire (de préférence de forme RS Reduced Size, demi-taille, 32 à 512 Mo) s'effectue au format standard FAT16 via le connecteur mémoire avec les mesures en mode tableau. La carte MMC peut être formatée, lue et effacée sur tout PC avec tout lecteur de carte. Vous pouvez importer les données sous Excel ou dans le logiciel de mesure Win-Control.

Le connecteur à carte mémoire se connecte sur la prise A2 et sa détection est automatique. Vous pouvez le constater au menu **Enregistrement en mémoire** (voir 10.2.2) à la fonction **Mémoire externe** et à la capacité mémoire accrue, ainsi qu'à un nom de fichier à la fonction **Nom de fichier** : . La mémoire externe est utilisée lorsqu'elle est enfichée au lancement d'une mesure. Il ne faut pas la retirer en cours de mesure car sinon, les valeurs mesurées temporairement mémorisées seront perdues.

Espace mémoire disponible en externe : **Mémoire externe : 64.00 Mo**

Espace mémoire libre : **Mémoire libre : 21.75 Mo**

Nom du fichier (sur 8 car. max.) : **Nom du fichier : ALMEMO.001**

Avant de commencer toute mesure, vous pouvez saisir un nom de fichier sur 8 caractères à la fonction **Nom du fichier** : Si vous ne le faites pas, le nom utilisé est le nom par défaut 'ALMEMO.001' ou bien le dernier nom utilisé. Tant que la configuration des connecteurs ne change pas, vous pouvez mémoriser plusieurs mesures en manuel ou cyclique, même avec des numéros (voir 10.2.3) dans le même fichier.

Si la configuration du connecteur a été modifiée depuis la dernière mesure et si aucun nouveau nom de fichier n'a été programmé, un nouveau fichier sera toujours créé avec un index incrémenté de 1 en extension, p.ex. 'ALMEMO.002'. Si le nom de fichier saisi existe déjà, un nouveau fichier du même nom sera également créé mais avec un nouvel index



Sur les mémoires externes, la fonction mémoire circulaire n'est pas gérée !

10.2.2 Enregistrement de données de mesure

La plupart des paramètres nécessaires à l'enregistrement des mesures ont déjà été décrits au menu **TemPs - Cycles** (cf. 10.1).

1. Date et heure
2. Cycle, activation mémoire, mode veille
3. Vitesse de mesure avec activation mémoire
4. Instant de début et de fin d'une mesure

Pour des préparations d'un enregistrement de la mémoire particulièrement simple, vous disposez du menu **Enregistrement mémoire**.

De plus, il y a des propres menus assistant pour les possibilités divers de lancer et arrêter la mesure! (cf. 10.2.4)

ATTENTION! Seule une configuration de capteur est mémorisée en mémoire interne au premier démarrage, les capteurs supplémentaires sont complétés au démarrage suivant. Mais, si des autres capteurs sont raccordés, la mémoire doit être éditée et effacée avant du prochain enregistrement!

```

*ENREGISTREMENT MEMOIRE*
-----
Mémoire interne:      512.0 kB
Mémoire libre:       125.8 kB
Mém. circulaire:    ✓
Voies mesure: 24   actives: 05

Cycle:                00:01:00.00
Mémoriser:           ✓   Veille: -
TemPs mémorisat:    24d 13h

Numéro:                01-001 A

PRINT  ESC
  
```

Menu **Enregistrement mémoire** :

Espace mémoire disponible en interne:

Espace mémoire encore libre:

Espace mémoire disponible en externe :

Mémoire linéaire sans écrasement de données:

Mémoire circulaire avec écrasement de données: **<ON>** ✓

Canaux actifs pour cycle min et temps de mém.: Voies mesure:24 actifs:05

Saisie du **cycle** (cf. 8.5, format hh:mm:ss.cc): Cycle: 00:01:00.00

Cycle minimal avec 50mes/s dépendant du nb des canaux: **<MIN>** 00:00:00.12

Cycle sans mémoriser et sans mode veille: Mémoriser: - SieeP: -

Sélectionner et lancer **mémorisation** avec: **<ON>** ✓ SieeP: -

Activer **mode veille** (cf. 10.2.5) avec: **<ON>** SieeP: ✓

Temps de mémorisation par cycle et nombre des canaux: TemPs mémorisat: 24d 13h

Nom du fichier pour le connecteur à mémoire

(sur 8 car. max.)

Numéro: p.ex. local 12, pt mesure 1 cf. 10.2.3

Nom du fichier : ALMEMO.001

Numéro: 12-001 A

10.2.3 Numérotation des mesures

Pour identifier les mesures ou les séries de mesure on peut saisir un numéro individuellement avant le début. Il sera édité ou mémorisé à la scrutation suivante. Vous pouvez ainsi affecter également des mesures individuelles lors de la lecture à certains lieux ou points de mesure (cf. guide 6.7).

Après la sélection de la fonction **Numéro**, le numéro sur 6 chiffres se saisit normalement (cf. 8.5). Outre les chiffres 0 à 9, on peut également utiliser les caractères A, F, N, P, - ou _ (espace). Le numéro est activé après la saisie et un 'A' apparaît derrière jusqu'à la mémorisation de la mesure cyclique ou manuelle suivante.

Fonction Numéro: (p.ex. local 12, pt mes. 1)

NUMERO: 12-001 A

Mise à zéro et désactivation du numéro par:

<CLR>

Activer et désactiver les numéros avec la touche:

<ON>, <OFF>

Incrémenter et activer les numéros avec:

<+1>

10.2.4 Démarrer et arrêter les mesures

Outre le lancement et l'arrêt d'une mesure avec les touches, il y a une série de possibilités, qui sont démontrées dans le menu assistant **START-STOP**.

La manipulation via interface est décrite dans le guide au chapitre 6.6.

La description des fonctions de l'heure de début et de fin, vous trouvez ici au chapitre, les actions de limite au chap. 10.4.3 ainsi que les variantes de relais et de déclenchement au chap. 10.6.2.



10.2.5 Mode veille

Pour effectuer une surveillance à long terme avec de grands cycles, il est possible d'exploiter l'appareil en mode veille. Dans ce fonctionnement en économie d'énergie, l'appareil est mis hors tension après chaque scrutation de point (attention aux capteurs avec alimentation) et n'est réactivé automatiquement qu'après écoulement du temps de cycle pour la scrutation suivante. De cette manière, on peut avec une batterie de piles/accus effectuer plus de 15000 scrutations de points, ce qui donne pour un cycle de 10 minutes une durée de mesure de plus de 100 jours.

Pour **enregistrer les données en mode veille**, effectuez dans le menu **Enregistrement mémoire** les étapes suivantes:

1. Saisie d'un cycle d'au moins 2 minutes:
2. Activer la mémorisation en cycle:

Cycle: 00:05:00 s

Mémoriser: Veille: -

3. Sélectionner le mode veille: Mémoriser: Veille:
4. Activer le mode veille avec la touche: **<ON>** Veille:
5. Lancer la mesure dans un menu mesure avec: **<START>**
 L'appareil affiche encore Sleep On
 Ensuite il se coupe et en contrôle, La DEL 'SLEEP' (4) clignote
 seule la lampe rouge 'SLEEP' clignote en rythme.
6. Dans le cycle de mesure réglé, l'appareil se met automatiquement sous tension, effectue une scrutation des points de mesure puis se met à nouveau hors tension.
7. Arrêt du mode veille :
 Mettre l'appareil hors puis à nouveau sous tension avec le poussoir (1) ON - OFF - ON
8. Arrêter la mesure avec la touche: **<STOP>**



Le départ et l'arrêt sur horaire de début et de fin, ainsi que sur limites n'est pas possible en mode veille et doit donc être désactivé!

10.2.6 Edition de la mémoire

Il est possible de sortir entièrement ou par extraits le contenu de la mémoire interne des mesures sur l'interface série. Vous pouvez utiliser l'un des trois formats de sortie connus pour chaque édition : 'Liste', 'Colonnes' ou 'Tableau'.

Il est possible de définir des plages partielles soit en fixant une heure de départ et une heure de fin, soit en sélectionnant le numéro des mesures libellés en conséquence.



Sur les **cartes mémoire MMC externes** (voir 10.2.1), on ne peut lire que la totalité des valeurs de mesure du dernier fichier, en mode tableau. Il ne faut pour cela utiliser que la touche **PRINT** de la fonction **Mémoire libre** au menu **Edition mémoire** ou dans certains menus de mesure.

On peut de manière judicieuse retirer la carte mémoire et copier directement les fichiers dans le PC via un lecteur de carte USB. Vous pourrez les importer aussi bien sous Excel que sous Win-Control (à partir de la version V.4.9).

* SORTIE MEMOIRE *	
Mémoire interne:	512.0 kB
Mémoire libre:	125.8 kB
Reste de sortie:	12.5 kB
Format de sortie:	Colonne
Numéro:	01-001 A
Heure:12:34:56	Date: 01.01.04
Extrait temporel:	
Heure début:	07:00:00
Date début:	01.01.04
Heure fin:	17:00:00
Date fin:	01.01.04
ALL NR F TIME ESC	

Menu **Sortie mémoire** :

Réglage du **format de sortie**:

Format de sortie: Liste

Pour **sélectionner une mesure numérotée**:

En fonction **Numéro** saisir le numéro (cf. 10.2.3):

NUMERO: 12-001 A

Pour **sélectionner un extrait temporel**:

Saisir l'heure de début au format 'hh:mm:ss':

Heure début: 07:00:00

Saisir l'heure de fin au format 'hh:mm:ss':

Heure fin: 17:00:00

Saisir la date de début au format 'jj.mm.aa':

Date début: 01.05.00

Saisir la date de fin au format 'jj.mm.aa':

Date fin: 01.05.00

Edition complète de la mémoire des mesures:

<ALL>

Editer la mesure avec numéro:

<NR>

Editer l'extrait temporel du début à la fin:

<TIME>

Arrêter l'édition de la mémoire avec la touche:

<STOP>

Le contenu de la mémoire est édité avec la même impression type qu'en mode impression, même plusieurs fois dans différents formats de sortie (cf. guide 6.6.1).

Pendant l'édition de la mémoire, en fonction **Reste de sortie** le volume mémoire restant à éditer est indiqué en continu en ko. Heure, date et numéro montrent les valeurs actuelles.

Reste de l'édition de la mémoire

Reste sortie: 12.5 kB

Numéro courant de l'édition de la mémoire

Numéro: 01-001A

Heure et date courante de l'édition de la mémoire

Heure:12:34:56 Date:01.01.04

Effacer mémoire

Sélectionner la fonction **Mémoire libre** (cf. 8.4):

Mémoire libre: **384.5kB**

Pour effacer la mémoire, appuyez sur la touche:

<CMEM>

Comme espace mémoire apparaît la capacité total:

Mémoire libre: 512.0kB

Abandon avec la touche:

<ESC>

10.3 Programmation des capteurs

Pour les appareils ALMEMO®, toute la programmation des capteurs étant mémorisée dans le connecteur ALMEMO®, l'utilisateur n'a en principe aucune programmation à prévoir. Ce n'est que dans le cas où il faut par exemple corriger une erreur capteur, mettre à l'échelle certains capteurs ou bien prérégler des valeurs de seuil que vous disposez alors de nombreuses possibilités de programmation.

Dans le menu **PROGRAMMATION DE CAPTEURS** vous pouvez contrôler tous les paramètres d'un canal et les saisir ou les modifier avec les touches, pour autant que le connecteur de capteur adéquat soit raccordé. Veuillez noter que les capteurs de série sont protégés par mode de verrouillage contre toute modification non désirée et qu'en cas de changement souhaité, il faut baisser en conséquence le niveau de verrouillage (cf. 10.3.4). Les fonctions ne sont accessibles qu'aussi loin, que le mode de verrouillage le permet, le reste apparaît en gris.

```

* PROGRAMMATION CAPTEUR
Connecteur: 0   Canal: 00
Commentaire:  Temperatur
Mode moyenne:  CONT
Verrouillage:  5
7 Limite max:  35.0 °C
7 Limite min:  -----
5 Base:        -----
5 Facteur:      -----
5 Exposant:    0
4 Zéro:        -----
4 Pente:       -----
2 Unité:       °C
1 Plage:      NiCr
MALL      M PRINT ESC
    
```

Edition de la configuration des capteurs de tous les points de mesure actifs (commande P15 cf. guide 6.2.3) par la touche:

<PRINT>

10.3.1 Sélection du canal d'entrée

Afin de lire ou de programmer les paramètres d'un capteur, vous devez d'abord sélectionner le menu **PROGRAMMATION DE CAPTEURS** puis régler le canal de saisie désiré à l'aide de la touche **▲** ou **▼**. Seuls les capteurs et les canaux activés sont alors pris en compte. Afin de pouvoir activer de nouveaux canaux, vous pouvez permettre la sélection de **toutes** les voies avec la touche **<MALL>**. Par la touche **<MACT>** vous réduisez à nouveau le choix aux **actifs**. A chaque canal de saisie le numéro de connecteur correspondant s'affiche.

Menu **PROGRAMMATION DE CAPTEURS** :

Représentation du numéro de connecteur et du canal: **Connecteur:0 Canal:00**

Sélection de la voie de saisie suivante avec touche: **▲**

Sélection de la voie de saisie précédente avec: **▼**

Autoriser la sélection de toutes les canaux avec: **<MALL>**

Réduire la sélection à tous les canaux actifs avec: **<MACT>**

10.3.2 Libellé du point de mesure

Chaque point de mesure peut posséder un libellé aphanumérique sur 10 caractères afin de repérer de façon optimale le type de capteur, le lieu de mesure ou son objet. Ce commentaire s'affiche sur tous les afficheurs de mesure standard. Lors des édition sur interface, le libellé apparaît en tête de programme comme 'COMMENTAIRE' et dans la liste des mesures (cf. guide 6.6.1).

Saisie en fonction 'Commentaire' cf. 8.5 **Commentaire:Température**



A l'aide d'un commentaire '*J' vous pouvez définir un capteur de température (CTN, Pt100) comme CSF externe (cf. 9.2.7, guide 6.7.3). La nouveauté est la possibilité d'utiliser votre propre capteur de référence pour un thermocouple à commentaire '#J' via le canal de référence (p. ex. connecteur ZA9400-FSx avec CTN).

10.3.3 Mode moyenne

Les type de calcul de moyenne définis par la fonction **Mode moyenne** sont décrits au chapitre 9.4.2.

Fonction pas de calcul de moyenne:	Mode moyenne: -----
Calcul de moyenne sur toutes les scrutations des points de mesure courantes:	CONT
Calcul de moyenne sur toutes les scrutations dans un cycle:	CYCL

10.3.4 Verrouillage de la programmation des capteurs

Les paramètres de fonctionnement de chaque point de mesure sont protégés jusqu'à un certain niveau de verrouillage réglable, par un mode de verrouillage (cf. guide 6.3.12). Il faut avant toute configuration, diminuer en conséquence le mode de verrouillage. Si dans l'afficheur, un point apparaît derrière le mode de verrouillage, les modifications ne sont pas possibles.

Niveau de verrouillage Fonctions verrouillées

0	aucune
1	plage de mesure+drapeaux d'élément+mode de sortie
3	+ unité
4	+ correction de zéro et de pente
5	+ base, facteur, exposant
6	+ début et fin sortie analogique
7	+ limites max et min

Fonction 'Mode verrouillage': **Verrouillage: 5**

Dans le menu **PROGRAMMATION DE CAPTEURS** les fonctions sont classées de haut en bas de sorte à ne pouvoir sélectionner les fonctions verrouillées.

10.3.5 Limites

A chaque canal de mesure il est possible d'affecter deux seuils (MAX et MIN). Le dépassement des seuils est traité tout comme le dépassement des limites de plage de mesure et la rupture de ligne, comme un défaut. Une flèche correspondante ▲ ou ▼ apparaît à l'afficheur devant la mesure et le relais d'alarme d'une câble de relais connectée est attaqué (cf. 10.6.2). On peut aussi adjoindre des relais aux limites (cf. 10.4.3). L'état d'alarme est maintenu jusqu'à ce que la mesure soit retombée de nouveau sous la limite, de la valeur de l'hystérésis. Celui-ci vaut normalement 10 chiffres (digs), mais peut se régler dans la plage de 0 à 99 chiffres (cf. 10.5.7). Vous pouvez aussi utiliser le dépassement de limite pour lancer ou arrêter une mesure (cf. 10.4.3).

Fonction:

Saisir le limite max (cf. 8.5):

7 Limite max: 123.4°C

Limite min:

7 Limite min: -----°C

Désactiver la limite:

<OFF>

Activer la limite:

<ON>

10.3.6 Echelle, réglage du point décimal

Pour afficher le signal électrique d'un capteur comme valeur de mesure dans la grandeur physique, un décalage du zéro et une multiplication par un facteur est presque toujours nécessaire. Vous disposez pour cela des fonctions BASE et FACTEUR. Vous trouverez une description exhaustive de la mise à l'échelle avec un exemple dans le guide, au chapitre 6.3.11.

Valeur affichée = (mesure corrigée - BASE) x FACTEUR.

Le FACTEUR est programmable dans la plage -2.0000 à +2.0000. Pour les facteurs au dessus de 2.0 ou en dessous de 0.2, il faut prévoir un réglage de point décimal par saisie de l'EXPOSANT. Avec l'exposant, la virgule peut être décalée d'autant vers la gauche (-) ou vers la droite (+), que l'afficheur et l'imprimante peuvent le représenter. Les valeurs de mesure ne peuvent être représentées en exposant.

Pour une calculation automatique des valeurs d'échelle:

5 Base: -----
 5 Facteur: -----
 5 ExPosant: 0

Dans les **Menus ASSISTANT**, il y a un propre menu **Echelle** des valeurs réelles et des consignes.

Lorsque des valeurs d'échelle sont programmées et donc que la mesure effective est modifiée, la flèche de correction ↗ apparaît alors indiquant l'état de la mesure (cf. 8.3).

* ECHELLE *	
Connecteur: 0	Canal mes: 00
Valeur réelle 1:	4.000 mA
Valeur réelle 2:	20.000 mA
Nombre de décimales:	1
2 Unité:	°C
Consigne 1:	-100.0 °C
Consigne 2:	400.0 °C
4 Pente:	-----
5 Base:	720.0 °C
5 Facteur:	0.3125
5 ExPosant:	2
00:	27.0 °C
OK	F ESC

10.3.7 Valeurs de correction

Avec les valeurs de correction POINT ZÉRO et PENTE, vous pouvez corriger les capteurs en zéro et en pente (cf. gde 6.3.10).

Mesure corrigée= (mesure - ZÉRO) x PENTE

Fonction:

Correction du zéro:

4 Zéro: -----°C

Correction de pente:

4 Pente: -----°C

Touches d'activation et désactivation:

<OFF> ou **<ON>**

Lorsque des valeurs d'échelle sont programmées et donc que la mesure effective est modifiée, la flèche de correction ↗ apparaît alors indiquant l'état de la mesure (cf. 8.3).

10.3.8 Changement de l'unité

Il est possible pour toutes les voies de mesure de remplacer l'unité standard de la plage de mesure par une unité quelconque sur deux caractères (cf. guide 6.3.5). Vous pouvez, autres les majuscules et minuscules, utiliser les caractères Ω, %, [,], *, -, =, ~ et espace (_). L'unité s'affiche sur deux caractères toujours derrière les valeurs de mesure et de programmation.

Pour **changer l'unité** la fonction désignée est:

2 Unité: °C



En saisissant l'unité °F la valeur de température est convertie de degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Le caractère !C permet d'inhiber la compensation de soudure froide. Les unités suivantes sont produites automatiquement par la saisie de 2 caractères correspondant: mls à m\$, m³lh à mh, Wlm² à Wm, gk à gk.

10.3.9 Choix de la plage de mesure

Si vous voulez programmer vous-même le connecteur ou que vous devez changer souvent de plage, veuillez vous assurer que le verrouillage du connecteur est effacé, c.-à-d. mis à 0 (cf. 10.3.4) et que sur certains capteurs, un connecteur spécial est nécessaire (p. ex. thermocouple, shunt, diviseur etc. cf. tableau). Pour activer une nouvelle canal de mesure, activez toutes les canaux avec la touche **<MALL>**, sélectionnez le canal d'entrée désiré (cf. 10.3.1) puis saisissez la plage de mesure. En confirmant la saisie de la nouvelle plage, toutes les valeurs de configuration du canal d'entrée seront effacées.

Fonction Sélection de plage:

1 PLAGE: NiCr

Pour autoriser la sélection de toutes les canaux de mesure avec la touche:

<MALL>

Désélection (désactivation) d'un canal:

<CLR>

Réactivation d'un canal:

PROG , **PROG**

Programmer plage comme pour saisie de données:

PROG , **▲** ... , **PROG**

La fenêtre de saisie affiche successivement tous les mnémos du tableau suivant:

1 PLAGE: **FECO**

et une fenêtre d'assistance correspondant pour l'identification des capteurs:

ZA 9021FSL
Thermocouple Typ L
-200.0 ... 900.0 °C

Capteur	Conn./Câble/ Capteur	Plage mesure	Unit	Mnémos
Pt100-1 ITS90	ZA 9000-FS	-200.0... +850.0	°C	P104
Pt100-2 ITS90	ZA 9000-FS	-200.00...+400.00	°C	P204
Pt1000-1 ITS90 (drapeau d'élément 1)	ZA 9000-FS	-200.0... +850.0	°C	P104
Pt1000-2 ITS90 (drapeau d'élément 1)	ZA 9000-FS	-200.00...+400.00	°C	P204
Pt1000-3 ITS90	ZA 9000-FS	0.000...+65.00	°C	P304
Ni100	ZA 9000-FS	-60.0... +240.0	°C	N104
NiCr-Ni (K) ITS90	ZA 9020-FS	-200.0...+1370.0	°C	NiCr
NiCr-Ni (K) ITS90 **	ZA 9020-SS2	-100.00...+500.00	°C	NiCr
NiCroSil-NiSil (N) ITS90	ZA 9020-FS	-200.0...+1300.0	°C	NiSi
Fe-CuNi (L)	ZA 9021-FSL	-200.0... +900.0	°C	FeCo
Fe-CuNi (J) ITS90	ZA 9021-FSJ	-200.0...+1000.0	°C	IrCo
Cu-CuNi (U)	ZA 9000-FS	-200.0... +600.0	°C	CuCo
Cu-CuNi (T) ITS90	ZA 9021-FST	-200.0... +400.0	°C	CoCo
PtRh10-Pt (S) ITS90	ZA 9000-FS	0.0...+1760.0	°C	Pt10
PtRh13-Pt (R) ITS90	ZA 9000-FS	0.0...+1760.0	°C	Pt13
PtRh30-PtRh6 (B) ITS90	ZA 9000-FS	+400.0...+1800.0	°C	EL18
Au-FeCr	ZA 9000-FS	-270.0... +60.0	°C	AuFe
W5Re-W26Re (C) **	ZA 9000-SSC	0.0...+2320.0	°C	WR26
Ntc type N	ZA 9000-FS	-30.00...+125.00	°C	Ntc
Ntc Typ N **	ZA 9040-SS3	0.000...+45.000	°C	Ntc3
Ptc Typ Kty84 **	ZA 9040-SS4	-0.0...+200.0	°C	KTY
millivolt 1	ZA 9000-FS	-26.000...+26.000	mV	mV 1
millivolt	ZA 9000-FS	-10.000...+55.000	mV	mV
millivolt 2	ZA 9000-FS	-260.00...+260.00	mV	mV 2
Volt	ZA 9000-FS	-2.6000...+2.6000	V	Vol1
millivolt différentiel 1	ZA 9000-FS	-26.000...+26.000	mV	D 26
millivolt différentiel	ZA 9000-FS	-10.000...+55.000	mV	D 55
millivolt différentiel 2	ZA 9000-FS	-260.00...+260.00	mV	D260
Volt différentiel	ZA 9000-FS	-2.6000...+2.6000	V	D2.6
Tension de capteur	quelconque	0.00...20.00	V	Batt
milliampère	ZA 9601-FS	-32.000...+32.000	mA	mA
Pourcentage (4-20mA)	ZA 9001-FS	0.00... 100.00	%	%
Ohm	ZA 9000-FS	0.00... 400.00	Ω	Ohm
Ohm **	ZA 9003-SS3	0.000... 50.000	Ω	Ohm1
Fréquence	ZA 9909-AK	0... 25000	Hz	Freq
Impulsions	ZA 9909-AK	0... 65000		Puls

10. Programmer par Menus Programmation

Capteur	Conn./Câble/ Capteur	Plage mesure	Unit	Mnémos
Entrée ToR	ZA 9000-EK2	0.0... 100.0	%	Inp
Interface numérique	ZA 9919-AKxx	-65000... +65000		DIGI
Infrarouge 1	FI A628-1/5	0.0... +200.0	°C	Ir 1
Infrarouge 4	FI A628-4	-30.0... +100.0	°C	Ir 4
Infrarouge 6	FI A628-6	0.0... +500.0	°C	Ir 6
Tête à encliqueter normale 20	FV A915-S120	0.30... 20.00	m/s	S120
Tête à encliqueter normale 40	FV A915-S140	0.40... 40.00	m/s	S140
Tête à encliqueter Micro 20	FV A915-S220	0.50... 20.00	m/s	S220
Tête à encliqueter Micro 40	FV A915-S240	0.60... 40.00	m/s	S240
Macro	FV A915-MA1	0.10... 20.00	m/s	L420
Micro eau	FV A915-WM1	0.00... 5.00	m/s	L605
Press dyn 40m/s av. CT et CP	FD A612-M1	0.50... 40.00	m/s	L840
Press dyn 90 m/s av. CT et CP	FD A612-M6	1.00... 90.00	m/s	L890
Capteur d'écoulement SS20 **	ZA9602-SSS	0.50... 20.00	m/s	L920
Humidité rel. capa	FH A646	0.0... 100.0	%H	°rH
Humidité rel. capa av. CT	FH A646-C	0.0... 100.0	%H	HcrH
Humidité rel. capa av. CT	FH A646-R	0.0... 100.0	%H	H rH
Température humide HT	FN A846	-30.00...+125.00	°C	P HT
Sonde conductivité av. CT	FY A641-LF	0.0 ...20.000	mS	LF
Capteur CO ₂	FY A600-CO2	0.0 ... 2.500	%	CO2
Saturation O ₂ av. CT et CP	FY A640-O2	0 ... 260	%	O2-S
Concentration de O ₂ av. CT	FY A640-O2	0 ... 40.0	mg/l	O2-C
Canaux de fonction cf. 10.3.10				
* Rapport de mélange av. CP	FH A646	0.0 ... 500.0	g/kg	H AH
* Température de rosée	FH A646	-25.0... 100.0	°C	H DT
* Pression de vapeur partielle	FH A646	0.0...1050.0	mbar	H VP
* Enthalpie avec CPa	FH A646	0.0 ... 400.0	kJ/kg	H En
* Humidité rel. psychr. av. CP	FN A846	0.0 ... 100.0	%H	P RH
* Rapport de mélange av. CP	FN A846	0.0 ... 500.0	g/kg	P AH
* Température de rosée av. CP	FN A846	-25.0 ... +100.0	°C	P DT
* Press. vapeur partielle av. CP	FN A846	0.0 ...1050.0	mbar	P VP
* Enthalpie av. CPa	FN A846	0.0 ... 400.0	kJ/kg	P En
Valeur de mesure (Mb1)	quelconque		f(Mb1)	Mess
Différence (Mb1-Mb2)	quelconque		f(Mb1)	Diff
Valeur maximale (Mb1)	quelconque		f(Mb1)	Max
Valeur minimale (Mb1)	quelconque		f(Mb1)	Min
Moyenne sur le temps (Mb1)	quelconque		f(Mb1)	M(t)
Nb des val. moyennées(Mb1)	quelconque			n(t)
Moyenne sur pts mes(Mb2..Mb1)	quelconque		f(Mb1)	M(n)
Somme de pts mes (Mb2..Mb1)	quelconque		f(Mb1)	S(n)
Nb total d'impulsions (Mb1)	ZA 9909-AK	0... 65000		S(t)
Nb d'impuls./ cycle d'impr. (Mb1)	ZA 9909-AK	0... 65000		S(P)

Capteur	Conn./Câble/ Capteur	Plage mesure	Unit	Mnémos
Valeur d'alarme (Mb1)	quelconque		%	A1rm
Coefficient therm. $\bar{q}/(M01-M00)$	ZA 9000-FS		W/m ² K	q/dT
Temp. radiante bulbe humide	ZA 9000-FS		°C	WBGT
Température de soudure froide	quelconque		°C	CJ
Débit volumique m ³ /h Mb1 · Q	quelconque		m ³ /h	Flow
Timer	quelconque	s.9.4.6 0...65000	s	Time
R22 Réfrigérants Température °	FDA602Lx	-90.0...+79.0	°C	R22
R23 Réfrigérants Température °	FDA602Lx	-100.0...+26.0	°C	R23
R134a Réfrigérants Temp. °	FDA602Lx	-75.0...+101.0	°C	R134
R404a Réfrigérants Temp. °	FDA602Lx	-60.0...+65.0	°C	R404
R407c Réfrigérants Temp. °	FDA602Lx	-50.0...+86.0	°C	R407
R410 Réfrigérants Température °	FDA602Lx	-70.0...+70.0	°C	R410
R417a Réfrigérants Temp. °	FDA602Lx	-50.0...+70.0	°C	R417
R507 Réfrigérants Température °	FDA602Lx	-70.0...+70.0	°C	R507

CT Compensation en température, CP Compensation en pression atmosphérique,
Mbx Canaux de référence


- * Variables calculés d'humidité (Mb1=Température, Mb2=Humidité/Température humide)
- ** Seulement par connecteur spécial à caractéristique interne (voir 10.3.11, autres sur demande)
- ° 8 plages de mesure de réfrigérant seulement avec l'option matériel R (Mb1=pression en mbar)

10.3.10 Canaux de fonction

On trouve en fin de tableau des pages (cf. ci-dessus) à la rubrique **Canaux de fonction**, une série de plages permettant de représenter des paramètres fonctionnels du traitement des mesures ou des résultats de calcul en reliant certaines valeurs de mesure sur des canaux de mesure (cf. guide 6.3.4). La référence aux canaux de mesure proprement dits se réalise par un ou deux canaux de référence. Il existe pour tous les canaux de fonction des canaux préférentiels dans le connecteur correspondant, pour lesquels aucune configuration des canaux de référence n'est nécessaire car les canaux standard de référence Mb1 et Mb2 se réfèrent à ces valeurs.

Funktion	Funktionskanal	Bezugskanal1	Bezugskanal2
* Variables d'humidité cap.	sur 3. ou 4.canal	Mb1=température	Mb2=humidité
* Variables d'humidité psy.	sur 3. ou 4.canal	Mb1=TT	Mb2=HT
Paramètres fonction.(Mb1)	sur 2., 3. ou 4.canal	Mb1= 1.canal	
Différence (Mb1-Mb2)	sur 2., 3., 4.canal (Mb1)	Mb1= 1.canal	Mb2=M00
Val. moy. sur Mb2..Mb1	sur 2., 3., 4.canal (Mb1)	Mb1= 1.canal	Mb2=M00
Somme sur Mb2..Mb1	sur 2., 3., 4.canal (Mb1)	Mb1= 1.canal	Mb2=M00
$\bar{q}/(M01-M00)$	sur 2., 3., 4.canal (q)	Mb1= 1.canal	Mb2=M05
TRBH	sur 2.canal (GT)	Mb1= 1.canal	Mb2=M00

Disposition des canaux dans les connecteurs:

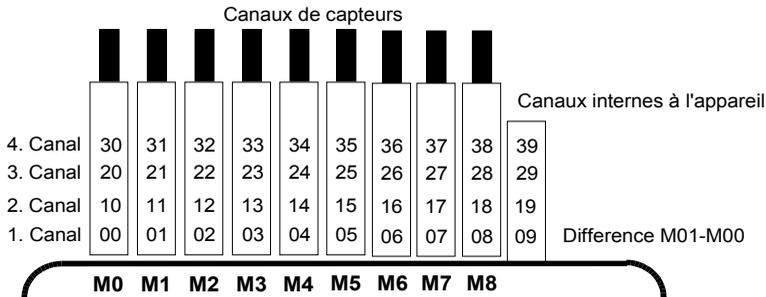

Après avoir programmé la plage, les canaux utilisés sont ceux standard de référence (cf. ci-dessus). Le réglage individuel des canaux de référence est décrit au 10.4.6. Le mieux est d'avoir recours à l'assistant **Canaux de fonction**.

Les 4 canaux internes à l'appareil sont nouveaux. M9 est programmé par défaut comme canal différentiel M1-M0 lorsque deux capteurs de même unité et point décimal sont connectés sur les points de mesure M0 et M1. Les 4 canaux sont cependant utilisables avec tout canal de fonction avec les canaux de référence standard Mb1 = M1 et Mb2 = M0, c.-à-d. que si vous voulez programmer en interne à l'appareil un paramètre de fonction sans canal de référence, le capteur doit être branché sur M1.

Avantage des canaux internes: Si l'on utilise plusieurs capteurs pour la même application, il n'est pas nécessaire de reprogrammer les capteurs et vous pouvez échanger ceux-ci sans perdre les canaux de fonction. Si toute l'application repose cependant sur un seul capteur, alors il est préférable de placer la programmation dans le capteur.

10.3.11 Plages de mesure spéciales, Linéarisation, Etalonnage multipoint

A l'aide de nouveaux connecteurs ALMEMO spéciaux à mémoire supplémentaire pour caractéristiques supplémentaires (EEPROM plus grande, code E4), on peut enfin réaliser les applications suivantes avec élégance :

1. Mise à disposition de plages de mesure spéciales à caractéristique interne (voir 10.3.9)
2. Linéarisation par l'utilisateur des signaux tension, courant, résistance ou fréquence.
3. Etalonnage multipoint de tous les capteurs.

De série, l'ALMEMO 2890-9 peut valoriser tous les connecteurs programmés en conséquence. A l'aide de la version spéciale KL, il est possible de convertir les signaux de mesure en valeurs affichées correspondantes selon une caractéristique pouvant s'appuyer sur 30 valeurs au maximum. Les points fixes se programment dans l'EEPROM du connecteur ALMEMO à l'aide du logiciel AMR-Control. Lors de la mesure, les valeurs mesurées sont interpolées linéairement entre ceux-ci. En correction de capteurs non linéaires (p. ex. sur des capteurs Pt100 ou thermocouples), on tient compte tout d'abord des courbes caractéristiques d'origine puis seules les écarts sont ajoutés en interpolation linéaire. Si l'on désactive un canal à caractéristique ou qu'on le programme sur une autre plage, on peut ensuite réactiver la caractéristique en programmant la plage spéciale 'Lin' à l'aide des touches ou avec la commande 'B99'.

10.4 Fonctions spéciales

Sur la centrale d'acquisition 2890-9, un même menu permet d'accéder à toutes les fonctions spéciales ALMEMO®, qui sont certes peu utilisées dans la routine mais qui sont tout de même très utiles dans certaines applications (cf. guide 6.10). Ces fonctions sont en partie très complexes et ne devraient de ce fait être utilisées que si le mode opératoire devient évident.

```

* FONCTIONS SPECIALES *
-----
Connecteur: 1   Canal: 11
Facteur cycle imPr: 01
U min caPteur: 12.0 V
7 Action max:   Start R1
7 Action min:   Ende R2
6 Début analog.: 0.0 °C
6 Fin analogique: 300.0 °C
1 Fonction sortie: MESS
1 Canal réf. 1: (01)
1 MultiPlexeur: (B-A)
DraPeaux élément: IR
Décalage étalonnage: -12345
Facteur étalonnage: 43210
M PRINT ESC
  
```

10.4.1 Facteur de cycle d'impression

Afin d'adapter l'enregistrement des données à la vitesse de variation de chaque point de mesure, il est possible d'éditer moins souvent ou pas du tout certains d'entre eux en programmant un facteur de cycle d'impression entre 00 et 99 (cf. guide 6.10.6). Seuls les canaux en défaut p. ex en cas de dépassement de limite, seront édités dans tous les cas. Par défaut, le facteur de cycle d'impression de tous les points de mesure est effacé ou réglé sur 01, c.-à-d. que tous les points de mesure actifs seront édités à chaque cycle. En saisissant un autre facteur, p. ex. 10, le canal correspondant ne sera édité qu'une fois sur 10, et à 00 pas du tout édité. En mémorisant aussi les données on évite les mesures inutiles et on économise ainsi de la place mémoire.

Saisie du facteur de cycle d'impression en fonction: **Facteur cycle imPr.: 01**

Effacer facteur de cycle d'impression avec touche: **<CLR>**

10.4.2 Tension minimum d'alimentation de capteur

Comme lors de tous les appareils ALMEMO® la tension d'alimentation de capteur est aussi surveillée lors du 2890-9. Elle est aussi affichée dans le menu **Alimentation** (cf. 10.7). Mais il existe des capteurs qui nécessitent pour fonctionner correctement une tension d'alimentation générée par un accumulateur chargé ou un bloc alimentation. Afin d'éviter toute erreur de mesure, on peut dans la programmation des capteurs saisir individuellement pour chaque capteur la tension minimale nécessaire pour alimenter le capteur. Si celle-ci n'est plus assurée, la mesure sera traitée comme une rupture de ligne (Affichage L clignote).

Saisie de la tension min. d'alimentation de capteur: **U min caPteur: 12.0 V**

Désactiver le contrôle de tension, effacer la valeur: **<CLR>**

U min caPteur: ---- V

10.4.3 Actions aux limites

Affectation des relais

Pour signaler une alarme, les deux limites de tous les points de mesure d'un appareil ou d'une carte de circuits de mesure sont prises en compte par défaut (cf. 10.3.5), à savoir que si sur n'importe quel point de mesure un franchissement de limite survient, le relais 0 est excité sur un câble de relais d'alarme ou l'adaptateur relais correspondant (cf. guide 5.2/3). Il ne retombe que lorsque toutes les mesures ont franchi la limite de la valeur de l'hystérésis. Si aucune limite n'est définie, c'est alors la limite de la plage de mesure qui prévaut. Une rupture de ligne entraîne de toute façon une alarme.

Afin de différencier les dépassements de valeur max et les soupassements de valeur min, il est possible de reprogrammer les avertisseurs d'alarme en variante 1 (cf. 10.6.2, guide 6.10.9). S'il faut cependant identifier et traiter les défauts de manière sélective, il est alors possible d'affecter individuellement des relais aux limites, en fonction **Action Max**, **Action Min** ou aussi en menu assistant **LIMITES, ALARME**. On peut aussi affecter plusieurs limites à un même relais. Les câbles de relaiage offrent pour cela 2 relais (0 et 1), et même 4 (de 0 à 3) pour l'adaptateur à relais (ZA 8000-RTA). Ce mode doit être réglé comme variante 2 dans le module de sortie (cf. 10.6.2, guide 6.10.9).

Prise de sortie: A2

Réglage du module relais sur Variante 2:

(Relais affecté en int.)

Activer relais x sur dépassement limite max:

Activer relais y sur soupassement limite min:

Effacer l'affectation relais avec la touche:

```

LIMITES, ALARME
-----
Sélectionner canal de mesure:
M0: 216.7 °C
7 Limite max:      300.0 °C
Relais: 0
7 Limite min:      100.0 °C
Relais: 1

Prise de sortie: A2
Câble d'alarm, select.variante
EA Trigger-Alarm
2: Rx affectée en int.
Relais: 01-----
M PRINT ESC
  
```

EA Alarm déclenchem.

2: Rx affecté en int.

7 Action Max: ----- **Rx**

7 Action Min: ----- **Ry**

<CLR>

Lancement et arrêt d'une mesure

Vous pouvez utiliser les dépassements de limite pour les messages d'alarme mais aussi pour démarrer ou arrêter une mesure (cf. guide 6.6.3). L'affectation de la commande de départ et d'arrêt sur une limite s'effectue aussi avec les fonctions **Action Max** et **Action Min**.

Lancer la mesure sur limite max. : 7 Action Max: **Start** -- Rxx Code **S**

Lecture manuelle sur limite max. : 7 Action Max: **Manu** -- Rxx Code **M**

RAZ tempo2 sur limite max. : 7 Action Max: **TZero** -- Rxx Code **T**

Arrêt mesure sur limite min.: 7 Action Max: **Stop** -- Rxx Code **E**

Annuler l'action avec la touche:

<CLR>

Impression Affectation relais x (voir guide 6.10.8) et action Y (voir guide 6.6.3) comme code composé dans la configuration capteur (voir guide 6.10.1).

10.4.4 Début et fin analogique

L'édition analogique des mesures sur les modules de sortie analogique (cf. guide 5) ou l'affichage sous forme de graphique en barres ou en courbe doit dans la plupart des cas être mis à l'échelle sur une zone partielle. Définissez à cet effet simplement la valeur de début et de fin de la zone de représentation dont vous avez besoin. Cette étendue sera ensuite appliquée sur la plage analogique 2 V, 10 V, 20 mA ou sur l'afficheur à 100 points.

Programmer le **début de sortie analogique**: 6 Début analog.: 0.0°C
 Programmer la **fin de sortie analogique**: 6 Fin analog.: 100.0°C

Les deux paramètres Début sortie analogique et Fin sortie analogique sont également mémorisés en EEPROM du capteur et sont ainsi programmables individuellement pour chaque canal, c.-à-d. qu'en commutant manuellement les canaux, on peut affecter une échelle propre à chaque grandeur de mesure. Le drapeau de commutation de 0-20 mA sur 4-20 mA se programme par les drapeaux d'élément (cf. 10.4.8).

Pour la programmation de tous les paramètres d'une sortie analogique, il existe le menu assistant **Sortie analogique** (cf. 10.6.3).

10.4.5 Fonction sortie

Si la mesure elle-même n'est pas nécessaire mais seulement la valeur max, min, moyenne ou d'alarme, alors on peut programmer cette fonction comme fonction de sortie (cf. guide 6.10.4). La mémorisation, la sortie analogique et numérique ne tiennent alors compte que de la valeur correspondante de la fonction. Pour contrôler la fonction de sortie modifiée, le symbole indiqué ci-dessous apparaît avec la mesure (cf. 8.3).

Exemples:

1. Si l'on moyenne des mesures sur le cycle, la valeur de sortie intéressante n'est plus que la moyenne et non la dernière mesure. Sur une centrale d'acquisition, on économise ainsi de la place mémoire.
2. La mesure analogique du capteur de condensation FH A946-1 n'a pas de valeur significative. On règle la limite max sur env. 0.5 V, on programme la fonction Valeur d'alarme et l'on obtient alors plus que les valeurs 0.0% pour sec et 100.0% pour embué.

Fonction de sortie	Symbole de contrôle	Menu
Mesure		Fonction de sortie: Mess
Différence	D	Fonction de sortie: Diff
Valeur max	H	Fonction de sortie: Max
Valeur min	L	Fonction de sortie: Min
Valeur moyenne	M	Fonction de sortie: M(CT)
Valeur d'alarme	A	Fonction de sortie: Alarm

10.4.6 Canal de référence 1

Lors de la programmation d'un canal de fonction, le canal de référence Mb1 réglé est automatiquement le 1er canal du connecteur de capteur correspondant Mxx₁. Le 2ème canal de référence Mb2 (pour les différences, valeurs moyennes etc.) est d'abord le point de mesure M00. Vous pouvez en fonction **Canal ref. 1** régler aussi d'autres points de mesure, et ce soit en absolu un point particulier, soit relativement à une distance par rapport au canal de fonction (-01 est le canal avant le canal de fonction).

Programmation du canal de référence 1 en absolu: 1 Canal ref. 1: 01

Programmation du canal de référence 1 en relatif: 1 Canal ref. 1: -10

10.4.7 Canal de référence 2 ou Multiplexeur

Sur les voies de fonction nécessitant une 2ème voie de référence (cf.ci-dessus), la fonction **Canal ref. 2** apparaît automatiquement après la fonction **Canal ref. 1**. Dans tous les autres cas on peut modifier le brochage dans le connecteur par changement du multiplexeur d'entrée avec la fonction **Multi-Plexeur** (cf. guide 6.10.2).

Programmation du canal de référence 2 en absolu: 1 Canal ref. 2: 00

Programmation du canal de référence 2 en relatif: 1 Canal ref. 2: -01

Entrée de mesure B+ et A- relié à la masse 1 MultiPlexeur: B-A

Entrée de mesure C+ et A- relié à la masse 1 MultiPlexeur: C-A

Entrée de mesure D+ et A- relié à la masse 1 MultiPlexeur: D-A

Entrées mesure différentielle C+ et B- 1 MultiPlexeur: C-B

Entrées mesure différentielle C+ et B- 1 MultiPlexeur: D-B

10.4.8 Drapeaux d'élément

Pour réaliser des secondes fonctions spécifiques au capteur, il est possible d'activer sur chaque voie de mesure ce qui s'appelle des drapeaux d'élément (cf. guide 6.10.3)

Courant de mesure 1/10 pour Pt1000, 5000Ω: DraPeaux élém.: I 1/10

Emissivité et tempér. de fond pour capteur IR: DraPeaux élém.: IR

Pont mesure à interr. pour simuler la pl. éch.: DraPeaux élém.: Bridge

(Activation base:)* DraPeaux élém.: Flag 4

Désactiver la sép. Galvanique (cf. 7.3): DraPeaux d'élém.: Iso Off

(Drapeau d'élément 6:)* DraPeaux élém.: Flag 6

Coupure reconnaiss. rupture ligne: DraPeaux élém.: Br Off

Sortie analogique 4-20mA au lieu de 0-20mA: DraPeaux élém.: A 4-20

* Ces drapeaux d'élément n'ont sur l'ALMEMO 2890-9 aucune signification

10.5 Configuration de l'appareil

Dans le menu CONFIGURATION DE L'APPAREIL vous pouvez procéder à quelques réglages de base. Le libellé de l'appareil sert d'en-tête d'impression dans un rapport ou facilite l'affectation dans un réseau. Dans le réseau, l'adresse de l'appareil est en outre incontournable. La vitesse de transmission s'adapte aux appareils externes. Il existe trois niveaux d'éclairage de l'affichage. Le réglage de la pression atmosphérique en compensation de certains capteurs est intégré, en particulier pour les installations en altitude. La valeur par défaut de l'hystérésis du relais d'alarme est modifiable. A des fins de contrôle de l'appareil le nombre de voies, la tension d'alimentation capteur et la température de soudure froide s'affichent.

```
* CONFIGURATION APPAREIL
-----
Libellé aPPareil:
Ahiborn, Holzkirchen
APPareil: 00      U: 5.05 XY
Vitesse:         9600 Bd
Langue:         Deutsch
Niveau d'éclairage: 1
Durée d'éclairage: 20 s
Contraste:      50 %
Pression atm.:  1013 mb
Hystérésis:    10
Configuration:  FCR-----
Voies mesure:  40 actives: 05
Température SF: 25.4 °C
-----
PRINT ESC
```

10.5.1 Libellé de l'appareil

Dans la fonction **Libellé aPPareil** (cf. guide 6.2.4) vous pouvez saisir un texte quelconque avec au maximum 40 caractères (cf. 8.5). Le texte apparaît au menu principal, sur l'en-tête d'impression d'une mesure ou dans les listes d'appareils (logiciel).

Fonction **Libellé aPPareil** :

Libellé aPPareil:

Ahiborn, Holzkirchen

10.5.2 Adresse d'appareil et mise en réseau

Tous les appareils ALMEMO® se connectent très facilement en réseau, afin de procéder à l'acquisition centralisée des mesures provenant de plusieurs appareils parfois très distants (cf. guide 5.3). Pour communiquer avec des appareils en réseau, il est impératif que chaque appareil possède la même vitesse de transfert et sa propre adresse, puisqu'à chaque commande ne doit répondre qu'un seul appareil. C'est pourquoi avant toute exploitation en réseau, tous les appareils de mesure doivent avoir été réglés sur des numéros d'appareil différents. La fonction **APPareil** sert à cela. Normalement le numéro d'appareil réglé d'usine est 00. Vous pouvez le changer en saisie normale des données (cf. 8.5). Il s'en suit pour contrôle le type d'appareil, le numéro de version et éventuellement un repère d'option (cf. guide 6.10.11).

Adresse d'appareil avec type, version, option: **APPareil: 00 2890-9 U:6.05XY**

Exemple: Adresse: 00, type: 2890-9, version: 6.05, option: XY



En cas d'exploitation en réseau, ne saisir que des numéros successifs entre 1 et 99 afin que l'appareil 00 ne soit pas improprement adressé en cas de panne de courant.

10.5.3 Vitesse de transfert, format de données

La vitesse de transfert est réglée d'usine à 9600 baud sur tous les modules d'interface. Afin de ne pas générer de problèmes inutiles lors de la mise en réseau de plusieurs appareils, il ne faut pas la changer mais plutôt régler en conséquence l'ordinateur ou l'imprimante. Si cela n'est pas possible, vous pouvez saisir en fonction **Vitesse** les valeurs 1200, 2400, 4800, 9600bd ou 57.6, 115.2 kbd (respecter la vitesse maxi du module d'interface !). Le réglage de la vitesse est placé en EEPROM du module d'interface et sert ainsi lors de tout emploi avec les autres appareils ALMEMO.

Fonction **Vitesse** : **Vitesse:** 9600bd

Format de données: non modifiable 8 bits données, pas de parité, 1 bit arrêt

10.5.4 Langue

Vous pouvez sélectionner la langue des libellés de fonction à l'écran entre allemand, anglais et français (autres langues sur demande). Les touches programmables sont internationales et ne sont pas modifiées. Les impressions apparaissent en anglais, si l'allemand n'est pas paramétré.

Sélection de la langue en fonction **Langue** cf. 8.5: **Langue:** Français

10.5.5 Éclairage et contraste

Vous pouvez activer et désactiver en trois niveaux le rétroéclairage de l'afficheur dans les menus de sélection avec la touche **< * ON >** ou dans la configuration de l'appareil en fonction **Eclairage** (Attention, la consommation d'électricité s'augmente à cinq fois au niveau 3!). Si l'éclairage est activé mais qu'aucun adaptateur secteur n'est branché, l'éclairage s'éteint dans une durée d'éclairage ajustable après le dernier appui sur une touche (pause) et se réactive en appuyant sur n'importe quelle touche. Avec la fonction **Contraste** vous pouvez régler le contraste de l'affichage sur 10 niveaux.

Activer l'éclairage niveau 1 à 3:

Niveau d'éclairage: 2

Eteindre l'éclairage niveau 0:

Niveau d'éclairage: 0

Saisir la durée d'éclairage 20s à 10 min:

Durée d'éclairage: 20s

Si **l'éclairage est activé**, le symbole suivant apparaît dans la barre d'état:

***** éclairage activé

Si il est éteint temporairement, le symbole suivant s'éclaire:

***** pause

Réactiver **sans** fonction avec la touche:

<ESC>

Régler le contraste (10 à 100%) cf. 8.5:

Contraste: 50%

10.5.6 Pression atmosphérique

La pression atmosphérique peut être saisie pour compenser différents capteurs (cf. 9.2.6). Si elle est mesurée, celle-ci apparaît également dans cette fonction:

Saisir la pression atmosphérique en fonction:

Pression atm.: 1013mb

10.5.7 Hystérésis

Pour les dépassements de limite, vous pouvez régler l'hystérésis d'un état d'alarme dans la plage de 0 à 99 chiffres (digits) (10 chiffres par défaut) pour tous les capteurs à la fois en fonction **Hystérésis** (cf. 10.3.5 et guide 6.2.7).
Changer l'hystérésis (0 à 99) cf. 8.5: **Hystérésis: 10**

10.5.8 Paramètres de fonctionnement

Certains paramètres d'exploitation se configurent comme options logicielles par l'utilisateur avec la fonction **Configuration** (cf. guide 6.10.13.2).

Réjection fréquence secteur 60Hz au lieu de 50Hz **Configuration: F-----**
Effacer toutes mesures au lancement d'une mesure **Configuration: -C-----**
Mémoire circulaire (écrase toutes valeurs quand plein) **Configuration: --R-----**
Désactiver le capteur **Configuration: -----S--**

Les paramètres suivants servent au contrôle de la fonction de l'appareil:

Le nombre de canaux se configure p. ex. pour masquer les canaux du dessus (cf. guide 6.10.13.1):

Sur les 20 ou 24 voies possibles, 5 sont activées: **Voies mes:20 active:05**
Tension d'aliment. capteur 12.3V = sur secteur: **Tension caPt.: 12.3 V**
Température de soudure froide = température prise: **TempÉrat. CSF: 25.4°C**

10.6 Modules de sortie

La centrale d'acquisition ALMEMO® 2890-9 possède 2 prises de sortie A1 et A2 afin de pouvoir éditer les mesures en analogique ou en numérique ou comme signal d'alarme. Il est en outre possible par impulsions de déclenchement de déclencher différentes fonctions. Afin de répondre à toutes les possibilités tout en minimisant les composants matériels, toutes les interfaces nécessaires ont été intégrées dans le connecteur de sortie ALMEMO®. Les modules de sortie sont identifiés automatiquement comme les capteurs et apparaissent au menu **MODULES DE SORTIE**, de sorte qu'à la base aucune programmation ne soit nécessaire.

Les nombreuses possibilités de raccordement ne sont qu'énumérées ici, mais sont décrites en détail au chapitre 5.

```

*  MODULES DE SORTIE  *
-----
Prise de sortie A1:
DK Câble de données
0: RS232

Vitesse:                9600 bd

Prise de sortie A2:
EA Trigger-Alarm
2: Rx affecté en int.
   Relais: 01-----

Canal analogique:      M00
Valeur analogique:    +32500

PRINT  ESC

```

10.6.1 Câble de données

Vous pouvez par le port série éditer des rapports de mesure cycliques, toutes les valeurs fonctionnelles des menus de mesure ainsi que toute la programmation des capteurs et de l'appareil sur une imprimante ou un ordinateur. Tous les câbles de données ALMEMO® tels que RS232, RS422, fibre optique, USB, Ethernet, Bluetooth etc. ainsi que le raccordement correspondant sur les appareils sont décrits au chapitre 5.2. du guide. Au chapitre 5.3 du guide suivent d'autres modules de mise en réseau des appareils. Tous les modules d'interface disponibles se branchent sur la prise A1 (3), seul le câble réseau ZA 1999-NK de mise en réseau d'un autre appareil se branche sur la prise A2.

Dans le menu apparaît sous chaque prise: Prise de sortie A1:
OK Câble de données

Variante 0: interface série par défaut toujours active 0: RS232

La vitesse de transfert est aussi mémorisé dans le connecteur du câble: Vitesse: 9600 Bd

10.6.2 Câble de déclenchement à relais

Les câbles d'entrées sorties combinés (ZA 1000-EAK) et l'adaptateur analogique à déclencheur et relais ZA 800x-RTA (cf. guide 5.1.2/3) offrent 4 contacts max. pour piloter des périphériques et des entrées de déclenchement (cf. guide 6.6.4). Ils se branchent sur la prise A2 (2) et l'on peut programmer leur mode de fonctionnement (cf. guide 6.10.9).

Module	Type	N°	Mnémo	Commentaire	
Câble déclench.	EK	0	EK0	Changem. Start-Stop sur contact/front pos.	
	EK	1	EK1	Scrutation unique des points de mesure	
	EK	2	EK2	Effacement des valeurs max-min	
	EK	3	EK3	Impression fonction	
	EK	4	EK4	Déclenchement Start-Stop sur seuil	
	NK	8	EK8	Mise à zéro de la valeur de mesure	
	Câble d'alarme	GK	0	AK0	Relais R0 alarme de tous les canaux
		GK2	1	AK1	Relais R0 alarme max, R1 alarme min
GK3		2	AK2	Relais Rx affecté en interne (cf. 10.4.3)	
AK		8	AK8	Relais Rx à commande externe	
Alarme déclench.	EGK	0	EA0	Start-Stop, Relais R0 alarme de tous les canaux	
	EGK	1	EA1	Start-Stop, Relais R0 alarme max, R1 alarme min	
	EGK	2	EA2	Start-Stop, Relais Rx affecté en interne	
	EAK	8	EA8	Start-Stop, Relais Rx à commande externe	

Sur la prise A2 Prise de sortie A2:
EA Alarme déclenchem.
2: Rx affectée int.
est branché un câble alarme
programmé sur variante N°2
le relais R1 est activé Relais: -1-----

Une fois la fonction sélectionnée, la variante peut être programmée:
 La variante d'alarme N° 2 'Relais affecté en interne' nécessite en plus d'**affecter les relais** à certaines valeurs (cf. 10.4.3).

La variante N° 8 'commande ext' permet de **piloter manuellement** les relais via les touches ou l'interface (cf. guide 6.10.10).

Câble alarme de déclenchement.
 programmé sur variante N° 8

Programmation de l'état du relais cf. 5.5

EA Alarme déclenchement.
 8: Rx commande ext.
 Relais:

10.6.3 Sortie analogique

Pour l'enregistrement analogique du point de mesure sélectionné, vous pouvez brancher sur les prises A1 et/ou A2 (3) soit un câble de sortie analogique ZA 1601-RK (cf. guide 5.1.1) sans séparation galvanique ou un adaptateur analogique à déclenchement à relais ZA 8000-RTA (cf. gde 5.1.3) avec sortie à séparation galvanique. Dans le menu assistant **Sortie analogique**, tous les paramètres pour la configuration des sorties analogiques sont accessibles.

Les fonctions **Début et fin analogique** pour la mise à l'échelle étaient déjà décrites dans le menu **Fonctions spéciales** (cf. 10.4).

```

SORTIE ANALOGIQUE
-----
Prise de sortie:      A2
RK Câble enregistrem
Sélectionner canal de mesure:
00: 216.7 °C
Echelle:
Début analog.:      0.0 °C
Fin analogique:    300.0 °C
Sortie du courant:  4-20 mA
Valeur analogique:  1555
M PRINT ESC
    
```

Sélection des prises de sortie A1 ou A2:

Sélection du point de mesure,

qui doit être édité, avec:

Mise à l'échelle de l'édition analogique:

Programmer le début de sortie analogique:

Programmer la fin de sortie analogique:

Seulement aux sorties analogiques 20mA:

Sélection entre 0-20mA et 4-20mA édition:

Canal analogique

Le point de mesure, qui est édité sur la sortie analogique sur prise A2, est affiché comme canal analogique dans le menu **Modules de sortie**. Sans programmation, c'est le canal sélectionné Mxx. Ce réglage en liaison avec une vitesse de mesure demi-continue (cf. 10.1.3) est le plus favorable, car ainsi, la sortie analogique est manipulée la plus souvent. Mais par programmation (cf. ci-dessus), c'est aussi possible de déterminer quelconque point de mesure pour la sortie analogique.

Sortie analogique du canal de mesure sélectionné Mxx: **Canal analog.: Mxx**

Sortie analogique du point de mesure sélectionné yy: **Canal analog.: yy**

Sortie analogique programmée (cf. ci-dessous): **Canal analog.: M--**

Prise de sortie: A2
 00: 216.7 °C

▲ ...

Début analog.: 0.0°C

Fin analog.: 100.0°C

Sortie courant: 4-20 mA

Sortie valeur analogique programmée

Vous pouvez programmer la valeur analogique (sortie à A1) manuellement ou par l'interface dans une plage allant de -12000 à +20000 chiffres (digits) (cf. guide 6.10.7). Selon la sortie analogique on obtient les signaux de sortie suivants:

Sortie tension	-1.2 ... +2.0 V	0.1mV/chiffre	
Sortie tension	-6.0 ... +10.0 V	0.5mV/chiffre	
Sortie courant	0.0 ...20.0 mA	1µA/chiffre	
		Canal analog:	M--
		Valeur analog:	+05000

Sortie de 2.5 V sur sortie 10V = 5000 chiffre:

Revenir à la voie de mesure avec la touche:

Revenir à la dernière valeur programmée:

<OFF>

<ON>

10.7 Menu alimentation

L'alimentation de l'appareil s'effectue normalement par 6 cellules d'accumulateur NiMH R6 ou AA. Dans le menu Alimentation, la tension de pile est indiquée afin d'estimer la durée de fonctionnement résiduelle. A 3.5 V, le témoin de pile clignote dans la barre d'état, à 3.1 V l'appareil se met hors tension. En raison de la variété des types de piles, il n'est pas possible d'indiquer un état précis de l'énergie.

Pour alimenter les capteurs, on génère une tension de capteur d'env. 6, 9 ou 12 V au choix. Sur les capteurs consommant beaucoup de courant mais acceptant une plus faible tension, on peut économiser beaucoup d'énergie en sélectionnant une tension de capteur correcte.

Réglage de la tension de capteur désirée:

Affichage de la tension capteur effective:

Si un adaptateur secteur est branché, la tension de capteur est toujours à 12 V:

La capacité de l'accu doit être programmé:

Avec l'adaptateur secteur ZB 2590-NA, le temps de charge des accumulateurs à 1600 mAh dure 2.5 h, sur les capacités plus importantes il est d'autant plus long. En phase de charge, la DEL verte 'CHARGE' s'allume en permanence. Lorsque l'accumulateur est chargé, la charge passe en charge d'entretien et la DEL s'éteint.

En mode charge, l'état de charge est indiqué:

Le courant de charge se règle automatiquement:

Quand l'accu est chargé, le mode charge indique:

* ALIMENTATION *	
Tension de Pile:	3.8 V
Tension caPt. assig:	9.0 V
Tension caPt. réelle:	12.0 V
L'adaptateur secteur:	12.0 V
Intensité maximal:	1.0 A
Accus:	✓
CaPacité:	1600mAh
Mode charge:	Charge
Courant de charge:	1.7 A
PRINT ESC	

Tension caPt assig: 9.0 V

Tension caPt. réelle: 9.1 V

L'adaptateur secteur: 12.0 V

Accus

CaPacité: 1600mAh

Mode charge: en charge

Courant de charge: 1.20 A

Mode charge: Chargé

et le courant de charge passe en charge d'entretien: Courant de charge: 0.01 A
 Si la température des accus est trop élevée ou trop faible pour charger, ou si l'adapt. secteur est trop faible etc., on obtient dans le mode de charge p.ex. Mode charge: T trop haute ou un message de défaut numéroté: Mode charge: Erreur 1

10.8 Menu Verrouillage, Etalonnage (option KL)

A l'aide de l'option KL il est possible de corriger des capteurs étalonnés et ce sur plusieurs points dans le connecteur (voir 10.3.11), de gérer les étalonnages de l'appareil et des capteurs avec numéros de série et de verrouiller l'accès à certaines fonctions. Il existe à cet effet un menu supplémentaire situé sous le menu de programmation **Verrouillage-Etalonnage**. Les droits d'accès à ce menu et aux autres ainsi que les touches de fonction peuvent être définis en détail et sécurisés par mot de passe.

```

* Verrouillage Etalonnage *
-----
Mod de Passe:      ****
Verrouillage: Menu: 0 Fct: 0
Appareil:         2690-8 6.22
Numéro série:     04020123
Date étalonnage:  01.12.05
Alarme étalonnage:  ✓
Capteur:          00
Type:             FHA646-6
Numéro série:     04020123
Date étalonnage:  01.02.06
Période étalonnage: 12 Month
PRINT ESC
  
```

Menu Verrouillage des menus

- 0 aucun
- 1 + menu d'étalonnage, sauf mot de passe
- 2 + menus de programmation, sauf enregistrement et édition mémoire
- 3 + enregistrement et édition mémoire
- 4 + menus assistants
- 5 + menus mesure, sauf menu utilisateur U1

Fct Verrouillage des fonctions

ou des touches

- 0 aucun
- 1 + saisie des données, mise sous tension et hors tension PROG, ON, OFF, ZERO, ADJ
- 2 + effacement des mesures CMEM, CLR, CLRA
- 3 + départ, arrêt, édition de la mesure START/STOP, MANU, ARRAY, PRINT
- 4 + sélection de fonction, sélection de point de mesure PROG, F▲, M▲

Pas de mot de passe, verrouillage par nouveau mot de passe : Mot de Passe : - - - -

Verrouillé par mot de passe, saisir le bon mot de passe : Mot de Passe : ****

Sélectionner le niveau de verrouillage menu et fonction : Verrouillage : Menu : 0 Fct : 0

Le type d'appareil avec version et numéro de série ainsi que le capteur avec référence de commande et en partie le numéro de série ne sont qu'affichés. Vous pouvez porter ici la date du prochain étalonnage. Si le 'Rappel étalonnage' est activé et que le prochain étalonnage doit être effectué, un message correspondant apparaît à la mise sous tension de l'appareil.

11. RECHERCHE DES DÉFAUTS

La centrale d'acquisition ALMEMO 2890-9 se configure et se programme de très nombreuses façons. Il permet le raccordement de très nombreux capteurs variés, d'appareils de mesure supplémentaires, d'avertisseurs et de périphériques. Du fait de cette multitude de possibilités il se peut que dans certaines circonstances, il ne se comporte pas comme on l'attend. L'origine est dans de très rares cas liée à un défaut de l'appareil et souvent à une fausse manipulation, un mauvais réglage ou un câblage non fiable. Essayez à l'aide des tests suivants de supprimer le défaut ou de le définir précisément.

Défaut: Affichage perturbé ou absent, pas de réaction de touche

Remède: Vérifier l'alimentation, charger les accus, mettre hors tension, réinitialiser (voir paragraphe 6.5)

Défaut: valeurs de mesure erronées

Remède: Vérifier exactement toute la programmation du canal, en part. Base et zéro (Menu Programme capteur et fonctions spéciales)

Défaut: valeurs de mesure instables, test segment ou blocage en fonctionnement,

Remède: Tester les éventuelles liaisons galv. interdites sur le câblage, débrancher tous les capteurs suspects, brancher et vérifier soit capteur portable dans l'air, soit des fantômes (court-circuit AB sur thermocouples, 100Ω sur les capteurs Pt100), rebrancher ensuite successivement les capteurs et vérifier le fonctionnement, si un défaut survient lors d'un branchement, vérifier le câblage, isoler éventuellement le capteur, éliminer les parasites par blindage ou torsade

Défaut: Transmission de données par interface ne fonctionne pas

Remède: Contrôler le module interface, les connexions et le réglage:
Les deux appareils sont-ils réglés sur les mêmes vitesse et mode de transfert (cf. 10.5.3)?

Est-ce le bon port COM sollicité sur l'ordinateur ?

Une imprimante est-elle à l'état EN LIGNE ?

Les liaisons d'échange de données DTR et DSR sont-elles actives ?

Pour contrôler le flux de données et les conducteurs d'échange de données, un petit testeur d'interface à diodes luminescentes est très utile (à l'état prêt, les liaisons de données TXD, RXD sont au potentiel négatif d'env. -9V et les LED s'allument en vert, les liaisons d'échange de données DSR, DTR, RTS, CTS ont par contre une tension positive d'env. +9V et s'allument en rouge. Lors de la transmission de données, les LED de données doivent clignoter en rouge).

Test de transmission de données avec un terminal (AMR-Control, WIN-Control, Terminal de WINDOWS):

Canal de sortie sélectionner interface U avec la commande 'A1',

Adresser l'appareil par son numéro d'appareil 'Gxy' (cf. guide 6.2.1),
 Saisir <Strg Q> pour XON, si ordinateur à l'état XOFF,
 Lire la programmation avec 'P15' (cf. guide 6.2.3),
 Ne tester que le conducteur d'émission par saisie du cycle avec la
 commande 'Z123456' et contrôle à l'afficheur
 Tester le conducteur de réception avec la touche **<PRINT>** et contrô-
 le à l'écran

Défaut: Transmission de données dans le réseau ne fonctionne pas

Remède: Vérifier si tous les appareils sont réglés à des adresses différentes,
 adresser individ. tous les appareils av. Terminal et code 'Gxy'.
 L'appareil est ok si au moins 'y CR LF' est retourné en écho.
 Si transmission toujours impossible, débrancher tous les appareils,
 contrôler chaque appareil individuellement sur le câble de données
 de l'ordinateur (cf. ci-dessus),
 contrôler s'il y a des courts-circuits ou des câbles tordus,
 tous les répartiteurs réseau sont-ils alimentés ?
 remettre en réseau successivement les appareils et vérifier le foncti-
 onnement (cf ci-dessus)

Si après le contrôle qui précède, l'appareil ne réagit toujours pas comme le dé-
 crit la notice d'utilisation, le renvoyer avec une brève description de la panne et
 éventuellement des impressions de contrôle, en atelier à Chevreuse. Le logi-
 ciel AMR-Control permet d'imprimer les pages écran avec la programmation
 ou également de sauvegarder le mode terminal et de l'imprimer.

12. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La centrale d'acquisition ALMEMO 2890-9 remplit les exigences essentielles
 de protection de la directive à la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

Pour juger du résultat, nous nous sommes appuyés sur les normes suivantes:

IEC 61326:1997+A1:1998+A2:2000

IEC 61000-6-1:1997

IEC 61000-6-3:1996

IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2000 8kV

IEC 61000-4-4: 1995+A1:2000 2kV

IEC 61000-4-3: 1995+A1:1998+A2:2000 3V/m

Lors du fonctionnement de l'appareil, veuillez respecter les remarques suivantes:

1. En cas de prolongation des capteurs standard (1.5 m), veiller à ce que les con-
 ducteurs de mesure ne cheminent pas le long de conducteurs de courant fort ou
 soient blindés comme il se doit, afin d'éviter tout couplage de signaux parasites.
2. Si l'appareil doit fonctionner dans de forts champs électromagnétiques, at-
 tendez-vous à une erreur de mesure supplémentaire (<50µV à 3V/m et
 1.5m thermocouple). Dès le rayonnement cesse, l'appareil fonctionne à
 nouveau au sein de ses spécifications techniques.

13. ANNEXE

13.1 Caractéristiques techniques (c.f. guide 2.3)

Entrées de mesure:	9 prises ALMEMO® pour connecteur plat ALMEMO®
Voies de mesure:	9 voies primaires à sép. galv., max. 31 voies suppl. pour capteurs doubles et canaux de fonction Delta-Sigma 24bit, 2,5, 10, 50 Mes/s, ampli 1..100 9V 0.15A, 12V 0.1A (Adaptat. secteur: 12V)
Convertisseur AN:	
Alim. tension du capteur:	
Sorties:	2 prises ALMEMO® pour tous modules de sortie
Equipement:	
Afficheur:	graphique 128x128 points, 16 lignes à 4mm
Manipulation:	9 touches (dont 4 programmables) et molette
Mémoire:	512ko EEPROM (env. 64000 ... 100000 mesures)
Heure et date:	Horloge temps réel sauvegardée par pile au lithium M16C62P
Microprocesseurs:	
Tension d'alimentation:	ext. 9...13V CC
Bloc d'accus :	6 éléments NiMH type AA 1.6 Ah, fusible : 5A
Adapt. secteur :	ZB 2590-NA 230V CA vers 12 V CC, 0,8 A
Câble adaptateur à isol. galv. :	ZB 2590-UK 10 à 30 V CC vers 12 V CC, 1 A
Consommation sans modules d'entrée ni sortie :	Mode actif : 37 mA env. avec éclairage : env. 50 à 100 mA Mode veille: env. 0.05 mA
Boîtier:	L204 x B109 x H44 mm, ABS, Poids: 550g
Conditions d'emploi:	
Température de fonctionnement:	-10 ... +50 °C (Températ. de stockage: -20...+60 °C)
Hygrométrie ambiante:	10 ... 90 % rH (sans condensation)

13.2 Aperçu des produits

Centrale d'acquisition ALMEMO 2890-9	Réf. art.
9 entrées, max. 40 canaux, 2 sorties, interface cascadable, 9 touches, LCD-Afficheur graphique, horloge temps réel, 512ko mémoire EEPROM	MA 2890-9
Options	
Plages de mesure d'affichage température de 8 réfrigérants	SB 0000-R
Linéarisation ou étalonnage multipoint des capteurs, gestion des étalonnages et verrouillage étagé des fonctions d'appareil	OA 2690-KL
Accessoires	
Connecteur mémoire avec carte Multimedia 32 Mo min. (RS)	ZA 1904-MMC
Bloc accus de recharge NiMH 7.2 V 1600 mAh	ZB 2590-AP
Adaptateur secteur à connecteur ALMEMO 12 V, 0,8 A	ZB 2590-NA
Câble adaptateur tension continue 10 à 30V CC, 12V/1A isolé galv.	ZA 2590-UK
Câble d'enregistrement ALMEMO® -1,25 à 2,00 V	ZA 1601-RK
Câble de données ALMEMO® V24-Interface, isolé galv., max. 115.2ko	ZA 1909-DK5
Câble de réseau ALMEMO®, isolé galv., max. 115.2ko	ZA 1999-NK5
Câble de données ALMEMO® à interface Ethernet, isol. galv. 115.2 kB max.	ZA 1945-DK
Câble d'entrée/sortie ALMEMO® pour déclenchement et seuil d'alarme	ZA 1000-EGK

13.3 Index des mots clé

Mot clé	Chapitre	Page
Action Max et Action Min	10.4.3	60
Actions aux limites	10.4.3	60
activation mémoire	10.1.2	45
adaptateur relais	10.4.3	60
Adresse d'appareil	10.5.2	63
Affectation des relais	10.4.3	60
affichage multicanal	9.5.1	38
Affichage standard	9.1	22
Afficheur	8	18
Alimentation	6	14
Alimentation continue externe	6.4	15
Alimentation des capteurs	6.5	15
Amortissement	9.4.1	32
Aperçu des produits	13.2	72
Base	10.3.6	54
Boîtier	13.1	72
Câble d'alarme	10.6.2	66
Câble de déclenchement à relais	10.6.2	66
Câble de données	10.6.1	66
câble de relais d'alarme	10.4.3	60
câbles d'entrées	10.6.2	66
calcul de moyenne courant	9.4.1	32
Calcul de moyenne sur des cycles	9.4.7	35
Calcul de moyenne sur des mesures individuelles	9.4.3	32
Calcul de moyenne sur le temps	9.4.5	34
Calcul de moyenne sur les mesures de points	9.4.8	36
Calcul de valeur moyenne	9.4	31
Canal analog.	10.6.3	67
Canal de référence 1	10.4.6	62
Canal de référence 2	10.4.7	62
Canaux de fonction	10.3.10	58
canaux supplémentaires	7.2	16
capacité de l'accu	10.7	69
Capteurs de mesure	7.1	16
Changement de l'unité	10.3.8	55
Caractéristiques techniques	13.1	72
Choix de la plage de mesure	10.3.9	55
clavier	8	18
Coefficient thermique	9.6.1	40
Commentaire	10.3.2	53
Compatibilité électromagnétique	12	71
Compensation à deux points	9.2.4	25

Compensation de capteur	9.2.3	24
Compensation de pression atmosphérique	9.2.6	26
Compensation de soudure froide	9.2.7	27
compensation des mesures	9.2	23
Compensation du zéro	9.2.2	24
Compensation en température	9.2.5	26
Conditions d'emploi	13.1	72
Configuration	10.5.8	65
Configuration de l'appareil	10.5	63
Configuration de menus	9.7.2	42
Contient à la livraison	3.2	7
contraste	10.5.5	64
contrôle de tension d'alimentation	6.1	14
Correction	9.2	23
Correction de pente	10.3.7	55
Correction du zéro	10.3.7	55
Cycles	10.1	45
Date et heure de début	10.1.4	47
date et heure de fin	10.1.4	47
Date et heure de la valeur max.	9.1.2	22
Début et fin analogique	10.6.3	61, 67
Démarrer et arrêter les mesures	10.2.3	49
Drapeaux d'élément	10.4.8	62
Echelle	10.3.6	54
éclairage	10.5.5	18, 64
Edition de la mémoire	10.2.5	50
Edition des fonctions de menu	9.3.4	29
édition et effacement memoire	9.3.3	29
Edition/mémorisation cyclique	9.3.2	28
Edition/mémorisation unique	9.3.1	28
Effacer mémoire	10.2.5	51
Éléments de service	1	2
Enregistrement de données de mesure	10.2.1	48
Entrées de mesure	13.1	16, 72
Équipement	13.1	72
Espace mémoire	9.3.3	29
Exposant	10.3.6	54
Facteur	10.3.6	54
Facteur de cycle d'impression	10.4.1	59
Fonction sortie	10.4.5	61
Fonctionnement sur accus	6.2	14
Fonctionnement sur pile	6.1	14
Fonctionnement sur secteur	6.3	14
Fonctions de ALMEMO 2890-9	4.1	8
Fonctions spéciales	10.4	59

format de données	10.5.3	64
format de sortie	10.1.2	29, 45
Graphique à barres	9.5.1	38
Graphique en courbe	9.3.5	30
Heure et date	10.1.1	45
Heure max	9.1.2	22
Heure min	9.1.2	22
hystérésis	10.5.7	54, 65
Impression des fonctions	9.7.3	43
Intensité maximal	10.7	68
Introduction	4	8
Isolation	7.3	17
Langue	10.5.4	64
Libellé de l'appareil	10.5.1	63
Libellé du point de mesure	10.3.2	53
Limites	10.3.5	54
liste de mesures	9.5.3	39
Liste points de mesure	9	21
Marche-Arrêt	6.6	15
Mémorisation de extrêmats	9.1.2	22
Menu alimentation	10.7	68
Menu Assistant	9.4	31
Menu liste de mesures	9.5.3	39
Menus Assistant	9.6	18, 40
Menus Mesure	9	18, 21
Menus Programmation	10	18, 45
Menus utilisateur	9.7	41
Mesure	9	10, 21
Mesure de débit volumique	9.4.9	37
Mesure différentielle	9.5.2	38
Mesurer avec un point de mesure	9.1	22
Mesures en réseau	9.4.4	33
mesures spéciales	9.6	40
Mise à l'échelle de l'édition analogique	10.6.3	67
Mise à zéro de la mesure	9.2.1	23
mise en réseau	10.5.2	63
Mise en service	5	13
Mise hors tension	8.1	18
Mode charge	10.7	69
Mode moyenne	10.3.3	32, 53
Mode veille	10.2.4	49
Modules de sortie	10.6	65
Multiplexeur	10.4.7	62
Numérotation des mesures	10.2.2	49
Paramètres de fonctionnement	10.5.8	65

Pression atmosphérique	10.5.6	64
Programmation de sequence de scrutation	4.1.3	11
Programmation des capteurs	10.3	9, 52
Raccordement des capteurs	7	16
Recherche des défauts	11	70
Réf. art.	13.2	72
réglage du point décimal	10.3.6	54
réinitialisation	6.6	15
Représentation de plusieurs points de mesure	9.5	38
saisie de la consigne	9.2.4	25
Saisie des données	8.5	20
Sauvgarde des données	6.7	15
scrutation continue	10.1.3	46
Scrutation des points de mesure	9.3	28
Sélection d'un point de mesure	9.1.1	22
Sélection de fonction	8.4	20
Sélection du canal d'entrée	10.3.1	52
sélection par menu	8.1	18
Sortie analogique	10.6.3	67
Sortie courant	10.6.3	67
Sortie valeur analogique programmée	10.6.3	68
taux d'amortissement	9.4.1	32
Témoins de contrôle	8.3	19
Températ. CSF	10.5.8	65
température de soudure froide	10.5.8	27, 65
Température radiante à bulbe humide	9.6.2	40
Temps	10.1	45
Temps de mesure	9.4.6	34
Tension capt.	10.5.8	65
Tension d'alimentation	13.1	72
tension de capteur	10.7	68
Tension minimum d'alimentation de capteur	10.4.2	59
Touches de fonction	8.2	19
U min capteur	10.4.2	59
Valeurs de correction	10.3.7	55
Verrouillage de la programmation des capteurs	10.3.4	53
Vitesse de mesure	10.1.3	46
Vitesse de transfert	10.5.3	64
Voies mes	10.5.8	65

