
AMR WinControl

Manuel de l'utilisateur

akrobit® software GmbH
www.akrobit.de



L'utilisation du présent logiciel est soumise à l'achat d'une licence et aux conditions de celle-ci. Le logiciel ne peut être utilisé et copié que conformément aux clauses du présent contrat de licence.

Dans le cadre d'une amélioration continue du logiciel, le mode opératoire des fonctions ainsi que l'étendue des fonctions disponibles peuvent être modifiés sans avis préalable.

Copyright © 1995-2010 akrobit® software GmbH. Tous droits réservés.

MS-DOS est une marque déposée et Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées du détenteur respectif.

Sommaire

Introduction	10
Le concept.....	10
Consignes générales d'utilisation.....	11
Paramétrage des propriétés.....	11
Valider les modifications d'un dialogue / Quitter le dialogue	11
Sélection dans une liste	11
Boîtes de dialogue à plusieurs onglets	12
Informations sur le manuel.....	12
AMR WinControl – Vue d'ensemble	14
Installation et démarrage du programme	14
AMR WinControl en quelques points	16
Description sommaire	16
Les fenêtres de programme	18
Calculs en et hors ligne - Voies de calcul	23
Les Assistants	24
Curseurs de mesure / Fonction statistique	24
Menus contextuels	26
Intégration et mise en réseau	26
Acquisition des mesures	26
Transmission des mesures	27
Initiation rapide.....	28
L'assistant "Premiers pas"	28
Les premiers pas.....	29
AMR WinControl - Les fenêtres de programme	34
La fenêtre principale.....	34
La fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions"	35
Caractéristiques des points de mesure et de la liste des points	
.....	36
Propriétés des appareils de mesure et de la liste des	
appareils.....	46
Gestion des connexions.....	51
Les paramètres de la connexion	52
L'affichage des valeurs de mesure	62
Le graphique à barres	63
L'affichage analogique	66
Le graphique en courbe	68
Boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe"	69

Le graphique XY	78
Boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY"	78
Le tableau	84
Boîte de dialogue "Propriétés du tableau"	85
La fenêtre de vue d'ensemble du fichier	89
Les images de projet.....	91
La liste des événements	100
AMR WinControl - Les menus	103
Le menu "Fichier"	103
Ouvrir	103
Fermer.....	105
Enregistrer.....	105
Enregistrer sous	106
Enregistrer intervalle	106
Importer.....	108
Exporter.....	109
Envoyer comme courriel	115
Fusionner	115
Réduction de données	121
Aperçu avant impression.....	122
Imprimer	123
Imprimer les valeurs de mesure entre les curseurs	124
Imprimer rapport.....	124
Mise en page.....	126
Configuration imprimante	126
Liste des derniers fichiers utilisés	127
Charger la configuration.....	127
Enregistrer la configuration	128
Charger voies de calcul.....	128
Enregistrer voies de calcul	129
Enregistrer comme modèle	129
Appliquer le modèle	130
Rayer utilisateur	130
Quitter le programme	131
Le menu "Edition"	131
Copier.....	131
Couper	132
Insérer	132
Supprimer.....	132
Annuler	132
Répéter	132
Sélectionner tout	132
Ajouter voie de calcul	132
Propriétés de voie de calcul	134
Le menu "Vue"	135

Propriétés	135
Remarques.....	135
Commentaires des points de mesure	136
Représentation en courbe.....	137
Représentation en tableau	137
Représentation en graphique XY	138
Représentation en vue d'ensemble.....	138
Curseurs.....	138
Toujours afficher tout	139
Afficher tout	139
Zoom arrière.....	139
Zoom	139
Le menu "Mesures"	139
Lecture des mesures.....	139
Nouveau graphique en courbe.....	140
Nouveau graphique à barres.....	140
Nouvel affichage des valeurs de mesure	141
Nouvel affichage analogique.....	141
Nouveau tableau	141
Nouveau graphique XY	142
Nouveau lien Excel	142
Nouvelle image de projet	145
Nouvelle exportation OPC.....	146
Assistant de coefficient U.....	146
Calcul de quantité de chaleur.....	147
Enregistrement automatique	148
Lecture mémoire appareil	158
Calcul de valeur moyenne.....	161
Effacer les valeurs de mesure.....	162
Le menu "Programmation"	162
Programmation des points de mesure	162
Programmation des appareils de mesure	163
Voies de calcul	163
Programmation globale	163
Enregistrer programmation d'appareil.....	165
Charger programmation d'appareil	165
Centrale d'acquisition	167
Verrouillage	167
Activer la sortie relais	168
Définition des constantes	168
Fenêtre terminal	170
Programmer avec AMR Control	172
Le menu "Paramètres"	173
Ajouter une connexion	173
Gestion des connexions.....	174
Cycle de mesure	174

La barre d'outils	176
Ligne d'état	178
Alarme	179
Courriel	192
Commande et régulation	193
Protection par mot de passe	198
Taille du tampon des valeurs de mesure	198
Couleurs	199
Répertoires	200
Divers	202
Le menu "Fenêtre"	204
Le menu "Aide"	204
Index	204
Utiliser l'aide	205
Premiers pas	205
A propos de	205
AMR WinControl - Le serveur de données	206
Mode serveur	206
Fonctionnement	206
Affichage des clients connectés dans le serveur	206
Journal des connexions	207
Protocole	207
Historique des mesures	207
Interface du serveur	209
Fonctionnement	209
Paramétrage	210
Commandes	210
Exemples d'application	215
AMR WinControl - Le Serveur Web	217
Etendue des fonctions	217
Configuration minimale	217
Système d'exploitation	217
Matériel	217
Divers	217
Fonctionnement de serveur Web	218
Notions fondamentales	218
Lancement du serveur Web	218
Premiers pas	219
Types de fenêtres gérés	219
Attribution de nom	219
Transmission du répertoire virtuel d'images	220
Transmission ciblée d'images individuelles	221
Le Serveur Web - Paramètres étendus	225
Paramètres généraux	225
Répertoires de serveur Web	226

Répertoires virtuels	227
Comment.....	228
modifier les propriétés de la fenêtre actuelle	228
établir la liaison avec l'appareil de mesure	228
établir une liaison par modem.....	229
commander un réseau ALMEMO avec le logiciel	229
définir la vitesse de scrutation.....	229
générer un nouvel affichage des valeurs de mesure	230
créer un nouveau graphique à barres.....	230
imprimer un graphique à barres.....	230
créer un nouveau tableau	230
imprimer un tableau	231
créer une image de projet	231
créer un nouveau graphique en courbe	232
imprimer un graphique en courbe	232
imprimer les graphiques en courbes sur plusieurs pages.....	233
imprimer la liste des points de mesure	233
définir des voies de calcul globales	233
définir des voies de calcul locales.....	234
définir les compteurs, les sommes et les valeurs moyennes sur toute la mesure	234
établir des valeurs moyennes quotidiennes ou horaires pour les intervalles de temps à définir	235
analyser l'évolution d'une courbe	235
représenter les courbes en superposé	236
enregistrer et appliquer les propriétés de représentation	236
créer un nouveau graphique en courbe ayant les propriétés d'un modèle donné	237
fusionner les fichiers avec un modèle par défaut automatiquement à l'ouverture.....	238
attribuer ou modifier ultérieurement des commentaires aux points de mesure.....	238
saisir des remarques concernant un fichier de valeurs de mesure	239
intégrer un objet WinControl dans un document texte.....	239
créer un fichier de valeurs de mesures.....	240
sauvegarder une plage d'un jeu de données.....	241
charger des valeurs de mesure d'un fichier	241
fusionner des fichiers de mesure entre eux	241
générer automatiquement des fichiers quotidiens	242
sauvegarder automatiquement plusieurs fichiers par jour sur le disque dur	242
enregistrer automatiquement une liste d'événements	243
exporter une liste d'événements	243

poursuivre la mesure automatiquement après panne de courant	243
représenter des valeurs de mesure dans une feuille de calcul	244
transmettre en ligne les données vers Excel	244
effectuer un DDE par Excel	245
obtenir des informations sur les appareils raccordés.....	245
lire la mémoire des mesures de l'appareil.....	245
lire une sélection de la mémoire de l'appareil	246
lire la mémoire des systèmes 5590-3	246
mettre à l'échelle automatiquement une plage de capteur	247
effectuer un zéro temporaire	247
enregistrer une nouvelle plage de mesure.....	248
éditer les fichiers de programmation	249
utiliser les fonctions de calcul de moyenne des centrales d'acquisition	249
trouver le fichier de configuration	250
Compatibilité avec les versions antérieures.....	251
gérer plusieurs configurations de programme	252
charger automatiquement une configuration donnée au démarrage du programme	253
travailler avec plusieurs instances d'AMR WinControl.....	254
Numérotation automatique du programme	254
Gestion automatique des fichiers d'initialisation	254
Titre de fenêtre principale défini par l'utilisateur.....	254
transmettre les paramètres d'appel à un programme à lancer en cas d'alarme	255
envoyer automatiquement un courriel en cas d'alarme	256
définir un répertoire par défaut pour les fichiers de mesures	256
maniement de l'enregistrement du serveur OLE sous Windows 2000	257
démarrer automatiquement des programmes externes au lancement de l'application.....	257
démarrer le logiciel sur plusieurs processeurs.....	258
changer la taille de l'historique des mesures	259
Annexe	260
Conventions pour la saisie de formule.....	260
Valeurs numériques	260
Opérateurs	260
Fonctions.....	260
Valeurs des autres points de mesure	265
Fonctions externes.....	266
Exemples	266
Nombre maximum de canaux de calcul	273
Séparateur décimal et libellé de point de mesure	273

Gestion de l'affichage exponentiel des valeurs mesurées.....	274
Connexion d'un modem à l'appareil.....	274
Formats de données de la fonction exportation.....	274
Texte	274
Format Famos.....	274
Lotus WK1 (Excel)	275
Binaire	275
QS-STAT.....	275
Format DIAdem.....	275
Paramètres spéciaux pour l'envoi de messages d'alarme par e-mail.....	275
Particularités lors de l'utilisation de commentaires et d'unités spécifiques à l'utilisateur	276
Gestion des données	276
Limitations	276
Mesure en ligne à 50/100 Hz	277
Configuration minimale	277
Horodatage	277
Paramétrage	278
Travailler sans.....	279
Mesure de bien-être selon DIN EN ISO 7730	279
La protection par mot de passe	280
Le gestionnaire de poste d'essais et de mesures	281
Graphique en courbe – Impression du rapport	281
Description du fonctionnement.....	281
Création de modèles de rapports.....	282
Paramétrage et remarques	283
Clé matérielle serveur - Prise en charge d'une clé matérielle de réseau	284
Lecture automatique de la mémoire	284
Connexion pilotée par calendrier	285
Paramétrage	286
Remarques et règles.....	288
Les protocoles supplémentaires optionnels.....	289
Le protocole SimpleASCII.....	290
Lecture automatique de la mémoire ALMEMO	291
Glossaire.....	296
Index.....	298

Introduction

Le concept

Nous vous félicitons d'avoir choisi le programme AMR WinControl et vous remercions de votre confiance. Grâce aux fonctions du programme (programmation d'appareil, acquisition, représentation et édition de valeurs de mesures) vous pourrez intégrer vos appareils dans un site de mesure Windows et les exploiter de manière effective. De plus, AMR WinControl vous permet grâce aux interfaces standard DDE et OLE, l'intégration d'applications les plus diverses à l'acquisition de mesure, de sorte que vous disposez d'un système ouvert. Vous pouvez donc continuer d'exploiter les mécanismes d'édition existants tout en satisfaisant à chaque instant aux exigences qui évoluent.

La structure modulaire du programme vous permet de configurer une variante de programme individuelle avec les options dont vous avez besoin. Notez que le manuel peut également décrire des fonctions non gérées dans votre version de programme. Vous avez cependant toujours la possibilité de compléter l'étendue des fonctions du logiciel en activant d'autres options.

Le respect des directives de Windows pour la réalisation de l'interface utilisateur vous permet de vous initier rapidement et de manipuler le programme avec assurance. En appuyant sur la touche F1, le système d'aide contextuel vous guide immédiatement si vous avez besoin d'une information spécifique.

Ce manuel sera utile à tous ceux qui préfèrent le papier à l'écran pour lire un texte. Pour leur faciliter cette tâche, voici quelques informations pratiques pour une bonne utilisation de ce manuel.

Consignes générales d'utilisation

Paramétrage des propriétés

Chaque fenêtre utilisée dans AMR WinControl possède une boîte de dialogue des propriétés. Ce dialogue vous permet de déterminer tous les réglages et activités nécessaires pour la fenêtre donnée.

- APPEL !* Le dialogue des propriétés est appelé:
- lors de l'ouverture d'une nouvelle fenêtre.
 - à l'aide de la commande Propriétés du menu Vue.
 - en double-cliquant dans la fenêtre actuelle.
 - en cliquant une fois avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre actuelle et en sélectionnant la fonction Propriétés dans le menu contextuel.
 - en appuyant sur <ENTRÉE>.

Valider les modifications d'un dialogue / Quitter le dialogue

En appuyant sur *OK*, vous confirmez toutes les saisies effectuées dans une boîte de dialogue et vous ouvrez la fenêtre correspondante ou exécutez les fonctions correspondantes.

Avec *Annuler*, aucune fenêtre ne s'affiche. Si vous avez préalablement appelé la boîte de dialogue d'une fenêtre existante, celle-ci s'affiche à nouveau avec les caractéristiques d'origine. De même, si vous avez appelé la boîte de dialogue d'une fonction, avec "Annuler" cette fonction ne sera pas exécutée ou si l'appel a eu lieu pour une fonction déjà active, celle-ci continuera d'être exécutée sans changement.

L'action sur *Aide* lance le système d'aide offrant les explications correspondantes pour cette boîte de dialogue.

Sélection dans une liste

Selon la structure de la liste, la sélection d'un élément s'effectue en cliquant sur le bouton d'option situé à gauche de cet élément (comme pour la sélection d'une option) ou en cliquant sur le petit

bouton de commande à droite du texte (élément le plus haut dans la liste) et en sélectionnant l'entrée désirée par un clic.

Boîtes de dialogue à plusieurs onglets

Dans diverses boîtes de dialogues, les différentes possibilités de réglage de chaque fenêtre ou de chaque fonction sont réparties sur plusieurs onglets.

En fonction des paramétrages que vous voulez effectuer, vous pouvez afficher au premier plan la fiche désirée de la boîte de dialogue en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le talon de l'onglet correspondant.

Informations sur le manuel

Si vous souhaitez une description complète du programme et de toutes ses fonctions, nous vous recommandons de consulter les chapitres deux à quatre. Ils présentent un aperçu du programme, contiennent une description des fenêtres AMR WinControl ainsi qu'une explication détaillée du fonctionnement et du mode opératoire du menu et vous permettent de ce fait de vous familiariser avec précision à AMR WinControl.

Une description complète donnant inévitablement des détails bien connus par l'utilisateur expérimenté (de Windows), il peut être plus efficace et tout à fait suffisant, en plus du chapitre "AMR WinControl – Vue d'ensemble" et du chapitre "Les fenêtres de programme", de consulter de manière ciblée le chapitre "Les menus".

Comme vous avez certainement pu vous l'imaginer, le chapitre "AMR WinControl – Vue d'ensemble" est structuré de manière à fournir suffisamment d'informations à l'utilisateur expérimenté pour lui offrir un bon aperçu et par une approche intuitive, lui permettre de découvrir AMR WinControl et de gagner en assurance lors de sa manipulation.

Etant souvent obligés nous-mêmes de consulter différents manuels pour répondre à la question "Comment faire pour ...", nous avons prévu le chapitre cinq dans cet ouvrage. Bien entendu, vous trouverez toutes les informations contenues dans ce manuel également dans le système d'aide en ligne AMR WinControl. En travaillant avec le programme, celles-ci sont ainsi immédiatement disponibles à l'écran.

Polices de caractère, affichage des touches et icônes

Pour vous assister également visuellement lors de la consultation du manuel, nous nous basons sur certaines conventions dont la signification est expliquée ci-dessous.

Convention	Signification
<i>Courier</i>	Noms de répertoires, de fichiers, acronymes.
<i>italique</i>	Nom des commandes, commutateurs et texte que vous devez saisir ou sélectionner exactement comme cela.
<>	Un caractère compris entre ces délimiteurs représente une icône, une lettre ou la désignation d'une touche de clavier.
<Touche1+touche2>	Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2.
<Touche1, touche2>	Appuyez successivement sur les touches 1 et 2.
APPEL !	Note concernant les possibilités de déclencher une action.

AMR WinControl – Vue d'ensemble

Installation et démarrage du programme

Configuration minimum système

La configuration du système pour cette version peut être le système d'exploitation Windows 2000 ou plus récent. Selon le système d'exploitation, il faut disposer d'au moins 32 à 64 Moctets de mémoire vive. Vous devez de plus disposer de 10 Moctets d'espace sur le disque dur.

Dans tous les cas il faut pouvoir disposer d'une interface RS232 tamponnée libre.

Installation

Afin d'installer AMR WinControl sur votre ordinateur, veuillez effectuer les étapes suivantes:

- Insérez le CD dans votre lecteur de CD-ROM
- Un programme est lancé automatiquement au bout de quelques secondes, lequel vous permet de voir le contenu du CD.
- Sélectionnez (si nécessaire) la langue désirée.
- Sélectionnez "Logiciel" puis WinControl et suivez les étapes de l'installation.



- Si votre lecteur CDROM ne gère pas le démarrage automatique, vous pouvez également lancer le CD depuis l'explorateur Windows. A cet effet, cliquez dans le répertoire racine du CD sur le fichier `cdstart.exe`.

Lancement du programme

Après l'installation, lancez AMR WinControl par un double clic sur l'icône du programme, dans le menu Démarrer en l'appelant par l'entrée "AMR WinControl" ou dans le menu Démarrer, sous Exécuter en tapant "répertoire\ AMR32.exe".

Enregistrement

Si après avoir lancé le programme la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl" apparaît, votre licence n'a pas encore été enregistrée. La durée d'une version non enregistrée du programme est limitée à une période d'essai

maximum de 30 jours. La durée respective restant à courir est indiquée sous "Période d'essai restante".

Afin d'obtenir la licence pour le logiciel que vous avez acheté, vous pouvez en cliquant dans la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl" sur l'adresse Internet indiquée sous "Enregistrement", accéder directement sur le site Internet correspondant. Vous pourrez alors y renseigner les indications nécessaires (par ex. ID disque, numéro de série) dans un formulaire et nous le renvoyer.

Dès réception et vérification de vos renseignements nous vous enverrons votre code de débridage. Après l'avoir saisi dans le champ "Code de débridage" de la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl", la limitation de la durée d'utilisation est supprimée.

Vous pouvez naturellement nous contacter par téléphone ou par télécopie. Vous trouverez notre numéro de téléphone et de fax aussi bien dans la boîte de dialogue "Aide/A propos de" que dans la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl".

Si vous voulez vous enregistrer dès maintenant, cliquez sur l'adresse suivante: <http://www.akrobit.de/amr/register.htm>

*Protection
matérielle
contre la copie*

AMR WinControl peut également fonctionner à l'aide d'une clé matérielle (dongle). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de débrider le logiciel. Les clés matérielles sont disponibles pour différentes interfaces (série/parallèle, USB, ISA, PCI).

La solution clé matérielle est particulièrement recommandée lorsque l'on utilise le même logiciel sur différents ordinateurs (p. ex. PC portable et de table).

Mise à niveau

Il est possible d'étendre la version standard d'AMR WinControl avec des fonctions individuelles en option (mémorisation à commande temporelle, liaison par modem et fonctions d'alarme) ou de la convertir en version professionnelle (avec toutes les fonctions optionnelles disponibles).

A cet effet, la boîte de dialogue "Aide/A propos de" vous propose le bouton de commande de Mise à niveau. Ce bouton vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl". La procédure de débridage des fonctions supplémentaires acquises ou de la mise à niveau à la version professionnelle est la même que pour l'enregistrement.

Les modifications et compléments à AMR WinControl non disponibles au moment de l'impression sont documentés dans le fichier `lisez-moi.wri`.

AMR WinControl en quelques points

Description sommaire

Points de mesure gérés

AMR WinControl vous permet de commander sous Windows de multiples appareils de mesure équipés chacun de multiples points de mesure. Les appareils de mesure gérés sont les appareils ALMEMO de la société AMR. Après avoir établi la liaison entre l'ordinateur (programme) et l'appareil de mesure, les points de mesure sont détectés et listés automatiquement. La lecture des mesures se fait à une vitesse de scrutation (échantillonnage) que vous pouvez choisir librement.

Programmation

La programmation des appareils de mesure peut être effectuée à l'aide d'AMR WinControl. Vous pouvez vous servir d'AMR WinControl pour effectuer la programmation (configuration) des capteurs et des appareils. Une fois paramétrées, vous pouvez sauvegarder les programmations dans un fichier et les lire quand vous le souhaitez. Les fichiers de programmation s'éditent comme pour un tableau EXCEL.

Protocoles

En option, outre le protocole standard ALMEMO, le logiciel gère également d'autres protocoles (voir également : "Les protocoles supplémentaires optionnels" à la page 289).

Connexions

Dans AMR WinControl, tout branchement sur un appareil de mesure ou sur un réseau via une interface est considéré comme une connexion. Une interface (série, réseau ou modem) est affectée à chaque connexion. Plusieurs connexions peuvent être exploitées simultanément avec des types d'interface identiques ou différents (voir également : "Gestion des connexions" à la page 51).

Fonctionnement sur modem

Si vous voulez lire les mesures sur des appareils installés à distance de l'ordinateur, vous pouvez également utiliser une liaison par modem.

<i>Télémétrie, fonctionnement sur modem radio</i>	Si vous ne pouvez pas établir la liaison entre l'appareil de mesure et l'ordinateur par fil (en direct ou par téléphone), vous avez la possibilité d'établir la communication entre l'ordinateur et les appareils de mesure par modules radio.
<i>Connexions par Ethernet</i>	Les appareils connectés par Ethernet ou disposant d'une liaison Internet peuvent être interrogés individuellement ou collectivement en système de mesure au moyen d'une connexion TCP/IP.
<i>AMR WinControl comme serveur de données</i>	En mode de fonctionnement serveur de données d'AMR WinControl on peut transmettre les données acquises à 200 clients au maximum. L'accès à un serveur de données WinControl à volonté via le réseau (réseau d'entreprise ou Internet).
<i>Accès distant</i>	Avec AMR WinControl, il est possible de récupérer les mesures acquises avec le serveur de données WinControl et de les traiter à l'aide de toutes les fonctions disponibles, y compris celles d'AMR WinControl.
<i>Affichage des mesures</i>	Vous pouvez représenter les données saisies lors d'une mesure sous forme numérique, de graphique à barres, d'affichage analogique, de tableau, de graphique en courbe ou de diagramme XY. Vous pouvez également afficher simultanément un ou plusieurs points de mesure de manière différente.
<i>Enregistrement des mesures</i>	Pour l'archivage des mesures vous avez plusieurs possibilités: Sauvegarde automatique sur disque dur, enregistrement d'un graphique en courbe ou d'un tableau, des séries de mesure d'un graphique en courbe ou d'un tableau dans différents formats.
<i>Protocole des valeurs en défaut</i>	Vous pouvez afficher les dépassements de seuil momentanés et les ruptures de capteur dans un tableau comportant les points de mesure (liste des points de mesure) existants, dans les affichages analogiques et dans les graphiques à barres. La représentation des lignes limites dans le graphique en courbe permet de détecter des dépassements de limites sur toute la durée de mesure. Les interruptions de mesure et ruptures de capteurs sont immédiatement visibles par les interruptions de la courbe de mesure. Dans les tableaux, les violations de limite s'affichent en couleur.
<i>Traitement des alarmes</i>	Vous pouvez déduire les situations d'alarme aussi bien à partir des mesures que des données calculées. Selon le paramétrage vous pouvez établir une liste spéciale d'événements et déclencher des réactions à l'alarme (per ex. démarrage d'un programme, envoi d'un courriel ou d'un SMS).

<i>Valorisation</i>	Vous pouvez à l'aide de voies de calcul que vous avez définies, calculer et représenter aussi bien en ligne que hors ligne les données acquises. Deux curseurs de mesure permettent d'observer les graphiques en courbe avec précision et de les évaluer à l'aide de la fonction statistique correspondante. Vous avez en outre la possibilité de transmettre les données par DDE, OLE, presse-papiers et sous différents formats de fichier à d'autres programmes de valorisation et de les traiter ensuite en fonction de la tâche à effectuer.
<i>Impression</i>	Pour réaliser votre documentation technique, vous pouvez imprimer directement sous AMR WinControl des graphiques, des tableaux ainsi que la liste de tous les points de mesure avec les valeurs de correction correspondantes. Vous pouvez d'abord afficher le résultat dans un aperçu avant impression. Le logiciel gère toutes les imprimantes et tables traçantes pour lesquelles un pilote Windows existe.
<i>Documentation</i>	Pour élaborer rapports standard, vous pouvez transférer les graphiques en courbe ou XY, les tableaux et les listes à des programmes de traitement de texte par DDE, OLE et par le presse-papiers.
<i>Systèmes d'exploitation</i>	AMR WinControl est disponible en programme 32 bits et fonctionne sous Windows 2000 et supérieur.
<i>Fonctionnement hors ligne</i>	Le programme AMR WinControl vous permet de travailler en mode en ligne et hors ligne (même simultanément).
<i>Manipulation</i>	Les raccourcis clavier et la barre d'outils vous permettent un accès rapide aux fonctions essentielles. Les descriptions des fonctions dans la barre d'état, les info-bulles de la barre d'outils ainsi qu'une aide contextuelle complète vous assisteront pour réaliser votre tâche.

Les fenêtres de programme

<i>Points de mesure, appareils de mesure et connexions</i>	Après avoir démarré le programme ou établi la liaison entre l'ordinateur et l'appareil de mesure à partir du dialogue "Paramètres de la connexion", la zone de travail d'AMR WinControl affiche la fenêtre "Points de mesure, appareils de mesure et connexions". Cette fenêtre contient sur l'onglet "Points de mesure" une liste de tous les points de mesure disponibles ainsi que toutes les voies de calcul définies. Le dialogue "Propriétés des points de mesure et de la liste des points" vous
--	---

permet de modifier la disposition de la liste des points de mesure, les limites de ceux-ci et la définition des canaux de calcul.

L'onglet "Appareils de mesure" donne la liste de tous les appareils de mesure branchés.

Outre le type d'appareil et l'occupation de la mémoire, l'affichage comporte entre autres les paramétrages du cycle d'impression et de mesure essentiels pour le fonctionnement de la centrale d'acquisition ainsi que les réglages de début et de fin de l'enregistrement. Le dialogue "Propriétés des appareils de mesure et de la liste des appareils" vous permet de modifier le paramétrage de la liste des appareils et la programmation des appareils.

L'onglet "connexions" permet de lister toutes les connexions actives. Outre les propriétés de la ou des liaison(s) telles que le port COM et la vitesse de transfert ou l'adresse IP et le port TCP, il affiche également des informations sur les erreurs survenues et sur l'état actuel. La boîte de dialogue "Propriétés de connexion" permet de modifier les réglages d'une connexion donnée.

Cette fenêtre est active pendant toute la durée d'exécution d'AMR WinControl et ne peut pas être fermée.

Affichages de la valeur de mesure

Pour afficher les mesures en numérique, vous disposez du type de fenêtre "Affichage des valeurs de mesure". Par la boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage des valeurs de mesure", vous pouvez sélectionner les points de mesure que vous voulez représenter.

Si des seuils ont été prévus pour les points de mesure affichés, les dépassements et soupassements sont indiqués en couleur. L'affichage des chiffres est noir en l'absence de violation de seuil, rouge en cas de dépassement et bleu en cas de soupassement.

Vous pouvez ouvrir des affichages de mesure à volonté et les représenter simultanément.

Graphique à barres

Les graphiques à barres sont une variante pour représenter les mesures sous forme de graphique. La surveillance automatique du seuil, le repérage des seuils et l'affichage du minimum / maximum mesuré comptent parmi les caractéristiques essentielles. La sélection des points de mesure à afficher ainsi que le paramétrage des caractéristiques d'affichage s'effectuent à l'aide du dialogue "Propriétés du graphique à barres".

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de graphique à barres et les représenter simultanément. Dans chaque fenêtre vous pouvez afficher tous les points de mesure existants dans le système.

*Affichage
analogique*

Le type de fenêtre Affichage analogique sert à visualiser facilement les mesures. Servez-vous pour ceci des instruments symboliques Arc et Aiguille. Dans chaque fenêtre, l'un de ces instruments peut représenter les valeurs d'un point de mesure. En plus de la forme analogique, la valeur mesurée s'affiche également comme nombre.

Si des seuils ont été prévus pour le point de mesure affiché, les dépassements et soupassements sont indiqués en couleur. L'affichage est vert si aucun seuil n'est franchit, rouge en cas de dépassement et bleu en cas de soupassement.

Vous pouvez ouvrir des affichages analogiques à volonté et les afficher simultanément. Dans chaque fenêtre vous pouvez choisir tous les points de mesure existants dans le système.

*Graphique en
courbe*

Vous pouvez représenter les mesures également sous forme de graphiques en courbe. A la différence de l'affichage numérique de la mesure, de l'affichage analogique et des graphiques à barres, les données pour un graphique en courbe sont tamponnées en mémoire vive de l'ordinateur et vous pouvez les sauvegarder pendant ou après une prise de mesure sous forme de fichier, ainsi que les transmettre à un logiciel de valorisation (par ex. un tableur) par DDE ou par le presse-papiers. A l'instar des autres fenêtres, la boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" vous permet de déterminer les paramètres du graphique et de sélectionner les points de mesure à représ.

Deux curseurs de mesure permettent d'observer les courbes des graphiques avec précision et de les évaluer à l'aide de la fonction statistique correspondante. Ces curseurs de mesure sont disponibles en ligne et hors ligne pour tous les graphiques en courbe ouverts (même simultanément).

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de ce type et les afficher simultanément. Pour chaque diagramme vous pouvez afficher de multiples points de mesure, sur quatre échelles au maximum. Vous pouvez à tout moment représenter les mesures sous forme de tableau ou de diagramme XY.

*Diagramme
XY*

A la différence d'un graphique en courbe qui représente l'évolution de la mesure en fonction du temps, un diagramme XY permet de

représenter des mesures en fonction d'une autre grandeur physique mesurée ou calculée. Comme pour le graphique en courbe, les données d'un diagramme XY sont tamponnées en mémoire vive de l'ordinateur et vous pouvez les sauvegarder pendant ou après une prise de mesure sous forme de fichier ainsi que les transmettre à un logiciel de valorisation (par ex. un tableau) par DDE, OLE ou par le presse-papiers. A l'instar des autres fenêtres, la boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY" vous permet de déterminer tous les paramètres du graphique et de sélectionner les points de mesure à afficher.

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de ce type et les afficher simultanément. Pour chaque diagramme vous pouvez afficher de multiples points de mesure, sur quatre échelles au maximum. Vous pouvez à tout moment représenter les mesures sous forme de tableau ou de graphique en courbe.

Le tableau

L'affichage sous forme de tableau permet de représenter les mesures en numérique et simultanément de les tamponner en mémoire vive de l'ordinateur, comme pour le graphique en courbe. Vous pouvez les sauvegarder dans un fichier pendant ou après la prise de mesure ainsi que les transmettre à un logiciel de valorisation par DDE, OLE ou par presse-papiers pour traitement ultérieur. A l'instar des autres fenêtres, le dialogue "Propriétés du tableau" vous permet de définir les paramètres du tableau et de sélectionner les points de mesure à afficher.

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de ce type et les afficher simultanément. Pour chaque tableau vous pouvez afficher tous les points de mesure que vous souhaitez. Vous pouvez à n'importe quel moment représenter les mesures sous forme de graphique en courbe ou de diagramme XY.

Vue d'ensemble du fichier

Lorsqu'un fichier a été enregistré à l'aide des fonctions Mesures/Enregistrement automatique ou Mesures/Lecture mémoire appareil, ce fichier est représenté à l'ouverture sous forme de fenêtre de vue d'ensemble du fichier. Dans cette fenêtre apparaît un texte vous informant sur les principales caractéristiques comme la durée d'enregistrement, les points de mesure, certaines caractéristiques des points de mesure, des annotations et le cas échéant une remarque sur l'importation des données.

Pour créer un nouveau graphique en courbe, un nouveau tableau ou un nouveau diagramme XY à partir d'une fenêtre active de vue d'ensemble du fichier, sélectionnez la fonction Mesures/Nouveau

graphique en courbe, Mesures/Nouveau tableau ou Mesures/Nouveau graphique XY.

Pour modifier la vue du jeu de données, sélectionnez selon l'objectif l'une des commandes Vue/Représentation en courbe, Vue/Représentation en tableau ou Vue/Représentation en graphique XY.

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de ce type et les afficher simultanément.

Images de projet

AMR WinControl vous permet d'afficher un montage de mesure dans une fenêtre prévue à cet effet. Pour le mettre en forme, vous pouvez afficher des graphiques (bitmaps, Enhanced Metafiles), des zones de texte à placer librement, les mesures acquises dans des zones à positionnement libre (uniquement la valeur chiffrée et le cadre) ainsi que des graphiques en courbe.

Vous pouvez matérialiser les dépendances entre points de mesure en reliant des afficheurs de mesure par des lignes (de couleur), ce qui permet ainsi de représenter sans peine des synoptiques.

Les graphiques en courbe insérés par le presse-papiers comme métafichiers étendus, peuvent faire l'objet de commentaires à l'aide de zones de texte (sur fond transparent).

En utilisant des liens, les images de projet peuvent devenir une centrale de commande : on peut par un clic sur un champ de mesure, ouvrir par ex. un graphique en courbe ayant certaines propriétés ou une autre image de projet.

Pour réaliser une image de projet, exécutez la commande Mesures/Nouvelle image de projet. Afin de pouvoir définir les propriétés de l'image de projet, sélectionnez dans le menu *Vue/Propriétés du graphique* la commande *Propriétés du graphique* dans le menu contextuel ou par <Entrée>, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés associée.

Pour insérer les objets désirés dans une image de projet, il existe la fonction *Edition/Insérer objet...* Avec la commande *Edition/Dessin* vous pouvez insérer des objets de dessin (courbes, polygones etc...).

Une image de projet peut intégrer un nombre quelconque d'objets de types différents. Il est également possible d'activer simultanément un nombre quelconque d'images de projet dans le

programme. Vous pouvez ainsi afficher simultanément des vues d'ensemble et de détail d'un même projet.

Lorsque l'image de projet a été créée, vous pouvez l'enregistrer sous forme de fichier et la charger à nouveau si vous le désirez. Au chargement d'une image de projet enregistrée, sélectionnez dans la boîte de dialogue standard le type de fichier "Images de projet AMR (*.amb)".

Liste des événements

Vous pouvez définir la création d'un rapport sur toutes les situations d'alarme survenues. Si cette fonction est activée, le début et la fin d'un défaut seront portés dans une liste (fenêtre) spéciale en cas d'alarme.

Cette liste peut être sauvegardée (et même automatiquement) avec les valeurs de mesures associées.

Calculs en et hors ligne - Voies de calcul

Les fonctions mathématiques du programme vous permettent de calculer les grandeurs physiques à l'aide des valeurs mesurées.

Les grandeurs désirées se définissent à l'aide d'un éditeur de formule et sont considérées comme un canal de calcul (point de mesure virtuel).

Les données acquises par ces canaux de calcul peuvent être traitées et représentées aussi bien en ligne que hors ligne. Selon la définition, une voie de calcul utilisée comme point de mesure virtuel est disponible dans le programme entier ou seulement de manière locale dans un jeu de données (graphique en courbe ou diagramme XY et tableau).

Voies de calcul globale

Lorsqu'une voie de calcul doit être disponible dans le système entier, définissez-la à l'aide de la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure et de la liste des points". Pour appeler celle-ci, assurez-vous que la fenêtre des points de mesure soit active, choisissez la commande Vue/Propriétés et sélectionnez l'onglet "Voies de calcul".

APPEL !

Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:

- en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre actuelle des points de mesure.
- en cliquant une fois avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre actuelle des points de mesure et en sélectionnant la fonction "Voies de calcul" dans le menu contextuel.

- avec <ENTREE> et en sélectionnant l'onglet "Voies de calcul".
- avec la commande *Programmation/Voies de calcul*.

Voies de calcul locales

Lorsqu'un canal de calcul ne doit être disponible que dans un seul jeu de données (diagramme ou tableau), définissez-le à l'aide de la fonction *Edition/Ajouter voie de calcul*.

Cette commande n'est disponible que si un jeu de données est actif (graphique en courbe ou diagramme XY et tableau).

APPEL !

Une autre possibilité pour appeler cette commande est la suivante:

- en cliquant une fois avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre actuelle des points de mesure et en sélectionnant la fonction "Ajouter voie de calcul" du menu contextuel.

Les Assistants

Afin de faciliter la détermination de valeurs complexes et les interdépendances à l'aide des fonctions de calcul, des assistants ont été mis en œuvre en option dans AMR WinControl. Ces assistants sont à votre disposition aussi bien pour les mesures en ligne que pour les données hors ligne. Après avoir appelé la fonction correspondante du menu, les affectations et définitions sont alors demandées pas à pas pour la détermination désirée.

Pour déterminer de valeurs complexes à l'aide des fonctions de calcul, le logiciel propose optionnels assistants. Ces assistants sont disponibles aussi bien pour les mesures en ligne que pour les données hors ligne. En appelant la fonction du menu *Mesure*, les affectations et paramétrages nécessaires pour le calcul sont appelées étape par étape.

Les assistants suivants sont disponibles:

- L'assistant valeur U (voir : "Assistant de coefficient U" à la page 146)
- Le Calcul du confort thermique (voir : "Mesure de bien-être selon DIN EN ISO 7730" à la page 279)
- Le Calcul de quantité de chaleur (voir : "Calcul de quantité de chaleur" à la page 147)

Curseurs de mesure / Fonction statistique

Une autre fonction d'analyse interne au programme est donnée par les deux curseurs de mesure à l'aide desquels vous pouvez observer les graphiques en courbe en détail et les évaluer à l'aide de la fonction statistique correspondante. Ces curseurs de mesure

sont disponibles en ligne et hors ligne pour tous les graphiques en courbe ouverts (même simultanément).

Pour analyser une courbe, ouvrez d'abord le fichier des valeurs de mesure puis affichez-le dans la vue "Graphique en courbe". Le menu *Vue* et le menu contextuel offrent la fonction "Curseurs" à l'aide de laquelle vous pouvez activer et désactiver les curseurs de mesure (voir : "Curseurs" à la page 138).

Lorsque les curseurs sont activés, ceux-ci sont représentés dans le graphique sous forme de deux lignes verticales et dans la partie inférieure du graphique en courbe s'affiche un tableau donnant les valeurs de mesure de toutes les courbes en dessous des curseurs. A la première ligne de ce tableau, les horodatages s'affichent sous le curseur correspondant ainsi que leurs différences.

De plus, pour chaque courbe que contient le graphique, la fonction de statistique intégrée calcule les valeurs suivantes:

- Différence entre les deux valeurs de mesure figurant en-dessous des curseurs.
- Minimum, maximum et valeur moyenne de la plage délimitée par les curseurs.
- Différence entre minimum et maximum.
- Ecart type.

Ces valeurs sont également affichées dans le tableau.

Le rapport de taille entre le graphique en courbe et le tableau de statistiques peut être déterminé individuellement. Si le pointeur de la souris est déplacé sur la ligne de séparation entre le diagramme et le tableau, il change d'aspect et vous pouvez déplacer cette ligne de séparation en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. La taille du graphique en courbe est alors adaptée et le tableau est affiché en entier ou avec une barre de défilement verticale.

Impression

Pour procéder à l'impression, voici les différentes possibilités:

- impression directe du graphique et du tableau des statistiques.
- impression directe du tableau des statistiques.
- copie du graphique ou du tableau des statistiques à l'aide du presse-papiers, p. ex. dans des documents de texte ou les tableurs.

Menus contextuels

En raison des différentes caractéristiques et fonctions des fenêtres de programme, chaque fenêtre dispose de fonctions de menu différentes. La barre de menu d'AMR WinControl s'adapte donc automatiquement à chaque fenêtre active. La méthode la plus efficace pour disposer des fonctions les plus importantes en une seule vue sont les menus contextuels. Vous pouvez les ouvrir en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre momentanément active.

Intégration et mise en réseau

AMR WinControl offre de nombreuses possibilités d'acquisition de données de mesure, issues de types d'appareil les plus divers, et de les mettre également à disposition d'autres logiciels. Un système de mesure existant peut ainsi être simplifié, étendu d'une nouvelle instrumentation ou intégré dans un nouveau système de mesure avec AMR WinControl. Les possibilités sont alors vastes, tant pour l'importation que pour l'exportation des données de mesure.



Si vous disposez d'un système de mesure pour lequel AMR WinControl procède à l'acquisition ou que vous souhaitez alimenter de données de mesure provenant de notre logiciel, merci de nous contacter (courriel: support@akrobit.de).

Acquisition des mesures

AMR WinControl peut exploiter différentes liaisons vers divers appareils de mesure en parallèle. Il est alors possible d'intégrer différents types d'appareil au sein d'AMR WinControl. Tous les protocoles disponibles peuvent être choisis pour chaque connexion dans AMR WinControl (voir: "Paramètres de la connexion" à la page 52).

Acquisition de données climatiques

- **Feutron:** acquisition des données issues des chambres climatisées de la société Feutron.
- **VIT/ASCII-2:** acquisition des chambres climatisées de la société Weiss Umwelttechnik.
- **CTS/ITC:** acquisition des chambres climatisées de la société Weiss Umwelttechnik.

- Systèmes de mesure universels*

 - **Lecture de la mémoire ALMEMO:** lecture automatique de données issues des centrales d'acquisition ALMEMO de la société Ahlborn (voir également : "Lecture automatique de la mémoire" à la page 284).
- Intégration des autres logiciels*

 - **SimpleASCII:** acquisition des données venant d'autres logiciels via un protocole littéral (texte) (voir aussi: "Le protocole SimpleASCII" à la page 290).
 - **Importation OPC:** acquisition de données venant de variables d'un serveur OPC).
- Accès distant WinControl*

 - **Serveur de données WinControl:** acquisition de données provenant d'autres WinControls et de produits de la gamme WinControl.
- Acquisition sur d'autres systèmes*

 - **DPM 373:** acquisition de l'hygromètre à point de rosée 373 de la société MBW Calibration.
 - **Simeas-T:** acquisition sur les appareils Simeas-T, de Siemens.
 - **LiquiSonic:** acquisition sur les appareils de mesure LiquiSonic, de la société SensoTech.



Dans le cadre d'une adaptation spécifique, nous pouvons à tout moment mettre en œuvre d'autres protocoles pour vous dans AMR WinControl.

Transmission des mesures

Exportation Excel en ligne

Avec la connexion Excel, les mesures actuelles peuvent être transmises en ligne à MS Excel. Il est alors possible d'activer plusieurs liaisons Excel, de transmettre les données dans différents dossiers de travail (voir également: "Mesures/Nouveau lien Excel" à la page 142).

Exportation OPC en ligne

AMR WinControl peut en option fonctionner comme Client selon le standard OPC-DA. Par l'exportation OPC, il est ensuite possible de transférer les mesures actuelles de tout point de mesure, en ligne depuis AMR WinControl sur un serveur OPC du réseau.

Exportation hors ligne

Naturellement il est possible d'exporter les données de mesure après leur acquisition, dans différents formats (voir également: "Fichier/Exporter"). Ceci peut s'effectuer manuellement ou automatiquement après changement de fichier de l'enregistrement automatique (voir également: "Enregistrement automatique").

DDE

Si vous avez démarré simultanément plusieurs applications dans votre environnement Windows, par ex. l'acquisition de valeurs de mesure et un tableur, il est possible d'échanger des données entre ces programmes sans les enregistrer au préalable dans un fichier ou dans le presse-papiers. Vous pouvez ainsi immédiatement analyser dans votre tableur et comme d'habitude les données de mesure acquises (même en cours de mesure).

OLE

L'association par ex. entre traitement de texte et acquisition des valeurs de mesure est particulièrement recommandée pour établir le rapport sur des mesures qui se répètent souvent. Vous pouvez ainsi insérer un graphique en courbe sous forme d'objet dans votre texte de rapport, l'utiliser pour accéder directement depuis le traitement de texte aux fonctions d'acquisition des valeurs de mesure et immédiatement après avoir terminé la mesure, le document désiré est entièrement disponible (voir également: "intégrer un objet WinControl dans un document texte" à la page 239).

Initiation rapide

Pour vous initier rapidement à votre programme, vous pouvez prendre connaissance des traitements de base grâce aux "premiers pas". Vous disposez à cet effet de l'assistant en ligne "Premiers pas avec AMR WinControl". Si vous préférez travailler avec le manuel, vous trouverez également dans la suite les explications de l'assistant sous le titre "Premiers pas".

L'assistant "Premiers pas"

L'assistant "Premiers pas avec AMR WinControl" explique en ligne les premiers pas pour travailler avec AMR WinControl.

Selon le paramétrage de votre programme, vous pouvez appeler cet assistant automatiquement lors du démarrage du programme ou l'activer le cas échéant à l'aide de la commande de menu *Aide/Premiers pas* ou de la touche de fonction <F2>.

Afin d'obtenir des informations sur certains sujets, sélectionnez cette rubrique dans la liste (à gauche) d'un clic de souris.

Dans les textes comportant les explications de chaque point détaillé, des liens ont été insérés. Ceux-ci ressortent du texte par une couleur différente. Ces liens ouvrent soit des rubriques connexes dans l'assistant, soit la boîte de dialogue se rapportant au sujet dans le programme.

Si l'assistant n'apparaît pas lors du démarrage du programme, désactivez la case à cocher dans la partie inférieure de cette fenêtre. Servez-vous du bouton "Fermer" pour fermer l'assistant.



Le bon fonctionnement nécessite d'avoir installé Internet explorer 3.0 ou plus (conseillé: au moins la version 5.5).

Les premiers pas

*Raccorder les
appareils de
mesure*

Raccordez vos appareils de mesure sur un port série libre de votre ordinateur (COM1 à COM9) et définissez la vitesse du port de l'appareil (p. ex. 9600 baud). A l'aide de la commande *Paramètres/Ajouter une connexion*, ouvrez la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion" de l'interface, sélectionnez-y les mêmes paramètres (interface et vitesse de transmission) et confirmez les entrées par *OK*. Si les entrées sont correctes, le dialogue se ferme et peu de temps après les points et l'appareil de mesure s'affichent dans la fenêtre "Points de mesure, appareils de mesure et connexions" d'AMR WinControl.

*Créer un
fichier de
mesure*

Pour créer un fichier dans lequel enregistrer toutes les mesures, sélectionnez dans le menu "Valeurs de mesure" la fonction *Enregistrement automatique* ou *<F8>*. Un dialogue s'affiche dans lequel vous sélectionnez le(s) point(s) de mesure (clic simple à l'aide du bouton gauche de la souris dans les cases à cocher de la liste à gauche des libellés des points de mesure). Servez-vous du bouton *Démarrage* pour ouvrir un dialogue de fichier dans lequel vous saisissez le nom du fichier dans le champ de saisie "Nom de fichier " et le confirmez par *OK*. Une fois la lecture des valeurs de mesure lancée, les données de tous les points de mesure sélectionnés sont enregistrées dans ce fichier.

Démarrer la mesure

Pour lire les mesures sur les appareils de mesure connectés, vous devez activer la lecture des mesures (menu *Mesures/Lecture des mesures* ou <F12>). Les valeurs de mesure sont alors scrutées de manière cyclique. Selon le paramétrage du programme, la boîte de dialogue "Enregistrement automatique" s'affiche d'abord (voir "Créer un fichier de valeurs de mesures"). Si vous ne voulez pas enregistrer les mesures, choisissez *Annuler*. Le temps de cycle est représenté dans la ligne d'état (champ dt:...). Vous pouvez le modifier à l'aide du menu *Paramètres/Cycle de mesure* (ou Ctrl+Z). Vous pouvez maintenant observer les mesures dans l'affichage des valeurs de mesure, le graphique à barres, le tableau, le graphique en courbe ou le diagramme XY.

Nouvel affichage de valeur de mesure

A l'aide de la commande de menu *Mesures/Nouvel affichage de mesure* (ou en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'icône Affichage des valeurs de mesure dans la barre d'outils), vous pouvez ouvrir une fenêtre d'affichage numérique. Dans la boîte de dialogue préalable "Propriétés de l'affichage des valeurs de mesure" sélectionnez le/les point(s) de mesure désiré(s) (touche <CTRL> + clic du bouton gauche de la souris sur le point de mesure de la liste) et confirmez par OK. L'affichage s'ouvre et vous pouvez le positionner et modifier sa taille comme vous le souhaitez. Lorsque la lecture des valeurs de mesure est activée (voir rubrique "Démarrer la mesure"), les valeurs de mesure actuelles apparaissent au cycle de mesure suivant.

Nouveau graphique à barres

A l'aide de la commande de menu *Mesures/Nouveau graphique à barres* ou <F6>, ouvrez une fenêtre de graphique à barres. Dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique à barres" qui s'ouvre maintenant, vous pouvez sélectionner le(s) point(s) de mesure désiré(s) pour le graphique. Pour ceci, sélectionnez le point de mesure dans la liste et activez la case à cocher à gauche de l'entrée. Lorsque vous avez fait votre choix, confirmez par OK. Lorsque la lecture des valeurs de mesure est activée (voir rubrique "Démarrer la mesure"), les valeurs de mesure actuelles s'affichent au cycle de mesure suivant. Vous pouvez positionner la fenêtre et modifier sa taille comme vous le désirez.

Nouveau tableau

A l'aide de la commande de menu *Mesures/Nouveau tableau* ou <F10>, ouvrez une fenêtre de tableau. Dans la boîte de dialogue "Propriétés du tableau" qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner le(s) point(s) de mesure pour le tableau. Pour ceci, sélectionnez le point de mesure dans la liste et activez la case à cocher à gauche de l'entrée. Lorsque vous avez fait votre choix, confirmez par OK. Lorsque la lecture des valeurs de mesure est activée (voir rubrique

"Démarrer la mesure"), les valeurs de mesure actuelles sont portées dans le tableau au cycle de mesure suivant. Vous pouvez positionner la fenêtre et modifier sa taille comme vous le désirez.

*Nouveau
graphique XY*

La commande de menu *Mesures/Nouveau graphique XY* ou *<F11>* vous permet d'ouvrir une fenêtre de graphique. Dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY" qui s'ouvre maintenant, vous pouvez sélectionner les points de mesure désirés pour le graphique. Définissez dans la zone de liste un point de mesure comme axe des X. Pour les axes des Y, faites votre choix dans la liste des points de mesure en activant les cases à cocher. Les autres paramétrages s'effectuent de façon analogue au graphique en courbe. Confirmez par OK. Lorsque la lecture des valeurs de mesure est activée (voir rubrique "Démarrer la mesure"), les valeurs de mesure actuelles s'affichent au cycle de mesure suivant. Vous pouvez positionner la fenêtre et modifier sa taille comme vous le désirez.

*Nouveau
graphique en
courbe*

A l'aide de la commande de menu *Mesures/Nouveau graphique en courbe* ou *<F5>*, ouvrez une fenêtre de graphique en courbe. Dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" qui s'ouvre maintenant, vous pouvez sélectionner le(s) point(s) de mesure désiré(s) pour le graphique. Pour ceci sélectionnez les points de mesure dans la liste en activant les cases à cocher. Confirmez par OK. Lorsque la lecture des valeurs de mesure est activée (voir rubrique "Démarrer la mesure"), les valeurs de mesure actuelles s'affichent au cycle de mesure suivant. Vous pouvez positionner la fenêtre et modifier sa taille comme vous le désirez.

*Modification du
graphique en
courbe*

Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés du graphique en courbe en appuyant sur *<ENTRÉE>* lorsque la fenêtre du graphique est active. Pour modifier la ou les couleur(s) de la (des) ligne(s) de courbe, choisissez le point de mesure correspondant dans la liste et ensuite la couleur désirée dans la liste des couleurs. Pour représenter les valeurs limites d'un point de mesure, sélectionnez celui-ci dans la liste et activez la case à cocher "Afficher valeurs limites". Si vous voulez affecter un autre axe Y à un point de mesure, sélectionnez ce point de mesure dans la liste et cliquez ensuite sur l'axe Y désiré. Pour faire apparaître le graphique avec une grille, activez la case à cocher "Afficher grille".

Enregistrement le graphique en courbe

Pour enregistrer un graphique en courbe, activez-le (clic avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre) et activez ensuite la commande de menu "Fichier/Enregistrer sous". Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez dans le champ d'entrée "Nom de fichier" le nom du fichier. Choisissez également le lecteur et le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.

Copie le graphique en courbe

Vous pouvez également intégrer un graphique en courbe AMR WinControl dans vos textes de rapports! Pour ceci, activez dans AMR WinControl le graphique en courbe (clic avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre) et activez la commande de menu *Edition/Copier*. Ouvrez votre traitement de texte et le document texte désiré et positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le graphique en courbe. Dans le traitement de texte, exécutez la commande de menu *Edition/Insérer*.

Alarme et liste des événements

La commande "*Paramètres/Alarme*" ouvre une boîte de dialogue permettant de paramétrer toutes les alarmes. Les paramètres sont répartis sur différents onglets selon les catégories:

- Sur l'onglet "Alarme" vous définissez s'il doit ou non y avoir déclenchement d'alarme. Tous les autres réglages ne seront opérationnels que si cette option est activée.
- Dans l'onglet "Réactions d'alarme", vous pouvez activer l'option "Inscrire dans liste d'événements" afin d'afficher un rapport à l'écran pour les alarmes et les messages d'état.
- Dans l'onglet "Rappel", vous pouvez régler un intervalle > 0 afin d'inhiber pendant un certain temps les messages d'alarme si un acquittement a eu lieu à l'écran mais que la situation d'alarme perdure.

Arrêter la mesure

Terminez la lecture des valeurs de mesure avec la *commande de menu Mesures/Lecture des mesures*, avec la touche de fonction <F12> ou en cliquant sur le *bouton Démarrage/Arrêt* rouge, à l'extrême gauche de la barre d'outils. Le champ dt de la ligne d'état affiche maintenant "ARRET". Pour fermer le fichier des valeurs de mesure (voir "Créer un fichier de valeurs de mesures") appelez la ligne de commande *Mesures/Enregistrement automatique* et sélectionnez "Arrêter".

Consulter un fichier de mesure

La commande de menu *Fichier/Ouvrir* vous permet de lire un fichier sauvegardé. En fonction du paramétrage s'ouvre un graphique en courbe, un graphique XY, un tableau ou une fenêtre de texte avec les données de fichier les plus importantes. La commande de menu *Vue/Représentation en...* permet d'afficher le jeu de données ouvert dans les différentes présentations. Vous

pouvez modifier chaque vue à l'aide de la boîte de dialogue des propriétés.



Si vous supprimez des points de mesure, ceux-ci seront supprimés dans le fichier. Pour individualiser les points de mesure utilisez les commandes *Valeurs de mesure/Nouveau...* (voir "Isoler des séries de mesure").

*Isoler des
séries de
mesures*

Pour isoler les séries de mesure d'un fichier, sélectionnez pour ce fichier la "Vue d'ensemble" (*Vue//Vue d'ensemble*). Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre active pour ouvrir le menu contextuel. Exécutez selon votre objectif l'une des commandes "Nouveau tableau", "Nouveau graphique en courbe" ou "Nouveau graphique XY". Dans la boîte de dialogue des propriétés, sélectionnez les points de mesure souhaités pour le nouveau fichier et confirmez par *OK*. Ensuite activez à nouveau la fenêtre intégrant les données du fichier, exécutez à nouveau la fonction "Nouveau..." et sélectionnez le ou les points de mesure.

AMR WinControl - Les fenêtres de programme

La fenêtre principale

La fenêtre principale est le cadre de tous les travaux sous AMR WinControl. Toutes les actions se déroulent au sein de cette fenêtre et peuvent être réduites en icône dans cette fenêtre ou avec celle-ci et rester actives en arrière-plan. Toutes les tâches exécutables se lancent via les lignes de commande dans les menus. Seules s'affichent les commandes que vous pouvez exécuter dans la situation donnée. Pour une manipulation plus rapide, vous disposez pour les étapes de travail les plus fréquentes des raccourcis clavier et icônes de la barre d'outils. Les descriptions de fonction dans la ligne d'état, les info-bulles de la barre d'outils ainsi qu'un système d'aide contextuelle complet (voir: "Menu contextuelle") vous assisteront dans votre tâche.

Dès le lancement du programme s'affiche la fenêtre "Points de mesure, appareils de mesure et connexions" ainsi que toutes les autres fenêtres ouvertes lors de la dernière fermeture du programme. Si l'appel automatique de "l'assistant premier pas" a été désactivé et qu'aucune connexion n'est paramétrée vers un appareil de mesure, la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion" à la page 52 apparaît.



Si des connexions sont déjà configurées et désactivées, la boîte de dialogue "Gestion des connexions".

La fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions"

Points de mesure

Tous les capteurs raccordés à l'appareil ou aux appareils de mesure sont détectés dès l'établissement de la liaison entre l'appareil et le logiciel et affichés sur l'onglet "Points de mesure" de la fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions".

La liste affichée contient entre autres les éléments suivants :
Commentaire, appareil, point de mesure, grandeur de mesure, capteur, mode moyenne pour centrale d'acquisition, valeurs limites ainsi que les symboles des dépassements de limite, ruptures de ligne, enregistrement automatique et calcul de valeur moyenne lors de l'enregistrement automatique.

La colonne "Etat" décrit l'état actuel d'un point de mesure. Vous disposez pour cela des symboles suivants:

- Dépassement et soupassement de limite (+ -)
- Rupture de ligne (!)
- Enregistrement automatique (☐)
- Calcul de moyenne lors de l'enregistrement automatique (☐)
- Attente du départ de l'enregistrement automatique à commande temporelle (☐)

Chacun des symboles ne s'affiche que tant que dure l'état correspondant.

Dans la colonne "Contrôle" s'affichent tous les états d'alarme survenus jusqu'ici. Vous disposez pour cela des symboles suivants:

- Dépassement et soupassement de limite (+ -)
- Rupture de ligne (!)

Cet affichage est maintenu même si le défaut n'existe plus. Le bouton *Fermer surveill.* Dans la boîte de dialogue "Propriétés de la liste des points de mesure" permet de supprimer cet affichage.

Si vous utilisez des appareils de mesure de série ALMEMO V6, les informations supplémentaires concernant les points de mesure et mises à disposition par ces appareils sont également affichées. Il s'agit des valeurs de correction point zéro et pente, des alarmes programmées en réaction sur dépassement de limite par valeur

supérieure ou inférieure ainsi que des modes de verrouillage des connecteurs et du canal de référence programmé.

En outre, la liste reprend également tous les canaux de calcul définis comme points de mesure virtuels.

Appareils de mesure

Outre la liste des points de mesure, dès que la connexion entre le logiciel et l'appareil de mesure est activée, vous disposez sur l'onglet "Appareils de mesure" d'une liste des appareils.



Les serveurs de données WinControl ne sont pas des appareils de mesure et ne sont donc pas affichés dans cette liste.

Ce tableau liste tous les appareils de mesure connectés. Outre le type d'appareil et l'occupation mémoire, l'affichage comporte entre autres les paramètres du cycle d'impression et de mesure essentiels pour le fonctionnement de la centrale d'acquisition ainsi que les réglages de début et de fin d'enregistrement.

Connexions

Dans AMR WinControl, tout branchement sur un appareil de mesure ou réseau d'appareils via une interface est considéré comme une connexion. Une interface (série, réseau ou modem) est affectée à chaque connexion. Plusieurs connexions peuvent être exploitées simultanément avec des types d'interface identiques ou différents (selon la version de logiciel achetée).

L'onglet "connexions" permet de lister toutes les connexions actives. Outre les propriétés de la ou des liaison(s) telles que le port COM et la vitesse de transfert ou l'adresse IP et le port TCP, il affiche également des informations sur les erreurs survenues et sur l'état actuel. Par la boîte de dialogue "Gestion des connexions" à la page 51 pouvez modifier les réglages des connexions.

La fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions" est active pendant toute la durée du programme et est actualisée automatiquement en cas de suppression ou de rajout appareils ou points de mesure et de connexions.


Caractéristiques des points de mesure et de la liste des points

La boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure et de la liste des points" vous permet de modifier les caractéristiques de la liste des points de mesure, la programmation de ceux-ci, la définition des voies de calcul, ainsi que d'effectuer une correction du zéro.

En fonction des paramétrages que vous voulez effectuer, vous pouvez afficher au premier plan la fiche désirée de la boîte de dialogue en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le talon de l'onglet correspondant.

*Propriétés de
la liste des
points de
mesure*

Les cases à cocher de l'onglet "liste des points de mesure" vous permettent de sélectionner les informations concernant les points de mesure que vous voulez afficher dans la liste. Pour ceci, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le texte correspondant ou sur la case à cocher à gauche de ce texte.

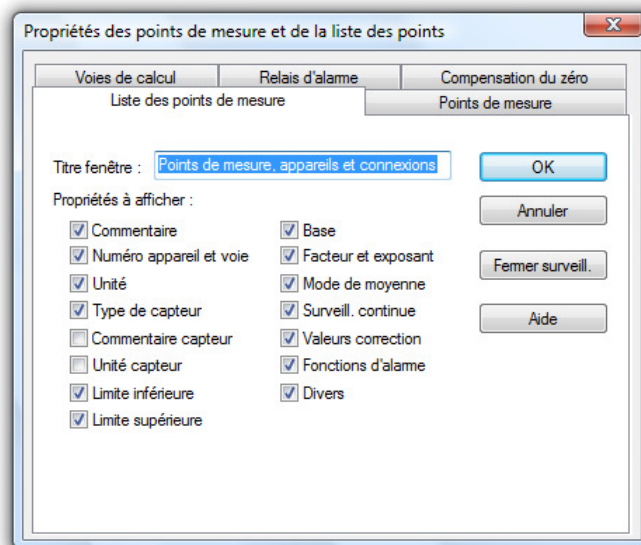

Si vous avez choisi "surveillance continue", les valeurs en défaut apparaissant au cours de la mesure seront affichées. Cet affichage est maintenu même si le défaut n'existe plus. Le bouton *Fermer surveill* permet de supprimer cet affichage. Indépendamment de cela, toutes les valeurs en défaut apparaissent dans un affichage momentané à la première colonne de la liste des points de mesure.

Le champ de saisie "Titre de fenêtre" vous permet de saisir un autre nom plus évocateur pour la fenêtre.


Le bouton *OK* vous permet de valider les paramétrages actuels. Choisissez *Annuler* si vous voulez fermer la boîte de dialogue. Dans ce cas, les paramétrages d'origine sont conservés. Choisissez *Aide* pour démarrer le système d'aide sur ce texte.

*Propriétés des
points de
mesure*

Sur l'onglet "Point de mesure", vous pouvez reprogrammer les propriétés des points de mesure. Vous disposez pour cela des options de la boîte de dialogue suivante.

Point de mesure:

En cliquant une fois avec le bouton gauche de la souris sur le point de mesure affiché, vous ouvrez une liste de tous les points de mesure disponibles. Pour sélectionner le point de mesure désiré dans la zone de liste, cliquez sur celui-ci avec le bouton gauche de la souris. Tous les autres champs contiennent maintenant les paramètres actuels de ce point de mesure.

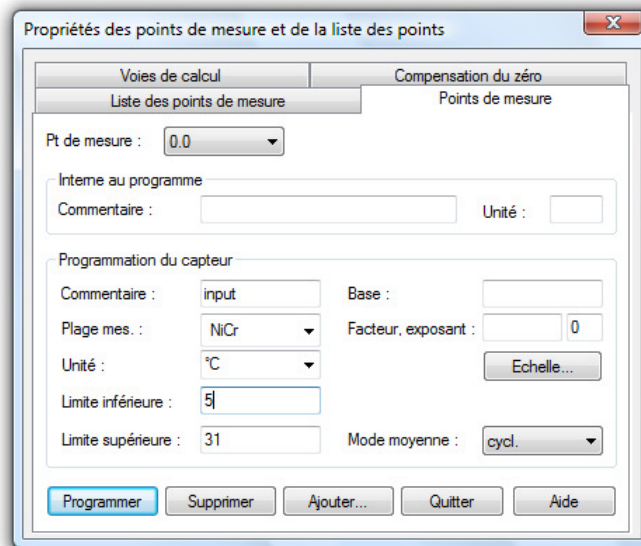

Un double clic avec le bouton gauche de la souris sur la ligne d'un point de mesure dans la fenêtre "points de mesure" ouvre cette boîte de dialogue avec le paramétrage de ce point.

Zone "Interne au programme"

Cette zone sert au paramétrage du commentaire et de l'unité du/des point(s) de mesure qui ne sont valables que dans le logiciel. Vous ne pouvez pas programmer ces valeurs dans l'appareil de mesure ou dans l'EEPROM du capteur (ALMEMO). La raison en est que les commentaires et unités placés dans le capteur sont limités à 10 et 2 caractères respectivement. Il est souvent souhaitable de pouvoir disposer de plus de place pour une description plus précise en commentaire du point de mesure ou pour utiliser des unités plus longues.

Sur tous les points pour lesquels sont affichés et utilisés les commentaires et unités s'affichent les libellés internes au logiciel si ceux-ci ont été définis. On peut cependant afficher en plus les colonnes des valeurs programmées dans le capteur, sur la page "Points de mesure" de la fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions". Il faut pour cela que cocher les options correspondantes dans la boîte de dialogue des propriétés pour cette fenêtre.



Tenez compte des consignes indiquées en section "Particularités lors de l'utilisation de commentaires et d'unités spécifiques à l'utilisateur" à la page 276.

Commentaire:

Il est possible d'affecter à chaque point de mesure un commentaire (interne au logiciel) sur quinze caractères. Outre le numéro du point de mesure, le programme utilise ce commentaire pour repérer les séries de mesure, ce qui en facilite ensuite l'affectation.

Unité:

Il est possible d'affecter à chaque point de mesure une unité (interne au logiciel) sur quatre caractères.



Si l'utilisateur n'a rien défini comme long commentaire et unités, les champs de la zone "Interne au programme" sont renseignés avec les mêmes indications que les champs correspondants de la zone "Programmation du capteur".



Si le commentaire ou l'unité défini(e) par l'utilisateur a été changé(e), le programme enregistre cette affectation. Si sur les points de mesures ayant fait l'objet de commentaires et unités définis par l'utilisateur, ces commentaires et unités ont été reprogrammés dans le capteur, alors les indications définies par l'utilisateur seront prises en compte. Il faut pour cela effectuer la programmation dans la boîte de dialogue "Points de mesure" sous AMR WinControl.

Zone Programmation du capteur

Vous pouvez dans cette zone effectuer tous les paramétrages pouvant être programmés dans l'appareil de mesure ou dans l'EEPROM du capteur (ALMEMO).

Commentaire:

Vous pouvez affecter un commentaire (dix caractères) aux points de mesure des appareils. Outre le numéro du point de mesure, le programme utilise ce commentaire pour repérer les séries de mesure, ce qui en facilite ensuite l'affectation (voir également: "Zone Interne au programme").

Plage de mesure:

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la plage de mesure affichée, vous ouvrez la liste de toutes les plages de mesure disponibles. Pour faciliter la vue d'ensemble, cette liste affiche en plus des mnémoniques les noms complets de la plage de mesure. Pour sélectionner la plage de mesure désirée dans la

zone de liste, cliquez sur celle-ci avec le bouton gauche de la souris.

*le fichier
sensors.dat*

Toutes les plages de mesure connues du programme sont enregistrées dans le fichier `sensors.dat` et sont chargées au lancement du programme. Si une plage ne vous est pas proposée, quittez AMR WinControl, inscrivez cette plage dans le fichier `sensors.dat` et démarrez à nouveau AMR WinControl (voir également: "enregistrer une nouvelle plage de mesure" à la page 248).

Unité:

En sélectionnant une plage de mesure, l'unité est affectée automatiquement. Si vous voulez la modifier suite à l'utilisation d'un autre capteur, vous pouvez saisir l'unité désirée (sur deux caractères) dans le champ d'édition (voir également: "Zone Interne au programme").

Mode valeur moyenne:

Sur les appareils ALMEMO plus anciens, le mode valeur moyenne permet de calculer en interne une valeur moyenne et de l'enregistrer. Cette valeur moyenne dépend du cycle de mesure et d'impression ajusté. Il est possible de moyennner ou pas les valeurs de mesure acquises en continu, sur toute la durée de la mesure et par cycle d'impression.

Limite inférieure/supérieure:

Saisissez les valeurs désirées dans les champs d'édition correspondants. Il est obligatoire d'utiliser le point comme séparateur décimal.

Base, facteur et exposant:

Saisissez les valeurs de correction désirées dans les champs d'édition correspondants. Il est obligatoire d'utiliser le point comme séparateur décimal.


Mise à l'échelle:

La fonction *Echelle* vous permet de déterminer les valeurs de correction (base, facteur) nécessaires pour adapter des capteurs tiers. Pour ceci, saisissez les valeurs de la plage de mesure et les valeurs de sortie du capteur dans la boîte de dialogue "Mise à l'échelle" qui s'ouvre.

*Mise à
l'échelle*

Outre les données relatives à la plage définie dans le connecteur ALMEMO, les valeurs de la plage de mesure et les valeurs de sortie correspondantes du capteur tiers s'affichent dans une même vue et peuvent être affectées sans ambiguïté. Lorsque vous avez

saisi les valeurs du capteur tiers et confirmé par *OK*, les valeurs de correction Base et Facteur sont calculées et enregistrées automatiquement dans les champs de saisie de la boîte de dialogue des propriétés du point de mesure.

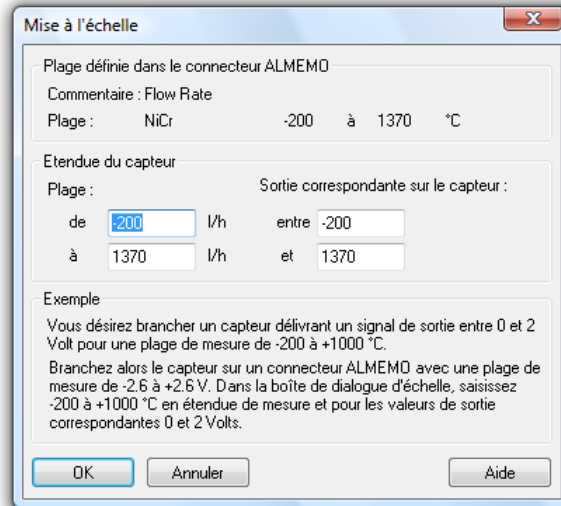

Le bouton *Programmer* dans la boîte de dialogue des propriétés du point de mesure vous permet d'enregistrer ces valeurs dans le connecteur ALMEMO.

Programmer:

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *Programmer*, vous programmez le point de mesure avec les valeurs actuelles.

Supprimer:

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *Suppression*, vous supprimez le point de mesure affiché dans votre appareil.



Si vous voulez reprogrammer une propriété d'un point de mesure à l'aide du logiciel, le système vérifie si vous êtes autorisé à le faire avec le verrouillage paramétré. Si tel n'est pas le cas, un message s'affiche et vous signale que pour réaliser la programmation prévue, vous devez d'abord modifier le mode de verrouillage (voir également: "Verrouillage" à la page 167).

Ajouter:


Le bouton *Ajouter* permet d'ajouter des points de mesure à l'appareil (dans la limite des possibilités du matériel). Dans la boîte de dialogue "Ajouter un point de mesure" saisissez le numéro complet du point de mesure et sélectionnez la plage de mesure désirée.

*Dialogue
"Ajouter un
point de
mesure"*

La boîte de dialogue "Ajouter un point de mesure" permet d'ajouter un point de mesure à l'appareil (dans la limite des possibilités du matériel). Vous disposez pour cela des options suivantes de la boîte de dialogue:

Point de mesure:

Saisissez le numéro complet du nouveau point de mesure (l'adresse de l'appareil ou le numéro du circuit et du point de mesure) sous la forme "aa:np" dans le champ "point".

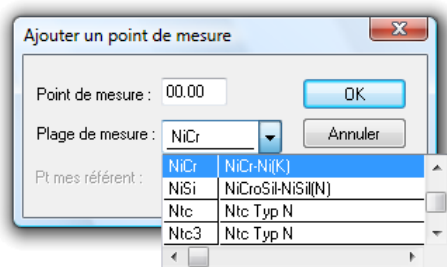

Plage de mesure:

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la plage de mesure affichée, vous ouvrez la liste de toutes les plages de mesure disponibles. Pour sélectionner la plage de mesure désirée dans la zone de liste, cliquez sur celle-ci avec le bouton gauche de la souris.


Externe

Sur l'onglet "Externe", vous pouvez définir les propriétés des points de mesure externes. Ici, vous pouvez définir le commentaire, l'unité et les valeurs limite.

Les réglages effectués de cette manière sont enregistrés dans la configuration actuelle. Au démarrage suivant du logiciel, ces définitions sont automatiquement disponible à nouveau.

*Propriétés des
voies de
calcul*

L'onglet "Voies de calcul" vous permet de définir des canaux de calcul globaux. Vous disposez pour cela des options de la boîte de dialogue suivante.

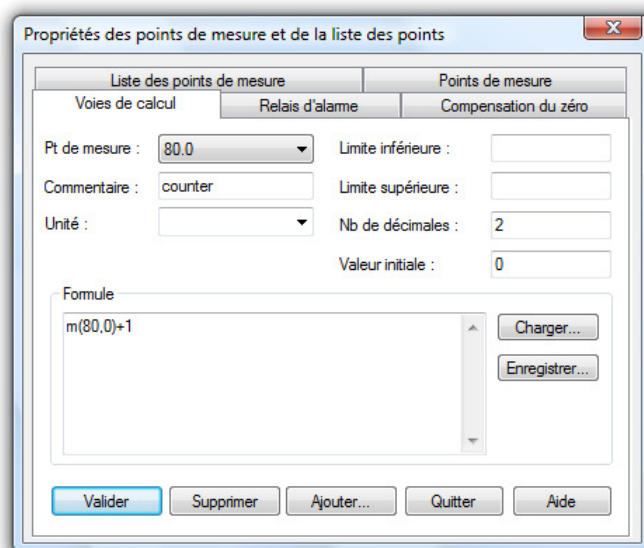

Pt de mesure:

En cliquant une fois avec le bouton gauche de la souris sur le point de mesure affiché, vous ouvrez une liste de tous les points de mesure virtuels disponibles. Pour sélectionner le canal de calcul désiré dans la zone de liste, cliquez sur celui-ci avec le bouton gauche de la souris. Tous les autres champs contiennent maintenant les paramètres actuels de ce point de mesure virtuel.



Un double clic avec le bouton gauche de la souris sur la ligne du canal de calcul dans la fenêtre "points de mesure" ouvre cette boîte de dialogue avec le paramétrage de cette voie de calcul.

Commentaire:

A l'instar des points de mesure des appareils AMR, vous pouvez affecter un commentaire (quinze caractères) aux voies de calcul. Outre le numéro du point de mesure, le programme utilise ce commentaire pour repérer les séries de mesure, ce qui en facilite ensuite l'affectation.

Unité:

Vous pouvez saisir l'unité de la grandeur à calculer dans ce champ d'édition (quatre caractères).

Limite inférieure/supérieure:

Saisissez les valeurs désirées dans les champs d'édition correspondants. Il est obligatoire d'utiliser le point comme séparateur décimal.

Nb de décimales:

Indiquez dans ce champ le nombre de décimales désirées pour représenter la grandeur à calculer. Indépendamment de votre

choix, le calcul s'effectue toujours avec une précision de six décimales.

Formule:

Saisissez la formule nécessaire pour le calcul dans ce champ d'édition. Veuillez veiller aux conventions régissant l'établissement des formules (voir également: "Conventions pour la saisie de formule" à la page 260).

Vous pouvez mémoriser une formule paramétrée et la rappeler ultérieurement. Servez-vous pour ceci des boutons *Enregistrer* et *Charger*. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'un des boutons, une boîte de dialogue de fichier standard s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir un nom pour le fichier que vous voulez enregistrer (formule) ou sélectionner la formule désirée et la charger avec *OK*.

Pour éditer la formule, vous pouvez bien entendu utiliser les fonctions standard d'édition.

Valider:

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *Valider*, le canal de calcul est enregistré avec les valeurs actuelles en tant que point de mesure virtuel dans la liste des points de mesure. A chaque mesure réalisée, la valeur est calculée avec les données de mesure actuelles et mise à disposition de l'utilisateur comme pour les points de mesure physiques.

Supprimer:

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *Supprimer*, vous supprimez le canal de calcul affiché de la liste des points de mesure.

Ajouter:

Le bouton *Ajouter* vous permet d'ajouter de nouveaux canaux de calcul dans la liste des points de mesure. Dans la boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul" qui s'affiche, saisissez le numéro de la voie de calcul. Afin de définir plus de 100 voies de calcul, il est possible d'attribuer les numéros d'appareil 80 à 85 pour ajouter une voie de calcul.



En attribuant les numéros d'appareil 80 à 85 aux voies de calcul, il n'est cependant pas exclu à 100 % qu'une double affectation des numéros d'appareils soit effectuée par ajout ultérieur de points de mesure physiques ou par ajout de voies de calcul dans les graphiques ou tableaux.

Boîte de dialogue "Ajouter une voie de calcul"


La boîte de dialogue "Ajouter une voie de calcul" permet de définir un nouveau canal de calcul. Définissez le numéro de voie, le commentaire, l'unité, les limites, le nombre de décimales ainsi que la formule de la grandeur à calculer (voir également : "Conventions pour la saisie de formule" à la page 260).

Relais d'alarme

L'onglet "Relais alarme" de la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure et de la liste des points" permet d'affecter des relais d'alarme aux dépassements de limite de certains points de mesure.

Vous ne pouvez accéder à l'onglet "Relais d'alarme" que si un câble d'alarme est branché sur la sortie A2 de l'appareil de mesure correspondant et avec la programmation "Relais Rx affecté en interne" (voir également: Onglet "Divers" à la page 50).

Vous pouvez dans la liste des points de mesure, sélectionner les points de mesure désirés (par simple clic avec le bouton gauche de la souris sur l'entrée de liste). Lorsque vous avez sélectionné un point de mesure, le paramétrage actuel apparaît dans les champs "Activer relais" en cas de souppassement du seuil minimal et de dépassement du seuil maximal.

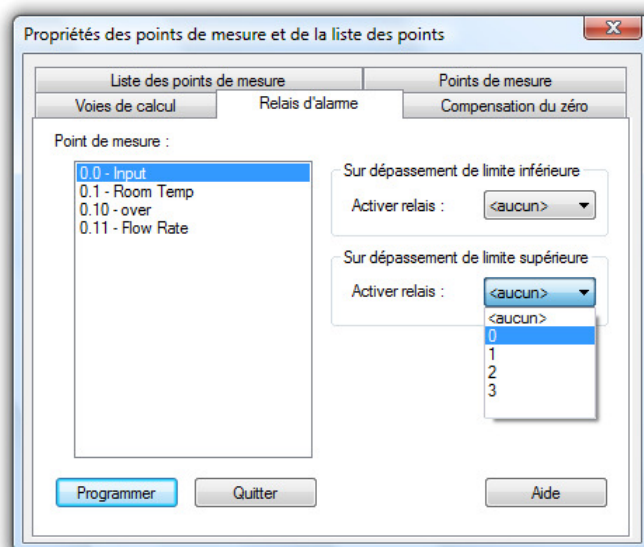

En sélectionnant les réactions possibles dans les listes, vous pouvez affecter un relais (0-3) au point de mesure sélectionné en cas de souppassement du seuil minimal et/ou en cas de dépassement du seuil maximal ou bien affecter la mention "aucune réaction".

Compensation du zéro

Le point zéro des différents capteurs peut se décaler suite à un changement de position ou une variation de température. Il est

donc recommandé de procéder à la compensation du zéro avant chaque mesure. De même, certains montages de mesure peuvent nécessiter une correction du point zéro.

L'onglet "Compensation zéro" vous permet d'effectuer une compensation. Pour ceci, sélectionnez le point de mesure désiré dans la liste et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *Compensation du zéro* pour lancer la compensation.

Si cette fonction ne déclenche pas la compensation du point zéro, vérifiez dans les descriptions de fonction des appareils et des capteurs si ceux-ci gèrent cette fonction.



Ne lancez pas cette fonction en cours de mesure (avec des cycles de mesure courts).

Propriétés des appareils de mesure et de la liste des appareils

A l'instar de la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure et de la liste des points", ce dialogue est disponible pour paramétrer et programmer les caractéristiques de la liste des appareils et des appareils. Lorsque la liste des appareils est affichée, ce dialogue peut être appelé en lançant la fonction "Vue/Propriétés", en activant la touche <ENTRÉE> ou en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris sur une entrée de liste. Les cases à cocher de l'onglet "liste des appareils" vous permettent de sélectionner les données concernant les appareils de mesure que vous voulez afficher dans la liste. Pour ceci, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le texte correspondant ou sur la case à cocher à gauche de ce texte.


*Propriétés de
la liste des
appareils*

Le champ de saisie "Titre de fenêtre" vous permet de saisir un autre nom plus évocateur pour la fenêtre.

*Onglet
"Commuta-
tion"*

L'onglet "Commutation" vous permet de régler les paramètres de l'appareil ayant une influence sur la vitesse de conversion et de la mémoire interne.

Dans la liste "appareil de mesure" vous pouvez sélectionner l'appareil pour lequel vous voulez effectuer le paramétrage. Si vous sélectionnez l'option "Tous", les paramètres réglés seront programmés sur tous les appareils raccordés.

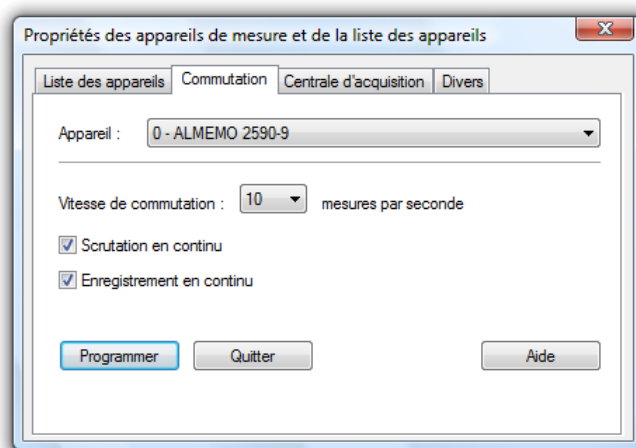

Dans la liste "Vitesse de commutation", vous pouvez choisir à quelle vitesse de commutation interne les appareils doivent fonctionner (trois, dix, quinze ou cent commutations par seconde). En activant les cases à cocher "Scrutation en continu" et "Enregistrement en continu", vous pouvez sélectionner ces modes de fonctionnement. En activant le bouton *Programmer*, les paramètres effectués sont programmés sur l'appareil / les appareils. Lorsque la programmation a été effectuée, les nouveaux paramètres s'affichent immédiatement dans la liste des appareils.


*Onglet
"Centrale
d'acquisition"*

L'onglet "Centrale" vous permet d'effectuer le paramétrage nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil en centrale d'acquisition.

Le programme affiche d'abord la programmation existante de l'appareil de mesure sélectionné dans la liste "appareil". Pour sélectionner un autre appareil, cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la zone de liste et activez l'appareil désiré.



Afin de programmer les mêmes paramètres sur toutes les centrales d'acquisition présentes sur le réseau en une seule étape, sélectionnez "tous" dans la liste "appareil". En sélectionnant "tous", c'est la programmation du premier appareil qui s'affiche.

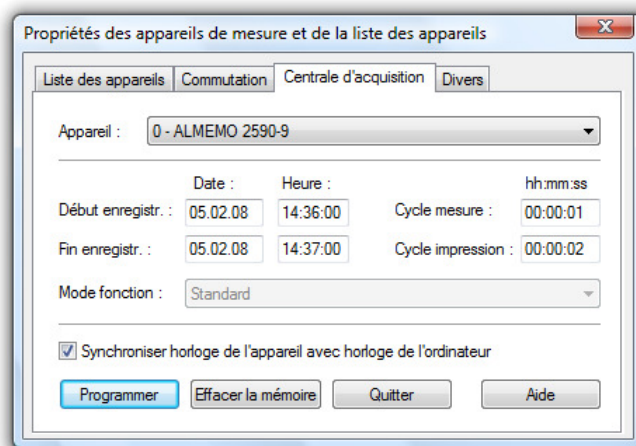

Vous pouvez ensuite modifier la programmation à l'aide des options suivantes la de boîte de dialogue:

Début:

Dans le champ "Date" indiquez la date de début sous la forme "jj:mm:aa" et dans le champ "Heure" l'heure de début sous la forme "hh:mm:ss".

Fin:

Dans le champ "Date" indiquez la date de début sous la forme "jj:mm:aa" et dans le champ "Heure" l'heure de début sous la forme "hh:mm:ss".

Cycle de mesure:

Dans le champ de saisie "Cycle de mesure" saisissez la vitesse de scrutation en heures, minutes et secondes (hh:mm:ss).

Cycle d'impression:

Il faut saisir le cycle d'impression pour calculer les valeurs moyennes en mode centrale d'acquisition. A chaque cycle d'impression, les valeurs acquises au cycle de mesure sont moyennées. La valeur moyennée ainsi que la dernière valeur de mesure acquise sont sauvegardées en mémoire.

Vous pouvez enregistrer des moyennes en continu et cycliques. La programmation correspondante s'effectue séparément pour chaque point de mesure et ceci p. ex. à l'aide de la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure" (voir également: "Mode valeur moyenne" à la page 37).

La saisie s'effectue également en heures, minutes et secondes (hh:mm:ss).

Mode de fonctionnement:

- Standard
La centrale d'acquisition enregistre les mesure en mémoire interne. Dans ce mode de fonctionnement, aucune communication avec AMR WinControl par interface n'est prévue.
- Moniteur
La centrale d'acquisition peut à l'occasion être surveillée par AMR WinControl. Lorsque dans AMR WinControl "l'initialisation sécurisée des appareils" est désactivée, alors la scrutation cyclique interne n'est pas influencée par la scrutation logicielle.
- Fail-Save
Ce mode de fonctionnement permet d'enregistrer automatiquement les mesures en interne si la scrutation logicielle n'a pas lieu. Dans ce mode de fonctionnement, il faut programmer dans l'appareil un plus grand cycle comme il est utilisé pour la scrutation logicielle.



En utilisant un appareil de mesure comme centrale d'acquisition, il faut désactiver "l'initialisation sécurisée des appareils" car sinon, la mémorisation interne dans l'appareil peut être interrompue par logiciel (voir également : "Paramètres étendus" à la page 56).



Le choix du mode de fonctionnement n'est disponible que lorsqu'un appareil ALMEMO V6 est raccordé et qu'il ne fonctionne pas en réseau avec un appareil V5.

MAJ horloge:

Si vous avez coché cette option, l'heure de l'ordinateur est récupérée pour programmer l'appareil. Vous pouvez l'activer par un simple clic de souris sur le texte.

Le bouton *Programmer* vous permet de valider le paramétrage actuel dans l'appareil. Le bouton *Effacer mémoire* permet d'effacer la mémoire des appareils de mesure. Si cette fonction n'est pas exécutée, les valeurs de mesure sont mises à la suite des valeurs de mesure déjà existantes.

Lecture de la mémoire avant la fin de la mesure

Si vous avez sélectionné l'option "Initialisation sécurisée des appareils" dans la boîte de dialogue "Paramètres étendus", aucune liaison en ligne avec l'ordinateur ne doit être établie pendant que l'appareil de mesure enregistre les données dans la mémoire ! Il est bien évidemment possible de lire des résultats partiels avant l'heure d'arrêt si vous effectuez des mesures à long terme avec la centrale d'acquisition. Désactivez pour ceci l'option "Initialisation sécurisée des appareils". Veuillez noter que ce

paramétrage doit être défini avant d'établir la liaison avec l'appareil de mesure.


Onglet
"Divers"

Sur l'onglet "Divers" vous pouvez programmer les valeurs de pression atmosphérique, l'hystérésis et la configuration des modules de sortie raccordés sur la prise A2.

Le programme affiche d'abord la programmation existante de l'appareil de mesure sélectionné dans la liste "appareils". Pour sélectionner un autre appareil, cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la zone de liste et activez l'appareil désiré.



Afin de programmer les mêmes paramètres sur tous les équipements présents sur le réseau en une seule étape, sélectionnez "tous" dans la liste "appareil". En sélectionnant "tous", c'est la programmation du premier appareil qui s'affiche.

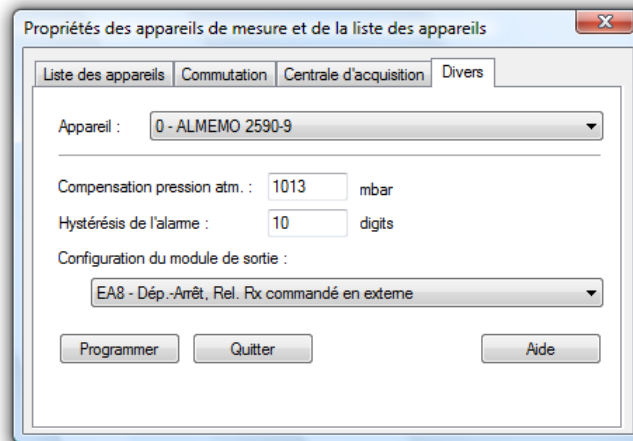

Pour effectuer une mesure correcte des grandeurs liées aux conditions atmosphériques comme les grandeurs humidité et saturation en oxygène, vous pouvez saisir une valeur de pression atmosphérique dans le champ de saisie correspondant.

En gestion interne à l'appareil des alarmes, un dépassement de seuil par valeur supérieure reste valable jusqu'à ce que la valeur de mesure dépasse la limite de la valeur programmée pour l'hystérésis (valeur par défaut=10 digits)). En fonction de la résolution d'une plage de mesure, il peut être avantageux d'adapter l'hystérésis. Vous pouvez pour cela saisir une valeur entre 00 et 99 dans le champ correspondant.

Le logiciel offre dans la liste "Configuration du module de sortie" les options possibles pour configurer le module de sortie. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'option affichée,


vous ouvrez une liste de toutes les possibilités de configuration. Pour sélectionner l'option souhaitée dans la liste, cliquez sur celle-ci avec le bouton gauche de la souris. Cette fonction n'est disponible que si vous avez branché un module configurable.

En activant le bouton *Programmer*, les paramétrages effectués sont programmés sur l'appareil / les appareils. Lorsque la programmation a été effectuée, les nouveaux paramètres s'affichent immédiatement dans la liste des appareils.

Gestion des connexions

D'un double clic sur la liste des connexions existantes dans la fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions" ou en ouvrant le menu "Paramètres/Gestion des connexions...", vous obtenez la boîte de dialogue "Gestion des connexions". Après avoir sélectionné une connexion dans la liste affichée, vous pouvez activer ou désactiver celle-ci, supprimer ou ajouter des connexions et ouvrir la boîte de dialogue des propriétés associée.

L'ordre des connexions dans le tableau résulte du premier numéro d'appareil respectif dans la connexion.

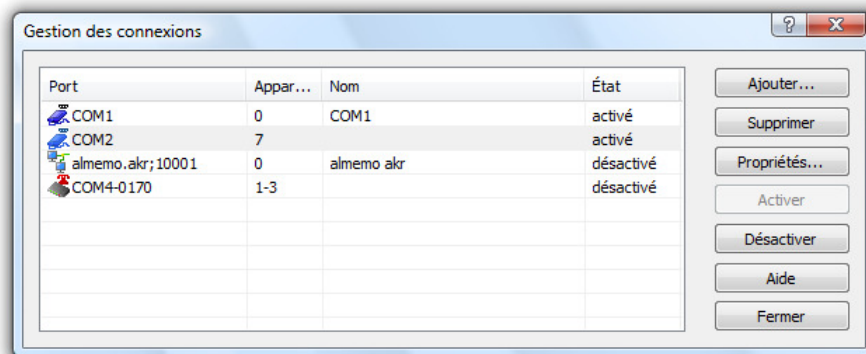

Ajouter

Le bouton *Ajouter* ouvre tout d'abord la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion", dans laquelle on peut définir toutes les caractéristiques de la nouvelle connexion. Après avoir quitté ce dialogue avec *OK*, cette nouvelle connexion est ensuite disponible.

Supprimer

Le bouton *Supprimer* permet de retirer de la liste une connexion sélectionnée. Cela supprime tous les réglages et propriétés effectués sur la connexion et celle-ci n'est ensuite plus disponible.

Propriétés

Le bouton de commande *Propriétés* appelle la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion". Celle-ci permet de visualiser et de modifier les propriétés de la connexion.

Activer / Désactiver

Les boutons *Activer* et *Désactiver* offrent la possibilité d'activer et de désactiver les connexions. Une connexion active transmet les données, les points de mesure et appareils de cette connexion sont disponibles sous AMR WinControl. Une connexion désactivée ne transmet aucune donnée, les points de mesure et appareils de cette connexion ne sont pas disponibles sous AMR WinControl.

On peut créer autant de connexions que désiré, dont on peut activer un nombre quelconque (selon la version de logiciel achetée). Cependant, afin d'effectuer une acquisition de mesures, il faut au moins une connexion active et par cette connexion, il faut qu'un appareil avec au moins un point de mesure soit accessible.



Même en cas d'utilisation simultanée de plusieurs connexions, les numéros d'appareil doivent être uniques dans toutes les liaisons! Le logiciel génère un message d'erreur correspondant lorsqu'une connexion doit être créée ou activée et qu'un numéro d'appareil réglé pour celle-ci est déjà utilisé dans une autre connexion active.



Sur les systèmes de PC modernes, la durée de transmission maximum est influencée moins par la puissance de calcul disponible que par la bande passante des voies de communication, il est possible d'augmenter la vitesse maximum de l'acquisition de données avec plusieurs appareils de mesure en raccordant chaque appareil sur une autre interface et d'affecter une connexion propre à chaque interface.

Toutes les connexions qui étaient actives à la fermeture du programme seront activées automatiquement au prochain démarrage, les connexions désactivées resteront inactives.

Les paramètres de la connexion


Les boutons *Propriétés* et *Ajouter* de la boîte de dialogue "Gestion des connexions" et le menu "Paramètres/Ajouter une connexion" ouvrent la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion". Ce dialogue permet de définir une nouvelle connexion ou de visualiser et/ou modifier les propriétés d'une connexion existante.

En font partie l'attribution en option d'un libellé pour la connexion, le protocole désiré, le type d'interface à utiliser (série, réseau ou modem) ainsi que ses paramètres spécifiques.

Choix du protocole


Le protocole par défaut est le protocole ALMEMO, lequel est pré-réglé automatiquement pour les nouvelles connexions et qui est toujours disponible.

D'autres protocoles sont disponibles en option en modules supplémentaires, par exemple le protocole simpleASCII (pour les détails voir : "Le protocole SimpleASCII" à la page 290).

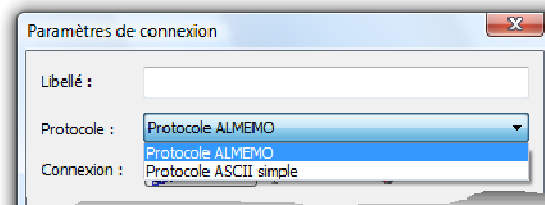

Interface série

Au raccordement des appareils de mesure sur l'interface RS232, ce type de liaison doit être sélectionné. Il est indispensable d'indiquer le port COM sur lequel est raccordé l'appareil de mesure ainsi que le réglage de la vitesse de transmission correcte, si une communication par cette liaison doit avoir lieu.

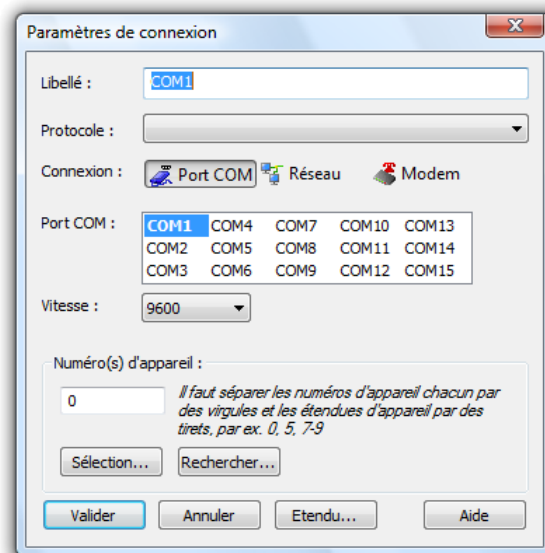


Les ports COM réellement installés sur le système sont mis en évidence en gras dans le champ de sélection.

Réseau


S'il faut relier l'appareil au PC par le réseau (Internet, Intranet), alors il faut sélectionner le type de liaison "Réseau". L'indication de l'adresse correcte du destinataire, soit sous forme d'adresse IP,

soit comme nom symbolique ainsi que du port correcte est absolument nécessaire si une communication doit s'effectuer par cette liaison.

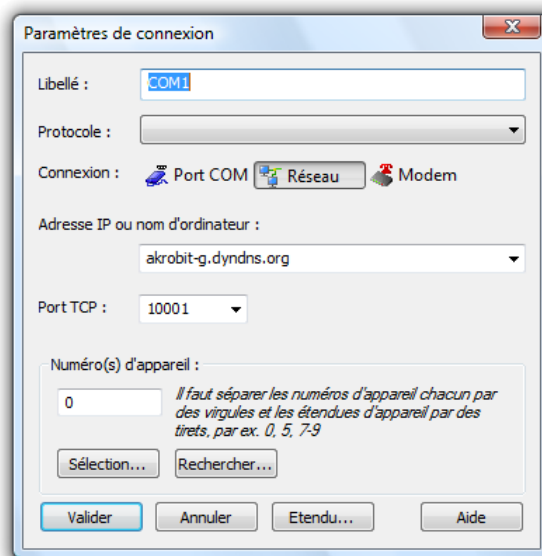

Modem

AMR WinControl peut établir la connexion avec l'appareil de mesure également par modem. Sélectionner à cet effet le type de connexion "Modem".

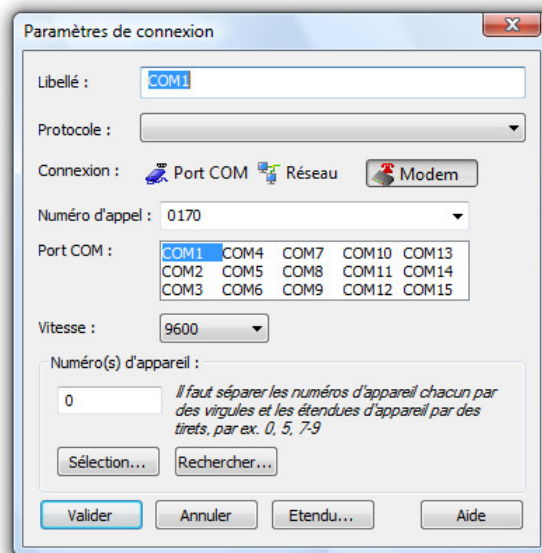

Le port sélectionné doit être celui sur lequel le modem est raccordé et la vitesse de transfert doit être réglée sur la valeur également utilisée par le modem.

Numéros d'appareil


La sélection des numéros d'appareil est indépendante du type d'interface et du protocole. Celle-ci peut s'effectuer directement dans la case correspondante. Les plages contigües sont indiquées

sous la forme "Premier numéro d'appareil" - "Dernier numéro d'appareil", les appareils isolés ou les plages sont séparés par des virgules.




Pour la bonne utilisation du logiciel, il faut n'indiquer ici que des adresses d'appareil existantes effectivement, car le logiciel part du principe qu'une communication doit être établie avec les appareils indiqués. A tout numéro d'appareil inexistant, il tentera régulièrement d'envoyer des commandes de lecture de la configuration ou de sortie des valeurs de mesure. Aucune réponse n'arrivant dans ce cas, le temps d'attente réglé s'écoulera toujours, ce qui conduit à des retards dans l'acquisition des mesures !

Afin de simplifier la saisie sur plusieurs appareils, on peut à l'aide du bouton "Sélection" ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle on sélectionne tout simplement tous les équipements existants avec la souris.

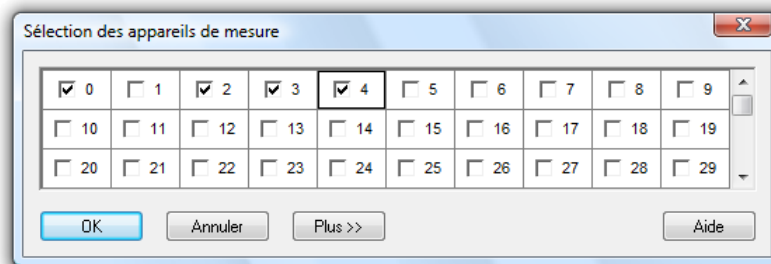

Le bouton de commande *Rechercher...* dans la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion" permet de rechercher automatiquement les appareils ALMEMO raccordés. Cela sert particulièrement lorsque les adresses d'appareil sont inconnues.

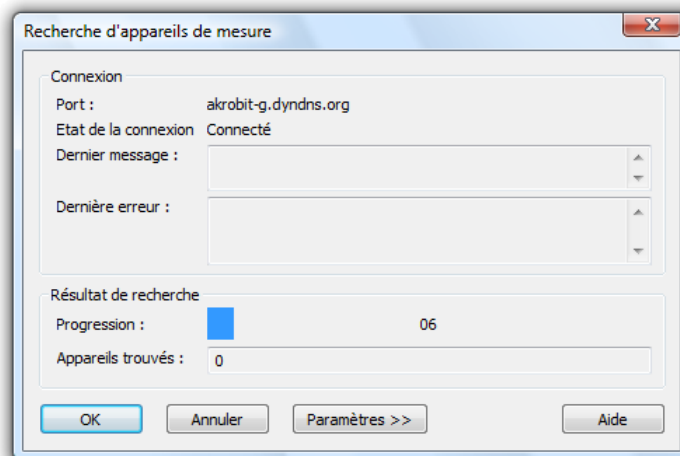


Pendant la recherche s'affichent les appareils de mesure trouvés ainsi que la progression en cours. Un clic sur le bouton *OK* permet

d'arrêter la recherche à tout instant. Les appareils trouvés à ce stade seront validés automatiquement.

Le bouton "Paramètres" dans la boîte de dialogue de recherche permet d'afficher à l'écran d'autres éléments de service, afin d'adapter au besoin la plage d'appareils sur laquelle rechercher ainsi que l'intervalle de temps de réponse.



Les paramètres modifiés sont pris en compte seulement après avoir cliqué sur "Relancer la recherche" !

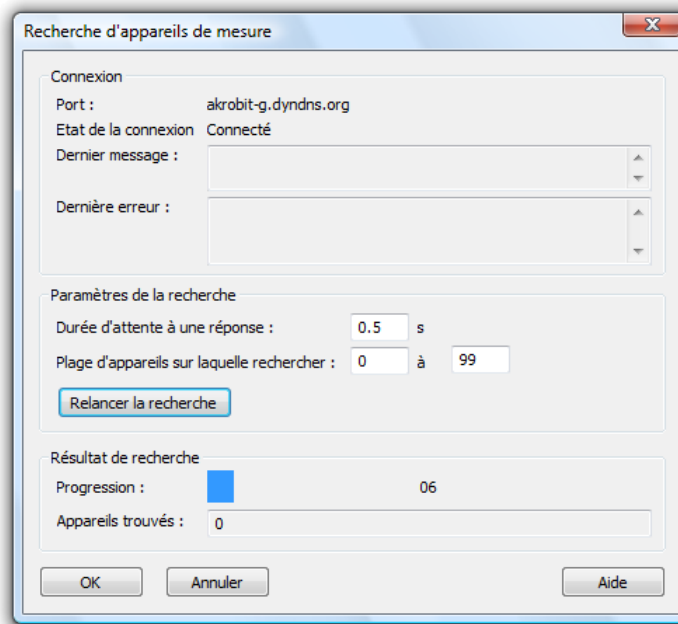

Le bouton "Annuler" permet de fermer la boîte de dialogue à tout moment, les appareils de mesure trouvés ne seront cependant pas repris dans la boîte de dialogue connexion !



La recherche automatique d'appareils n'est disponible que lorsque le protocole ALMEMO est réglé et ne fonctionne que lorsque l'interface sélectionnée n'est pas déjà utilisée. C'est par exemple le cas également lorsque la recherche est lancée sur une connexion déjà activée. Dans ce cas, il est conseillé de commencer par désactiver la connexion puis de rouvrir la boîte de dialogue de paramétrage.

Paramètres étendus

Le bouton de commande *Etendu...* permet d'ouvrir la boîte de dialogue "Paramètres de connexion étendus", laquelle autorise d'autres réglages. Les champs de saisie de ces paramètres sont classés par thème sur les onglets suivants:


- Protocole ALMEMO 1 / ALMEMO 2
- Reconnexion

- Port COM
- Modem
- Connexion à numérotation

Selon le type de liaison sélectionné, seuls sont disponibles parmi eux ceux qui sont importants pour ce type de connexion.

Onglet "Protocole ALMEMO (1)"

Cet onglet est disponible pour toutes les connexions permettant d'accéder aux appareils ALMEMO. On effectue ici tous les réglages généraux agissant spécialement sur les appareils ALMEMO.

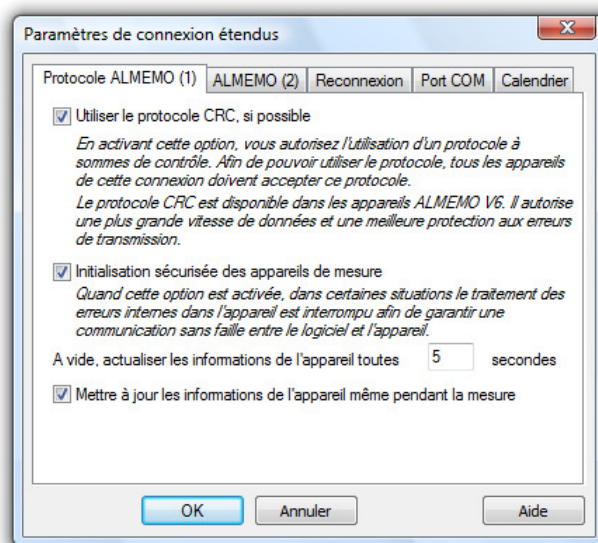

En particulier les réglages ont les incidences suivantes:

Protocole CRC : si cette option est activée et que la connexion comporte exclusivement des appareils ALMEMO de micrologiciel V6, alors la communication avec l'appareil sécurisée par utilisation de sommes de contrôle. On peut en outre atteindre une plus grande vitesse de transfert pour la transmission.

Initialisation sécurisée : En activant cette option, il est demandé au logiciel d'interrompre le traitement interne des commandes ou au profit d'une communication impeccable entre l'appareil et le logiciel.



Si l'appareil doit être exploité comme centrale d'acquisition autonome, il ne faut pas activer cette option car sinon, le risque existe que la mémoire interne de l'appareil s'arrête également !

Informations sur l'appareil en marche à vide : indiqué une durée en seconde enjoint le logiciel à lire la configuration actuelle de

l'appareil en dehors de la mesure, au plus tôt après écoulement de cette durée. C'est particulièrement pour les connexions réseau ou les connexions arrêtées après transmission des données que l'on peut par ce biais réduire significativement le volume de données arrivant.




Sur les appareils de mesure avec afficheur, il est possible de modifier les paramètres de configuration essentiels directement sur l'appareil. Si cela est effectué pendant la mesure en cours avec l'option "Mettre à jour la configuration appareil même pendant la mesure" désactivée, le logiciel ne peut pas reconnaître ces changements !

Recommandation : les appareils ALMEMO à partir de la V6 gèrent le protocole CRC. Les possibilités étendues de ce protocole réduisent la scrutation de la configuration systématiquement au minimum nécessaire. Si possible, il faut utiliser des appareils V6 et activer dans le logiciel l'option "Utiliser le protocole CRC, si possible".

Informations sur l'appareil lors de la mesure : en activant cette option, le programme est déclenché à lire la configuration actuelle de l'appareil, même pendant une mesure en cours.

Onglet "ALMEMO (2)"

Cet onglet est disponible pour toutes les connexions permettant d'accéder aux appareils ALMEMO. On effectue ici tous les réglages relatifs aux retards et temporisation agissant spécialement sur les appareils ALMEMO.

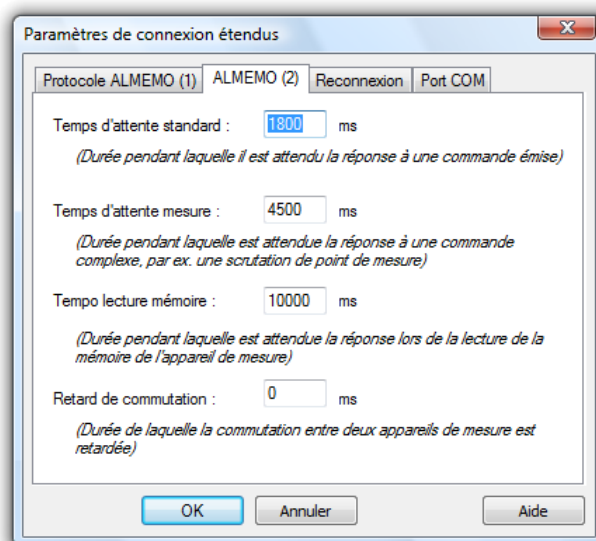

Dans le détail, les réglages ont les incidences suivantes:

Temps d'attente standard : indication d'un intervalle de temps en millisecondes que AMR WinControl doit attendre l'arrivée d'une réponse à la commande émise par l'appareil. Seulement après écoulement de cette durée, la commande est répétée le cas échéant ou l'on procède à la commande suivante.

Temps d'attente mesure : indication d'un intervalle de temps en millisecondes que AMR WinControl doit attendre l'arrivée d'une réponse à la commande d'acquisition de mesure émise par l'appareil. Seulement après écoulement de cette durée, la commande est répétée le cas échéant ou l'on procède à la commande suivante.

Temps d'attente lecture mémoire : indication d'un intervalle de temps en millisecondes que AMR WinControl doit attendre avant l'arrivée d'une réponse de l'appareil, lors de la lecture de la mémoire de l'appareil de mesure. Seulement après écoulement de cette durée, la commande est répétée le cas échéant ou l'on procède à la commande suivante.

Retard de commutation : si plusieurs appareils sont sur cette connexion, on peut alors régler un intervalle de temps que le logiciel doit attendre avant de commuter de l'appareil actuel au suivant.




Les temps d'attente ne définissent qu'un scénario le plus défavorable. Si la réponse arrive plus rapidement que définie par le temps d'attente, le logiciel envoie immédiatement après traitement de la réponse la commande suivante, ce qui n'engendre aucun retard en fonctionnement normal si le temps d'attente a été réglé trop grand. Le retard à la commutation intervient en revanche également lorsque tout fonctionne en fait correctement et qu'il peut ainsi éviter une mesure rapide si la valeur a été réglée trop grande. En règle générale, il ne faut pas effectuer de modification sur les valeurs standard (1800, 4500, 0). Ce n'est qu'en cas de défauts fréquents dans le fonctionnement du réseau ou du modem que l'on peut essayer de trouver un remède par ce biais. La règle générale doit alors être que des temps d'attente de 20000 millisecondes et plus ne sont plus pertinents. On peut augmenter le retard à la commutation par pas de 50 ms, jusqu'à 500 ms au maximum !

Onglet "Reconnexion"

Cet onglet est toujours disponible. Il faut indiquer ici en seconde la durée au bout de laquelle le programme rétablit automatiquement une connexion interrompue. Ce réglage est important en particulier

pour les connexions réseau, afin que le logiciel puisse continuer de fonctionner sans problème automatiquement après de brèves interruptions.

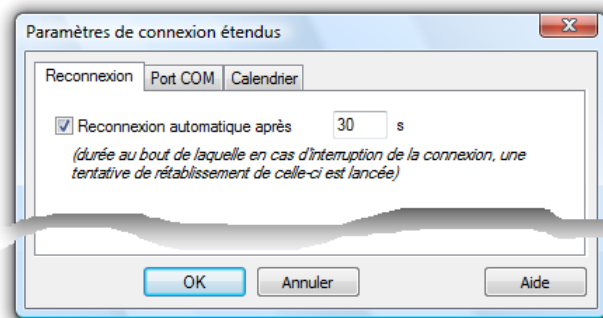


Onglet "Port COM"

Cet onglet sert aux connexions série et modem. Il permet d'adapter tous les paramètres de communication du port COM. Pour les appareils ALMEMO, il n'est en général pas nécessaire de procéder à des modifications.




Modifier ces paramètres peut conduire à ce que la communication entre appareil de mesure et logiciel soit perturbée un certain temps !

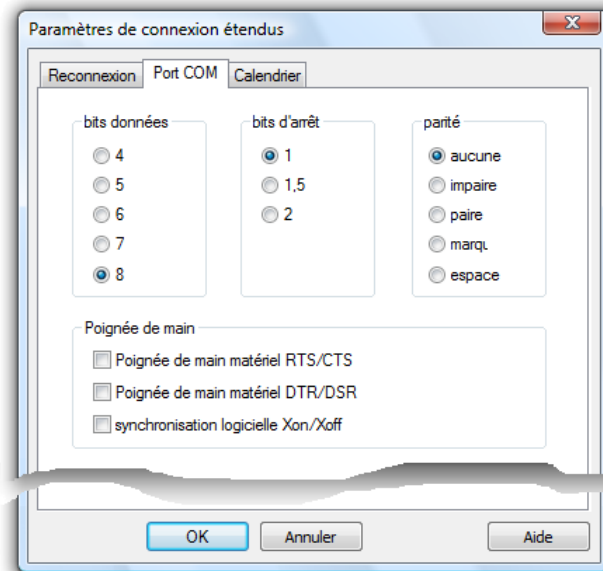

Onglet "Modem"

Cet onglet ne s'affiche que pour les connexions par modem. Il est possible de régler ici le mode de numérotation. Normalement on utilise aujourd'hui les fréquences vocales, dans des cas exceptionnels il peut être nécessaire de régler l'ancien mode de numérotation décimale.

De plus, on peut indiquer ici la séquence d'initialisation pour le modem. Il s'agit normalement de ATZ. Le AT étant préfixé sur toutes les commandes modem (commandes AT), il ne faut pas le saisir encore une fois. Si d'autres commandes AT sont nécessitées dans la chaîne d'initialisation, celles-ci peuvent être insérées en plus ici.

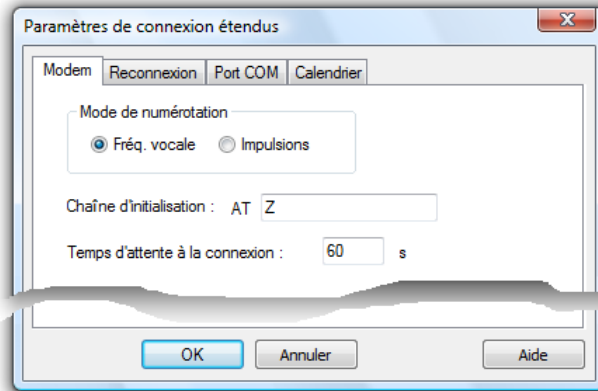


On peut ensuite continuer à travailler dans la boîte de dialogue supérieure "Paramètres de la connexion" : le bouton "OK" insère dans le programme la connexion nouvellement créée. En cas de modification d'une connexion existante, ce bouton de commande est libellé "Valider" et après sélection, les modifications de la connexions deviennent effectives. Dans les deux cas la boîte de dialogue se ferme quand la validation des données a réussi.

Onglet "Connexion à numérotation"

Cet onglet ne s'affiche que pour les connexions par réseau. Les appareils de mesure activés par réseau ne se trouvent pas toujours sur le même réseau que l'ordinateur d'acquisition sous AMR WinControl. Jusqu'ici, la liaison devait être établie manuellement et rester active le cas échéant pendant une période assez longue sans être utilisée, ce qui cause des frais si la communication passe par modem à numérotation.

AMR WinControl est capable d'établir la liaison sans assistance : l'utilisateur établit la connexion par numérotation ou VPN souhaitée une fois pour toutes dans le système d'exploitation et l'affecte à la connexion sous AMR WinControl:

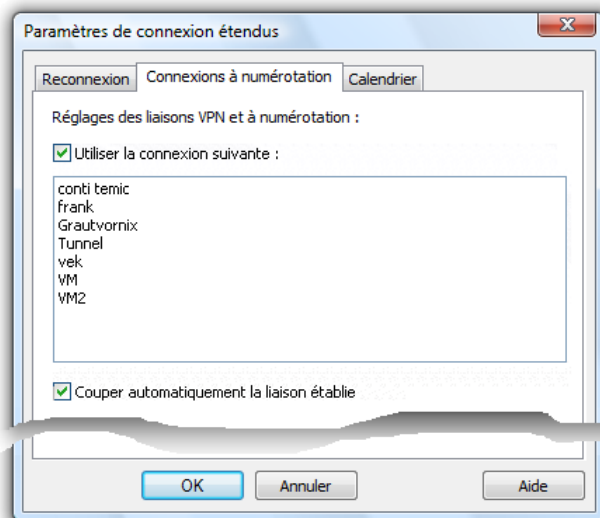

Dès que la liaison (vers l'appareil de mesure) est activée dans AMR WinControl, le logiciel établit d'abord la liaison à numérotation ou VPN souhaitée.

Si vous activez l'option "Couper automatiquement la liaison établie", la liaison à numérotation ou VPN est coupée automatiquement dès que la connexion sous AMR WinControl est désactivée ou supprimée.

L'affichage des valeurs de mesure

Pour afficher les mesures en numérique, vous disposez en plus de l'affichage en tableau, du type de fenêtre "Affichage des valeurs mesurées". L'affichage comprend la valeur et l'unité. En cas d'un dépassement du seuil par valeur supérieure la valeur de mesure s'affiche en rouge, en cas de dépassement par valeur inférieure en bleu.

Si vous ne sélectionnez qu'un seul point de mesure pour l'affichage, le nom du point de mesure (numéro et/ou commentaire) apparaît automatiquement dans la barre de titre de la fenêtre. En sélectionnant plusieurs points de mesure, leur nom respectif est indiqué au-dessus de la valeur et de l'unité.

Vous pouvez choisir librement la taille et l'emplacement de cette fenêtre dans la zone de travail d'AMR WinControl. Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres et les représenter simultanément. Le dialogue "Propriétés de l'affichage des valeurs de mesures" vous permet de sélectionner les points de mesure que vous voulez représenter.

*Dialogue
"Propriétés de
l'affichage des
valeurs de
mesures"*

La boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage des valeurs de mesures" offre une liste de tous les points de mesure disponibles. Vous pouvez sélectionner autant de points de mesure que vous voulez par fenêtre d'affichage. Cliquez pour cela avec le bouton gauche de la souris sur le point de mesure désiré et confirmez par *OK* ou en cas de sélection d'un seul point de mesure, double-cliquez sur celui-ci avec le bouton gauche de la souris.

Si vous voulez supprimer des points de mesure de l'affichage, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une entrée préalablement sélectionnée.

Le champ de saisie "Titre de la fenêtre" vous permet de définir un titre individuel pour l'affichage des mesures. La chaîne de caractères qui y sera saisie servira de titre à l'affichage de mesure actuel. Si vous ne saisissez rien, le logiciel utilise les valeurs par défaut, à savoir le texte "Affichage des points de mesure XY" (p. ex. Affichage des points de mesure 5) pour plusieurs points de mesure ou "NuméroAppareil.NuméroVoie – commentaire point de mesure" (par ex. 0.5 – Laboratoire) pour un seul point de mesure.



Les titres vides sont interdits. Si le titre saisi n'est constitué que d'espaces, le titre utilisé sera celui par défaut.

APPEL !

Appel d'un nouvel affichage de valeurs de mesure:

- à partir de la commande de menu Mesures/Nouvel affichage des valeurs de mesure.
- Touche fonction <F7>.
- Clic simple de la souris sur l'icône "Nouvel affichage de valeur de mesure" dans la barre d'outils.

Le graphique à barres

Le type de fenêtre "Graphique à barres" vous permet d'afficher sous forme de graphique à barres les valeurs de mesure relevées, individuellement ou en groupe.

On compte parmi les caractéristiques essentielles d'un graphique à barres la surveillance automatique de limite, le repérage des limites et l'affichage du minimum / maximum mesuré.



Les couleurs pouvant être utilisées pour afficher l'état actuel et les franchissements de seuils peuvent être adaptés dans le menu "Paramètres/Couleur".

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de graphique à barres et les représenter simultanément. Dans chaque fenêtre vous pouvez afficher tous les points de mesure existants dans le système.

*Dialogue
"Propriétés du
graphique à
barres"*

Dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique à barres" sélectionnez les points de mesure désirés ainsi que la représentation du graphique à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue.


Titre de la fenêtre:

Saisissez dans le champ un titre pour le graphique à barres que vous voulez représenter.

Points de mesure:

Pour la représentation en graphique à barres, vous pouvez sélectionner dans la liste autant de points de mesure que vous voulez. Pour faciliter la sélection, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes:

- Double clic sur le point de mesure désiré.
- Sélection d'un point de mesure dans la liste (clic avec le bouton gauche de la souris) et intégration dans le graphique à barres également d'un clic simple avec le bouton gauche de la souris sur le texte "intégrer dans le graphique".
- Sélection d'un point de mesure dans la liste et modification d'une des caractéristiques "Etendue" ou "Eléments".

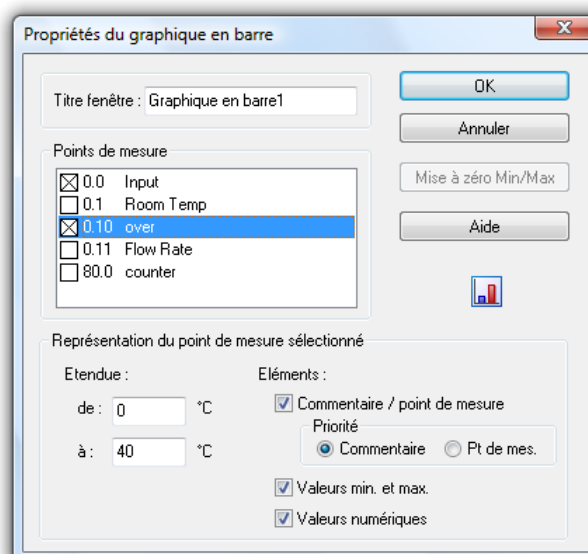

Représentation du point de mesure sélectionné:

Etendue:

Les valeurs "de" et "jusqu'à" permettent de déterminer l'étendue de mesure affichée. Les valeurs affectées automatiquement par le programme lors de la sélection d'un point, ne sont valables à ce niveau qu'à titre indicatif. Une adaptation aux conditions physiques existantes peut être effectuée à n'importe quel moment, même pendant la mesure par l'utilisateur.

Éléments:

Commentaire/point de mesure - le commentaire et le numéro du point de mesure visibles dans la liste des points sont affichés au-dessus de la barre de mesure s'ils sont sélectionnés. L'option "priorité" vous permet de masquer le numéro de point de mesure ou le commentaire si vous n'avez pas suffisamment de place pour représenter les deux propriétés dans la même fenêtre.

Valeur minimale et maximale - si elles sont sélectionnées, les valeurs arrivées lors de la mesure sont représentées sous forme d'une mince barre à droite de la barre de mesure actuelle. Ceci permet de détecter immédiatement les dépassements de seuil, même par la suite.

Valeur numérique - si sélectionnée, la valeur de mesure actuelle est représentée au-dessous de la barre de mesure.

Les éléments disponibles sont activés ou désactivés en cliquant une fois avec le bouton gauche de la souris sur le texte ou sur la case à cocher à gauche du texte.

Mise à zéro Min/Max:

Si vous avez activé l'enregistrement du minimum et maximum mesuré pour une barre, il peut être utile de remettre à zéro cet affichage à un moment donné. Pour ce faire, vous disposez du bouton *Mise à zéro Min/Max*.

APPEL ! Appel d'une nouvelle fenêtre de graphique à barres:

- à partir de la commande de menu *Mesures/Nouveau graphique à barres*.
- Touche de fonction <F6>.
- Clic avec le bouton gauche de la souris sur l'icône "Nouveau graphique à barres" dans la barre d'outils.

Impression Impression d'un graphique à barres:

- Activer le graphique à imprimer.

- exécuter la commande *Imprimer* du menu *Fichier*.
- ou clic de souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils.

L'affichage analogique

Le type de fenêtre Affichage analogique sert à simplement visualiser les mesures. Servez-vous pour ceci des instruments symboliques Arc, Rose des vents et Aiguille. Dans chaque fenêtre, l'un de ces instruments peut représenter les valeurs d'un point de mesure. En plus de la forme analogique, la valeur mesurée s'affiche également comme nombre.

Si des seuils ont été prévus pour le point de mesure affiché, les dépassements et soupassements sont indiqués en couleur. L'affichage est vert si aucun seuil n'est franchit, rouge en cas de dépassement et bleu en cas de soupassement.

*Dialogue
"Propriétés de
l'affichage
analogique"*

La boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage analogique" vous permet de configurer la fenêtre de l'affichage de la manière suivante:

Points de mesure:

Définissez ici les points de mesure devant être affichés dans la fenêtre. Pour sélectionner un point de mesure, cliquez simplement sur celui-ci avec le bouton gauche de la souris.

Vous pouvez saisir un point de mesure par fenêtre. Vous pouvez ouvrir autant de fenêtres d'affichage analogique que vous voulez.

Instrument:

Sélectionnez ici d'un simple clic sur le bouton le mode de représentation désiré. L'arc et l'aiguille représentent les données sur une échelle semi-circulaire dont il faut indiquer les valeurs initiale et finale (cf. ci-dessous), tandis que la rose des vents affiche les valeurs en cercle, ce qui fait recommencer au début en cas de dépassement de plage.

Etendue (de à):

Saisir ici la valeur de départ et la valeur finale de l'échelle de l'arc et de l'aiguille. Attention à ce que la valeur initiale soit inférieure à la valeur finale. Si l'instrument réglé est la rose des vents, vous ne pouvez rien saisir dans ces champs, mais l'étendue qui correspond à une rotation complète de la rose des vents s'affiche en contrôle.

Unité de la rose des vents:


L'unité de la rose des vents détermine comment la mesure doit être interprétée et affichée.

Deg : L'étendue d'affichage de la rose correspond à 360°.

Rad : L'étendue d'affichage est de $2*\pi$.

Grd : L'étendue d'affichage vaut 100.

L'étendue d'affichage correspond à un parcours complet de l'aiguille. Les valeurs de mesure situées à l'extérieur de cette plage sont converties dans cette plage.

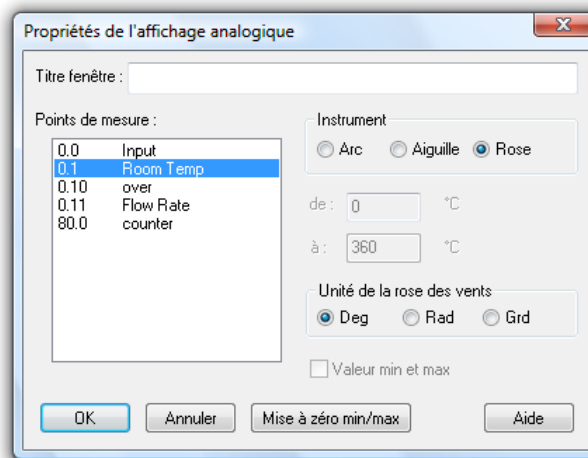

Tous les paramètres peuvent être modifiés à n'importe quel moment, même pendant la mesure.

Valeurs min et max:

Pour les instruments Arc et Aiguille, vous pouvez définir ici en cochant la case si la plage de mesure parcourue doit être mise en évidence visuellement. Cette mise en évidence peut s'annuler à tout moment en appuyant sur le bouton "Réinitialiser min/max".

APPEL ! Appel d'une nouvelle fenêtre d'affichage analogique:

- à partir de la commande de menu Mesures/Nouvel affichage analogique.
- Clic simple de la souris sur l'icône "Nouvel affichage analogique" dans la barre d'outils.

Le graphique en courbe

Un graphique en courbe vous permet de représenter l'évolution dans le temps d'un nombre quelconque de grandeurs de mesure. Pour ceci, vous disposez de quatre axes Y et d'une plage de temps au choix. A l'instar des autres fenêtres, la boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" vous permet de déterminer les paramètres du graphique et de sélectionner les points de mesure à représenter.

A la différence de l'affichage des valeurs de mesure numériques et des graphiques en barre, les données d'un graphique en courbe sont tamponnées en mémoire vive de l'ordinateur et vous pouvez les sauvegarder pendant ou après une prise de mesure sous forme de fichier ainsi que les transmettre à un logiciel de valorisation (p. ex. un tableur) par DDE ou en passant par le presse-papiers pour établir un rapport avec un traitement de texte.

La fonction de menu *Vue/ Curseurs* vous permet d'activer deux curseurs de mesure à l'aide desquels vous pouvez suivre exactement l'évolution des graphiques en courbe ainsi que les évaluer grâce à la fonction statistique correspondante.

Lorsque vous déplacez le pointeur de souris à proximité d'une courbe dans un diagramme, AMR WinControl incruste une petite fenêtre de remarque dans laquelle on peut voir le nom du point de mesure correspondant ainsi que la valeur de mesure sous le pointeur de souris. Si plusieurs courbes se trouvent à proximité du pointeur, les informations sur toutes ces courbes s'affichent.

Si le tableau des statistiques est activé en-dessous du graphique, alors l'incrustation des valeurs de mesure est automatiquement désactivé car les informations désirées peuvent maintenant être lues dans le tableau.

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de ce type et les afficher simultanément. Vous pouvez représenter les valeurs de mesure sous forme de tableau à n'importe quel moment. Pour ceci, sélectionnez la commande *Vue/Représentation en tableau* ou ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le graphique en courbe et choisissez-y la fonction Représentation en tableau. En choisissant la commande *Vue/Représentation en graphique XY* ou le menu contextuel et la fonction Représentation en graphique XY, il est également

possible à n'importe quel moment de représenter le jeu de données dans un graphique XY.


Boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe"

Dans la boîte de dialogue des propriétés du graphique en courbe, sélectionnez les points de mesure désirés et choisissez les paramètres d'affichage du graphique.

En fonction du paramétrage à effectuer, vous pouvez afficher en premier plan la fiche correspondante de la boîte de dialogue en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur son onglet.

Onglet "Points de mesure de mesure"

Sur l'onglet "points de mesure", sélectionnez les points de mesure désirés, le type et la couleur du trait ainsi que la représentation des axes à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue.

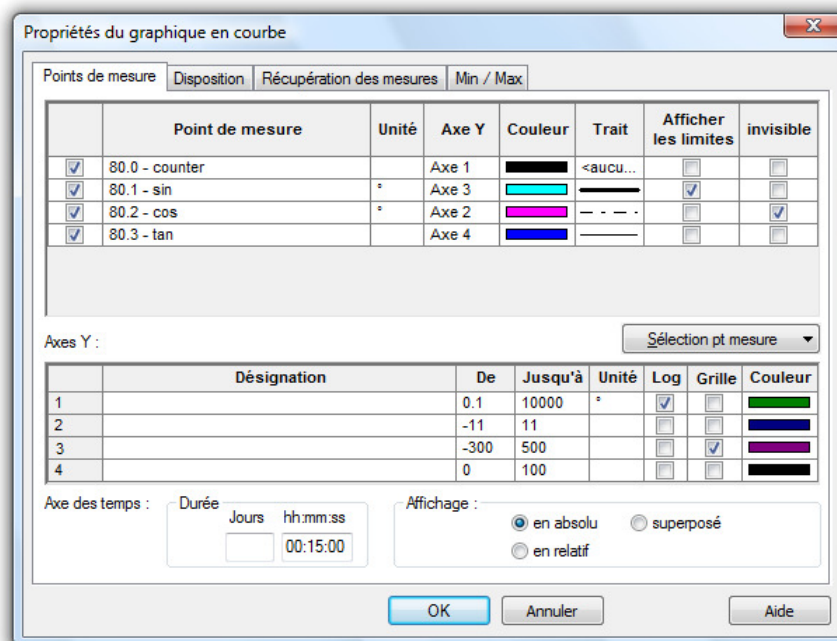

Points de mesure:

Pour la représentation en graphique en courbe, vous pouvez sélectionner dans la liste autant de points de mesure que vous voulez. Pour faciliter la sélection, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes:

- Clic dans la case d'option (case à cocher) dans la première colonne de la liste des mesures.
- Cliquez sur le bouton "Sélection des points de mesure" dans la liste des points de mesure afin de changer le choix des points de mesure ou leur visibilité. Vous disposez ici des options

"Sélectionner tout", "Désélectionner tout", "Inverser sélection", "Toutes sélections visibles", "Toutes sélections invisibles" et "Inverser visibilité".

Axe Y:

Dans cette colonne de tableau s'affiche l'axe Y sur lequel le point de mesure est représenté. Par un simple clic dans la cellule correspondante apparaît sur le côté droit du champ une flèche de déroulement qui, lorsqu'on la clique, ouvre une liste de sélection des axes Y possibles et permet ainsi de changer l'affectation.

Il est possible d'affecter à chaque point de mesure l'un des axes Y, 4 au maximum, qui peuvent être configurés dans le tableau "Axes Y" dans la même boîte de dialogue. Il est alors possible d'affecter plusieurs points de mesure au même axe Y.

Couleur:

Dans cette colonne de tableau s'affiche la couleur actuellement sélectionnée pour ce point de mesure dans le graphique en courbe. Par un simple clic sur la couleur, une fenêtre de sélection s'ouvre. Dans cette fenêtre de sélection, il est possible d'un seul clic de sélectionner une autre couleur pour ce point de mesure. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même pendant la mesure.

Type de ligne:

Dans cette colonne de tableau s'affiche le type de courbe actuellement sélectionné pour ce point de mesure. Par un simple clic sur la courbe, une fenêtre de sélection s'ouvre. Dans cette fenêtre de sélection, il est possible d'un seul clic de sélectionner un autre type de courbe pour ce point de mesure. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même pendant la mesure.

Affichage des limites:

Un simple clic de la souris sur ce texte permet d'afficher les limites du point de mesure sélectionné dans le graphique en courbe.

Point de mesure invisible:

Cette option permet de masquer la représentation de certaines séries de mesure d'un jeu de données.

Pour ceci, sélectionnez l'option "point de mesure invisible" en cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la case à cocher dans la dernière colonne du point de mesure correspondant.

Ce point de mesure n'est alors plus représenté dans le graphique. Ce paramétrage est évidemment possible pour chacun des points de mesure ainsi que pour plusieurs points simultanément.



Aucun axe Y ne doit être affecté aux points de mesure marqués invisibles.

La zone "Axe Y":

En sélectionnant un point de mesure dans un graphique en courbe, toutes les possibilités de paramétrage de l'axe Y sont sélectionnées automatiquement. Cette sélection s'effectue par rapport à la plage du point de mesure enregistré et peut être modifiée à n'importe quel moment, même pendant la mesure:



Si lors de la fermeture de la boîte de dialogue par *OK*, le système trouve des points de mesure auxquels aucun axe Y n'a été affecté, un message d'erreur est émis. Ce message d'erreur comporte le premier de ces points de mesure avec le numéro et le commentaire. De plus, ce point de mesure est sélectionné automatiquement dans la boîte de dialogue du graphique, de sorte que vous pouvez corriger vos saisies immédiatement.

Libellé:

Dans le champ "Libellé" vous pouvez saisir un texte pour décrire en détail l'axe en question. Ce texte apparaît ensuite tourné de 90° le long de l'axe correspondant du graphique.

Etendue:

Les valeurs "de" et "jusqu'à" permettent de déterminer l'étendue de mesure affichée. L'affectation du programme ne pouvant être réalisée qu'à titre indicatif à cette étape, souvent l'utilisateur sera obligé de procéder à une correction. Une modification est recommandée lorsque les valeurs de mesure dépassent l'étendue sélectionnée et lorsque vous voulez afficher en détail un extrait de la mesure.

Unité:

Un changement de l'unité ne s'effectuera que lorsque la plage de capteur sélectionnée pour ce point de mesure est utilisée pour représenter une autre grandeur physique. Pour ceci, saisissez cette unité dans le champ d'édition.

Logarithmique:

Lorsque vous activez cette option (clic simple du bouton gauche de la souris sur le texte), l'axe Y sélectionné s'affiche en échelle logarithmique.

Afficher grille:

Lorsque vous activez cette option (clic avec le bouton gauche de la souris sur le texte), le graphique en courbe est affiché sur fond de grille. Nous vous recommandons d'afficher la grille seulement pour un axe Y.

Couleur:

Dans cette colonne de tableau s'affiche la couleur actuellement sélectionnée pour ce point de mesure dans le graphique en courbe. Par un simple clic sur la couleur, une fenêtre de sélection s'ouvre. Dans cette fenêtre de sélection, il est possible d'un seul clic de sélectionner une autre couleur pour ce point de mesure. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même pendant la mesure. On peut ainsi affecter à un point de mesure en couleur un axe Y de la même couleur.

La zone "Axe des temps":

La saisie des jours, heures et minutes permet de déterminer la plage de représentation de l'axe des temps. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même pendant une mesure.

Représentation:

Si vous avez sélectionné l'option "absolue", les données de mesure sont représentées par rapport au temps absolu.

Si la représentation doit se baser sur le temps relatif, choisissez l'option "relative".

Un autre mode permet de représenter avec la même origine temporelle des valeurs de mesure issues d'un regroupement de fichiers. Pour le sélectionner, choisissez l'option "Superposée".

Cette fonction permet la comparaison directe dans un même graphique entre deux courbes enregistrées à des moments différents.



Des courbes regroupées ayant le même numéro de point de mesure ont toujours les mêmes propriétés de courbe.

Onglet "Disposition"

L'onglet "Disposition" vous permet de choisir les libellés à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue.

Commentaire:

Dans le champ de saisie "Commentaire", vous pouvez indiquer l'affectation des données de mesure du graphique au comportement physique correspondant. Le commentaire (nombre quelconque de caractères) s'affiche dans la barre de titre de la

fenêtre du graphique. Si les séries de mesure du graphique sont enregistrées dans un fichier, le commentaire sera également porté dans le fichier.

Libellé au-dessus /au-dessous:

Dans ces champs de saisie vous pouvez saisir un autre texte pour décrire le graphique. Celui-ci apparaît dans une ligne au-dessus ou au-dessous de la représentation graphique.

Légende:

Vous pouvez déterminer si vous voulez représenter la légende au-dessus ou au-dessous des graphiques ou si vous ne voulez pas du tout l'afficher. Pour ceci, cliquez sur le bouton d'option à gauche du texte respectif.

*Onglet
"Historique"*

Le serveur de données AMR WinControl dispose d'un tampon des valeurs mesurées reposant sur un fichier (tampon circulaire).

Les données tamponnées peuvent être intégrées dans de nouveaux tableaux ou graphiques. A cet effet, les boîtes de dialogue de propriétés correspondantes possèdent un onglet supplémentaire "Historique" disponible lors de la création d'un nouveau graphique ou d'un nouveau tableau.

A l'aide de l'option "Ne valider aucune donnée issue de l'historique" (standard), le graphique ou le tableau est créé comme d'habitude. Avec "Valider toutes les données disponibles dans l'historique", toutes les données présentes dans le tampon et relatives aux points de mesure sélectionnés dans l'onglet "Points de mesure" sont validées dans le graphique ou le tableau. La dernière option vient également lire les données dans le tampon mais uniquement celles comprises dans l'intervalle de temps réglé.

Après avoir récupéré les données du tampon dans le graphique ou le tableau, les valeurs actualisées sont ajoutées comme d'habitude dès que la scrutation des mesures est activée.

*Onglet
"Récupération
des mesures"*

La récupération des mesures peut s'effectuer en fonction de valeurs mesurées ou calculées. Vous pouvez effectuer les paramétrages nécessaires à cet effet sur l'onglet "Récupération des mesures".

Le paramétrage par défaut est la prise en compte de toutes les mesures. Alternativement, il est possible de sélectionner un point de mesure de référence et une condition (supérieur à / inférieur à) ainsi qu'une valeur de seuil.

Les mesures ne seront alors récupérées dans le tableau ou le graphique que lorsque la condition définie est remplie. Tous les points de mesure matériels ainsi que toutes les voies de calcul globales sont autorisés comme point de mesure de référence. La récupération ou non-récupération s'effectue toujours pour les données d'un cycle complet de mesure.



Les canaux locaux de calcul dans le tableau ou le graphique ne continuent de calculer que lorsque dans le cycle de mesure en cours les valeurs ont été récupérées dans le tableau ou le graphique. Même le calcul de valeur moyenne spécifique au tableau ou au graphique n'est effectué que sur la base des données effectivement récupérées.

Onglet *Min / Max*

Dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" se trouve l'onglet "Min / Max". Celui-ci affiche une liste de tous les points de mesure et voies de calcul disponibles dans le graphique en courbe.

Dans la colonne "Fonction valorisation", il est possible de choisir pour chaque entrée de cette liste de mesure parmi les options suivantes:

- (rien)
- Entrer minima locaux
- Entrer maxima locaux

A l'aide du réglage du "rayon de recherche", on agit sur la taille de la fenêtre de temps que le logiciel définit comme "local" lors de la détermination des maxima ou minima.



Tous les points de mesure et voies de calcul disponibles s'affichent dans la liste des points de mesure. Y sont également inscrits ceux qui ne sont pas utilisés dans le graphique en courbe actuel (qui ne sont affectés à aucun axe Y ou qui sont invisibles). Pour ces points de mesure non utilisés, les réglages effectués sur cet onglet ne sont pas enregistrés.



Les modifications effectuées sur l'onglet "Min / Max" sont validées immédiatement après leur confirmation. Les maxima ou minima peuvent alors être ajoutés aussi bien pour les mesures en cours (en ligne) qu'à posteriori dans des fichiers de mesures (hors ligne).

Voies de calcul locales

Si vous désirez qu'un canal de calcul ne soit disponible que dans ce jeu de données ou si vous voulez effectuer des calculs avec des données déjà acquises, utilisez la fonction *Edition/Ajouter voie de calcul*.

Dans la boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul" qui s'affiche, définissez le numéro de voie, le commentaire, l'unité, les limites, le nombre de décimales ainsi que la formule de la grandeur à calculer (voir également : "Conventions pour la saisie de formule" à la page 260).

Pour un jeu de données, vous pouvez déterminer autant de voies de calcul que vous voulez.

Fonction loupe à l'aide de la souris

Lorsque vous êtes dans un graphique en courbe, vous pouvez représenter un extrait de celui-ci en agrandi. Pour ceci, servez-vous soit de la boîte de dialogue des propriétés (en modifiant la plage de représentation et la taille de l'axe des temps), soit en sélectionnant la plage désirée à l'aide de la souris. Maintenez à cet effet le bouton gauche de la souris enfoncé et tirez le pointeur de la souris sur la zone que vous voulez afficher agrandie.

Avec la fonction de menu *Vue/Annuler Zoom*, vous rétablissez l'état d'origine du graphique en courbe.



La fonction loupe à l'aide du pointeur de la souris n'est disponible que pour les fichiers de valeurs de mesure enregistrés.

APPEL !

Appel d'une nouvelle fenêtre de graphique en courbe:

- par la commande Mesures/Nouveau graphique en courbe.
- Touche fonction <F5>.
- Clic avec le bouton gauche de la souris sur l'icône "Nouveau graphique en courbe" dans la barre d'outils.

Impression

Impression d'un graphique en courbe:

- activer le graphique en courbe à imprimer.
- exécutez la commande *Imprimer* du menu *Fichier*.
- ou clic de souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils.

Documentation

Pour compléter par un graphique en courbe un texte écrit dans un traitement de texte Windows, copiez ce graphique dans le presse-papiers à l'aide de la commande *Edition/Copier* (<CTRL+C>). Vous pouvez ensuite positionner ce graphique en courbe à l'emplacement désiré dans votre texte en utilisant par ex. la commande *Edition/Insérer*.

Curseurs de mesure / Fonction statistique

Pour analyser l'évolution d'une courbe, ouvrez un fichier de valeurs de mesure, puis ouvrez la vue "Graphique en courbe" (menu *Vue/Représentation en graphique en courbe*). Le menu *Vue* et le

menu contextuel offrent la fonction "Curseurs" à l'aide de laquelle vous pouvez activer et désactiver les curseurs de mesure.

Lorsque les curseurs sont activés, ceux-ci sont représentés dans le graphique sous forme de deux lignes verticales et dans la partie inférieure du graphique en courbe s'affiche un tableau donnant les valeurs de mesure de toutes les courbes en dessous des curseurs.


De plus, pour chaque courbe que contient le graphique, la fonction de statistique intégrée calcule les valeurs suivantes:

- Différence entre les deux valeurs de mesure figurant en dessous des curseurs.
- Minimum, maximum et valeur moyenne de la plage délimitée par les curseurs.
- Différence entre minimum et maximum.
- Valeur moyenne
- Ecart type

Ces valeurs sont également affichées dans le tableau.

Propriétés du tableau des statistiques:

Dans le dialogue des propriétés du tableau statistique il est possible de paramétrer les colonnes devant être visibles et celles qui ne le doivent pas ainsi que de définir un facteur de zoom (50% à 130%) pour l'impression. Le facteur de zoom standard de 80% assure de faire tenir le tableau des statistiques sur une même page A4 orientation portrait avec marges latérales de 10 mm des deux côtés, largeur automatique de colonnes et toutes les colonnes activées visibles. Cela n'est cependant possible qu'avec une petite police de caractères.

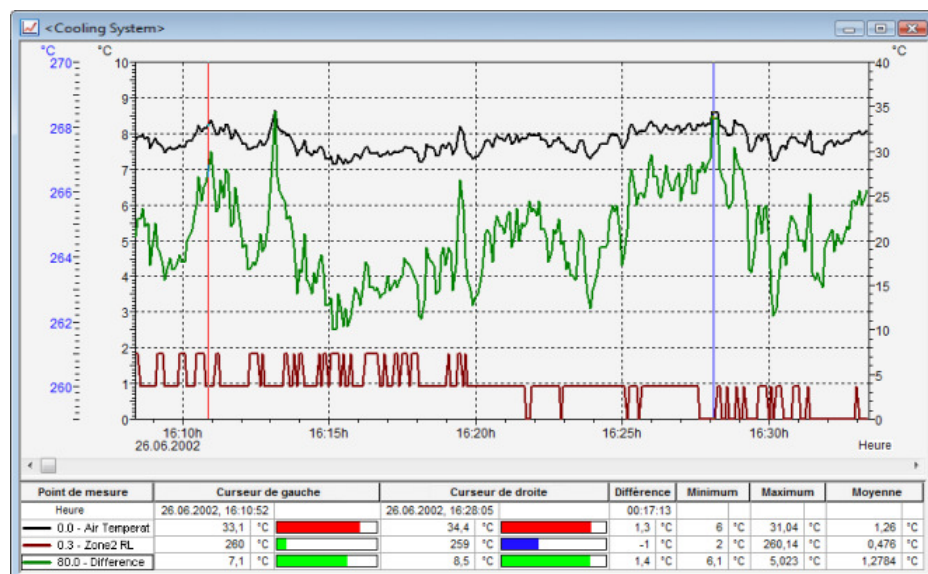

En réglant manuellement le facteur de grossissement, les marges, les largeurs de colonne et/ou en masquant des colonnes on peut créer pour le tableau statistique une mise en page définie par l'utilisateur, aux propriétés définies rigoureusement et d'une grande lisibilité.

Pour ouvrir la boîte de dialogue des caractéristiques du tableau, vous pouvez vous servir du menu contextuel *Propriétés*.



En fermant la boîte de dialogue de l'affichage des statistiques, les paramètres actuels (colonnes à afficher, facteur de grossissement etc.) sont mémorisés dans le fichier amr32.ini comme présélection pour afficher le tableau statistique et ils seront utilisés dans tous les fichiers de mesures créés ultérieurement. En outre, cette présélection est appliquée lorsqu'un ancien fichier de mesure ne possède encore aucune indication sauvegardée en interne sur la manière d'afficher le tableau statistique. Lors de l'enregistrement d'un fichier de mesures, les propriétés d'affichage du tableau statistique sont intégrées dans le fichier et à la lecture suivante de ce fichier, ce seront ces propriétés d'affichage qui seront rétablies pour ce fichier, indépendamment des valeurs présélectionnées placées dans amr32.ini.

Cependant, les fichiers ainsi sauvegardés ne sont plus compatibles avec les anciennes versions de programme et ne peuvent plus être lus par celles-ci. Pour pouvoir visualiser ou éditer ces fichiers également avec d'anciens programmes, il faut que toutes les colonnes soient visibles et le facteur de zoom réglé sur 80%. En enregistrant le fichier maintenant, il peut être ouvert également avec d'anciennes versions du programme.



La proportion entre le graphique en courbe et le tableau de statistiques peut être définie individuellement. Si vous déplacez le pointeur de la souris sur la ligne de séparation entre le graphique et le tableau, il change d'aspect et vous pouvez déplacer cette ligne de séparation en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. La taille du graphique en courbe est alors adaptée et le tableau s'affiche en entier ou avec une barre de défilement verticale.

Impression

Pour procéder à l'impression, voici les différentes possibilités:

- impression directe du graphique et du tableau des statistiques.
- impression directe du tableau des statistiques (par un clic sur le tableau avec le pointeur de la souris).
- copie du graphique ou du tableau des statistiques à l'aide du presse-papiers, p. ex. dans les documents texte ou les tableurs.

Le graphique XY

Dans un graphique XY, vous pouvez représenter quatre grandeurs de mesure au maximum en fonction d'une grandeur physique mesurée. Vous pouvez pour ceci choisir parmi quatre axes Y et un axe X, ce dernier étant à définir librement. A l'instar des autres fenêtres, la boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY" vous permet de déterminer tous les paramètres du graphique et de sélectionner les points de mesure à afficher.

Comme pour le graphique en courbe, les données d'un graphique XY sont tamponnées en mémoire vive de l'ordinateur et vous pouvez les sauvegarder pendant ou après une prise de mesure sous forme de fichier ainsi que les transmettre pour traitement, par DDE à un logiciel de valorisation (par ex. un tableur).

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de ce type et les afficher simultanément. Vous pouvez à tout moment représenter les mesures sous forme de tableau ou de graphique en courbe. Pour ceci, sélectionnez la commande *Vue/Représentation en tableau* ou *Vue/Représentation en graphique en courbe* ou ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le graphique et choisissez-y la fonction Représentation en tableau ou Représentation en courbe.


Boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY"

Dans la boîte de dialogue des propriétés du graphique XY, sélectionnez les points de mesure désirés et choisissez les paramètres d'affichage du graphique.

En fonction du paramétrage à effectuer, vous pouvez afficher en premier plan la fiche correspondante de la boîte de dialogue en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur son onglet.

Onglet "Points de mesure"

Sur l'onglet "points de mesure", sélectionnez les points de mesure désirés, le type et la couleur du trait ainsi que la représentation des axes à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue.

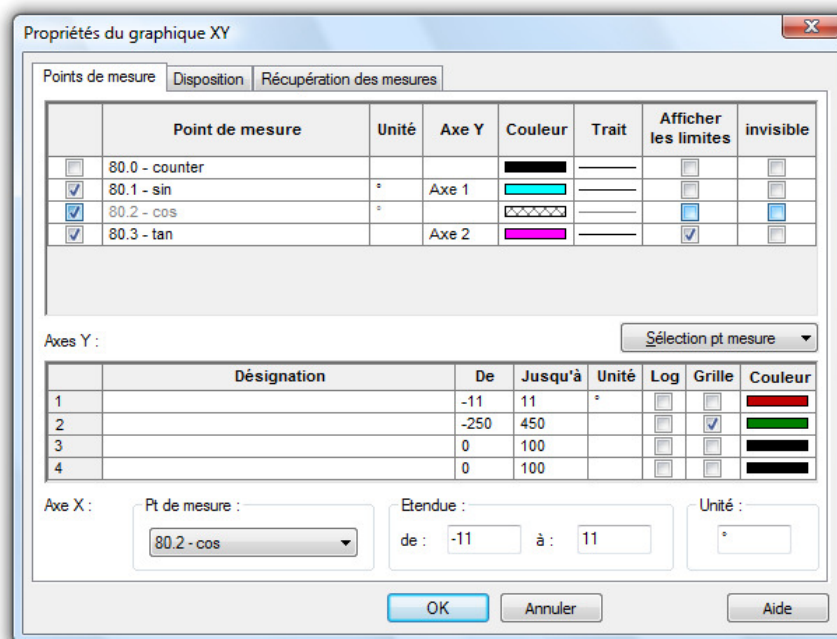

Points de mesure:

Pour la représentation en graphique XY, vous pouvez sélectionner dans la liste autant de points de mesure que vous voulez. Pour faciliter la sélection, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes:

- Clic dans la case d'option (case à cocher) dans la première colonne de la liste des mesures.
- Cliquez sur le bouton "Sélection des points de mesure" dans la liste des points de mesure afin de changer le choix des points de mesure ou leur visibilité. Vous disposez ici des options "Sélectionner tout", "Désélectionner tout", "Inverser sélection", "Toutes sélections visibles", "Toutes sélections invisibles" et "Inverser visibilité".

Axe Y:

Dans cette colonne de tableau s'affiche la couleur actuellement sélectionnée pour ce point de mesure dans le graphique en courbe. Par un simple clic sur la couleur, une fenêtre de sélection s'ouvre. Dans cette fenêtre de sélection, il est possible d'un seul clic de sélectionner une autre couleur pour ce point de mesure. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même pendant la mesure.

Il est possible d'affecter à chaque point de mesure l'un des axes Y, 4 au maximum, qui peuvent être configurés dans le tableau "Axes Y" dans la même boîte de dialogue. Il est alors possible d'affecter plusieurs points de mesure au même axe Y.

Couleur:

Dans cette colonne de tableau s'affiche la couleur actuellement sélectionnée pour ce point de mesure dans le graphique en courbe. Par un simple clic sur la couleur, une fenêtre de sélection s'ouvre. Dans cette fenêtre de sélection, il est possible d'un seul clic de sélectionner une autre couleur pour ce point de mesure. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même pendant la mesure.

Type de ligne:

Dans cette colonne de tableau s'affiche le type de courbe actuellement sélectionné pour ce point de mesure. Par un simple clic sur la courbe, une fenêtre de sélection s'ouvre. Dans cette fenêtre de sélection, il est possible d'un seul clic de sélectionner un autre type de courbe pour ce point de mesure. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même pendant la mesure.

Affichage des limites:

Un simple clic de la souris sur ce texte permet d'afficher les limites du point de mesure sélectionné dans le graphique en courbe.

Point de mesure invisible:

Cette option permet de masquer la représentation de certaines séries de mesure d'un jeu de données.

Pour ceci, sélectionnez le point de mesure désiré dans la liste (clic simple avec le bouton gauche de la souris dans l'entrée de liste) et activez l'option "point de mesure invisible" en cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la case à cocher dans la dernière colonne du point de mesure correspondant.

Ce point de mesure n'est alors plus représenté dans le graphique. Ce paramétrage est évidemment possible pour chacun des points de mesure ainsi que pour plusieurs points simultanément.



Aucun axe Y ne doit être affecté aux points de mesure marqués invisibles.

La zone "Axe Y":

En sélectionnant un point de mesure dans un graphique en courbe, toutes les possibilités de paramétrage de l'axe Y sont sélectionnées automatiquement. Cette sélection s'effectue par rapport à la plage du point de mesure enregistré et peut être modifiée à n'importe quel moment, même pendant la mesure:



Si lors de la fermeture de la boîte de dialogue par *OK*, le système trouve des points de mesure auxquels aucun axe Y n'a été affecté, un message d'erreur est émis. Ce message d'erreur comporte le premier de ces points de mesure avec le numéro et le commentaire. De plus, ce point de mesure est sélectionné automatiquement dans la boîte de dialogue du graphique, de sorte que vous pouvez corriger vos saisies immédiatement.

Libellé:

Dans le champ "Libellé" vous pouvez saisir un texte pour décrire en détail l'axe en question. Ce texte apparaît ensuite tourné de 90° le long de l'axe correspondant du graphique.

Etendue:

Les valeurs "de" et "jusqu'à" permettent de déterminer l'étendue de mesure affichée. L'affectation du programme ne pouvant être réalisée qu'à titre indicatif à cette étape, souvent l'utilisateur sera obligé de procéder à une correction. Une modification est recommandée lorsque les valeurs de mesure dépassent l'étendue sélectionnée et lorsque vous voulez afficher en détail un extrait de la mesure.

Unité:

Un changement de l'unité ne s'effectuera que lorsque la plage de capteur sélectionnée pour ce point de mesure est utilisée pour représenter une autre grandeur physique. Pour ceci, saisissez cette unité dans le champ d'édition.

Logarithmique:

Lorsque vous activez cette option (clic simple du bouton gauche de la souris sur le texte), l'axe Y sélectionné s'affiche en échelle logarithmique.

Afficher grille:

Lorsque vous activez cette option (clic avec le bouton gauche de la souris sur le texte), le graphique en courbe s'affiche sur fond de grille. Nous vous recommandons d'afficher la grille seulement pour un axe Y.

Couleur:

Dans cette colonne de tableau s'affiche la couleur actuellement sélectionnée pour ce point de mesure dans le graphique en courbe. Par un simple clic sur la couleur, une fenêtre de sélection s'ouvre. Dans cette fenêtre de sélection, il est possible d'un seul clic de sélectionner une autre couleur pour ce point de mesure. Ce paramétrage peut être modifié à n'importe quel moment, même

pendant la mesure. On peut ainsi affecter à un point de mesure en couleur un axe Y de la même couleur.

La zone "Axe X":

Sélectionnez ici le point de mesure dont la grandeur physique doit servir à représenter les autres grandeurs de mesure. Pour ceci, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la zone de liste figurant à droite du texte "Point de mesure" et cliquez sur le point de mesure désiré.



Si le point de mesure sélectionné est déjà utilisé pour un axe Y, une erreur s'affiche. Si vous le désirez, vous pouvez annuler la liaison existante avec l'axe Y ou définir un autre point de mesure pour l'axe X.

Les indications de l'étendue et de l'unité sont traitées comme pour les points de mesure de l'axe Y.

Onglet "Disposition"

L'onglet "Disposition" vous permet de choisir les libellés à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue.

Commentaire:

Dans le champ de saisie "Commentaire", vous pouvez indiquer l'affectation des données de mesure du graphique au comportement physique correspondant. Le commentaire (nombre quelconque de caractères) s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre du graphique. Si les séries de mesure du graphique sont enregistrées dans un fichier, le commentaire sera également porté dans le fichier.

Libellé au-dessus /au-dessous:

Dans ces champs de saisie vous pouvez saisir un autre texte pour décrire le graphique. Celui-ci apparaît dans une ligne au-dessus ou au-dessous de la représentation graphique.

Légende:

Vous pouvez déterminer si vous voulez représenter la légende au-dessus ou au-dessous des graphiques ou si vous ne voulez pas du tout l'afficher. Pour ceci, cliquez sur le bouton d'option à gauche du texte respectif.

Onglet "Historique"

Le serveur de données AMR WinControl dispose d'un tampon des valeurs mesurées reposant sur un fichier (tampon circulaire).

Les données tamponnées peuvent être intégrées dans de nouveaux tableaux ou graphiques. A cet effet, les boîtes de dialogue de propriétés correspondantes possèdent un onglet

supplémentaire "Historique" disponible lors de la création d'un nouveau graphique ou d'un nouveau tableau.

A l'aide de l'option "Ne valider aucune donnée issue de l'historique" (standard), le graphique ou le tableau est créé comme d'habitude. Avec "Valider toutes les données disponibles dans l'historique", toutes les données présentes dans le tampon et relatives aux points de mesure sélectionnés dans l'onglet "Points de mesure" sont validées dans le graphique ou le tableau. La dernière option vient également lire les données dans le tampon mais uniquement celles comprises dans l'intervalle de temps réglé.

Après avoir récupéré les données du tampon dans le graphique ou le tableau, les valeurs actualisées sont ajoutées comme d'habitude dès que la scrutation des mesures est activée.

Onglet
"Récupération
des mesures"

La récupération des mesures peut s'effectuer en fonction de valeurs mesurées ou calculées. Vous pouvez effectuer les paramétrages nécessaires à cet effet sur l'onglet "Récupération des mesures".

Le paramétrage par défaut est la prise en compte de toutes les mesures. Alternativement, il est possible de sélectionner un point de mesure de référence et une condition (supérieur à / inférieur à) ainsi qu'une valeur de seuil.

Les mesures ne seront alors récupérées dans le tableau ou le graphique que lorsque la condition définie est remplie. Tous les points de mesure matériels ainsi que toutes les voies de calcul globales sont autorisés comme point de mesure de référence. La récupération ou non-récupération s'effectue toujours pour les données d'un cycle complet de mesure.



Les canaux locaux de calcul dans le tableau ou le graphique ne continuent de calculer que lorsque dans le cycle de mesure en cours les valeurs ont été récupérées dans le tableau ou le graphique. Même le calcul de valeur moyenne spécifique au tableau ou au graphique n'est effectué que sur la base des données effectivement récupérées.

Voies de
calcul locales

Si vous désirez qu'un canal de calcul ne soit disponible que dans ce jeu de données ou si vous voulez effectuer des calculs avec des données déjà acquises, utilisez la fonction *Edition/Ajouter voie de calcul*.

Dans la boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul" qui s'affiche, définissez le numéro de voie, le commentaire, l'unité, les limites, le nombre de décimales ainsi que la formule de la grandeur à calculer (voir également : "Conventions pour la saisie de formule" à la page 260).

Pour un jeu de données, vous pouvez déterminer autant de voies de calcul que vous voulez.

Fonction loupe à l'aide de la souris

Lorsque vous êtes dans un graphique XY, vous pouvez représenter un extrait de celui-ci en agrandi. Pour ceci, servez-vous soit de la boîte de dialogue des propriétés (en modifiant la plage de représentation et la taille de l'axe des temps), soit en sélectionnant la plage désirée à l'aide de la souris. Maintenez à cet effet le bouton gauche de la souris enfoncé et tirez le pointeur de la souris sur la zone que vous voulez afficher agrandie.

Avec la fonction *Vue/Annuler zoom* vous rétablissez l'état d'origine du graphique XY.



La fonction loupe à l'aide du pointeur de la souris n'est disponible que pour les fichiers de valeurs de mesure enregistrés.

APPEL !

Appel d'une nouvelle fenêtre de graphique XY:

- à partir de la commande de menu *Mesures/Nouveau graphique XY*.
- Touche de fonction <F11>.
- Clic simple avec le bouton gauche de la Souris sur l'icône "Nouveau graphique XY" dans la barre d'outils.

Impression

Imprimer un graphique XY:

- activez le graphique XY à imprimer.
- lancez la commande *Fichier/Imprimer* ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils.

Le tableau

Un tableau permet de représenter un nombre quelconque de points de mesure. Pour ce faire, vous disposez des colonnes "numéro", "date" et "heure" à côté des colonnes de valeurs de mesure. A l'instar des autres fenêtres, le dialogue "Propriétés du tableau" vous permet de définir les paramètres de celui-ci et de sélectionner les points de mesure à afficher.

A l'instar du graphique en courbe et du graphique XY, les données de mesure acquises sont tamponnées en mémoire vive de l'ordinateur. Vous pouvez les sauvegarder dans un fichier pendant ou après la prise de mesure ainsi que les transmettre à un logiciel de valorisation par DDE ou par presse-papiers pour traitement ultérieur.

Vous pouvez ouvrir de multiples fenêtres de ce type et les afficher simultanément. Pour chaque tableau vous pouvez afficher tous les points de mesure que vous souhaitez. Vous pouvez représenter des valeurs de mesure sous forme de graphique en courbe ou de diagramme XY à tout moment. Pour ceci, sélectionnez la commande *Vue/Représentation en courbe* ou *Vue/Représentation en graphique XY* ou en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le tableau, ouvrez le menu contextuel et choisissez-y la fonction *Représentation en courbe* ou *Représentation en graphique XY*.

Boîte de dialogue "Propriétés du tableau"

Dans la boîte de dialogue "Propriétés du tableau", sélectionnez dans les onglets suivants les points de mesure désirés, les propriétés d'affichage du tableau et les réglages particuliers pour la récupération des mesures.

Onglet "Points
de mesure et
affichage"


Commentaire:

Dans le champ "Commentaire", vous pouvez indiquer l'affectation des données de mesure du tableau en fonction du comportement physique correspondant. Le commentaire (nombre quelconque de caractères) s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de tableau. Si les séries de mesure du tableau sont enregistrées dans un fichier, le commentaire sera également porté dans le fichier.

Points de mesure:

Pour la représentation en tableau, vous pouvez sélectionner dans la liste autant de points de mesure que vous voulez. Pour faciliter la sélection, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes:

- Double clic sur le point de mesure désiré.
- Clic simple sur la case à cocher à gauche du texte du point de mesure.
- Cliquez sur les boutons correspondants au-dessous de la liste des points de mesure afin de sélectionner/désélectionner tous les points de mesure.

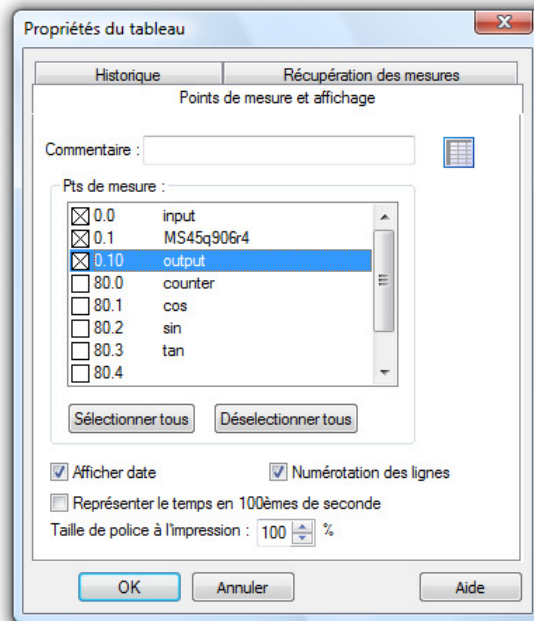

Afficher date:

Lorsque vous activez cette option, une colonne est ajoutée au tableau dans laquelle la date est affichée pour chaque valeur de mesure.

Numérotation des lignes:

Lorsque cette option est activée (clic simple avec le bouton gauche de la souris sur la case à cocher à gauche du texte), une colonne est ajoutée au tableau et comporte un numéro en continu affecté aux valeurs de mesure.

Afficher le temps en centièmes de seconde:

Activez cette option si vous voulez représenter et horodater des données de mesure acquises à une fréquence supérieure à 1 Hz ou sauvegardées en mémoire de l'appareil.

Taille de police à l'impression:

Pour imprimer les mesures, il est possible de définir un facteur de zoom réglable en continu jusqu'à 120 % maximum. En cas de grandes quantités de données et un facteur de zoom inférieur à 100 %, le nombre de pages nécessaire peut ainsi être significativement réduit.

*Onglet
"Historique"*

Le serveur AMR WinControl dispose d'un tampon des valeurs mesurées reposant sur un fichier (tampon circulaire).

Les données tamponnées peuvent être intégrées dans de nouveaux tableaux ou graphiques. A cet effet, les boîtes de dialogue de propriétés correspondantes possèdent un onglet

supplémentaire "Historique" disponible lors de la création d'un nouveau graphique ou d'un nouveau tableau.

A l'aide de l'option "Ne valider aucune donnée issue de l'historique" (standard), le graphique ou le tableau est créé comme d'habitude. Avec "Valider toutes les données disponibles dans l'historique", toutes les données présentes dans le tampon et relatives aux points de mesure sélectionnés dans l'onglet "Points de mesure" sont validées dans le graphique ou le tableau. La dernière option vient également lire les données dans le tampon mais uniquement celles comprises dans l'intervalle de temps réglé.

Après avoir récupéré les données du tampon dans le graphique ou le tableau, les valeurs actualisées sont ajoutées comme d'habitude dès que la scrutation des mesures est activée.

Onglet
"Récupération
des mesures"

La récupération des mesures peut s'effectuer en fonction de valeurs mesurées ou calculées. Vous pouvez effectuer les paramétrages nécessaires à cet effet sur l'onglet "Récupération des mesures".

Le paramétrage par défaut est la prise en compte de toutes les mesures. Alternativement, il est possible de sélectionner un point de mesure de référence et une condition (supérieur à / inférieur à) ainsi qu'une valeur de seuil.

Les mesures ne seront alors récupérées dans le tableau ou le graphique que lorsque la condition définie est remplie. Tous les points de mesure matériels ainsi que toutes les voies de calcul globales sont autorisés comme point de mesure de référence. La récupération ou non-récupération s'effectue toujours pour les données d'un cycle complet de mesure.



Les canaux locaux de calcul dans le tableau ou le graphique ne continuent de calculer que lorsque dans le cycle de mesure en cours les valeurs ont été récupérées dans le tableau ou le graphique. Même le calcul de valeur moyenne spécifique au tableau ou au graphique n'est effectué que sur la base des données effectivement récupérées.

Voies de
calcul locales

Si vous désirez qu'un canal de calcul ne soit disponible que dans ce jeu de données ou si vous voulez effectuer des calculs avec des données déjà acquises, utilisez la fonction *Edition/Ajouter voie de calcul*.

Dans la boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul" qui s'affiche, définissez le numéro de voie, le commentaire, l'unité, les limites, le nombre de décimales ainsi que la formule de la grandeur à calculer (voir également : "Conventions pour la saisie de formule" à la page 260).

Pour un jeu de données, vous pouvez déterminer autant de voies de calcul que vous voulez.

*Modification
des réglages
de mise en
page*

Certains réglages nécessaires à l'affichage des tableaux dans AMR WinControl peuvent être modifiés dans le fichier de configuration `amr32.ini`. Vous disposez alors des entrées suivantes:

`TabShowDate = 0 / 1`

Avec cette entrée dans la zone `[settings]`, il est possible d'indiquer si pour les tableaux de valeurs de mesure nouvellement ouverts dans AMR WinControl, il faut afficher la date en plus de l'heure d'une valeur de mesure. Les valeurs possibles sont : 0 pour non et 1 pour oui.

`TabPrecision = -1 / 0..5`

Cette entrée dans la zone `[settings]` permet de limiter le nombre de décimales des données de mesure dans un tableau d'AMR WinControl à un certain nombre. Les valeurs possibles pour cette entrée vont de 0 à 5. La valeur -1 indique l'affichage automatique des décimales (pas de limitation).

`FooterText = Text`

L'entrée `FooterText` dans la zone `[settings]` a pour effet que AMR WinControl ajoute lors de l'impression de tous les documents, tableaux et graphique une ligne de pied de page supplémentaire avec le texte défini par cette entrée. Ce texte est toujours imprimé centré dans la ligne de pied de page d'un document.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

APPEL !

Appel d'une nouvelle fenêtre de tableau:

- depuis la commande de menu *Mesures/Nouveau tableau*.
- Touche de fonction <F10>.
- Clic simple de la souris sur l'icône "Nouveau tableau" dans la barre d'outils.


Impression

Impression d'un tableau:

- Activez le tableau que vous voulez imprimer.
- Exécutez la commande *Imprimer* du menu *Fichier*.
- ou clic de souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils.

La fenêtre de vue d'ensemble du fichier

Si un fichier a été créé avec la fonction *Mesures/Enregistrement automatique*, ce fichier s'affiche à l'ouverture comme fenêtre de vue d'ensemble du fichier. Dans cette fenêtre apparaît un texte vous informant sur les principales caractéristiques comme la durée d'enregistrement, les points de mesure, certaines caractéristiques des points de mesure, des annotations et le cas échéant une remarque sur l'importation des données.

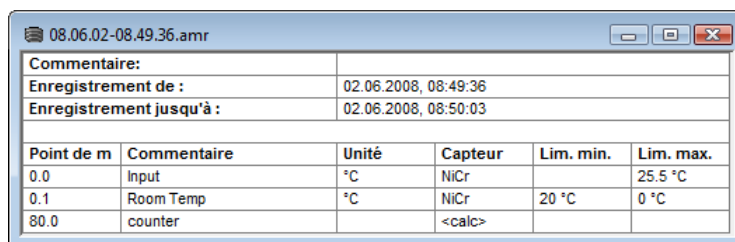

08.06.02-08.49.36.amr					
Commentaire:					
Enregistrement de :		02.06.2008, 08:49:36			
Enregistrement jusqu'à :		02.06.2008, 08:50:03			
Point de m	Commentaire	Unité	Capteur	Lim. min.	Lim. max.
0.0	Input	°C	NiCr		25.5 °C
0.1	Room Temp	°C	NiCr	20 °C	0 °C
80.0	counter		<calc>		

Créer un nouveau graphique en courbe

Pour créer un nouveau graphique en courbe à partir d'une fenêtre active de vue d'ensemble de fichier, sélectionnez la fonction *Mesures/Nouveau graphique en courbe* ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de vue d'ensemble du fichier, ouvrez le menu contextuel et sélectionnez l'option *Nouveau graphique en courbe*.

Dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" qui s'affiche, tous les derniers paramètres enregistrés dans le fichier sont déjà présélectionnés. Si vous confirmez par OK, vous obtenez le graphique en courbe tel qu'enregistré. A partir du jeu de données existant, vous pouvez également créer le nombre désiré de nouveaux graphiques en courbe et les enregistrer séparément sous un autre nom.

Création d'un nouveau graphique XY

Pour créer un nouveau graphique XY à partir d'une fenêtre active de vue d'ensemble de fichier, sélectionnez la fonction *Mesures/Nouveau graphique XY* ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de vue d'ensemble du fichier pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez-y l'option *Nouveau graphique XY*.

Dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY" qui s'affiche, tous les derniers paramètres enregistrés dans le fichier sont déjà présélectionnés. Si vous confirmez par OK, vous obtenez le graphique XY tel qu'enregistré. A partir du jeu de données existant, vous pouvez également créer le nombre désiré de nouveaux graphiques en courbe et les enregistrer séparément sous un autre nom.

*Créer un
nouveau
tableau*

Pour créer un nouveau tableau à partir d'une fenêtre active de vue d'ensemble de fichier, sélectionnez la fonction Mesures/Nouveau tableau ou d'un clic du bouton droit de la souris dans le tableau, ouvrez le menu contextuel et sélectionnez-y l'option Nouveau tableau.

Dans la boîte de dialogue "Propriétés du tableau" qui s'affiche, tous les derniers paramètres enregistrés dans le fichier sont déjà présélectionnés. Si vous confirmez par OK, vous obtenez le tableau tel qu'enregistré. A partir du jeu de données existant, vous pouvez également créer le nombre désiré de nouveaux tableaux et les enregistrer séparément sous un autre nom.

*Modifier la vue
du jeu de
données*

Si vous voulez représenter les valeurs de mesure du fichier dans une autre vue, sélectionnez la commande *Vue/Représentation en courbe*, *Vue/Représentation en graphique XY* ou *Vue/Représentation en tableau*. Toutes les fonctions sont également disponibles dans le menu contextuel de la fenêtre de vue d'ensemble du fichier. Vous pouvez ouvrir celle-ci en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre.

Dans la boîte de dialogue des propriétés qui s'affiche, les paramètres par défaut ont été présélectionnés. En fonction de votre tâche, vous pouvez les modifier ou confirmer par *OK*. Le dialogue des propriétés n'apparaît que lorsque des données nécessaires à la représentation manquent. Dans le cas contraire, la nouvelle vue s'affiche immédiatement. Bien entendu, les propriétés peuvent ensuite être modifiées en appelant la boîte de dialogue des propriétés.



Si vous voulez représenter dans une autre vue les données de mesure acquises et supprimer des points de mesure dans la boîte de dialogue des propriétés qui s'affiche, les données de ce point de mesure sont supprimées dans le fichier. Si vous voulez subdiviser des séries de mesure, sélectionnez toujours les fonctions *Nouveau graphique en courbe*, *Nouveau graphique XY* ou *Nouveau tableau*.

Les images de projet

AMR WinControl vous permet d'afficher un montage de mesure dans une fenêtre prévue à cet effet. Pour le mettre en forme, vous pouvez afficher des graphiques (bitmaps, Enhanced Metafiles), des zones de texte à placer librement, les mesures acquises dans des zones à positionnement libre (uniquement la valeur chiffrée et le cadre) ainsi que des graphiques en courbe.

Vous pouvez matérialiser les dépendances entre points de mesure en reliant des affichages de mesure par des lignes (de couleur), ce qui permet ainsi de représenter sans peine des synoptiques.

Les graphiques en courbe, insérés par le presse-papiers comme métafichiers étendus, peuvent faire l'objet de commentaires à l'aide de zones de texte (sur fond transparent).

En utilisant des liens, les images de projet peuvent devenir une centrale de commande : on peut par un clic sur un champ de mesure, ouvrir par ex. un graphique en courbe ayant certaines propriétés ou une autre image de projet.

Pour réaliser une image de projet, exécutez la commande *Mesures/Nouvelle image de projet*. Afin de pouvoir définir les propriétés de l'image de projet, sélectionnez dans le menu *Vue/Propriétés du graphique*, la commande *Propriétés du graphique* dans le menu contextuel ou par <Entrée>, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés associée.

Pour insérer les objets désirés dans une image de projet, il existe la fonction *Edition/Insérer objet*. Avec la commande *Edition/Dessin*, vous pouvez insérer des objets de dessin (courbes, polygones etc...).

Une image de projet peut intégrer un nombre quelconque d'objets de types différents. Il est également possible d'activer simultanément un nombre quelconque d'images de projet dans le programme. Vous pouvez ainsi afficher simultanément des vues d'ensemble et de détail d'un même projet.

Lorsque l'image de projet a été créée, vous pouvez l'enregistrer sous forme de fichier et la charger à nouveau si vous le désirez. Au chargement d'une image de projet enregistrée, sélectionnez

dans la boîte de dialogue standard le type de fichier "Images de projet AMR (*.amb)".

Confirmez vos entrées par *OK*. Une fenêtre vide apparaît. Dans cette fenêtre vous pouvez maintenant représenter les objets et éléments de dessin souhaités (champs de valeur de mesure, zones de texte, bitmaps...) Vous disposez pour cela des fonctions des menus *Edition* et *Vue* ainsi que d'un menu contextuel. Les fonctions respectives ne sont visibles que si une image de projet est activée.



Lorsque vous ouvrez ou activez une image de projet, une barre d'outils spéciale pour les images de projet s'incruste à l'écran. Vous accédez aisément par celle-ci aux actions essentielles avec la souris.



Toutes les fonctions d'édition d'images de projet ne sont disponibles que si la fenêtre en cours est une image de projet.

Boîte de dialogue "Propriétés de l'image de projet"

Dans la boîte de dialogue "Propriétés de l'image de projet", vous déterminez d'abord la taille de l'image et décidez ensuite si vous voulez vous servir d'une grille comme support au dessin. Vous pouvez appeler à nouveau cette boîte de dialogue à tout moment et y modifier les caractéristiques de l'image de projet. Vous pouvez dans le détail définir les propriétés suivantes:

Zone de dessin

Saisissez ici la taille de la surface de dessin en pixels (points à l'écran) en horizontale et en verticale.

Couleur de fond

Choix de la couleur dans laquelle sera représenté l'arrière plan.

Afficher grille:

Active la grille (visible seulement à l'écran, pas à l'impression) donnant des lignes de repère pour positionner les objets et éléments dessinés.

Aligner sur la grille

Le coin supérieur gauche des objets complexes (bitmaps, zones de texte etc...) ou les sommets des éléments dessinés (lignes, cercles, rectangles etc...) sont toujours poussés dans l'angle de grille le plus proche lorsque l'on déplace ou que l'on insère des objets.

Couleur de grille

Choix de la couleur dans laquelle sera représentée la grille.

Taille de grille horizontale/verticale

On porte ici la distance entre les points de la grilles dans le sens horizontal et vertical. L'unité est le pixel.

Afficher les marges

Si cette option est activée, les sauts de ligne s'affichent à l'écran en ligne pointillée, conformément au paramétrage de l'imprimante. Cela sert d'aide à l'orientation lors de l'impression de certaines images de projet.

Permettre les modifications sur le graphique

Les propriétés des objets et éléments de dessin peuvent être modifiées et ceux-ci effacés ou ajoutés seulement si cette option est activée. On peut ainsi éviter toute modification involontaire de l'image de projet.

Positionnement

Pour procéder au positionnement de tous les objets (champ de valeur de mesure, zone de texte et bitmap), sélectionnez l'objet désiré en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur celui-ci et déplacez le pointeur de la souris en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Pour sélectionner plusieurs objets en même temps, cliquez sur ceux-ci avec le bouton gauche de la souris en maintenant la touche Majuscule (shift) enfoncée ou tirez un cadre autour de ceux-ci en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris.

Vous pouvez en outre positionner des objets sélectionnés à l'aide des fonctions de menu *Edition/Ordre/Objet au premier plan, .../Objet à l'arrière plan, .../Objet en avant, .../Objet en arrière*, ainsi que par les fonctions *Edition/Alignement/Aligner en haut, .../Aligner en bas, .../Aligner à droite, .../Aligner à gauche, .../Centrer*, et *.../Justifier*.

Adapter le cadre à la taille du texte

A l'aide de la fonction *Edition/Adapter le cadre à la taille du texte*, les cadres des zones de texte peuvent être ajustés exactement au texte respectivement disponible.

Zones de texte

Vous pouvez avec la fonction *Insérer objet/zone de texte* du menu *Edition* ou du menu contextuel, insérer une nouvelle zone de texte dans une image de projet. Vous pouvez tout d'abord définir la position dans l'image de projet à l'aide du pointeur de souris. Par un simple clic du bouton gauche s'affiche la zone de texte et vous pouvez remplacer le texte "Texte" sélectionné, par celui que vous voulez. Pour ouvrir à nouveau la boîte de dialogue "Propriétés : zone de texte", sélectionnez une fois la zone de texte sélectionnée

la fonction *Propriétés de l'objet* dans le menu *Vue* ou par le menu contextuel. Cette boîte de dialogue vous offre les éléments suivants (onglets) pour modifier le texte, le lien pour appeler un fichier et la mise en forme (p. ex. police, couleur) de la zone de texte:

- Texte
- Ligne
- Remplissage
- Police
- Lien

Vous trouverez une description exhaustive des éléments sous "Eléments de description des objets d'image de projet" à la page 96.

Champs de mesure

Vous pouvez avec la fonction *Insérer objet/champ de mesure* du menu *Edition* ou du menu contextuel, insérer un nouveau champ de mesure dans une image de projet. Vous pouvez tout d'abord définir la position dans l'image de projet à l'aide du pointeur de souris. D'un clic simple du bouton gauche de la souris vous ouvrez ensuite la boîte de dialogue "Propriétés : Affichage de mesure". Cette boîte de dialogue vous offre les éléments suivants (onglets) pour sélectionner le point de mesure désiré, le lien pour appeler un fichier ainsi que la mise en forme (par ex. police, couleur) du champ de mesure:

- Points de mesure
- Ligne
- Remplissage
- Police
- Lien

Vous trouverez une description exhaustive des éléments sous "Eléments de description des objets d'image de projet" à la page 96.

Pour ouvrir à nouveau la boîte de dialogue "Propriétés : affichage de mesure", sélectionnez une fois le champ de mesure sélectionné la fonction *Propriétés de l'objet* dans le menu *Vue* ou par le menu contextuel.

Bitmaps et metafichiers étendus

Vous pouvez avec la fonction *Insérer objet/Bitmap* et *Insérer objet/Metafichier étendu* du menu *Edition* ou du menu contextuel, insérer un nouveau graphique dans une image de projet. A l'exécution de la fonction apparaît une boîte de dialogue de fichier standard dans laquelle vous pouvez sélectionner le graphique désiré sous forme de fichier bmp ou ehm et le charger après confirmation par *OK*.

Vous pouvez modifier la taille de l'image en tirant le pointeur de la souris en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Pour ce faire, sélectionnez l'objet et déplacez le pointeur de la souris sur l'un des coins de l'image jusqu'à ce que la flèche se transforme en une double flèche. Appuyez ensuite sur le bouton gauche de la souris et tirez le pointeur de la souris pour agrandir ou réduire l'objet.

Après avoir présélectionné le graphique, sélectionnez la fonction *Propriétés de l'objet* dans le menu *Vue* ou par le menu contextuel afin d'ouvrir la boîte de dialogue "Propriétés : Bitmap" ou "Propriétés : Metafichier avancé". Cette boîte de dialogue offre les éléments suivants (onglets) de mise en forme du graphique:

- Bitmap ou metafichier étendu
- Lien

Vous trouverez une description exhaustive des éléments sous "Eléments de description des objets d'image de projet" à la page 96.

Dessiner des objets

Afin de relier visuellement entre eux des objets dans une image de projet, de les repérer de manière distincte ou pour dessiner des objets individuels, sélectionnez la fonction *Dessin* dans le menu *Edition* ou par le menu contextuel. Vous pouvez dessiner les objets suivants:

Ligne

En choisissant cet élément, vous définissez le point de départ d'une ligne en appuyant sur le bouton gauche de la souris à l'endroit désiré. En maintenant la touche enfoncée, déplacez la souris vers le point final désiré puis relâchez la touche. Une ligne est alors tirée entre les points de départ et d'arrivée.

Ligne multiple

On place un point de départ avec le bouton gauche de la souris. En relâchant le bouton, on déplace la souris vers le point angulaire suivant que l'on clique à nouveau etc... Un double clic avec le bouton gauche termine la ligne, un clic du bouton droit efface tous les points déjà définis sans interrompre le mode "Dessiner ligne multiple".

Polygone

Un polygone est une ligne multiple dont les points de départ et d'arrivée sont automatiquement reliés. L'insertion d'un polygone s'effectue de la même manière que celle d'une ligne multiple.

Rectangle

En appuyant sur le bouton gauche de la souris on détermine l'angle supérieur gauche du rectangle, en maintenant le bouton gauche enfoncé on tire le pointeur jusqu'à l'angle inférieur droit désiré. En relâchant le bouton gauche de la souris, le rectangle est dessiné entre ces points

Courbe en arc

On place un point de départ avec le bouton gauche de la souris. Tout nouveau clic de la souris insère à la position actuelle un point sur lequel sera tendu un arc vers le premier point. Double clic avec le bouton gauche de la souris ferme la courbe. Quatre points est nécessaire par segment de courbe: le point de départ, le point d'arrivée ainsi que deux points de contrôle. Lorsque plusieurs courbes se suivent, le point de départ de la courbe suivante est le point d'arrivée de la courbe actuelle.

Courbe fermée

Cette fonction dessine une courbe pour laquelle les points de départ et d'arrivée sont reliés après avoir terminé par un double clic.

Ellipse (cercle)

En enfonçant le bouton gauche et en tirant avec la souris, on tend un rectangle dans lequel s'inscrit une ellipse. Le centre du rectangle est ici le centre de l'ellipse et la longueur et la largeur du rectangle forment les diamètres de l'ellipse. Si le rectangle est carré, on obtient un cercle.

Après avoir présélectionné l'objet dessin, sélectionnez la fonction *Propriétés de l'objet* dans le menu *Vue* ou par le menu contextuel afin d'ouvrir la boîte de dialogue "Propriétés : objet dessin". Cette boîte de dialogue offre les éléments suivants (onglets) de mise en forme de l'objet:

- Ligne
- Remplissage

Vous trouverez une description exhaustive des éléments sous "Éléments de description des objets d'image de projet" à la page 96.

*Éléments de
description
des objets
d'image de
projet*

Les propriétés des objets dans une image de projet se définissent par leurs boîtes de dialogue de propriétés respectives. Celles-ci s'ouvrent pour chaque objet présélectionné à l'aide de la fonction *Propriétés de l'objet* dans le menu *Vue* ou par le menu contextuel. Cette boîte de dialogue vous offre les éléments suivants (onglets)

pour sélectionner le point de mesure désiré, le lien pour appeler un fichier ainsi que la mise en forme (p. ex. police, couleur) de l'objet:

Texte

Saisissez ici le texte devant s'afficher dans l'élément (de texte). Si le texte doit être édité sur plusieurs lignes, sélectionner "Plusieurs lignes". Dans ce cas on peut en outre activer le saut de ligne, de sorte que le texte s'adapte automatiquement à la taille de la zone de texte.



Si les dimensions externes de la zone de texte sont inférieures aux dimensions du texte, en tenant compte de la taille de la police sélectionnée, la zone de texte ne sera pas agrandie mais le texte sera (selon son alignement) tronqué sur les bords.

Points de mesure

Dans la liste des points de mesure du système, vous pouvez sélectionner le point de mesure désiré. Chaque affichage peut contenir un point de mesure.

Ligne

La couleur servant à représenter la bordure se sélectionne à l'aide du bouton du même nom. Si "transparent" a été réglé, cette couleur est ignorée et la ligne sera affichée invisible.

Si une largeur de 0 (= 1 pixel) a été sélectionnée, il est possible de représenter la ligne dans l'un des cinq styles affichés. Pour les plus grandes largeurs, seul un style est disponible (base).

Acceptez les modifications par *Valider*, de sorte que la propriété modifiée soit immédiatement visible à l'écran.

Remplissage

Les éléments fermés peuvent être remplis en deux couleurs. Vous disposez pour cela de toute une série de hachures. Si la couleur du fond est réglée sur "transparent" et que "aucune rayure" n'est pas activé, les éléments se trouvant dessous sont visibles du fait du motif de remplissage.

Pour représenter un élément entièrement transparent, il faut régler sur "transparent" à la fois la couleur de premier plan que celle de fond.

Police

Toutes les polices disponibles sur l'ordinateur sont indiquées, il suffit d'en choisir une. Dans les types et les tailles disponibles, sélectionnez celle qui vous convient. Le texte dans un élément ne

peut être représenté que dans une seule police, un seul style et une seule couleur.



Si sur le PC sur lequel on observe l'image de projet, la police ayant été choisie à la création de l'image n'est pas disponible, alors c'est la police Windows par défaut qui est utilisée.

Lien

Saisir ici le nom d'un fichier y compris tout son chemin d'accès.

L'existence du fichier n'est pas vérifiée car

- on peut ainsi créer une image de projet sur un ordinateur sur lequel le fichier cible n'existe pas, mais qui existe sur l'ordinateur sur lequel l'image de projet doit être observée.
- la création de l'image de projet est ainsi indépendante de la création du fichier cible.

Afin de simplifier la saisie pour un fichier existant, vous disposez du bouton de commande "Parcourir..." qui vous permet d'ouvrir une boîte de dialogue de sélection de fichier.

Bitmap ou metafichier étendu


Vous pouvez définir si la couleur du bitmap doit s'afficher en transparent et si oui, vous pouvez choisir cette couleur. La sélection s'effectue sur la base du paramétrage couleur actuel de Windows, de sorte que pour les images de plus de 256 couleurs celle à afficher en transparent doit être connue.

Afin de passer la couleur de fond d'un graphique metafichier avancé sur transparent, il faut que la composante "Fond" soit définie dans celui-ci.

Franchissement de seuil

Les franchissements de seuil sur les points de mesure peuvent être visualisés dans l'image du projet par changement automatique de la couleur du texte et/ou de la couleur du fond dans les affichages de mesures. Par l'onglet "Franchissement de seuil" dans la boîte de dialogue de propriétés des affichages des mesure dans les images de projet, il est possible d'effectuer les réglages suivants:

En activant/désactivant l'option "Changer couleur texte sur franchissement de seuil", la visualisation est autorisée ou masquée pour l'affichage de mesure sélectionné. Si l'option est activée, il est possible de choisir les couleurs désirées pour les dépassements et soupassement de limite dans le cadre du haut.

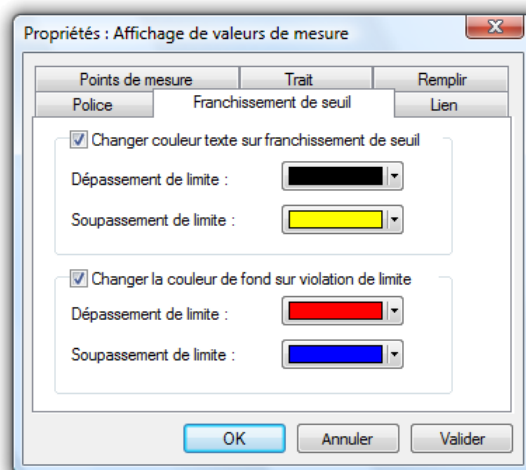

De la même manière, il est possible de sélectionner les couleurs pour le fond à l'aide de l'option "Changer couleur fond sur franchissement de seuil" et des boutons de commande situés dans le cadre du bas. Si pour ce fond une rayure et/ou des effets de transparence (→ onglet "Remplissage") sont réglés, ceux-ci ne serviront pas en cas d'alarme, le fond sera entièrement rempli de la couleur sélectionnée.

Le bouton de commande *Valider* active les nouveaux réglages de couleur dans l'affichage des mesures, sans fermer la boîte de dialogue. Il est ainsi facile de constater si les couleurs choisies sont adaptées au concept de l'image du projet ou s'il faut encore effectuer des modifications.



Les couleurs de seuil peuvent se régler pour tous les points de mesure, indépendamment du fait que des limites soient programmées ou non pour les points de mesure associés.

La couleur de police se réglant à volonté dans les affichages de mesure, il faut veiller à choisir les couleurs de seuil de sorte à ce que les couleurs pour l'état "Soupassement de seuil", "Pas de franchissement de seuil" et "Dépassement de seuil" soient différenciées. Même les couleurs de police et de fond doivent être choisies différentes !

*Barre d'outils
des images de
projet*















 
 


Lorsque vous créez ou activez une image de projet, une barre d'outils spéciale s'incruste à l'écran. Vous accédez ainsi aisément aux actions essentielles avec la souris:



Sélectionner objet



Déplacer sommet

	Ouvrir la boîte de dialogue des propriétés
	Dessiner une ligne
	Dessiner une ligne multiple
	Dessiner un polygone
	Dessiner un rectangle
	Dessiner une courbe
	Dessiner une courbe fermée
	Dessiner une ellipse (cercle)
	Insérer une zone de texte
	Insérer un champ de valeur de mesure
	Insérer un bitmap
	Insérer un métafichier avancé
	Avancer d'une position dans la direction z
	Reculer d'une position dans la direction z
	Aligner les éléments sélectionnés (au moins deux) sur leurs bords supérieurs
	Aligner les éléments sélectionnés (au moins deux) sur leurs bords inférieurs
	Aligner les éléments sélectionnés (au moins deux) sur leurs bords gauches
	Aligner les éléments sélectionnés (au moins deux) sur leurs bords droits

La liste des événements

Vous pouvez définir la création d'un rapport sur toutes les situations d'alarme survenues. Si cette fonction est activée, le début et la fin d'un défaut seront portés dans une liste (fenêtre) spéciale en cas d'alarme.

La liste des événements est toujours enregistrée codée au format "AMRvt". Les fichiers de ce format peuvent être réouverts, consultés, enregistrés, exportés et/ou imprimés.



Les événements actuels ne sont portés que dans la liste des événements actuels, pas dans des fichiers enregistrés puis rouverts !



Cette liste peut être sauvegardée (et même automatiquement) avec les valeurs de mesures associées. De même il existe une fonction spéciale d'exportation. L'exportation peut alors s'effectuer dans un format texte ou xml.

	Point de me	Commentaire	Evènement	Début	Fin
1		SysOp	Changement d'utilisateur	02.06.2008, 11:48:46	
2			Scrutation des mesures lancé	02.06.2008, 11:49:32	
3	0.0	Input	Mesure proche limite supérieur	02.06.2008, 11:49:32	02.06.2008, 11:52:33
4	0.1	Room Temp	Mesure proche limite supérieur	02.06.2008, 11:49:32	02.06.2008, 11:52:33
5			Alarme acquittée	02.06.2008, 11:49:37	
6	0.0	Input	Dépassement limite sup.	02.06.2008, 11:49:42	02.06.2008, 11:49:57
7		SysOp	Alarme - OK	02.06.2008, 11:50:18	



Dans les versions spéciales d'AMR WinControl, il existe une liste des événements avec jeu de fonctions étendu.

Déclaration de situations d'alarme

Les événements portés dans la liste des événements sont les suivants:

- Dépassement de limite
- Soupassement de limite
- Rupture de ligne (de capteur)
- Perte de points de mesure (par ex. panne d'un appareil)

A chaque situation survenue est enregistrée le début et, le cas échéant la fin de l'événement.

Saisie d'informations supplémentaires

Afin de simplifier la valorisation des situations d'alarme ultérieurement, les événements suivants ont été définis et sont également portés dans la liste des événements:

- Lecture des mesures lancée
- Lecture des mesures terminée
- Traitement d'alarme activé
- Traitement d'alarme désactivé
- Protocole activé (activation d'une connexion dans AMR WinControl)
- Protocole désactivé
- Connexion établie XYZ (XYZ = numéros d'appareil de la connexion)
- Connexion interrompue XYZ



Ces informations ne sont écrites que dans une liste d'événements déjà ouverte, car il s'agit d'informations complémentaires à des éventuels événements.

Suppression d'informations

En enregistrement automatique et lors de la création de fichiers quotidiens, la liste des événements peut comporter de très nombreuses entrées, ce qui limite la vue d'ensemble. C'est pourquoi il a été prévu la possibilité de supprimer automatiquement, lors de la création d'un nouveau fichier et après sauvegarde de la liste des événements, les entrées dans la liste d'événements qui peuvent être considérés comme effectuées par un début et une fin, ou qui n'ont qu'un caractère informatif comme "alarme acquittée". La liste des événements ainsi à jour ne comporte que les seules entrées survenues lors du fichier quotidien concerné ou qui étaient encore d'actualité à cet instant.

Si vous ne souhaitez pas cette fonction, vous pouvez le définir dans le fichier d'initialisation `amr32.ini`:

```
[Settings]  
ReduceEventList=0
```

De manière analogue, vous pouvez réactiver la fonction par

```
[Settings]  
ReduceEventList=1
```



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Titres

Afin de pouvoir ordonner plus rapidement les listes d'événements ultérieurement, le titre "de *DEBUT* jusqu'à *FIN*" est mentionné à l'impression et à l'exportation.

Liste des événements vide

Afin de permettre une reconstruction sans blancs des événements lors de mesures sur de longues périodes, la mention "Aucun événement survenu" est enregistrée dans la liste des événements si aucun n'est survenu. Cela peut p. ex. être le cas si, lorsque le nettoyage de la liste des événements est activé (voir également : "Suppression d'informations") tous les événements sont traités et que la liste est vide.

AMR WinControl - Les menus

Le menu "Fichier"

Ouvrir

La commande *Fichier/Ouvrir* vous permet d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre un fichier de valeurs de mesure existant. Dans la boîte de dialogue standard de fichier qui apparaît, sélectionnez le fichier à l'aide de son nom, de son type, du lecteur et du répertoire.

Lorsqu'un fichier a été enregistré à l'aide des fonctions *Mesures/Enregistrement automatique* ou *Mesures/Lecture mémoire appareil*, ce fichier est représenté sous forme de fenêtre de vue d'ensemble de fichier lorsque vous l'ouvrez. Dans cette fenêtre vous verrez apparaître un texte qui vous informe sur les principales caractéristiques comme la durée d'enregistrement et les points de mesure.

Si dans la boîte de dialogue "Paramètres/Divers" vous n'avez pas sélectionné la fonction "Représenter si poss. fichier de mesures à l'ouverture sous forme de courbe", tous les fichiers enregistrés sous forme de graphique en courbe seront également ouverts sous forme de vue d'ensemble de fichier.

Les fichiers enregistrés sous forme de tableau s'ouvrent toujours sous forme de tableau.

Afin de générer un nouveau graphique en courbe ou un nouveau tableau depuis une vue d'ensemble de fichier active, sélectionnez la fonction *Mesures/Nouveau graphique en courbe* ou *"Mesures/Nouveau tableau*. Dans le dialogue des propriétés qui s'affiche, les derniers paramètres enregistrés dans le fichier sont déjà présélectionnés. Si vous confirmez par *OK*, vous obtenez le nouveau graphique en courbe ou le nouveau tableau dans le même état que le fichier d'origine.

Si les mesures du fichier doivent s'afficher dans une autre vue, alors choisissez selon l'objectif la commande *Vue/Représentation*

en courbe, Vue/Représentation en tableau ou Vue/Représentation en vue d'ensemble. Toutes ces fonctions sont également disponibles dans le menu contextuel de la fenêtre de vue d'ensemble de fichier. Ouvrez celui-ci en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre active.

AMR WinControl mémorise les fichiers que vous avez traités en dernier. Vous pouvez ouvrir un tel fichier de manière simple en cliquant sur le nom correspondant dans la partie inférieure du menu fichier.

Si vous voulez créer un nouveau tableau, un nouveau graphique en courbe ou à barres ou un affichage numérique de valeurs de mesure, vous pouvez vous servir des commandes Nouveau tableau, Nouveau graphique en courbe, Nouveau graphique à barres ou Nouvel affichage des valeurs de mesure du menu Mesures.

*Bouton
"Ouvrir"*

Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton "Ouvrir" pour ouvrir un document de la manière la plus simple.

*Boîte de
dialogue de
fichier
standard*

Dans une boîte de dialogue de fichier standard, sélectionnez le fichier à traiter à l'aide d'une des options suivantes de la boîte de dialogue.

Nom de fichier:

Saisissez le nom du fichier que vous voulez traiter ou sélectionnez un nom dans la liste. Dans ce champ s'affichent les fichiers comportant l'extension de nom de fichier sélectionné dans le champ "Type de fichier". Si vous voulez afficher une liste de fichiers comportant une extension précise, saisissez une étoile (*), un point et l'extension de fichier composée de trois lettres et appuyez sur la touche ENTRÉE.

Type de fichier:

Choisissez le type de fichier que vous voulez afficher dans le champ "Nom de fichier". Ensuite, tous les fichiers de ce type dans le lecteur actuel sont listés. Les types de fichier sélectionnables sont les suivants:

- Tous les fichiers (*.*)
- Fichiers de valeurs de mesure (*.amr)
- Fichiers de programmation (*.prg)
- Les images de projet (*.amb)
- Paramètres de liaison Excel (*.amx)
- Paramètres de exportation OPC (*.AMR2opc)



L'exportation OPC est une fonction en option, devant être commandée avec le logiciel puis débridée. Si cette option n'est pas débridée, le type de fichier "WinControl OPC Export (*.AMR2opc)" n'est pas disponible.

Lecteurs:

Sélectionnez le lecteur sur lequel se trouve le fichier à traiter.

Répertoires:

Sélectionnez le répertoire sur lequel se trouve le fichier à traiter.

Fermer

La commande Fermer vous permet de fermer le fichier actif des valeurs de mesure. Si vous avez fait des modifications depuis le dernier enregistrement et que vous ne les avez pas enregistrées, AMR WinControl vous demande si vous voulez ar les modifications avant de fermer le fichier. Si vous fermez un fichier de valeurs de mesure sans les enregistrer, vous perdez toutes les modifications non sauvegardées.



Lors de la fermeture d'un fichier, AMR WinControl ne vous demande si vous voulez enregistrer les modifications avant la fermeture que si cette requête a été paramétrée dans la boîte de dialogue "Paramètres divers".

A propos du menu système

Vous pouvez également fermer le document actif en utilisant le menu système du document. Cliquer pour cela sur le symbole situé dans l'angle en haut à gauche de la fenêtre et choisir la commande Fermer.

Enregistrer

La commande *Fichier/Enregistrer* vous permet d'enregistrer les valeurs de mesure du jeu de données actif selon les informations saisies dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous" (nom, chemin d'accès). Si vous enregistrez un graphique pour la première fois, WinControl affiche la boîte de dialogue "Enregistrer sous". Utilisez la commande *Fichier/Enregistrer sous* pour modifier le nom ou le chemin d'accès d'un fichier de valeurs de mesure existant.



Le répertoire par défaut proposé par AMR WinControl pour cette fonction peut être réglé dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).

Bouton pour "Enregistrer"

Dans la barre d'outils cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer très simplement un fichier de valeurs de mesure sous son nom, son chemin d'accès et son format de fichier existants.

Format de fichier

Sélectionnez la commande *Fichier/Exporter* pour enregistrer les données de mesure dans un autre format de fichier (par ex. format tableur).

Enregistrer sous

Si vous choisissez cette commande (menu Fichier), la boîte de dialogue standard *Enregistrer sous* s'affiche. Dans cette boîte de dialogue vous pouvez paramétrer le nom et le chemin d'accès du fichier des valeurs de mesure actif.



Le répertoire par défaut proposé par WinControl pour cette fonction peut être réglé dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).

Bouton pour "Enregistrer sous"

Dans la barre d'outils cliquez sur le bouton "Enregistrer sous" pour enregistrer très simplement un fichier de valeurs de mesure sous son nom, son chemin d'accès et son format de fichier existants.

Format de fichier

Sélectionnez la commande *Fichier/Exporter* pour enregistrer les données de mesure dans un autre format de fichier (par ex. format tableur).

Enregistrer intervalle

La fonction de menu *Fichier/Enregistrer intervalle* vous permet d'enregistrer un certain intervalle de temps des fichiers de valeurs de mesure dans un nouveau fichier. En lançant cette fonction, vous ouvrez la boîte de dialogue "Enregistrer intervalle".

Boîte de dialogue "Enregistrer intervalle"


Vous pouvez définir les points et l'intervalle temporel désirés à enregistrer à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue:

Points de mesure à enregistrer

Sélectionnez d'abord les points de mesure dont vous voulez enregistrer séparément les données.

Intervalle temporel

Les entrées "Date et heure de début/de fin" vous permettent de définir l'intervalle de temps pour lequel vous voulez enregistrer les valeurs de mesure.

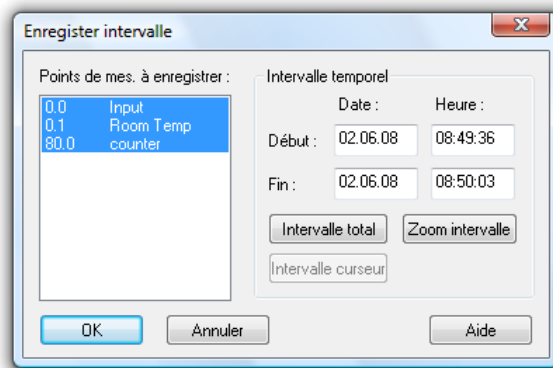

En cliquant sur le bouton *Intervalle total*, vous pouvez inscrire dans les champs "Date" et "Heure" les valeurs de la première et de la dernière valeur de mesure du fichier respectif. En cliquant sur le bouton *Intervalle zoom* s'inscrivent dans les champs "Date" et "Heure" les valeurs de la première et la dernière valeur de mesure du dernier intervalle zoom affiché.

En cliquant sur le bouton *Intervalle curseur*, vous pouvez inscrire dans les champs "Date" et "Heure" les valeurs de la première et de la dernière valeur de mesure de l'intervalle délimité par les curseurs dans la vue des curseurs.



Le bouton Intervalle des curseurs ne peut être activé que si cette fonction est activée pour un fichier dans la vue des curseurs.



Si dans la vue tableau du fichier actif des valeurs de mesure un intervalle a été sélectionné, le début et la fin de cet intervalle temporel seront proposés automatiquement lors du prochain appel de la fonction *Fichier/Enregistrer intervalle* comme début et fin de l'intervalle à enregistrer. Vous disposez alors du bouton *Sélection* à la place du bouton *Zoom intervalle*.

Choisissez *OK* si vous voulez accepter les valeurs prédéfinies. Une boîte de dialogue de fichier standard s'ouvre alors. Après avoir saisi le nom du fichier et le répertoire et confirmé votre choix par *OK*, l'intervalle sélectionné est sauvegardé dans un fichier.



Le répertoire par défaut proposé par WinControl pour cette fonction peut être réglé dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).

Choisissez *Annuler* pour fermer la boîte de dialogue sans modification et sans enregistrement de fichier, choisissez *Aide* pour lancer le système d'aide sur ce texte.

Importer

Cette commande vous permet de lire des données de mesure ayant été sauvegardées dans les formats suivants, et de les éditer comme des données de programme.

Les Formats est:

- Format Texte AMR (N0)
- Format Texte AMR (N2)
- ALMEMO View - format binaire

Dans la boîte de dialogue de fichier standard qui apparaît, sélectionnez le fichier à l'aide de son nom, de son type, du lecteur et du répertoire.

Importation depuis des centrales d'acquisition ESCORT

De plus, vous pouvez récupérer des données de mesure enregistrées avec la centrale d'acquisition ESCORT et sauvegardées sous forme de fichier ASCII dans le programme ESCORT pour WINDOWS. Toutes les options d'édition du programme AMR WinControl sont ensuite également disponibles pour ce fichier.

Pour procéder à l'importation de fichiers de texte ESCORT des différents appareils ESCORT dans AMR WinControl, vous pouvez affecter à chaque appareil un numéro d'appareil individuel.

Pour ce faire, un numéro d'appareil individuel sera affecté à chaque numéro de série d'un appareil ESCORT dans le fichier d'initialisation d'AMR WinControl amr32.ini. Ce numéro permet à AMR WinControl de gérer de manière univoque les valeurs de mesure de tout appareil ESCORT. Il est également possible de regrouper des données de plusieurs appareils ESCORT dans un même fichier.

A cet effet, il faut créer la section [EscortDevices] dans le fichier d'initialisation amr32.ini. Les entrées dans cette section doivent s'effectuer selon le modèle suivant:

Numéro de série Escort = numéro d'appareil WinControl

Si l'entrée correspondant au numéro de série de l'appareil Escort n'existe pas, le numéro d'appareil 70 est automatiquement utilisé pour cet appareil dans WinControl.

Exemple:

```
[EscortDevices]
```

9 709-092=70

9 738-529=30

Vous avez de même la possibilité de réimporter des fichiers ASCII préalablement exportés par AMR WinControl.




Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Exporter

Pour enregistrer des données de mesure acquises sous un autre format de fichier (tableur, ASCII, FAMOS, QS-STAT) ou pour les transmettre à d'autres applications par échange de données dynamique (DDE), utilisez la commande Fichier/Exporter. La boîte de dialogue qui s'affiche permet d'enregistrer dans un fichier ainsi que l'échange de données en dynamique. En fonction de l'action que vous voulez effectuer, vous pouvez afficher en premier plan la fiche désirée en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'onglet correspondant.

Exporter des données - Fichier

L'onglet "Fichier" permet d'effectuer toutes les paramètres nécessaires pour enregistrer les données de mesure dans le format de fichier désiré.

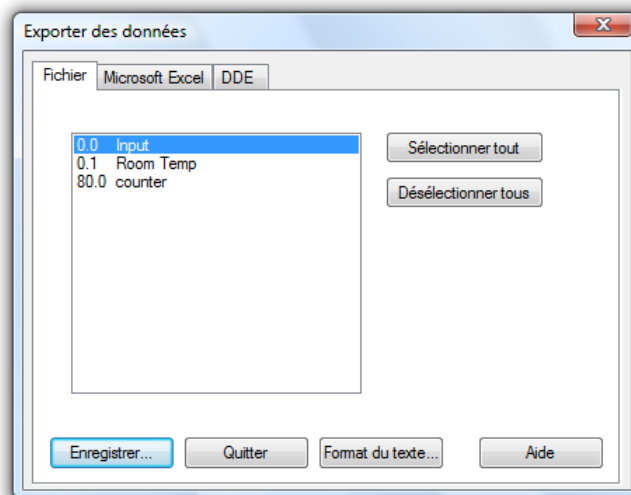

Vous disposez pour cela des options suivantes de la boîte de dialogue:

Point(s) de mesure:

Sélectionnez d'abord les points de mesure dont vous voulez exporter les données. Pour ce faire, procédez de la manière suivante:

- Simple clic avec le bouton gauche de la souris sur le point de mesure de la liste que vous voulez enregistrer.
- Sélection d'une zone de liste (du point de mesure X jusqu'au point Y) en appuyant simultanément sur la touche <MAJ> et en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le premier et le dernier point de mesure de la zone de liste désirée.
- Sélection de points de mesure individuels par appui simultané sur la touche <CTRL> et clic du bouton gauche de la souris sur les points de mesure désirés.

Format du texte:

Le bouton *Format du texte* vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue "Format du texte" dans laquelle vous pouvez définir les paramètres concrets (séparateur de champ, point décimal, commentaire, date/heure) d'un fichier ASCII.

Enregistrer:

Le bouton *Enregistrer* permet d'ouvrir une boîte de dialogue standard dans laquelle vous pouvez indiquer le nom du fichier, le répertoire, le format du fichier et enregistrer le fichier.

Fermez la boîte de dialogue avec *Quitter*. Avec *Aide*, vous lancez le système d'aide et obtenez ce texte.


Boîte de dialogue "Format du texte"

La boîte de dialogue "Format du texte" permet de définir les caractéristiques spécifiques d'un fichier ASCII. Vous disposez pour cela des options suivantes de la boîte de dialogue:

Disposition des valeurs de mesure

L'option "Toutes les valeurs d'un instant sur une même ligne" vous permet de sélectionner le format ASCII le plus compact. L'option "Chaque valeur sur une ligne distincte" permet de définir des formats pouvant servir entre autres à l'exportation vers des banques de données (par ex. DBase).

Une fois la sélection effectuée, toutes les options de paramétrage sans importance pour le format sélectionné sont grisées et ne peuvent pas être activées.

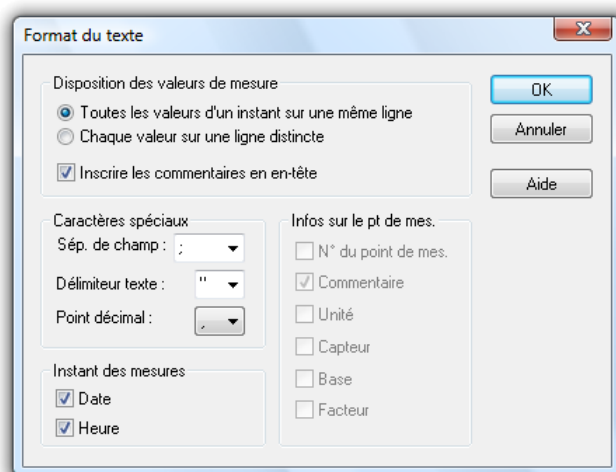

Caractères spéciaux

Cette option vous permet de définir les caractères de séparation de champ, de délimitation de texte et de point décimal. Pour ceci, sélectionnez les caractères correspondants dans les listes (clic avec le bouton gauche de la souris sur la flèche à droite du champ de saisie respectif) ou saisissez les caractères directement dans le champ de saisie correspondant.

Instant des mesures


En activant ou en désactivant les options "Date" et "Heure", vous déterminez si vous voulez incorporer celles-ci dans le fichier ASCII. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la case à cocher à gauche du texte respectif.

Infos sur le pt de mes

Dans le format "Chaque mesure dans une ligne individuelle" les paramètres peuvent être intégrés dans le fichier d'exportation en plus de la valeur de mesure. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la case à cocher à gauche du texte respectif.

Exporter :
"Microsoft
Excel"

L'onglet "Microsoft Excel" permet d'effectuer tous les paramétrages nécessaires pour copier les données de mesure dans une feuille de calcul Excel. Vous disposez pour cela des options suivantes de la boîte de dialogue:

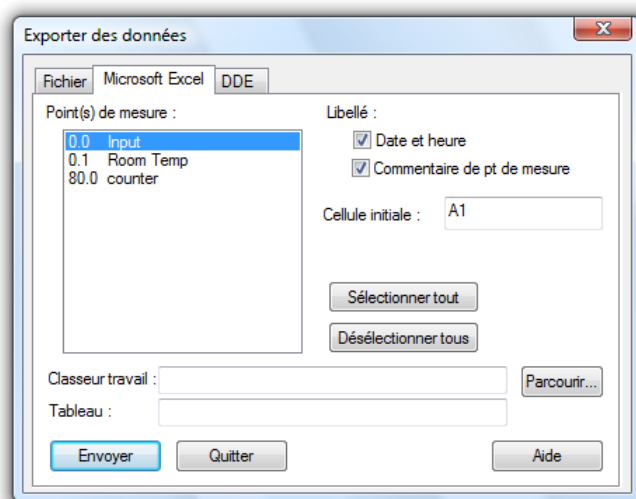

Point(s) de mesure:

Sélectionnez d'abord les points de mesure dont vous voulez exporter les données. Pour ce faire, procédez de la manière suivante:

- Simple clic avec le bouton gauche de la souris sur le point de mesure de la liste que vous voulez enregistrer.
- Sélection d'une zone de liste (du point de mesure X jusqu'au point Y) en appuyant simultanément sur la touche <MAJ> et en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le premier et le dernier point de mesure de la zone de liste désirée.
- Sélection de points de mesure individuels par appui simultané sur la touche <CTRL> et clic du bouton gauche de la souris sur les points de mesure désirés.

Libellé

Si vous voulez transmettre la date et l'heure ainsi que le commentaire relatif aux points de mesure, activez ces options d'un simple clic du bouton gauche de la souris dans les boutons d'option à gauche du texte correspondant.

Cellule de départ

Dans ce champ de saisie vous définissez la première cellule du tableau dans laquelle les valeurs de mesure seront transmises.

Classeur de travail


Dans le champ de saisie "Classeur de travail" vous définissez le nom du fichier dans lequel vous voulez transmettre les valeurs de mesure. Si ce fichier n'existe pas encore, il est créé automatiquement. Le bouton *Parcourir* vous permet d'ouvrir une boîte de dialogue standard de fichier et d'y choisir un fichier Excel existant.

Tableau

Dans ce champ de saisie vous définissez le nom du tableau dans lequel les valeurs de mesure seront transmises.

Exporter :
"DDE"

L'onglet "DDE" permet d'effectuer toutes les paramétrages nécessaires pour transmettre les données de mesure à une autre application Windows à l'aide d'un échange dynamique de données. Vous disposez pour cela des options suivantes de la boîte de dialogue:

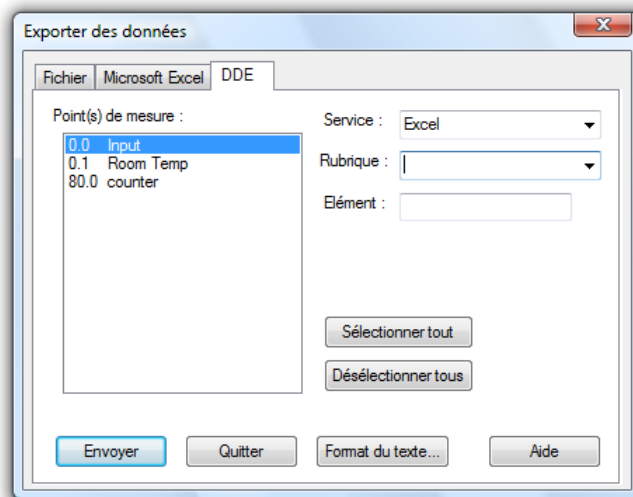

Point(s) de mesure:

Sélectionnez d'abord les points de mesure dont vous voulez exporter les données. Pour ce faire, procédez de la manière suivante:

- Simple clic avec le bouton gauche de la souris sur le point de mesure de la liste que vous voulez enregistrer.
- Sélection d'une zone de liste (du point de mesure X jusqu'au point Y) en appuyant simultanément sur la touche <MAJ> et en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le premier et le dernier point de mesure de la zone de liste désirée.
- Sélection de points de mesure individuels par appui simultané sur la touche <CTRL> et clic du bouton gauche de la souris sur les points de mesure désirés.

Ensuite vous définissez les paramètres de transfert à l'aide de "Service", "Rubrique" et "Elément". Ces indications s'expliquent de la manière suivante:

Service Application avec laquelle l'échange de
: données doit être effectuée.

Rubrique Document dans lequel les données de

: mesure seront écrites.
Element Zone du document dans laquelle les
: données de mesure seront écrites.

Pour un transfert DDE depuis un point de mesure sous Excel, les entrées sont les suivantes:

Service Excel
:
Rubrique feuille (ou pour Excel version 5 ou sup.
: [classeur1]feuille)
Elément z1s1 :z100s3 (colonne 1 et 2 pour
: date/heure)

En fonction de l'application, ces entrées peuvent varier. Si vous disposez des versions de programme actuelles, vous serez automatiquement assisté pour les entrées "Service" et "Rubrique". Pour ce faire, vous pouvez consulter la liste respective (clic avec le bouton gauche de la souris sur la flèche à côté du champ de saisie) et faire votre choix parmi les applications et documents proposés.

Pour travailler sous Quattro Pro, les entrées sont les suivantes:

Service QPW
:
Rubrique répertoire-qpw\classeur1
:
Elément a1 (QPW définit la plage
: automatiquement en commençant à a1)



Lors de la transmission des données, la date et l'heure de chaque valeur de mesure sont transmises aux deux premières colonnes. Celles-ci n'étant pas représentées en chaînes de caractères mais en tant que date et heure réelles, les cellules de la première colonne sont à formater pour la date et les cellules de la deuxième colonne pour l'heure. Ceci vaut aussi bien pour Excel que pour Quattro Pro.

*Exporter la
liste des
événements*

Outre les données de mesure l'utilisateur peut enregistrer une liste d'événements générée en cas d'alarme sous forme d'un fichier ASCII. Vous disposez pour cela de la commande *Fichier/Exporter* lorsque la liste des événements est activée. Sur appel de cette fonction une boîte de dialogue de fichier standard s'affiche dans

laquelle vous pouvez saisir le nom et le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.



Si la fonction "Enregistrement automatique" est activée, la liste des événements peut également être sauvegardée automatiquement. Pour ceci, l'option "Enregistrement automatique de la liste des événements" dans la boîte de dialogue "Enregistrement automatique" doit être activée. A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur le bouton d'option à gauche du texte de sorte qu'une petite croix s'affiche.

Envoyer comme courriel

Tous les fichiers de valeur de mesure (tableau, graphique en courbe, diagramme XY, vue d'ensemble) peuvent être envoyés directement comme e-mail par AMR WinControl. Vous disposez pour cela de la fonction "Envoyer comme courriel" dans le menu "Fichier".

A l'appel de cette fonction, le programme de messagerie installé sur l'ordinateur est lancé et un nouveau message est créé. Dès l'appel de cette fonction, ce message obtient automatiquement le fichier actuel des mesures (fenêtre active) en pièce jointe. Il ne reste plus qu'à rechercher l'adresse désirée et le fichier de mesures peut être expédié.



Lorsque l'envoi par courriel est activé, en cas d'alarme il faut observer la section "Paramètres spéciaux pour l'envoi de messages d'alarme par courriel" à la page 275.

Fusionner

Vous avez la possibilité de fusionner des fichiers de valeurs de mesure créés sous AMR WinControl. Ceci est valable aussi bien pour les fichiers créés dans le même intervalle temporel que pour les fichiers créés à des temps différents.

Vous pouvez fusionner des fichiers de deux manières différentes:

- Ajouter :
permet d'ajouter des données de mesure issues d'autres fichiers à un fichier de valeurs de mesure existant. Pour ceci, il faut ouvrir un fichier de données de mesure.
- Assembler :
plusieurs fichiers sont associés pour former un nouveau. Les fichiers source restent inchangés.

*Ajouter
fichiers*

Ouvrez d'abord l'un des fichiers à fusionner. Vous pouvez ouvrir ce fichier dans n'importe quelle vue. Sélectionnez ensuite la commande *Fichier/Fusionner* ou bien choisissez la fonction *Fusionner* dans le menu contextuel (clic avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre actuelle). Une boîte de dialogue standard apparaît dans laquelle vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers. En quittant la boîte de dialogue avec *OK*, le(s) fichier(s) sélectionné(s) sont associés au fichier initial.

Pour une sélection multiple, procédez comme sous Windows en marquant les entrées de fichier (à l'aide du bouton gauche de la souris) en maintenant la touche <MAJ> enfoncée pour la sélection d'une plage ou en appuyant sur la touche <CTRL> pour sélectionner des fichiers individuels.



Le résultat est un fichier dont l'intervalle temporel correspond à la somme des intervalles temporels des deux fichiers et qui comprend tous les points de mesure des deux fichiers. Ce fichier porte le même nom que le fichier cible. Si vous appelez ensuite la fonction *Fichier/Enregistrer*, le fichier source sera écrasé. Nous vous recommandons de sélectionner la fonction *Fichier/Enregistrer sous* après avoir fusionné les fichiers.

Si la boîte de dialogue de fichier standard est confirmée par *OK*, si plus d'un fichier a été sélectionné pour l'ajout, alors une boîte de dialogue listant tous les fichiers à fusionner. WinControl traite cette liste, marque la progression actuelle par des symboles et des textes et affiche le cas échéant des avertissements et des remarques dans la liste (voir également : Boîte de dialogue "Fusionner fichiers").

Si vous voulez fusionner des fichiers dans lesquels les mêmes points (numéros) de mesure sont occupés par des plages différentes, une erreur s'affiche et la procédure est annulée.


*Assembler
fichiers*

Le menu *Fichiers/Fusionner/Assembler* comporte une fonction permettant d'intégrer automatiquement des valeurs de mesure et des informations supplémentaires issues de plusieurs fichiers de valeurs de mesure dans un nouveau fichier de valeurs de mesure. Pour ceci, les fichiers à assembler doivent figurer dans le même répertoire. Le choix des fichiers à utiliser s'effectue dans une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir un échantillon pour le nom de fichier, une plage temporelle et les points de mesure.

Le résultat s'affiche comme fichier de valeurs de mesure non enregistré dans une nouvelle fenêtre de programme. La

représentation (aperçu, tableau, graphique en courbe ou en XY) se base sur les informations issues des fichiers source. Lors de l'affichage graphique, le système ouvre le cas échéant automatiquement la boîte de dialogue des caractéristiques si les informations de représentation ne sont pas suffisantes pour tous les points de mesure (axe, courbes, plages etc.).

Tous les réglages s'effectuent de manière confortable dans une boîte de dialogue:

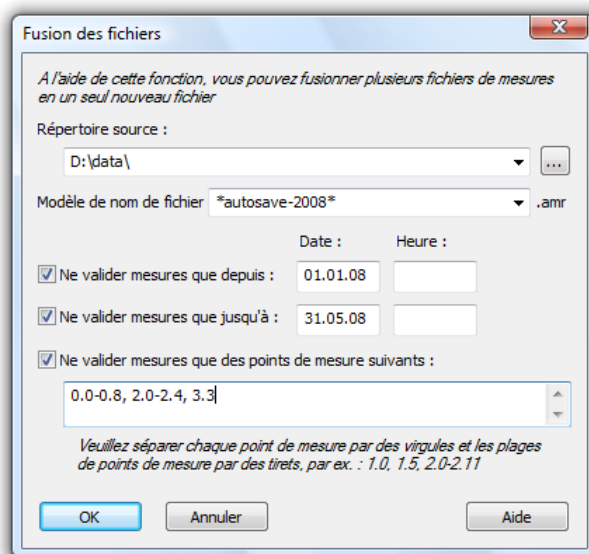

Répertoire source:

Le répertoire source est le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers à fusionner. Il faut toujours indiquer le chemin complet. Le bouton de commande "..." ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner facilement le répertoire souhaité dans l'arborescence du PC à l'aide de la souris.

La petite flèche sur le bord droit du champ de saisie permet d'incruster une liste intégrant les derniers répertoires utilisés et dans laquelle vous pouvez choisir à nouveau le répertoire souhaité.

Bien entendu, le chemin peut également être tapé directement dans le champ de saisie.

Remarque : Le répertoire source est la seule donnée obligatoire. Si aucun autre réglage n'est modifié, tous les fichiers *.AMR sont assemblés dans le répertoire source.

Modèle de noms de fichiers:

Dans ce champ, vous pouvez saisir les noms de fichiers qui doivent être utilisés. L'indication de sous-répertoires n'est pas autorisée. L'extension .AMR est ajoutée automatiquement.

Vous pouvez utiliser tous les caractères admis pour les noms de fichiers, de plus, vous pouvez utiliser les jokers * et ?.

Le joker ? représente exactement un caractère, le joker * représente un nombre quelconque (y compris des espaces !) de caractères.

Exemples :

Modèle	Sélection de fichiers
*	Tous les fichiers de valeurs de mesure du répertoire source
???	Tous les fichiers de valeurs de mesure du répertoire source dont le nom se compose de trois caractères quelconques.
2008*	Tous les fichiers de valeurs de mesure du répertoire source commençant par 2008.
2008.05.??-*	Tous les fichiers de valeurs de mesure dont le nom commence par "2008.05." suivis de deux caractères quelconques et qui comportent un nombre quelconque d'autres caractères après le "-". Pour les fichiers journaliers aux noms attribués automatiquement, cet exemple se rapporte à tous les fichiers de mai 2008.
autosave	Tous les fichiers de valeurs de mesure dont le nom comporte la chaîne de caractères "autosave".

Déterminer la plage temporelle:

En activant les options "Valider seulement les mesures depuis" et/ou "Valider seulement les mesures jusqu'à", vous permettez l'accès aux champs de saisie de la date et de l'heure.

Si une de ces options est activée, saisissez une date valide dans le champ de données correspondant, l'indication de l'heure est optionnelle : sans indication de l'heure, l'heure "00 :00 :00" est utilisée pour les "mesures depuis", tandis que l'heure "23 :59 :59" est utilisée pour les "mesures jusqu'à".

Si le début et la fin de l'intervalle temporel ont été indiqués, le début doit être inférieur à la fin. Toutes les valeurs de mesure de l'intervalle indiqué sont récupérées dans le nouveau fichier de mesures, toutes les autres valeurs de mesure ne sont pas prises en compte.

Si seule la fin de l'intervalle de temps est indiquée, seules les valeurs de mesure antérieures à l'horodatage seront récupérées.

Si seul le début de l'intervalle de temps est défini, seules les valeurs de mesure plus récentes que l'horodatage seront validées.

Exemples :

Début	Fin	Mesures
Non indiqué	Non indiqué	Toutes
01.01.2008	Non indiqué	Toutes les valeurs de mesure enregistrées le 01/01/2008, 00 :00 :00 et ultérieurement.
01.01.2008	31.01.2008	Toutes les mesures enregistrées du 01/01/2008 au 31/01/2008 (y compris les données du 01/01/ et du 31/01).
01.01.2008 12 :00 :00	01.01.2008 18 :00 :00	Toutes les valeurs de mesure enregistrées le 01/01/2008 entre 12 :00 :00 et 18 :00 :00 heures.
Non indiqué	31.05.2008	Toutes les valeurs de mesure enregistrées jusqu'au 31/05/2008 (date comprise).

Sélection des points de mesure:

En activant l'option "Valider seulement les mesures des points de mesure suivants", vous pouvez choisir dans le champ de sélection du point de mesure les points à prendre en compte. Si l'option n'a pas été activée ou que le champ de saisie est vide, tous les points de mesure sont pris en compte.

L'indication des points de mesure se fait sous la forme Numéro d'appareil.Numéro de voie. Plusieurs points de mesure doivent être séparés les uns des autres par une virgule, par ex.:
0.0, 0.1, 0.2, 1.0, 1.1, 2.3

Les plages contiguës de points de mesure d'un même appareil peuvent être indiquées de manière abrégée sous forme de liste Point de mesure a - Point de mesure b, de sorte que l'exemple ci dessus:


0.0-0.2, 1.0-1.1, 2.3

peut être écrit. L'indication de la liste peut également comporter des points de mesure qui n'existent pas obligatoirement. Il est donc possible de saisir 3.0-3.99 pour sélectionner tous les points de mesure de l'appareil 3.

Si vous confirmez le dialogue standard du fichier par *OK*, le système affiche une boîte de dialogue énumérant tous les fichiers ajoutés. WinControl traite cette liste, marque la progression actuelle par des symboles et des textes et affiche le cas échéant des avertissements et des remarques dans la liste (voir également : Boîte de dialogue "Fusionner fichiers").

Boîte de dialogue
"Fusionner
fichiers"

Cette boîte de dialogue indique une liste de tous les fichiers à fusionner ainsi que l'état de traitement actuel:

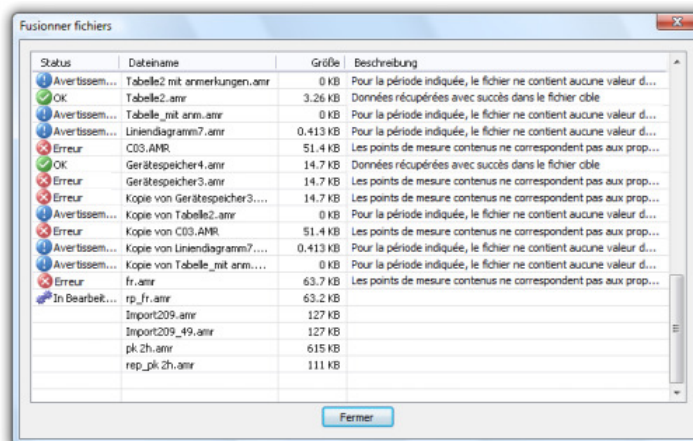

La colonne "Etat" indique l'état actuel de traitement du fichier, la colonne Remarque comporte un texte exhaustif à ce sujet.

- *aucune indication* : le fichier n'a pas encore été traité.
- *en cours de traitement* : ce fichier est actuellement analysé.
- *OK* : des données ont été récupérées avec succès de ce fichier.
- *Avertissement* : Aucune donnée n'a été validée depuis ce fichier, où bien parce qu'il ne comprend aucun des points de mesure indiqués ou parce qu'aucune donnée concernant l'intervalle de temps indiqué n'a été trouvée dans le fichier.
- *Erreur* : Lors de l'accès au fichier ou lors du traitement des données, des erreurs sont survenues.

Remarque : le système ne récupère les données que si les informations relatives aux points de mesure issue du fichier source actuel correspondent aux informations déjà existantes, c.-à-d. qu'au minimum le capteur et l'unité du même point de mesure

doivent coïncider. Si ceci n'est pas le cas, le logiciel affiche un avertissement et propose une des possibilités suivantes au choix:

- aucun point de mesure du fichier source actuel n'est adapté aux données déjà existantes : la procédure peut être annulée ou poursuivie avec le prochain fichier.
- certains points de mesure ne sont pas adaptés aux données existantes : vous pouvez récupérer les données des autres points de mesure, poursuivre avec le prochain fichier ou interrompre complètement la procédure.

Le bouton de commande "Annuler" permet d'interrompre l'assemblage en tenant compte du fait que le traitement des données demande un travail intense et que la réaction aux saisies de l'utilisateur peut éventuellement tarder un peu !

Lorsque tous les fichiers de la liste ont été traités, la boîte de dialogue reste ouverte pour information et le bouton de commande "Annuler" est remplacé par le bouton de commande "Fermer".

Si aucune donnée n'a été récupérée dans le nouveau fichier parce que

- aucun fichier adapté au modèle n'a été trouvé
- aucun des fichiers n'a pu être ouvert
- il ne contient aucun des points de mesure indiqués
- aucune valeur de mesure n'a été trouvée dans la plage de mesure indiquée

alors le système (après émission d'une info) ouvre la boîte de dialogue des propriétés pour effectuer une nouvelle saisie.

Réduction de données


Pour évaluer et réduire des données déjà enregistrées (par ex. des valeurs lues depuis les mémoires des appareils), la fonction *Fichier/Réduction de données* a été mise en œuvre. Cette fonction vous permet d'effectuer un calcul de moyenne cyclique sur le temps. Bien entendu, cette fonction n'est disponible qu'en cas de présence d'un jeu de données dans la fenêtre active et sur lequel on peut appliquer cette fonction.

*Boîte de dialogue
'Réduction
des données'*

Sur appel de la fonction *Fichier/Réduction de données*, la boîte de dialogue "Réduction de données" s'affiche. Elle vous permet de saisir une durée de cycle sur laquelle sont calculées cycliquement les valeurs moyennes. Un nouveau fichier est créé contenant tous les points de mesure du fichier source sélectionnés dans la liste et

dont les données correspondent aux valeurs moyennes cycliques calculées.

Le fichier que vous venez de créer dispose bien entendu de toutes les possibilités de représentation et de traitement offertes par AMR WinControl:

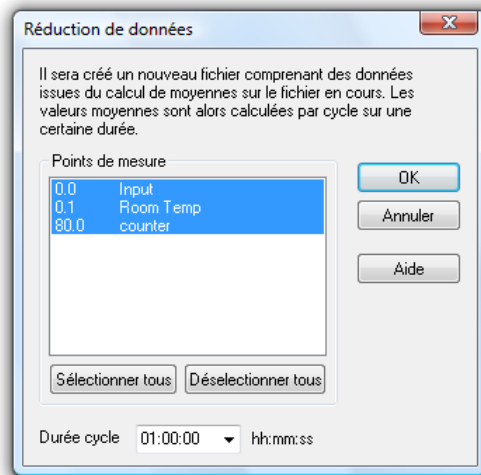

L'avantage du calcul de moyenne cyclique sur le temps par rapport au calcul de moyenne cyclique sur un certain nombre de valeurs de mesure consiste à pouvoir déterminer des moyennes exactes sur la durée désirée, même si cette durée n'offre pas un nombre constant de valeurs de mesure.

Aperçu avant impression

La commande *Fichier/Aperçu avant impression* montre à quoi ressemblera l'impression d'un graphique en courbe, d'un tableau, d'une liste de points de mesure, d'un ou de plusieurs graphiques à barres. Le bouton *Fermer* vous permet de retourner à la vue de programme. Le bouton *Imprimer* lance l'impression.

Si vous appelez la fonction *Fichier/Aperçu avant impression* pour un graphique en courbe n'affichant pas tout l'intervalle de temps, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez choisir si vous voulez afficher la section actuellement représentée du graphique en courbe actif sur une page ou représenter un aperçu entier du fichier des valeurs de mesure sur plusieurs pages. En fonction de votre sélection, la page/les pages correspondante(s) est/sont affichée(s). En aperçu sur plusieurs pages, la taille de l'intervalle temporel de chaque page correspond à la taille de l'intervalle temporel du graphique en courbe sélectionné au moment de l'appel.

Imprimer

La commande *Fichier/Imprimer* lance l'impression. Avant d'utiliser cette commande, vous devez avoir installé une imprimante Windows. Si elle n'a pas été paramétrée comme imprimante standard, sélectionnez-la depuis votre programme. Vous trouverez des informations concernant l'installation de l'imprimante dans votre documentation Windows. D'autres informations relatives à la sélection d'une imprimante sont disponibles sous "Configuration de l'imprimante".

*Bouton
"Imprimer"*

Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton "Imprimer" pour imprimer le contenu de la fenêtre actuelle selon les paramètres actuels de l'imprimante.

*Boîte de
dialogue
"Impression"*

La boîte de dialogue standard d'impression vous permet de sélectionner les paramètres d'impression désirés à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue.

Imprimante

Indique le nom de l'imprimante actuelle ainsi que la liaison de celle-ci.

Plage d'impression

Indiquez les pages que vous voulez imprimer:

- Tout – Toutes les pages sont imprimées.
- Pages – Seules les pages que vous indiquez sont imprimées.
- Sélection – Impression de l'intervalle temporel actuellement affiché pour un graphique en courbe.

Copies

Indiquez le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Copies assemblées

Trie les pages par exemplaire si vous imprimez plusieurs exemplaires d'un document. AMR WinControl imprime le premier exemplaire entièrement avant d'imprimer l'exemplaire suivant.

Configuration

Sélectionnez une imprimante et une liaison d'imprimante. Vous pouvez également changer les paramètres standards de l'imprimante sélectionnée. Vous trouverez des informations à ce sujet à la rubrique "Configuration imprimante".

Imprimer les valeurs de mesure entre les curseurs

Pour un graphique en courbe vous pouvez à partir de la position des deux curseurs et à l'aide de la fonction *Fichier/Imprimer les valeurs de mesure entre les curseurs*, créer un tableau comportant pour chaque point du fichier des valeurs de mesure représenté, les valeurs de l'intervalle entre les positions des curseurs. Le nombre des valeurs est alors limité à 100 par point de mesure en commençant par le curseur de gauche.

Boîte de dialogue "Sélection des points de mesure à imprimer"

Dans la boîte de dialogue "Sélection des points de mesure à imprimer" vous pouvez définir pour la vue en tableau si vous voulez représenter et imprimer tous les points de mesure du fichier ou uniquement une sélection. L'impression du tableau contient le commentaire, le numéro des points de mesure qu'il contient ainsi que la date d'impression. De plus, vous pouvez définir un commentaire d'une ligne pour renseigner le tableau. Le commentaire par défaut est celui du fichier des valeurs de mesure.

Boîte de dialogue "Impression des valeurs de mesure"

Avec le bouton *Suivant* vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue "Impression des valeurs de mesure" qui vous offre un aperçu du tableau à imprimer. Sur confirmation avec *OK*, une boîte de dialogue d'impression standard s'ouvre et vous pouvez lancer l'impression comme d'habitude.



Cette fonction n'est disponible que pour les graphiques en courbe de la vue curseur.

Imprimer rapport

Pour intégrer un graphique en courbe dans un rapport et l'imprimer, la fenêtre du graphique dans AMR WinControl doit être activée. A cette fin, le menu contextuel et le menu "Fichier" comportent le sous-menu "Impression du rapport" dans lequel figurent tous les rapports du répertoire défini. En cliquant sur un de ces rapports, l'opération réglée (impression ou ouverture immédiate) est exécutée.

Remarque:

- L'ouverture des rapports (avec impression manuelle) a été testée avec succès avec OpenOffice 1.1, Wordpad et Microsoft Word.

- L'impression immédiate était possible avec Wordpad et Microsoft Word. Lors de la tentative d'utiliser OpenOffice, c'est Microsoft Word qui a été lancé.
- Les rapports générés sont enregistrés dans le répertoire temporaire du système d'exploitation. Le nom se compose du modèle de rapport ainsi que de la date et de l'heure. A la fermeture d'AMR WinControl ou une heure après l'impression, tous les fichiers sont automatiquement supprimés du répertoire temporaire. Si un autre programme utilise encore ce fichier à ce moment, la suppression doit être effectuée ultérieurement manuellement ou à l'aide des fonctions du système d'exploitation.

Remarque : Pour de plus amples informations sur l'impression et la création de rapports, veuillez lire le chapitre : "Graphique en courbe - Impression du rapport" à la page 281.

*Configuration
d'impression
du rapport*

Dans la partie [Settings] du fichier de configuration amr32.ini l'entrée `ProtocolTemplateDir` indique un répertoire dans lequel des rapports sont recherchés. Si cette entrée n'existe pas, les rapports sont recherchés dans le sous-répertoire "ReportTpl" du répertoire AMR WinControl.



Le répertoire indiqué dans `ProtocolTemplateDir` peut également être paramétré dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).

L'entrée `ProtocolOperation` permet de déterminer quelle opération doit être effectuée lors de l'impression du rapport. Les entrées valides sont `open` et `print`, cette dernière étant l'opération par défaut. Si l'opération `print` a été paramétrée, le rapport est imprimé immédiatement avec l'application paramétrée dans le système d'exploitation pour l'impression de fichiers rtf. Si l'opération `open` a été activée, le rapport est ouvert par l'application paramétrée dans le système d'exploitation pour l'ouverture de documents rtf, l'impression proprement dite doit alors être déclenchée manuellement. L'avantage de la deuxième méthode consiste à ce que le rapport peut être visualisé et le cas échéant modifié manuellement avant l'impression.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Exemple:

```
[Settings]  
ProtocolTemplateDir=C :\Protocols  
ProtocolOperation=open
```

Explication:

Avec les paramètres indiqués dans l'exemple, WinControl cherche les modèles au format rtf dans le répertoire "C :\Protocols" et lors de l'exécution de la fonction "Impression rapport", le rapport correspondant est ouvert avec l'application paramétrée dans le système d'exploitation pour l'ouverture de documents rtf (impression pas automatique).

Mise en page

Pour imprimer des graphiques et des listes, vous pouvez définir les marges de page individuellement. A cet effet, appelez la fonction de menu *Fichier/Mise en page*. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche vous pouvez indiquer les marges de la page. Ces indications s'effectuent en millimètres et doivent être comprises entre 10 et 50. Le bouton *OK* vous permet de valider les paramètres. Les marges définies valent pour l'impression de tous les objets AMR WinControl.

Configuration imprimante

Cette commande permet d'afficher une liste des imprimantes installées sur votre système. Dans la boîte de dialogue *Configuration imprimante* de l'imprimante par défaut, vous pouvez définir une imprimante et sélectionner d'autres options d'impression pour l'imprimante de votre choix.

*Boîte de dialogue
"Configuration
imprimante"*

La boîte de dialogue *Configuration imprimante* vous permet de sélectionner les paramètres d'impression désirés à l'aide des options suivantes de la boîte de dialogue:

Imprimante:

Indique le nom de l'imprimante à utiliser ainsi que la connexion de celle-ci. Ici, l'imprimante sélectionnée comme standard dans le système d'exploitation est sélectionnée automatiquement. Pour utiliser une autre imprimante, sélectionnez-la dans la liste des imprimantes disponibles. Vous trouverez des informations concernant l'installation des imprimantes dans votre documentation Windows.

Format:

Déterminez ici si vous voulez imprimer au format portrait ou paysage. A cet effet, cliquez sur le bouton à gauche devant les textes à l'aide du bouton gauche de la souris.

Papier:

En fonction du papier utilisé et de l'alimentation papier, sélectionnez les paramètres correspondants dans les listes.

Options:

Elles permettent de commander les options d'impression de l'imprimante par défaut ou spécifique sélectionnée. Les options disponibles varient en fonction du pilote d'imprimante installé. Pour obtenir de l'aide concernant l'imprimante sélectionnée, cliquez sur le bouton *Options* et sélectionnez ensuite le bouton *Aide*.

Réseau:

Il permet de relier votre ordinateur à une imprimante réseau. Le bouton n'est disponible que si votre ordinateur est branché sur un réseau. Vous obtenez de l'aide concernant l'imprimante réseau en cliquant sur le bouton *Réseau* et en sélectionnant le bouton *Aide*.

Liste des derniers fichiers utilisés

Servez-vous des chiffres et des noms dans la partie inférieure du menu fichier pour ouvrir rapidement l'un des fichiers (graphique en courbe, tableau) que vous avez traités dernièrement. Sélectionnez le numéro ou le nom du fichier désiré.

Charger la configuration

Si vous avez sauvegardé une configuration d'interface utilisateur à l'aide de la commande de menu *Fichier/Enregistrer configuration*, vous pouvez réactiver cette interface à l'aide de la commande *Fichier/Charger configuration*. Si la connectique des appareils de mesure est identique, vous pouvez immédiatement acquérir et traiter les données comme habituellement sans devoir rétablir les paramètres manuellement.

Dans la boîte de dialogue de fichier standard qui apparaît, sélectionnez le fichier à l'aide de son nom, de son type, du lecteur et du répertoire.



Le répertoire par défaut proposé par WinControl pour cette fonction peut être réglé dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).

Enregistrer la configuration

Les configurations d'interface que vous avez créées peuvent être sauvegardées dans un fichier à l'aide de la commande de menu *Fichier/Enregistrer configuration*. Au besoin, cette interface peut être chargée à nouveau à l'aide de *Fichier/Charger configuration*. Si la connectique des appareils de mesure est identique, vous pouvez immédiatement acquérir et traiter les données comme habituellement sans devoir rétablir les paramètres manuellement.

Dans la boîte de dialogue standard de fichier qui apparaît, sélectionnez le nom et le type de fichier ainsi que le lecteur et le répertoire.



Le répertoire par défaut proposé par WinControl pour cette fonction peut être réglé dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).

Charger voies de calcul

Les voies de calcul globales que contient la liste des points de mesure ainsi que les voies de calcul locales comprises dans les fichiers de valeurs de mesure peuvent respectivement être sauvegardés dans un fichier sous forme de liste. Au besoin vous pouvez charger à nouveau une liste ainsi sauvegardée. Il n'est dans ce cas pas nécessaire de redéfinir les voies de calcul à l'aide des formules mémorisées.

Pour charger des voies de calcul préalablement sauvegardées sur une liste de points de mesure, activez la liste des points de mesure et exécutez la fonction *Fichier/Charger voies de calcul*. Dans la boîte de dialogue standard de fichier qui s'affiche, choisissez le fichier désiré et confirmez par *OK*. Les canaux de calcul définis dans le fichier sont ensuite portés dans la liste des points de mesure. Si la liste des points comporte déjà un canal de calcul au même numéro que celui défini pour le fichier, le système vous demande si vous voulez supprimer ce canal par écrasement.


Pour charger dans un fichier de mesures des voies de calcul préalablement sauvegardées, activez le fichier des valeurs de mesure et exécutez la fonction *Fichier/Charger voies de calcul*.



Les voies de calcul globales d'une liste de points de mesure sauvegardées dans un fichier ne peuvent pas être chargées comme voies de calcul locales dans un fichier de mesures et inversement !

Enregistrer voies de calcul

Les voies de calcul globales que contient la liste des points de mesure ainsi que les voies de calcul locales comprises dans les fichiers de valeurs de mesure peuvent respectivement être sauvegardés dans un fichier sous forme de liste. Au besoin vous pouvez charger à nouveau une liste ainsi sauvegardée. Il n'est dans ce cas pas nécessaire de redéfinir les voies de calcul à l'aide des formules mémorisées.

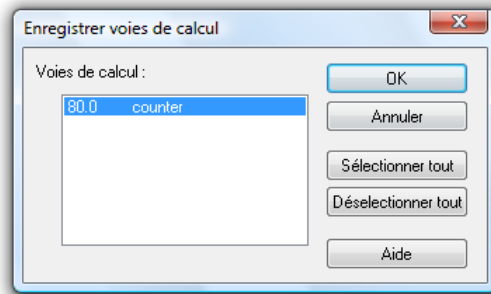

Pour enregistrer la liste des voies de calcul globales, activez la liste des points de mesure et sélectionnez la fonction *Fichier/Enregistrer voies de calcul*. Dans la boîte de dialogue "Enregistrement des voies de calcul" qui s'affiche, vous pouvez sélectionner tous les canaux désirés disponibles dans la liste correspondante. En confirmant par OK, une boîte de dialogue standard de fichier s'affiche. Après avoir choisi le répertoire, saisi le nom de fichier et confirmé par *OK*, les définitions des voies de calcul sélectionnées sont enregistrées sous forme de liste dans un fichier à l'extension "mth".

Pour enregistrer une liste de voies de calcul locales, activez le fichier de points de mesure désiré et sélectionnez la fonction *Fichier/Enregistrer voies de calcul*.

Enregistrer comme modèle

Vous pouvez enregistrer les propriétés d'affichage des fichiers de valeurs de mesure d'AMR WinControl dans un format de fichier individuel. Ce type de fichier est appelé "modèle de format".

Pour cela, lorsque le fichier des valeurs de mesure est activé, exécutez la commande de menu *Fichier/Enregistrer modèle*. Une boîte de dialogue standard de fichier s'affiche alors. Lorsque vous avez défini le répertoire et saisi le nom du fichier, les propriétés d'affichage du fichier de mesure sélectionné sont sauvegardées comme modèle dans un fichier à l'extension "amv".



Le répertoire par défaut proposé par WinControl pour cette fonction peut être réglé dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).

Appliquer le modèle

Les propriétés de l'affichage sauvegardées dans un modèle de format à l'aide de la commande *Fichier/Enregistrer modèle* peuvent être appliquées à un fichier de valeurs de mesure AMR WinControl existant. Dans ce cas, le fichier de mesures existant s'affiche avec les propriétés issues du modèle.

Pour cela, lorsque le fichier des valeurs de mesure est activé, exécutez la commande de menu *Fichier/Appliquer modèle*. Une boîte de dialogue standard de fichier s'affiche alors, dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier modèle désiré. Lorsque vous avez confirmé par *OK*, les propriétés de représentation du fichier modèle sélectionné sont validées pour le fichier de valeurs de mesure existant et les valeurs de mesure sont représentées en fonction de ces caractéristiques.



Le répertoire par défaut proposé par WinControl pour cette fonction peut être réglé dans la commande "Paramètres/Répertoires" (voir également : "Répertoires" à la page 200).



Vous disposez dans la barre d'outils du bouton *Appliquer modèle*. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur ce bouton, une liste de tous les modèles enregistrés dans le répertoire d'AMR WinControl apparaît. Sélectionnez le modèle désiré dans cette liste ou bien ouvrez la boîte de dialogue standard de fichier à l'aide de l'entrée de liste "Rechercher" afin de rechercher le modèle désiré dans un autre répertoire.

Rayer utilisateur

La commande "Fin de session utilisateur" (*Fichier/Rayer utilisateur*) permet de mettre fin à la session de l'utilisateur actuel et une boîte de dialogue apparaît permettant de saisir le nom d'un utilisateur et d'un mot de passe.



AMR WinControl offre des possibilités de paramétrage multiples et détaillées grâce à l'option Protection par mot de passe. La commande Paramètres/Protection par mot de passe est destinée à attribuer ou à retirer aux utilisateurs le droit d'accès à chaque fonction d'AMR WinControl.



La protection par mot de passe d'AMR WinControl est en option et n'est pas disponible dans chaque version du programme. Si l'option Protection par mot de passe n'est pas validée, la commande *Fichier/Rayer utilisateur* n'existe pas non plus.

Quitter le programme

La commande *Fichier/Quitter* vous permet de quitter l'application et de fermer le programme. Si vous êtes en train d'éditer des graphiques ou des fichiers à cet instant, le système vous demande si vous voulez sauvegarder les modifications avant la fin du programme. Le menu *Paramètres/Divers* vous permet de ne pas faire apparaître cette requête et de quitter le programme sans enregistrement des dernières modifications.

De même, vous pouvez définir par la commande *Paramètres/Divers*, qu'en quittant le programme, une confirmation de sécurité doit être générée.

Les autres possibilités pour quitter AMR WinControl sont les suivantes:

- Double clic avec le bouton gauche de la souris dans le menu système
- La combinaison des touches <ALT+F4>
-

Le menu "Edition"

Suivant le principe de n'afficher que les commandes de menu permettant d'exécuter des actions pour la fenêtre active, le menu Edition ou les fonctions correspondantes du menu n'apparaissent que si une fenêtre à laquelle ces fonctions peuvent être appliquées est active.

Copier

La commande Edition/Copier permet de copier dans le presse-papiers le contenu de la fenêtre active sous forme de graphique en courbe ou de tableau. La copie est sauvegardée simultanément sous forme de graphique et d'objet. Cette dernière vous permet d'insérer le graphique en courbe WinControl en tant qu'objet dans un autre programme à l'aide de la commande *Edition/Insérer des contenus* ou bien automatiquement à l'aide de la commande *Edition/Insérer*.

Couper

Cette commande permet de couper l'objet sélectionné dans la fenêtre active et de le placer dans le presse-papiers.

Insérer

Insère le contenu du presse-papiers dans la fenêtre active.

Supprimer

Supprime des éléments de texte et graphiques préalablement sélectionnés (objets).

Annuler

Cette commande annule la dernière commande exécutée.

Répéter

Répète la dernière commande ou la dernière action.

Sélectionner tout

Permet de sélectionner le texte entier ainsi que tous les graphiques de la fenêtre active (tous les objets).

Ajouter voie de calcul

Si une voie de calcul ne doit être disponible que localement dans un jeu de données (graphique en courbe, XY ou tableau), définissez-la à l'aide de la fonction *Editer/Ajouter voie de calcul*.

Boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul"


Dans la boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul", vous pouvez définir des voies de calcul pour le jeu de données actuel. Vous disposez pour cela des options de la boîte de dialogue suivante.

Numéro de voie:

Dans ce champ d'édition, saisissez le numéro de la nouvelle voie de calcul.



Le programme fait précéder le numéro de voie saisi du chiffre "90". Ceci évite dans une large mesure une double affectation du numéro de point de mesure en cas d'ajout ultérieur de points de mesure physiques ou de voies de calcul globales.

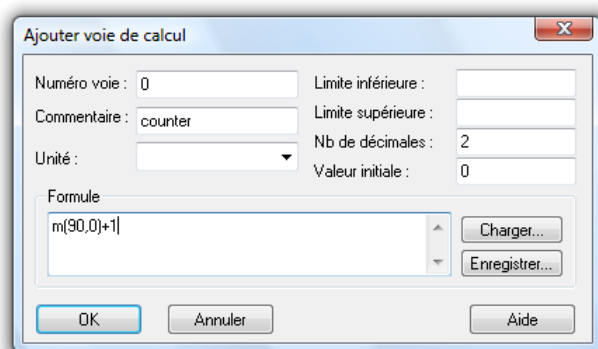

Commentaire:

A l'instar des points de mesure des appareils, vous pouvez affecter un commentaire (dix caractères) aux voies de calcul. Outre le numéro du point de mesure, le programme utilise ce commentaire pour repérer les séries de mesure, ce qui en facilite ensuite l'affectation.

Unité:

Vous pouvez saisir l'unité de la grandeur à calculer dans ce champ d'édition (trois caractères).

Limite inférieure/supérieure:

Saisissez les valeurs désirées dans les champs d'édition correspondants. Il est obligatoire d'utiliser le point comme séparateur décimal.

Nb de décimales:

Indiquez dans ce champ le nombre de décimales désirées pour représenter la grandeur à calculer. Indépendamment de votre choix, le calcul s'effectue toujours avec une précision de six décimales.

Formule:

Saisissez la formule nécessaire pour le calcul dans ce champ d'édition. Veuillez veiller aux conventions régissant l'établissement des formules (voir également : "Conventions pour la saisie de formule" à la page 260).

Vous pouvez mémoriser une formule paramétrée et la rappeler ultérieurement. Servez-vous pour ceci des boutons *Enregistrer* et *Charger*. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'un des boutons, une boîte de dialogue de fichier standard s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir un nom pour le fichier que vous voulez enregistrer (formule) ou sélectionner la formule désirée et la charger avec *OK*.

Pour éditer la formule, vous pouvez bien entendu utiliser les fonctions standard d'édition.

Valider les modifications / quitter la boîte de dialogue

D'un simple clic avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *OK*, vous validez la voie de calcul dans le jeu de données correspondant. Simultanément, les valeurs sont calculées en fonction de la formule saisie préalablement et représentées pour toutes les données de mesure existantes. Pour toutes les données de mesure à venir, les valeurs de la voie de calcul sont calculées et représentées à chaque cycle.

Pour permettre la représentation dans un graphique en courbe ou XY, la boîte de dialogue correspondante des propriétés apparaît après confirmation par *OK*. Elle vous permet d'affecter les axes et de procéder à tous les autres paramètres désirés.

Choisissez *Annuler* pour fermer la boîte de dialogue sans modification, choisissez *Aide* pour lancer le système d'aide sur ce texte.

APPEL ! Une autre possibilité pour appeler cette commande est la suivante:

- en cliquant une fois avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre des points de mesure actuelle et en sélectionnant la fonction "Ajouter voies de calcul" dans le menu contextuel.

*Suppression
d'une voie de
calcul locale*

Pour supprimer une voie de calcul locale dans un jeu de données, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés du graphique ou du tableau, désactivez l'entrée désirée dans la liste et confirmez avec *OK*.

Propriétés de voie de calcul

Si vous voulez vérifier ou modifier les propriétés d'une voie de calcul locale, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue correspondante à l'aide de la fonction *Edition/Propriétés voie de calcul*.

*Boîte de
dialogue
"Propriétés
voie de calcul"*

Dans la boîte de dialogue "Propriétés d'une voie de calcul", vous pouvez modifier le commentaire, l'unité et les limites de la voie de calcul sélectionnée. Pour sélectionner le canal de calcul désiré, cliquez sur celui indiqué dans "numéro de voie" à l'aide du bouton gauche de la souris. Dans la zone de liste qui s'affiche maintenant, cliquez sur le canal désiré.

Si vous voulez modifier le nombre de décimales ou la formule établie pour une voie de calcul locale, vous devez redéfinir cette

voie. A cet effet, supprimez le canal de calcul du jeu de données, puis sélectionnez la fonction *Ajouter voie de calcul* et redéfinissez les caractéristiques désirées.

*Suppression
d'une voie de
calcul locale*

Pour supprimer une voie de calcul locale dans un jeu de données, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés du graphique ou du tableau, désactivez l'entrée désirée dans la liste et confirmez avec OK.

Le menu "Vue"

Le menu "Vue" vous permet de démarrer toutes les actions qui se réfèrent à la représentation des valeurs de mesure. Notez que les lignes de commande correspondantes n'apparaissent que lorsqu'il est possible de les appeler pour la fenêtre actuelle.

Propriétés

Vous pouvez appeler la boîte de dialogue des propriétés de la fenêtre actuellement active à l'aide de la commande *Vue/Propriétés*, puis procéder au paramétrage désiré.

Démarrage !

Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:


- en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre actuelle.
- en cliquant une fois avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre actuelle et en sélectionnant la fonction Propriétés dans le menu contextuel.
- en appuyant sur <ENTRÉE>.

Remarques

Pour chaque fichier de valeurs de mesure vous pouvez faire des remarques pour proposer à l'utilisateur une documentation plus exhaustive. Vous avez la possibilité de faire ces remarques librement, c.-à-d. sans vous référer à un instant particulier. Il est également possible de procéder à des entrées horodatées, p. ex. pour commenter une procédure de mesure. Pour ce type de remarques, l'axe du temps des graphiques en courbe est alors repéré conformément à l'horodatage.

Bien entendu, les remarques concernant un fichier sont sauvegardées avec celui-ci et seront à nouveau disponibles au moment voulu.

Pour saisir des remarques dans un fichier de valeurs de mesure, exécutez la commande de menu *Vue/Remarques*. Elle vous permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir les remarques désirées. Vous pouvez également appeler cette boîte de dialogue à l'aide du menu contextuel de la vue correspondante du fichier des valeurs de mesure.

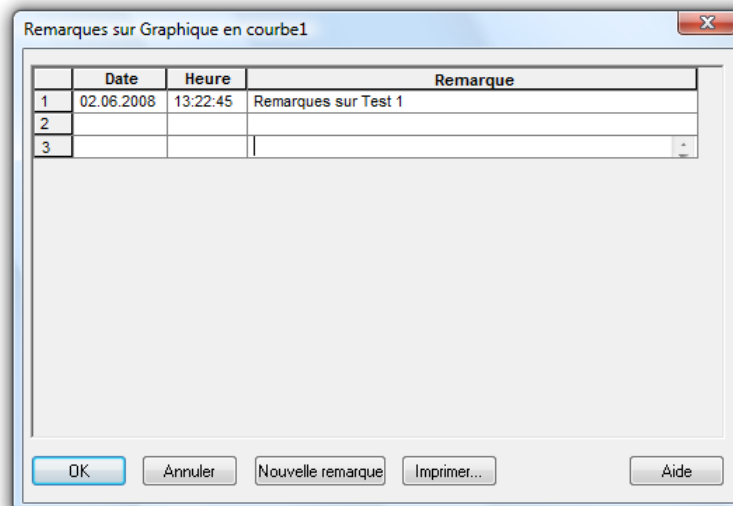

Pour saisir une entrée temporelle, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *Nouvelle remarque*. Le tableau est ensuite augmenté d'une ligne dans laquelle la date et l'heure actuelles sont déjà affichées. A la colonne "Remarques", vous pouvez saisir le texte désiré. Choisissez OK pour valider cette entrée. L'axe du temps des graphiques en courbe comporte ensuite d'office un repère.

Pour faire une entrée non horodatée, supprimez la date et l'heure ou ajoutez une ligne au tableau.

A cet effet, sélectionnez une ligne du tableau en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le premier élément d'une ligne et en appuyant ensuite sur la touche <Insérer>. Dans le cas où aucune entrée n'a été faite, sélectionnez l'en-tête du tableau avant de procéder à l'insertion.


Le bouton *Imprimer* permet d'imprimer le tableau entier. Choisissez *OK* pour fermer la boîte de dialogue sans modification, choisissez *Aide* pour lancer le système d'aide sur ce texte.

Commentaires des points de mesure

Dans les fichiers de valeurs de mesure dans lesquels aucun commentaire n'a été affecté/n'a pu être affecté aux courbes, la

fonction *Vue/Commentaires de points de mesure* permet l'insertion ultérieure d'un commentaire. Bien entendu, il est également possible de modifier des commentaires déjà existants.

La boîte de dialogue "Commentaires des points de mesure" contient un tableau comportant tous les points de mesure du fichier de mesures ainsi que le commentaire correspondant (le cas échéant pas d'entrée). Ce tableau vous permet d'effectuer les modifications désirées. Lorsque vous le fermez avec *OK*, elles seront validées.

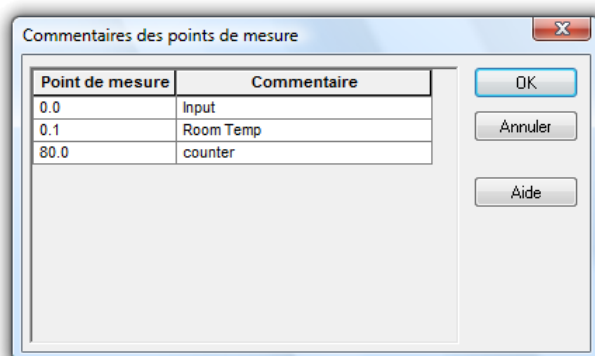

Comme en mode en ligne cette modification serait immédiatement écrasée par le nouveau commentaire saisi sur l'appareil, cette fonction n'est disponible que pour les fichiers enregistrés (hors ligne) ou pour les fichiers lus depuis la mémoire de l'appareil de mesure.

Représentation en courbe

Cette commande permet de représenter le jeu de données actuel (dans la vue "Vue d'ensemble du fichier", le tableau ou le graphique XY) sous forme de graphique en courbe. S'il manque des informations pour la représentation, la boîte de dialogue des propriétés s'affiche. Sélectionnez les propriétés nécessaires et validez par *OK* pour représenter les valeurs de mesure avec ces caractéristiques sous forme de graphique en courbe. Si les informations sont complètes, la nouvelle vue est affichée immédiatement. Bien entendu, les propriétés peuvent ensuite être modifiées en appelant la boîte de dialogue des propriétés.

Représentation en tableau

Cette commande permet de représenter le jeu de données actuel (dans la Vue d'ensemble du fichier, le Graphique en courbe ou XY) sous forme de tableau. S'il manque des informations pour la représentation, la boîte de dialogue des propriétés s'affiche.

Sélectionnez les propriétés nécessaires et validez par *OK* pour représenter les valeurs de mesure avec ces caractéristiques sous forme de tableau. Si les informations sont complètes, la nouvelle vue est affichée immédiatement. Bien entendu, les propriétés peuvent ensuite être modifiées en appelant la boîte de dialogue des propriétés.

Représentation en graphique XY

Cette commande permet de représenter le jeu de données actuel (dans la Vue d'ensemble du fichier, le graphique en courbe ou le tableau) sous forme de graphique XY. S'il manque des informations pour la représentation, la boîte de dialogue des propriétés s'affiche. Sélectionnez les propriétés nécessaires et validez par *OK* pour représenter les valeurs de mesure avec ces caractéristiques sous forme de graphique XY. Si les informations sont complètes, la nouvelle vue est affichée immédiatement. Bien entendu, les propriétés peuvent ensuite être modifiées en appelant la boîte de dialogue des propriétés.

Représentation en vue d'ensemble

Cette commande permet de représenter le jeu de données actuel (dans la vue Tableau, Graphique en courbe ou XY) sous forme de vue d'ensemble de fichier.

Curseurs

Pour analyser la courbe d'un graphique, vous pouvez activer deux curseurs de mesure à l'aide de la fonction *Vue/Curseurs*.

Lorsque les curseurs sont activés, ceux-ci sont représentés dans le graphique sous forme de deux lignes verticales et dans la partie inférieure du graphique en courbe s'affiche un tableau donnant les valeurs de mesure en dessous des curseurs de toutes les courbes.

De plus, pour chaque courbe que contient le graphique en courbe, la fonction de statistique intégrée calcule les valeurs suivantes:

- Différence entre les deux valeurs de mesure figurant en dessous des curseurs.
- Minimum, maximum, valeur moyenne et écart type de la plage délimitée par les curseurs.

Ces valeurs sont également affichées dans le tableau.

Si vous appelez la fonction à nouveau, les curseurs seront désactivés.

Cette fonction est également disponible dans le menu contextuel du graphique respectif.

Toujours afficher tout

A l'activation de cette option, les courbes du graphique ne se décalent pas vers la gauche lorsque les valeurs actuelles quittent le domaine d'affichage visible, mais la zone d'affichage actuelle est grossie de sorte que toutes les valeurs de mesure jusqu'alors visibles ainsi que les nouvelles mesures soient visibles. L'adaptation du domaine d'affichage englobe aussi bien l'axe X que les axes Y du graphique.

Afficher tout

Pour accéder depuis une vue partielle d'un graphique en courbe ou XY à une vue complète, choisissez la fonction *Vue/Afficher tout*. Cette fonction est également disponible dans le menu contextuel du graphique respectif.

Zoom arrière

Cette commande permet de rétablir l'état d'origine d'un graphique en courbe ou XY après avoir exécuté la fonction zoom de de souris (en fonction du paramétrage de la boîte de dialogue du graphique).

Zoom

Cette fonction loupe est spécialement destinée à l'édition et à la mise en forme des images de projet. Vous pouvez à volonté agrandir ou réduire l'image de projet affichée.

Le menu "Mesures"

Le menu "Mesures" vous permet de démarrer toutes les actions qui se réfèrent à l'acquisition, l'affichage et la sauvegarde des valeurs de mesure.

Lecture des mesures

La commande *Mesures/Lecture des mesures* vous permet de démarrer ou d'arrêter la scrutation des valeurs de mesure. Vous pouvez ainsi procéder à tous les paramétrages et définitions dans

AMR WinControl avant de lancer la mesure et de démarrer puis aussi de terminer la mesure à un instant défini.

- APPEL !** Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:
- Clic simple de la souris sur le bouton "Démarrer/arrêter" dans la barre d'outils.
 - Touche fonction <F9>.

Nouveau graphique en courbe

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de graphique en courbe, vous disposez de la commande *Mesures/Nouveau graphique en courbe*. La boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" s'ouvre. Sélectionnez les caractéristiques désirées et choisissez *OK* pour ouvrir un nouveau graphique en courbe avec ces caractéristiques (voir également : Boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" à la page 69).



Pour créer un nouveau graphique en courbe ayant les propriétés d'un modèle, vous disposez dans la barre d'outils du bouton de commande subdivisé de création de nouveau graphique en courbe.

La partie gauche avec le graphique stylisé permet d'ouvrir (comme d'habitude) une boîte de dialogue de création d'un nouveau graphique en courbe.

La partie droite du bouton de commande (triangle) ouvre un menu dans lequel tous les modèles existant dans le répertoire de programmes ou dans un répertoire défini, sont listés (voir également : "créer un nouveau graphique en courbe ayant les propriétés d'un modèle donné" à la page 237).

- APPEL !** Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:
- Clic simple de la souris sur le bouton "Graphique en courbe" dans la barre d'outils
 - Touche fonction <F5>

Nouveau graphique à barres

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de graphique à barres, servez-vous de la commande *Mesures/Nouveau graphique à barres*. La boîte de dialogue "Propriétés du graphique à barres" s'ouvre. Sélectionnez les caractéristiques désirées et choisissez *OK* pour ouvrir un nouveau graphique à barres avec ces caractéristiques

(voir également : Dialogue "Propriétés du graphique à barres" à la page 64).

- APPEL !* Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:
- Clic simple de la souris sur le bouton "Graphique à barres" dans la barre d'outils
 - Touche de fonction <F6>

Nouvel affichage des valeurs de mesure

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'affichage des valeurs de mesure, servez-vous de la commande *Mesures/Nouvel affichage de valeur de mesure*. La boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage de valeur de mesure" s'ouvre. Sélectionnez les caractéristiques désirées et choisissez *OK* pour ouvrir un nouvel affichage de valeur de mesure avec ces caractéristiques (voir également : Dialogue "Propriétés de l'affichage des valeurs de mesures" à la page 63).

- APPEL !* Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:
- Clic simple de la souris sur le bouton "Affichage de valeur de mesure" dans la barre d'outils
 - Touche fonction <F9>

Nouvel affichage analogique

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre d'affichage analogique, servez-vous de la commande *Mesures/Nouvel affichage analogique*. La boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage analogique" s'ouvre. Sélectionnez les caractéristiques désirées et choisissez *OK* pour ouvrir un nouvel affichage analogique avec ces caractéristiques (voir également : Dialogue "Propriétés de l'affichage analogique" à la page 66).

- APPEL !* Vous pouvez également lancer cette commande d'un simple clic du bouton gauche de la souris sur le bouton "Affichage analogique" dans la barre d'outils.

Nouveau tableau

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre en tableau des valeurs de mesure, servez-vous de la commande *Mesures/Nouveau tableau*. La boîte de dialogue "Propriétés du tableau" s'ouvre. Sélectionnez les caractéristiques désirées et choisissez *OK* pour ouvrir un nouveau tableau avec ces caractéristiques (voir également : Boîte de dialogue "Propriétés du tableau" à la page 85).

- APPEL !* Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:
- Clic simple de la souris sur le bouton "Tableau" dans la barre d'outils
 - Touche de fonction <F10>

Nouveau graphique XY

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de graphique XY, servez-vous de la commande *Mesures/Nouveau graphique XY*. La boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY" s'ouvre. Sélectionnez les caractéristiques désirées et choisissez *OK* pour ouvrir un nouveau graphique XY avec ces caractéristiques (voir également : Boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY" à la page 78).

- APPEL !* Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:
- Clic simple avec le bouton gauche de la souris sur le bouton "Graphique XY" dans la barre d'outils
 - Touche de fonction <F11>

Nouveau lien Excel


Outre la possibilité qui existe d'exporter par bloc vers MS Excel des valeurs de mesure hors ligne et aussi pendant la mesure, il est également possible de transmettre les données en ligne dans le cycle de mesure.

A cet effet, vous disposez de la fonction *Mesures/Nouveau lien Excel*. En appelant cette fonction, le système vous demande (par défaut) de saisir les caractéristiques de l'objet "Nouveau lien Excel". Procédez à l'entrée correspondante. Le système ouvre maintenant une fenêtre vous informant de l'état du lien avec Excel.

Comme pour tous les objets valeurs de mesure d'AMR WinControl, vous pouvez ouvrir un nombre quelconque de fenêtres de type "lien Excel" (c.-à-d. plusieurs liaisons Excel peuvent transmettre simultanément des valeurs de mesure). L'affectation des points de mesure pouvant ici être définie librement. Bien entendu, il est raisonnable comme pour la définition des autres objets de ne pas dépasser un certain nombre.

*Boîte de dialogue
"Propriétés de
la liaison avec
Excel"*

Dans la boîte de dialogue "Propriétés de la liaison avec Excel" vous pouvez dans la rubrique respective procéder aux configurations suivantes:

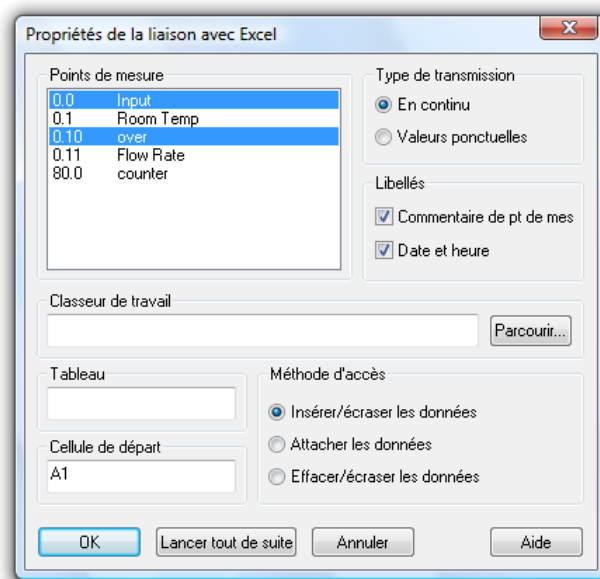

Points de mesure:

D'un clic simple de la souris sur l'entrée correspondante de la liste, sélectionnez ici les points de mesure désirés pour la transmission.

Type de transmission

Vous pouvez en choisissant le type de transmission, définir si l'écriture des données de mesure dans le tableau Excel se fera en continu ou si l'écriture des valeurs sera toujours effectuée dans les mêmes cellules (en tant que valeurs momentanées).

Libellé

Dans la rubrique "Libellé", définissez si vous voulez transmettre l'heure et la date ainsi que les commentaires des points de mesure en même temps que les valeurs de mesure.

Classeur de travail

Dans le champ d'entrée "Classeur de travail" vous définissez le classeur de travail Excel (fichier) dans lequel vous voulez transmettre les valeurs de mesure. Si ce fichier n'existe pas encore, il est créé automatiquement. Le bouton *Parcourir* permet d'ouvrir une boîte de dialogue standard qui vous permet de rechercher et de sélectionner un fichier particulier sur le disque dur.

Le tableau

Le champ de saisie "Tableau" vous permet de définir le tableau désiré dans le classeur de travail défini. Ici aussi si un tableau n'existe pas encore, il est créé automatiquement.

Cellule de départ

Le champ "cellule de départ" permet d'indiquer la position à partir de laquelle les valeurs de mesure seront portées dans le tableau.

Méthode d'accès

Dans cette zone vous pouvez définir ce qu'il doit advenir des données contenues éventuellement dans un tableau déjà existant.

Les règles suivantes sont applicables:

- Insérer/écraser les données : A partir de la cellule de départ, toutes les entrées déjà existantes sont écrasées par des données entrantes. Les entrées dans d'autres cellules ne sont pas modifiées.
- Attacher les données : Les données arrivantes sont portées à la ligne qui suit la dernière cellule renseignée du document. Les entrées déjà existantes ne sont pas modifiées.
- Insérer/écraser les données : Toutes les entrées déjà existantes dans le tableau cible seront supprimées. Les données nouvellement arrivées sont inscrites à partir de la cellule de départ.


Valider les modifications / quitter la boîte de dialogue

Choisissez *OK* pour valider les paramètres. Le système affiche la fenêtre "Liaison avec Excel". Cette fenêtre affiche des informations relatives à cette liaison. Les valeurs de mesure ne sont pas encore en transfert. Pour lancer celle-ci, choisissez le bouton *Début* dans la fenêtre "Liaison avec Excel" lorsque la mesure est en cours. Si vous activez le bouton *Lancer tout de suite*, la transmission des données vers Excel en cours de mesure est lancée dès la validation des propriétés et l'ouverture de la fenêtre "Liaison avec Excel".

*Fenêtre
"Liaison avec
Excel"*

La fenêtre "Liaison avec Excel" permet d'afficher différentes informations relatives à la liaison avec Excel. La zone "Etat" décrit de façon littérale l'état actuel de la liaison.

Début et *Arrêt* permet de lancer ou d'interrompre la transmission vers Excel. *Propriétés* permet d'ouvrir la boîte de dialogue des caractéristiques de cette liaison. Notez que la boîte de dialogue des propriétés ne peut être ouverte que si la transmission a été arrêtée.

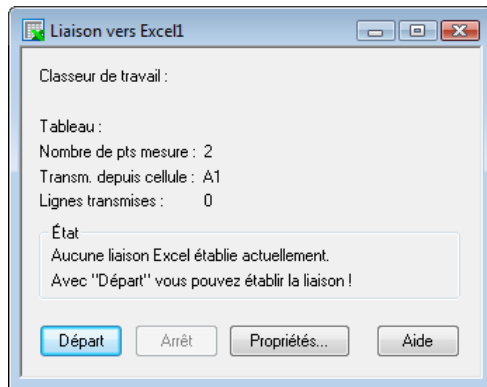

Si l'utilisateur intervient lors de la transmission des données dans Excel (ouverture de boîtes de dialogue), Excel provoque l'arrêt de la transmission (le serveur OLE interrompt son service). AMR WinControl continuant malgré tout à enregistrer des données et à les sauvegarder en mémoire-tampon jusqu'à ce qu'une transmission soit à nouveau possible, le système nécessite un volume croissant de mémoire vive en fonction de la vitesse de scrutation et des points de mesure transmis. C'est pourquoi l'utilisateur, pour ne jamais perturber la transmission des données ni le bon fonctionnement de l'ordinateur, peut opter pour l'omission de ces actions, les exécuter rapidement ou en plusieurs étapes :

- Ouvrir fichier
- Fermer fichier
- Réorganiser fenêtres
- Renommer tableau
- Démarrer des assistants (p. ex. des assistants graphiques)
- Edition (longue) de cellules



La transmission de données en ligne n'est disponible que dans la version AMR WinControl 32 bits et fonctionne avec Excel 97 ou supérieur.

Nouvelle image de projet

AMR WinControl vous permet d'afficher un montage de mesure dans des fenêtres prévues à cet effet (images de projet). Pour le mettre en forme, vous pouvez afficher des graphiques (bitmaps, Enhanced Metafiles), des zones de texte à placer librement, les mesures acquises dans des zones à positionnement libre (uniquement la valeur chiffrée et le cadre) ainsi que des graphiques en courbe.

Pour réaliser une image de projet, exécutez la commande *Mesures/Nouvelle image de projet*. Afin de pouvoir définir les propriétés de l'image de projet, sélectionnez dans le menu

Vue/Propriétés du graphique la commande *Propriétés du graphique* dans le menu contextuel ou par <Entrée> ouvrez la boîte de dialogue "Propriétés de l'image de projet".

Pour insérer les objets désirés dans une image de projet, il existe la fonction *Edition/Insérer objet...* Avec la commande *Edition/Dessin...*, vous pouvez insérer des objets de dessin (courbes, polygones etc...).

Vous trouverez de plus amples informations sur l'image du projet au chapitre "Les images de projet" à la page 91.

Nouvelle exportation OPC

En plus de l'exportation en ligne de données de mesure vers Excel, AMR WinControl offre la possibilité de transmettre en ligne chaque point de mesure et chaque voie de calcul à autant de serveurs OPC que vous le désirez.

AMR WinControl fonctionnant en tant que client, l'exportation peut se faire vers n'importe quel serveur OPC qui gère les standards "OPC Data Access" dans les versions 2 ou 3 et qui est accessible par le réseau informatique existant.

Pour créer une nouvelle exportation OPC, veuillez exécuter la fonction de menu *Valeurs de mesure/Nouvelle exportation OPC*. La fenêtre "WinControl OPC Export" apparaît et affiche différentes informations concernant l'exportation. En cliquant sur le bouton *Propriétés...*, la boîte de dialogue "Propriétés de l'exportation OPC" s'affiche, dans laquelle vous pouvez effectuer les paramétrages de cette exportation OPC. Les paramètres d'une exportation OPC peuvent être mémorisés puis réutilisés ultérieurement et éventuellement être adaptés.



Cette fonction n'est pas disponible dans chaque version logicielle d'AMR WinControl. Avec l'acquisition de cette fonction, une description détaillée est également mise à disposition. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez aussi la demander séparément.

Assistant de coefficient U

contient un assistant de calcul du coefficient de transmission thermique (anciennement valeur k). Celui-ci calcule la valeur appelée valeur U à l'aide des formules issues de la norme DIN 4108:

Coefficients d'échange

Valeurs de mesure

thermique superficiel :

$$\alpha_i = \frac{q}{C_i - T_i} \quad \alpha_a = \frac{q}{C_a - T_a}$$

Conductivité thermique :

$$\lambda = \frac{q}{C_i - C_a}$$

utilisées:

- Densité de flux thermique (q)
- Température intérieure (T_i)
- Température extérieure (T_a)
- Température intérieure de cloison (C_i)
- Température extérieure de cloison (C_a)

Valeur U selon DIN:

$$U = \frac{1}{R_K} = \frac{1}{(R_i + R + R_a)} = \frac{1}{(1/\alpha_i + 1/\lambda + 1/\alpha_a)}$$

Peuvent servir de source de données les mesures acquises en ligne ou les données mémorisées issues de fichiers de valeurs de mesure.

Le calcul s'effectue depuis les températures intérieure et extérieure (T_i et T_e) ainsi que depuis la densité de flux thermique (q):

$$u = \frac{q}{T_i - T_a}$$

Le calcul se base sur la "détermination expérimentale".

Les conditions nécessaires pour utiliser l'assistant de valeur U sont les suivantes:

- L'option "Assistant valeur U" a été débridée.
- Fichier de valeurs de mesure (hors ligne) ou appareils de mesure (en ligne) avec au moins trois points de mesure.

Calcul de quantité de chaleur

AMR WinControl comporte un assistant permettant de calculer la quantité de chaleur traversant un système.


Le calcul peut s'effectuer aussi bien en ligne, c.-à-d. au cours de la mesure, que déconnecté, c.-à-d. en s'appuyant sur des données déjà mémorisées.



Cet assistant n'est pas disponible dans chaque version de programme d'AMR WinControl. Avec l'acquisition de cette option, une description détaillée est également mise à disposition. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez aussi la demander séparément.

Enregistrement automatique

Pour lancer l'enregistrement automatique des données de mesure sur le disque dur de votre ordinateur, servez-vous de la commande *Mesures/Enregistrement automatique*. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les points de mesure que vous voulez enregistrer et définissez le nom du fichier. Pour terminer l'enregistrement dans le fichier, lancez cette commande encore une fois.

Pour signaler quels points de mesure ont été enregistrés en ligne sur le disque dur, la fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions" dans la liste des points de mesure affiche une icône de disque dur () dans la ligne correspondante.



Si vous avez activé le gestionnaire du poste d'essai et de mesures optionnel avec plusieurs gestionnaires Autosave, la fenêtre du gestionnaire du poste d'essai et de mesures s'ouvre lors de l'appel de l'enregistrement automatique (voir : "Le gestionnaire de poste d'essais et de mesures" à la page 281), dans lequel vous trouverez une liste des actions d'enregistrement automatique paramétrées.

Indépendamment de l'onglet actuellement sélectionné, vous trouverez trois boutons de commande en partie basse : *Commencer*, *Fermer*, et *Aide*. Le bouton de commande *Commencer* permet d'indiquer une cible pour le ou les fichiers, puis l'enregistrement commence.

Si l'enregistrement automatique est déjà activé lorsque l'on ouvre la boîte de dialogue, alors tous les champs de saisie sont verrouillés et au lieu du bouton *Commencer*, on voit le bouton de commande *Arrêter* à l'aide duquel on arrête l'enregistrement automatique.

Si vous avez sélectionné la fonction "Toujours écrire dans un fichier au démarrage de la mesure" dans *Paramètres/Divers*, le système vous demande automatiquement lors du départ d'une mesure, d'entrer les points de mesure et le nom de fichier que vous voulez enregistrer.

APPEL !

Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:

- Clic simple de la souris sur le bouton "Enregistrement automatique" dans la barre d'outils.
- Touche fonction <F8>




Les associations possibles entre mémoire commandée sur événement, récupération conditionnelle de mesures et calcul (variable) de moyenne peuvent conduire à des paramétrages dont les résultats sont contraires. Le logiciel n'effectue aucune vérification si ce n'est pas le cas, afin de laisser à l'utilisateur la plus grande liberté possible pour solutionner des applications individuelles.

Dialogue "Enregistrement automatique"

La boîte de dialogue "Enregistrement automatique" vous permet de saisir toutes les informations nécessaires pour écrire automatiquement les valeurs de mesure dans un fichier sur le disque dur en cours de mesure. Les points de mesure à enregistrer, les options spécifiques d'enregistrement et le(s) fichier(s) de valeurs de mesure à créer se définissent de la manière suivante:

Onglet "Points de mesure"

L'onglet "Points de mesure" sert à procéder à tous les paramétrages de sélection des points de mesure, de calcul de moyenne et d'attribution d'un commentaire sur le fichier.

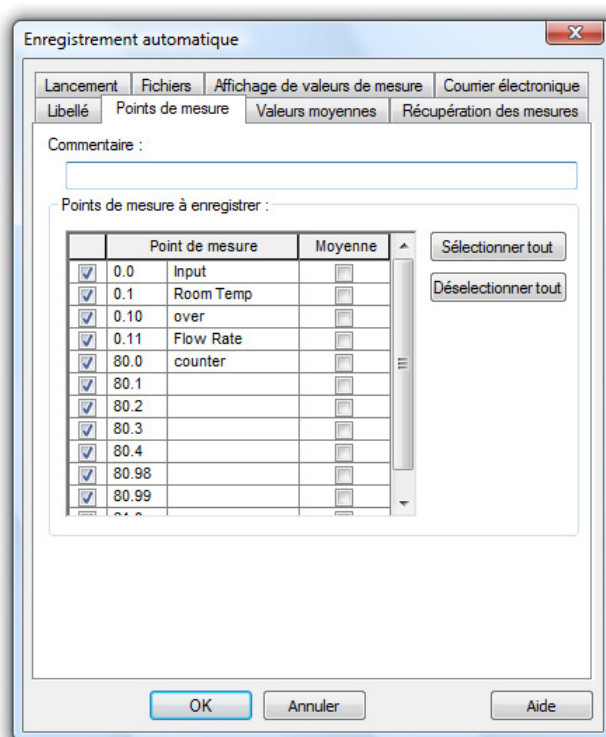

Commentaire:

Dans le champ "Commentaire", vous pouvez indiquer l'affectation des données de mesure à mémoriser selon le comportement physique correspondant. Le commentaire (nombre quelconque de caractères) s'affiche lors de l'ouverture du fichier.

Points de mesure à enregistrer:

Sur ouverture de la boîte de dialogue, tous les points de mesure que le système tient à votre disposition pour l'enregistrement dans le fichier des valeurs de mesure vous sont proposés dans le tableau "Points de mesure à enregistrer". Sélectionnez d'abord dans ce tableau tous les points de mesure dont vous voulez enregistrer les valeurs. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la case à cocher à gauche du libellé du point de mesure. Si vous voulez choisir tous les points de mesure, sélectionnez la première colonne du tableau et cliquez sur le bouton *Sélectionner tout*. Si vous voulez désélectionner tous les points de mesure, sélectionnez également la première colonne du tableau et cliquez sur le bouton *Désélectionner tout*.

Pour sélectionner une colonne du tableau, déplacez le pointeur de la souris dans l'en-tête de cette colonne de sorte que le pointeur de la souris se transforme en flèche verticale pointant vers le bas. D'un clic simple du bouton gauche de la souris vous sélectionnez la colonne. Pour désélectionner une colonne, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un élément quelconque du tableau (à l'exception de l'en-tête).

Enregistrer uniquement les valeurs moyennes:

Pour définir l'enregistrement de valeurs cycliques moyennes au lieu des valeurs de mesure d'un point donné, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la case à cocher respective de la colonne "moyenner".

La sélection ou désélection du calcul de la moyenne de tous les points de mesure s'effectue en présélectionnant la colonne "moyenner" à l'aide des boutons *Sélectionner tous* et *Désélectionner tous*.

On détermine le nombre de valeurs moyennes sur lesquelles effectuer la moyenne dans l'onglet "Valeurs moyennes".




Les valeurs moyennes cycliques d'un point de mesure ne sont enregistrées que si ce point de mesure a été sélectionné pour l'enregistrement automatique (case à cocher activée dans la colonne gauche). Possibilité d'effectuer d'autres paramétrages de calcul de moyenne sur l'onglet "Valeurs moyennes".

Onglet
"Valeurs
moyennes"

A l'onglet "Points de mesure", vous pouvez définir pour chaque point s'il faut effectuer une moyenne. Vous pourrez alors procéder au paramétrage à l'onglet "Valeurs moyennes". Pour les points de mesure sélectionnés pour le calcul de moyenne, seules les valeurs

moyennes seront récupérées dans le fichier à créer. Pour tous les autres points ce sera toutes les mesures.

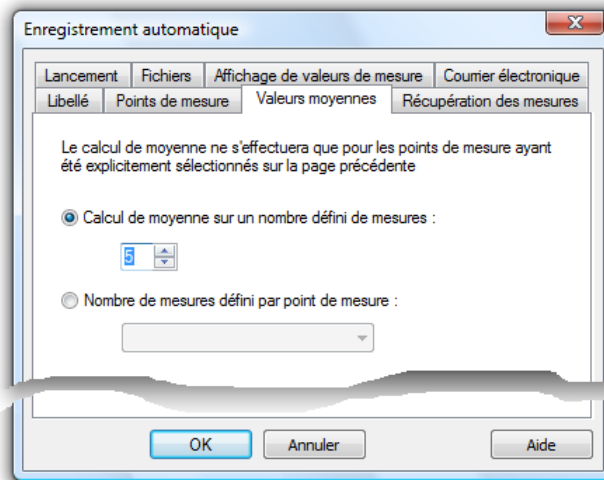

Calcul de moyenne sur un nombre fixe

L'option "Calcul de moyenne sur un nombre défini de mesures", permet d'effectuer une moyenne sur un nombre prédéfini de valeurs de mesure. Le nombre des mesures peut être choisi librement. Dès l'obtention de ce nombre de valeurs de mesure, la moyenne est calculée puis récupérée dans le fichier avec l'horodatage du cycle de mesure actuel.

Calcul de moyenne sur un nombre variable


Au lieu d'une moyenne définie, cela peut également être une valeur d'un point de mesure (de préférence un canal de calcul) qui détermine sur combien de mesures la moyenne doit être effectuée. Il faut pour cela activer l'option "Nombre de mesures défini par point de mesure :" et sélectionner un point de mesure correspondant. Si la valeur du point de mesure indiqué varie, le cycle actuel de calcul de moyenne se termine et les valeurs moyennes sont récupérées dans le fichier. Enfin un nouveau cycle de calcul de moyenne commence avec la nouvelle valeur du point de mesure pilote.

*Onglet
"Récupération
des mesures"*

Il est possible sur l'onglet "Récupération des mesures" de sélectionner un point de mesure et une condition commandant si les valeurs du cycle de mesure en cours doivent être récupérées dans le fichier : les données ne sont récupérées que lorsque la condition indiquée est remplie.



En associant la récupération conditionnelle des mesures au calcul de moyenne, il faut noter que les données des cycles de mesure pour lesquels la condition de récupération n'est pas remplie, n'entreront pas non plus dans le calcul de moyenne.

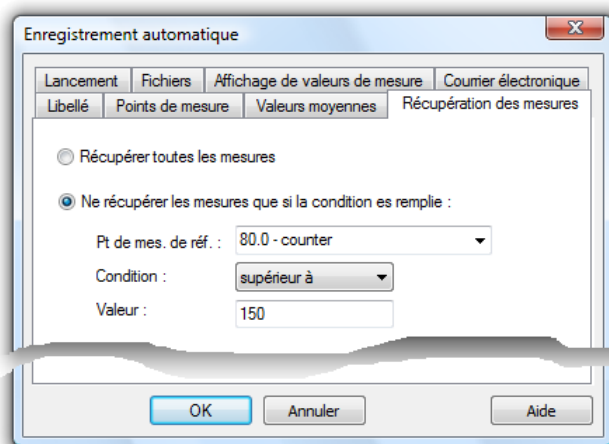

Onglet
"Lancement"

L'onglet "Lancement" détermine les paramètres de début et de fin de l'enregistrement automatique.

Vous pouvez définir si vous voulez enregistrer les données acquises "immédiatement", "à commande temporelle" (par ex. sous forme de fichiers journaliers) ou "sur commande événementielle". Pour faire votre choix, cliquez sur le bouton d'option respectif.

Dans le cas où "commande temporelle" a été sélectionné, les champs de saisie auparavant grisés, c.-à-d. *Date*, *Heure*, *Jours* et *Temps (hh :mm)* sont représentés en noir pour signaler leur validité.



Si l'option "commande temporelle" et "commande événementielle" ne peuvent être sélectionnées, elles ne sont pas autorisées dans la présente version du logiciel. Dans ce cas, veuillez contacter votre distributeur ou les auteurs du programme.

Indications
d'enregistre-
ment à
commande de
temps

Heure de début

Lorsque l'heure définie ici est atteinte, l'enregistrement des données de mesure commence automatiquement.


Jour de départ

Le jour de départ définie à quels jours de la semaine l'heure de départ réglée doit engendrer le départ de l'enregistrement.

Durée

Définissez ici la durée de l'enregistrement des données de mesure dans un fichier. Le nombre de jours doit être indiqué en jours entiers. Vous pouvez combiner des jours avec des heures et des

minutes. Vous pouvez également indiquer plus de vingt-quatre heures. L'unité de temps minimale est de 5 minutes.

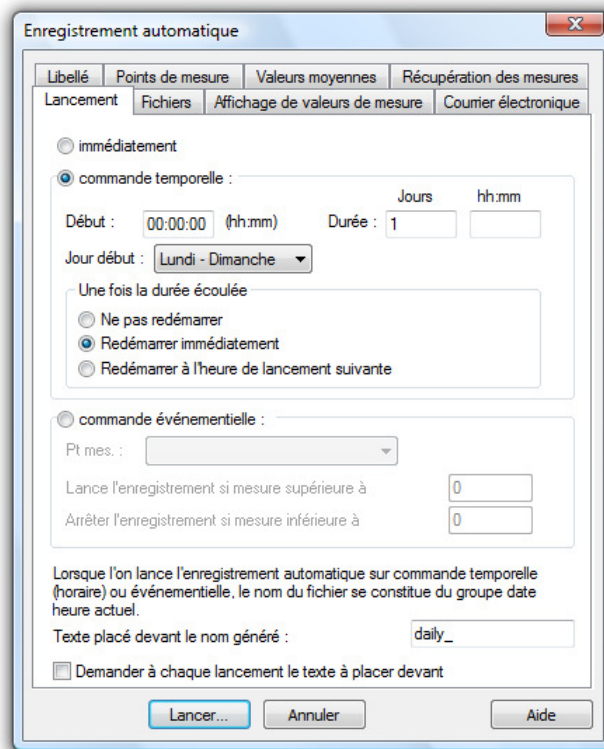

Après écoulement de cette durée

Dans cette zone, vous pouvez définir si vous désirez redémarrer l'enregistrement automatique à commande de temps après écoulement de la durée. Pour ceci, les options suivantes sont disponibles:

- Ne pas redémarrer : les paramétrages sont exécutés une fois et ne sont pas lancés à nouveau.
- Redémarrer immédiatement : après écoulement de la durée réglée, le fichier suivant est immédiatement commencé et s'étend lui-même sur la durée réglée. L'heure de départ indiquée n'est plus prise en compte lors des répétitions.
- Redémarrer au prochain instant de départ : après écoulement de la durée réglée, le système attend l'heure de démarrage indiquée avant de générer le fichier suivant, qui s'étend lui-même sur la durée réglée.



Si vous enregistrez automatiquement des fichiers d'une durée de 24 heures ou d'un multiple de cette durée, nous vous recommandons de sélectionner l'option "Après écoulement de cette durée : Redémarrer immédiatement".

Les noms des fichiers sont attribués automatiquement. Ils sont attribués en fonction de la date et de l'heure de création du fichier

respectif selon le principe suivant : aammjj-hhmmxx. L'indice "xx" est prévu comme compteur pour le cas (plutôt théorique) où plusieurs fichiers sont créés au même instant.

Si un texte a été saisi dans le champs de saisie en bas de la boîte de dialogue, alors il précède le nom de fichier généré automatiquement.

Si vous avez sélectionné l'option "Demander à chaque démarrage le texte à placer devant", une boîte de dialogue de saisie de texte apparaît lors du démarrage d'un nouveau fichier en enregistrement automatique, texte qui doit précéder la partie du nom de fichier générée automatiquement. Si aucune saisie n'est effectuée, c'est le texte figurant dans la boîte de dialogue "Enregistrement automatique" qui précède le nom du fichier.



Si vous quittez l'enregistrement automatique avant que l'utilisateur ait confirmé le dialogue de saisie du texte à placer devant, celui-ci se ferme automatiquement et le nom du fichier préalablement défini reste inchangé.

*Indications
d'enregistre-
ment à
commande sur
événement*

Vous pouvez en sélectionnant l'option "commande événementielle", définir que le début et la fin de la mémorisation soit commandées par dépassement positif ou négatif de valeurs d'un point de mesure. De façon similaire au fonctionnement d'un régulateur tout ou rien, la mémorisation commencera lorsque le seuil supérieur sera franchi. La mémorisation se terminera dès que le seuil inférieur sera franchi par valeur inférieure. Les informations suivantes sont obligatoires:

Pt mes

Sélectionnez dans la liste le point de mesure (ou la voie de calcul) devant servir à commander la mémorisation.

Lancer enregistrement si mesure supérieure à

Portez ici la valeur sur dépassement de laquelle la mémorisation automatique doit commencer.

Arrêter l'enregistrement si mesure inférieure à

Portez ici la valeur sur dépassement négatif de laquelle la mémorisation automatique doit cesser.

Nom de fichier

L'attribution des nom de fichiers est effectuée automatiquement lors de l'enregistrement à commande temporelle ou événementielle. Un nom est constitué d'une chaîne de caractères prédéfinie en option ainsi que de la date et de l'heure du début de


l'enregistrement. La chaîne de caractères est saisie dans le champ "Texte placé devant le nom généré".



Les valeurs de mesure n'étant présentes qu'en cours de mesure, celle-ci doit être lancée manuellement afin que l'enregistrement sur événement puisse être déclenché.

Onglet
"Fichiers"

L'onglet "Fichiers" permet d'effectuer toutes les paramétrages pour mémoriser la liste des événements et convertir les données de mesure.

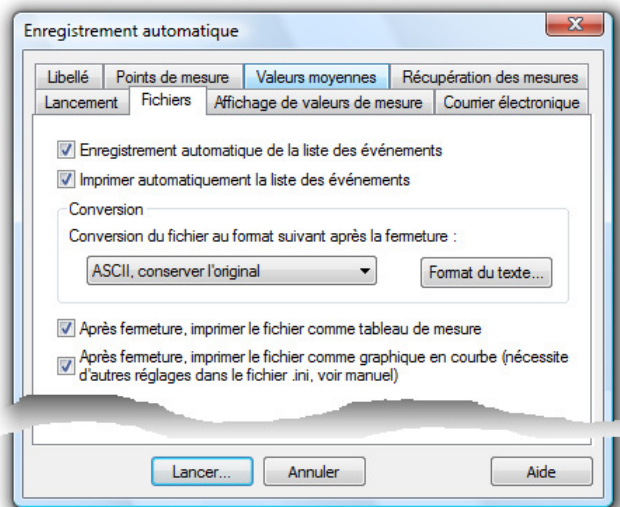

Enregistrement automatique de la liste des événements

Pour enregistrer automatiquement une liste d'événements sous forme d'un fichier en cas d'alarme, activez l'option "Enregistrement automatique de la liste des événements". A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur le bouton d'option à gauche du texte de sorte qu'une petite croix s'affiche.

La liste des événements est alors enregistrée dans le même répertoire et sous le même nom (mais avec l'extension .amrevt) que le fichier des mesures.

Impression automatique de la liste des événements

Cette option déclenche l'impression de la liste d'événements actuelle à chaque fois que l'on procède à un changement de fichier ou que l'on arrête l'enregistrement automatique. Cela ne peut être activé que si la liste des événements est mémorisée automatiquement.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les versions du programme. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre " Impression automatique de la liste des événements".

Conversion du fichier après la fermeture

Si vous voulez poursuivre le traitement des fichiers de valeurs de mesure créés à l'aide de la commande "Enregistrement automatique" dans un autre format de fichier, vous pouvez définir que le fichier des valeurs de mesure soit converti automatiquement au format désiré une fois l'enregistrement terminé (ou au changement de fichier).

Vous pouvez alors régler si vous voulez conserver ou non le fichier d'origine. Pour ceci, sélectionnez dans la liste en partie inférieure de la boîte de dialogue la conversion désirée (clic du bouton gauche de la souris sur le petit bouton à droite du texte et sélection de l'entrée désirée d'un clic du bouton gauche de la souris).

Si les fichiers doivent être convertis en un format texte, le bouton de commande *Format de texte...* ouvre la boîte de dialogue "Format du texte...", dans laquelle vous pouvez définir le format.

Après fermeture, imprimer le fichier comme tableau de mesure

Avec cette option, les données de mesure d'un fichier automatiquement mémorisé peuvent être, après avoir terminé la mémorisation (ou sur changement de fichier), imprimées automatiquement sous forme de tableau de mesures.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les versions du programme. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre " Impression automatique de fichiers enregistrés automatiquement".

Après fermeture, imprimer le fichier comme graphique en courbe

Avec cette option, les données de mesure d'un fichier automatiquement mémorisé peuvent être, après avoir terminé la mémorisation (ou sur changement de fichier), imprimées automatiquement sous forme de graphique en courbe. Pour cela, il faut avoir défini au préalable les paramètres correspondants dans le fichier de configuration amr32.ini.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration à la page 250 ".




Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les versions du programme. Vous trouverez de plus amples informations au

chapitre " Impression automatique de fichiers enregistrés automatiquement".

Onglet "E-mail"

Vous pouvez sur l'onglet "E-mail" indiquer s'il faut envoyer la liste des événements, le fichier des mesures ou les deux par courriel à un ou plusieurs destinataires. Les définitions et réglages de base s'appliquant à l'envoi de courriels sont également ceux qui s'appliquent à l'envoi par courriel en cas d'alarme.

L'indication d'un objet et d'un texte est une option, il est cependant conseillé d'indiquer au moins un objet. AMR WinControl vous averti si aucun message ou objet n'a été indiqué.

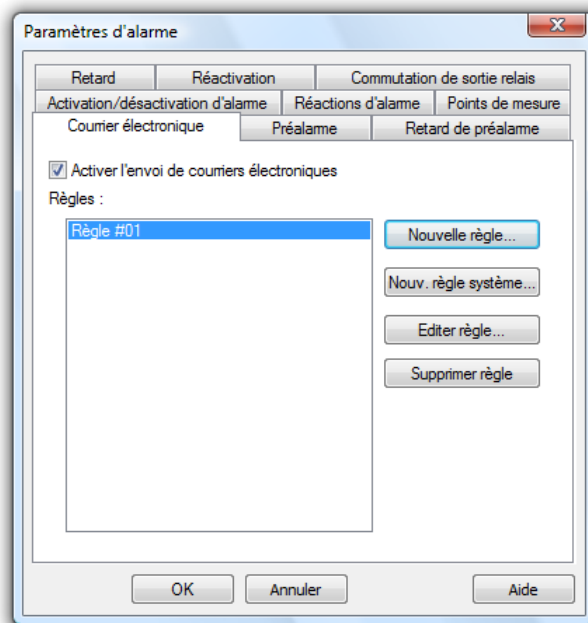

Il faut indiquer au moins un destinataire.



Si la liste des événements n'est pas enregistrée automatiquement, alors celle-ci ne sera pas non plus envoyée par courriel! Si le fichier de mesures a été supprimé après conversion, alors il ne peut pas non plus être expédié automatiquement par courriel! Aucun courriel n'est généré si aucun fichier n'est disponible à l'expédition !



Si l'on constate que lors de l'enregistrement automatique après terminaison d'un fichier, celui-ci doit être converti en un autre format, ce fichier peut également être envoyé par courriel. Il faut pour cela définir dans le fichier d'initialisation amr32.ini, qu'il faut envoyer les fichiers de mesure ayant une extension particulière.

Exemple:

```
[Auto Save #0]  
Attachments=amr;txt
```


Tous les fichiers avec les extensions ".amr" et "txt" seront envoyés.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Onglet
"Conserver
les
paramètres"

Sur l'onglet "Conserver les paramètres" il est possible de définir en cochant l'option "Conserver les paramètres" si les paramètres préalablement configurés doivent être conservés après un redémarrage du programme ou au lancement suivant de l'enregistrement automatique.

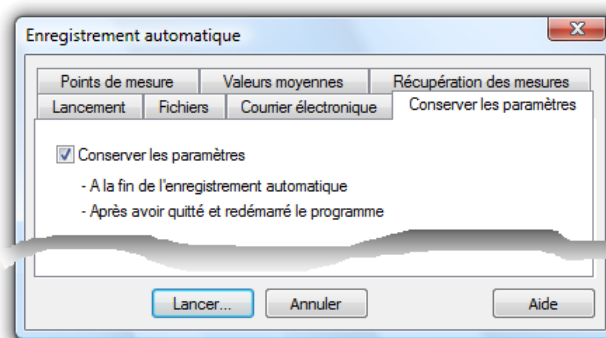

Si cette option n'est pas activée c'est la boîte de dialogue avec les paramètres par défaut qui s'ouvre, sinon les champs de saisie des pages suivantes sont préremplis avec les dernières valeurs:

- Points de mesure
- Valeurs moyennes
- Récupération conditionnelle des mesures
- Fichiers
- Courriel
- Conserver les paramètres

La page "Démarrer" doit toujours être renseignée à nouveau !



Si le gestionnaire du poste d'essai et de mesures en option a été activé, cet onglet n'existe pas.

Lecture mémoire appareil


Si vous utilisez votre appareil de mesure comme centrale d'acquisition de données, vous pouvez récupérer dans l'ordinateur les données de mesure ainsi acquises et enregistrées sur

l'appareil à l'aide de la commande *Mesures/Lecture mémoire appareil*.

Si plusieurs appareils de mesure sont reliés en un réseau ALMEMO, vous pouvez lire toutes les mémoires en même temps ou seulement un certain nombre (donc même individuellement). Il est également possible de valider les données enregistrées de manière sélective.

Boîte de dialogue "Lecture de la mémoire de appareil"

Dans la boîte de dialogue "Lecture mémoire appareil" vous pouvez procéder à tous les paramétrages nécessaires pour lire la mémoire complète de appareil ou seulement une certaine partie. Vous disposez pour cela des options suivantes de la boîte de dialogue:

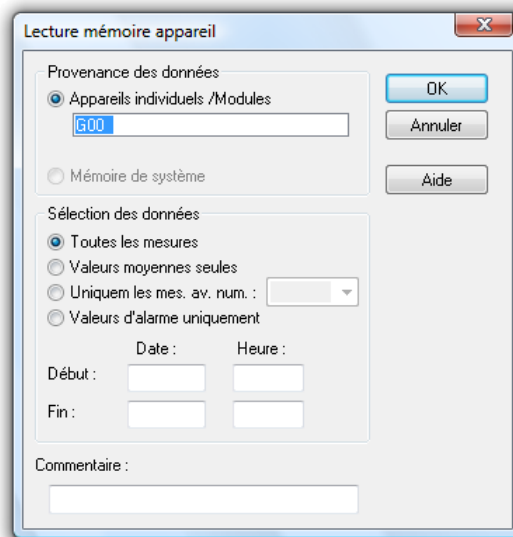

Provenance des données:

Dans la rubrique "Provenance des données", vous pouvez choisir si vous voulez lire les données de mesure depuis les mémoires des appareils ou des modules ou, le cas échéant, depuis une mémoire de système.

Mémoire de système:

Si vous avez sélectionné cette option, les données de mesure seront lues dans la mémoire du système et non dans les mémoires de modules.



L'option "Mémoire de système" n'est disponible que si vous disposez d'un système d'acquisition de mesures. Il est cependant possible qu'un système n'envoie pas le code correspondant au logiciel. Il est dans ce cas il faut avant de démarrer le programme, ouvrir le fichier d'initialisation amr32.ini et dans la section

[Settings], inscrire `AnlagenSupport=1` pour que l'option "Mémoire de système" soit disponible.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Appareils individuels / Modules:

Cette option permet de déterminer si les données de mesure sont lues depuis les mémoires d'appareils ou de modules. Le champ de saisie correspondant contient une liste de tous les appareils et modules présents dans le système (adresses). Toutes les autres actions sont exécutées à l'aide des appareils activés ici. D'un simple clic du bouton gauche de la souris sur les adresses d'appareils figurant dans la liste, vous désactivez ou activez celles-ci (=affichage sur fond de couleur).



Les appareils de mesure gérant plus de 100 points de mesure offrent des appareils dits virtuels, de sorte que malgré une connexion physique sur un appareil, il existe plusieurs appareils à disposition dans AMR WinControl. Chacun de ces appareils contient au maximum 100 points de mesure (0 à 99).



Dans les précédentes versions du programme, les numéros d'appareils virtuels n'étaient dans quelques cas pas gérés. Le numéro d'appareil était alors toujours mis à 0, ce qui avait pour effet d'afficher plus de 100 points de mesure par appareil. Il est possible de rétablir ce comportement en ajoutant dans le fichier de configuration `amr32.ini` en section [Settings] l'entrée `ImportParseDevNum=0`.

Sélection des données:

Si vous ne voulez récupérer que les moyennes dans les mémoires des appareils, sélectionnez l'option indiquée. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la case à cocher à gauche du texte.

Si vous avez sélectionné l'option "Uniquement les mesures avec numéro", vous pouvez sélectionner un numéro de la liste attribué préalablement lors de l'enregistrement sur l'appareil, de manière à ce que seules les valeurs de mesure enregistrées sous ce numéro soient récupérées sur l'ordinateur.



Si vous avez sélectionné plusieurs modules en lecture de mémoire, la liste affiche les numéros du premier appareil.

Si vous avez sélectionné l'option "Valeurs d'alarme uniquement", seules les valeurs d'alarme / de défaut enregistrées seront lues.

L'entrée de la date et de l'heure pour "Début" et "Fin" permet de lire uniquement les valeurs de mesure enregistrées dans l'intervalle choisi.



Si les fonctions "Valeurs d'alarme uniquement" et la lecture sélective d'un intervalle de temps ne sont pas gérées par le micrologiciel de l'appareil raccordé, vous ne pouvez pas sélectionner ces options.



Il est également possible de lire des contenus de mémoire avec une résolution de 1/100ème de seconde. Aucun paramétrage supplémentaire n'est pour cela nécessaire. Pour le seul affichage des données de mesure sous forme de tableau, activez l'option "Temps en 100ième de seconde" dans la boîte de dialogue "Propriétés du tableau".

Naturellement on peut aussi traiter des contenus de mémoire avec les deux résolutions (c.-à-d. 1 seconde ainsi que 100ième de seconde).

Lorsque vous avez récupéré les valeurs de mesure sur votre ordinateur, une fenêtre de vue d'ensemble de fichier comportant le commentaire, le début et la fin de la mesure ainsi que les points de mesure s'affiche. Vous pouvez maintenant enregistrer les valeurs de mesure dans un fichier, les représenter à l'aide des commandes *Représentation en graphique en courbe ou XY* ou *Représentation en tableau* ou les transmettre à un programme de valorisation (par ex. Excel) à l'aide de *Fichier/Exporter* par DDE pour un traitement ultérieur.

APPEL !

Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:

- Clic simple de la souris sur le bouton "Lecture mémoire appareil" dans la barre d'outils.
- Touche fonction <F9>

Calcul de valeur moyenne

Dans le mode "Calcul de la valeur moyenne", ce ne sont pas les valeurs de mesure lues qui sont validées directement, mais la moyenne arithmétique de n valeurs. Le nombre n peut être déterminé par l'utilisateur pour tous les graphiques ensemble dans la plage de 1 à 100.

Pour ceci, appelez la commande *Mesures/Calcul de moyenne* (le graphique en courbe / XY ou le tableau étant activé). Dans la boîte de dialogue "Calcul de valeur moyenne" définissez dans le champ de saisie correspondant le nombre de valeurs de mesure sur lesquelles vous voulez établir la moyenne.

Dans la liste des points de mesure vous pouvez sélectionner ceux pour lesquels vous voulez n'enregistrer que les valeurs moyennes. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la case à cocher à gauche du point de mesure désiré.

Effacer les valeurs de mesure

Cette fonction permet de supprimer les mesures d'un graphique ou d'un tableau sans que les paramètres de la boîte de dialogue des propriétés ne soient perdus. Il est ainsi possible d'utiliser simplement et rapidement pour une nouvelle mesure les caractéristiques déjà paramétrées pour une fenêtre.



Si cette fonction est appliquée à un jeu de données enregistré et que vous exécutez ensuite la fonction *Fichier/Enregistrer*, les données enregistrées seront perdues. Après avoir effacé les valeurs de mesure, activez la commande *Fichier/Enregistrer sous* et créez un nouveau fichier. Les données du fichier d'origine seront ainsi conservées.

Le menu "Programmation"

Programmation des points de mesure

Vous disposez avec la commande *Programmation/Programmation des points de mesure*, d'une autre possibilité de programmer les points de mesure. Vous ouvrez ainsi la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure et de la liste des points" à l'aide de l'onglet "Points de mesure" en haut et procédez aux paramétrages et programmations désirés. Vous trouverez une description détaillée de cette boîte de dialogue sous la rubrique "Propriétés des appareils de mesure et de la liste des appareils" à la page 46.



Si vous voulez reprogrammer une propriété d'un point de mesure à l'aide du logiciel, le système vérifie si vous êtes autorisé à le faire avec le verrouillage paramétré. Si tel n'est pas le cas, un message s'affiche et vous signale que pour réaliser la programmation

prévue, vous devez d'abord modifier le mode de verrouillage (voir également : "Verrouillage" à la page 167).

Programmation des appareils de mesure

Vous disposez avec la commande *Programmation/Programmation des appareils de mesure*, d'une autre possibilité de programmer les appareils de mesure. Vous ouvrez ainsi la boîte de dialogue "Propriétés des appareils de mesure et de la liste des appareils" et procédez aux paramétrages et programmations désirés. Vous trouverez une description détaillée de cette boîte de dialogue sous la rubrique "Propriétés des appareils de mesure et de la liste des appareils" à la page 46.

Voies de calcul

Les fonctions mathématiques du programme vous permettent de calculer des grandeurs physiques à l'aide des valeurs mesurées. Les grandeurs désirées se définissent à l'aide d'un éditeur de formule et sont considérées comme un canal de calcul (point de mesure virtuel).

*Voies de calcul
globales*

Si un canal de calcul doit être disponible dans tout le système, définissez-le à l'aide de la commande *Programmation/Voies de calcul*. Dans la boîte de dialogue "Propriétés de la liste des points de mesure" sur l'onglet "Voies de calcul", procédez à tous les paramétrages et à la définition de formule nécessaires (voir également : "Propriétés des voies de calcul" à la page 42).

APPEL !

Voici d'autres possibilités pour exécuter cette commande:


- Double clic avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre active des points de mesure et sélection de l'onglet "Voies de calcul".
- en cliquant une fois avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre des points de mesure active et en sélectionnant la fonction "Voies de calcul" dans le menu contextuel.
- avec <ENTREE> et en sélectionnant l'onglet "Voies de calcul".
- si la fenêtre des points de mesure est active, choisissez la commande *Vue/Propriétés* et sélectionnez l'onglet "Voies de calcul".

Programmation globale

Dans AMR WinControl, les limites de plusieurs points de mesure peuvent être programmées et / ou effacées ensemble. Vous disposez à cet effet de la commande

Programmation/Programmation globale, laquelle permet d'ouvrir une boîte de dialogue.

La boîte de dialogue est partagée en deux sections : La partie supérieure permet de définir le choix des points de mesure à programmer, tandis que la partie inférieure sert à saisir les limites.

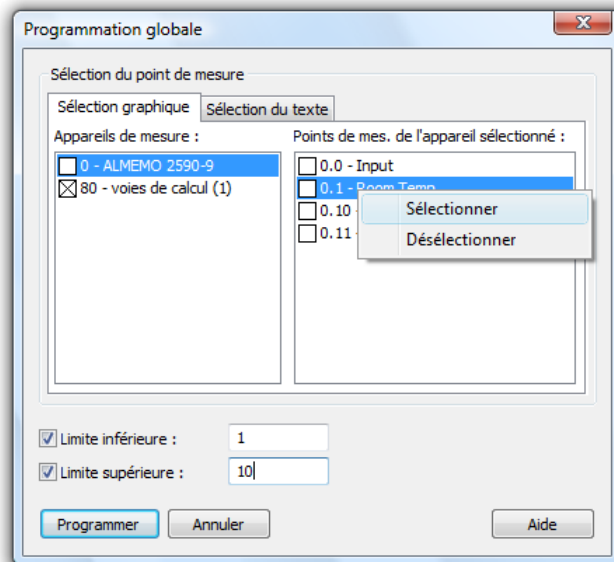

A l'ouverture de la boîte de dialogue, l'interface affiche automatiquement la "Sélection graphique". La fenêtre de gauche liste tous les appareils de mesure, celle de droite les points de mesure de l'appareil actuellement sélectionné. En cliquant sur le libellé d'un appareil ou d'un point de mesure, l'entrée de liste correspondante est sélectionnée. Un clic dans la case située devant un appareil de mesure sélectionne ou désélectionne tous les points de mesure de l'appareil. En cliquant sur la case située devant un point de mesure, vous sélectionnez ou désélectionnez celui-ci.

De plus, en maintenant la touche <CTRL> enfoncée, vous pouvez sélectionner simultanément plusieurs points de mesure dans la liste située en page de droite. Enfin, d'un clic droit dans la liste vous pouvez ouvrir le menu contextuel et désélectionner d'un seul coup tous les points de mesure sélectionnés.

L'onglet "Sélection par texte" permet de passer à une saisie à base de texte. Les points de mesure se saisissent ici séparés par une virgule. On peut alors définir aussi bien des points de mesure individuels que des étendues (par ex. : 0.1-0.3). Si l'on bascule entre la "Sélection graphique" et la "Sélection par texte", les sélections respectives actuelles sont reprises dans la vue cible.



Le raccourci <CTRL> + C permet de copier dans le presse-papiers le contenu sélectionné de la "Sélection par texte". En appuyant sur <CTRL> + V, vous pouvez insérer le contenu du presse-papiers dans la sélection de texte.

Pour programmer une limite, il faut d'abord cocher la case située devant le champ de saisie respectif. Cette activation est nécessaire afin de distinguer entre les trois cas possibles:

1. la case n'est pas cochée → la limite respective n'est modifiée sur aucun point de mesure.
2. la case est cochée, mais aucune limite n'est saisie → la limite correspondante est supprimée sur tous les points de mesure.
3. la case est cochée, une valeur est saisie → la valeur saisie est programmée pour tous les points de mesure comme limite.

A partir de ces trois cas, il est possible de n'activer ou d'effacer qu'une seule limite ou les deux.

Un clic sur le bouton de commande "Programmer" lance la programmation des limites indiquées sur les points de mesure sélectionnées. Ce bouton n'est actif que lorsqu'au moins une limite a été réglée en programmation ou en suppression. Lors de la programmation, une barre de progression s'affiche pour permettre d'estimer le temps restant.

En cliquant sur le bouton "Annuler", vous pouvez annuler à tout instant la programmation. Les limites déjà reprogrammées à cet instant sont conservées.

Lorsque tous les points de mesure indiqués ont été traités, la boîte de dialogue de programmation globale se referme automatiquement. Toute fenêtre de message d'erreur éventuellement affichée reste ouverte.

Enregistrer programmation d'appareil


Si vous voulez archiver des programmations de points de mesure déjà effectuées, vous disposez de la commande *Programmation/Enregistrer programmation d'appareil*. Dans la boîte de dialogue de fichier standard sélectionnez le répertoire et le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les paramètres.

Charger programmation d'appareil

La commande *Programmation/Charger programmation d'appareil* vous permet de programmer les points de mesure des appareils

avec les paramètres sauvegardés dans un fichier. Une boîte de dialogue standard de fichier apparaît dans laquelle vous sélectionnez le répertoire et le fichier comportant la programmation désirée.

Ensuite, un tableau comportant toutes les programmations contenues dans le fichier s'affiche. Ce tableau s'édite comme un tableau EXCEL. Vous disposez ainsi des fonctions Copier <Ctrl+C> et Coller <Ctrl +V>, vous pouvez supprimer des lignes (sélectionner la ligne et appuyer sur <Suppr>) ou en ajouter (sélectionner la ligne et appuyer sur <Inser>) ou insérer un tableau que vous avez créé sous EXCEL ou autre comportant les valeurs de programmation.

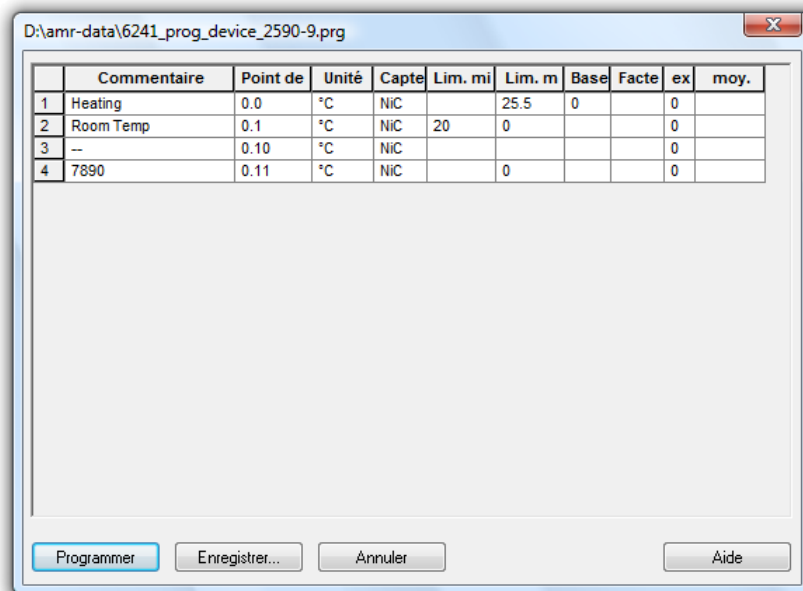

	Commentaire	Point de	Unité	Capte	Lim. mi	Lim. m	Base	Facte	ex	moy.
1	Heating	0.0	°C	NiC		25.5	0		0	
2	Room Temp	0.1	°C	NiC	20	0			0	
3	--	0.10	°C	NiC					0	
4	7890	0.11	°C	NiC		0			0	

La sélection des plages de mesure, des unités et du mode "Valeur moyenne" pour le fonctionnement en centrale d'acquisition est gérée par listes de sélection.

A la fin de l'édition vous pouvez enregistrer le tableau sous le même nom ou sous un autre.

Choisissez *Programmation* pour commencer à programmer les points de mesure. Une fenêtre de texte vous informe du déroulement et du succès de la programmation.




Si vous voulez éditer un fichier de programmation sans avoir branché un appareil, vous pouvez le charger à l'aide de la fonction *Fichier/Ouvrir* en sélectionnant le type de données "Programmation *.prg".

Centrale d'acquisition

Vous ouvrez ainsi la boîte de dialogue "Propriétés des appareils et de la liste des appareils" sur l'onglet "Centrale d'acquisition (voir aussi : Onglet "Centrale d'acquisition" à la page 47).

Verrouillage

La commande de menu *Programmation/Verrouillage* permet de lire le verrouillage existant des capteurs et de le modifier dans la boîte de dialogue "Verrouillage de la programmation des points de mesure".

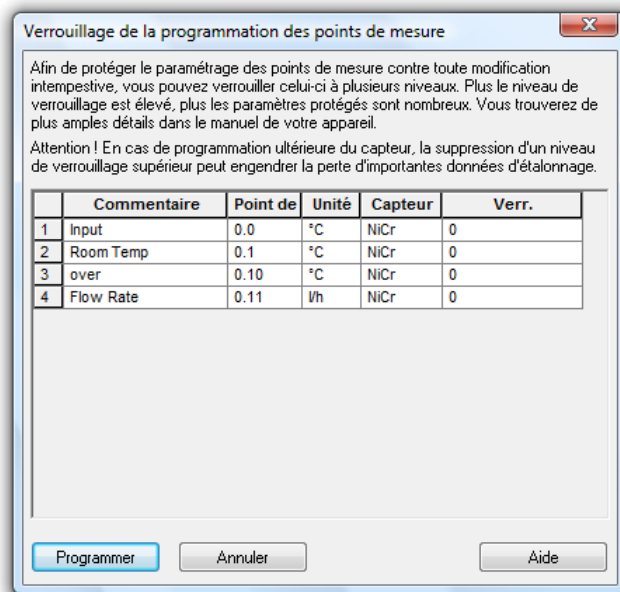

Pour modifier le verrouillage d'un ou de plusieurs points de mesure, saisissez la valeur désirée dans la ligne correspondante de la colonne "Niveau de verrouillage" et cliquez sur le bouton *Programmer*.



Un capteur peut être programmé en usine pour ne permettre aucune modification du verrouillage.




Avant de modifier le verrouillage, il est vivement conseillé de consulter votre manuel ou la documentation du capteur! La levée d'un niveau de verrouillage supérieur peut, en cas de programmation ultérieure du capteur, engendrer la perte d'importantes données d'étalonnage !

Activer la sortie relais

Pour exciter de manière ciblée les relais raccordés sur un système ALMEMO, vous pouvez utiliser la fonction de menu *Programmation/Commutation sortie relais*.

"Appareil" offre une liste de tous les appareils de mesure du système sur lesquels sont raccordés des relais de sortie avec la programmation "EA8 Démarrage-Arrêt, Relais Rx à commande externe". Pour sélectionner un appareil de mesure, un simple clic sur l'entrée correspondante de la liste suffit.

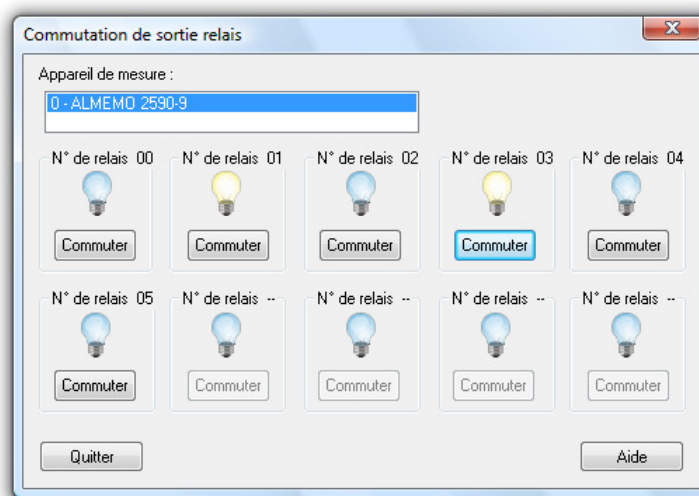

Après avoir sélectionné un appareil de mesure, l'état de commutation du relais raccordé à l'appareil s'affiche. D'un simple clic du bouton gauche de la souris sur le bouton "Commuter", vous pouvez modifier cet état.



Si le système ne comporte aucun adaptateur à relais programmé en "EA8 Démarrage-Arrêt, relais Rx à commande externe", il n'est pas possible d'appeler cette fonction.

Définition des constantes

Il est possible de définir des constantes auxquelles on peut accéder dans les voies de calcul. La définition s'effectue dans la boîte de dialogue "Définition des constantes" que l'on obtient par la ligne de commande *Programmation/Définition des constantes...*

*Dialogue
"Définition des
constantes"*

Cette boîte de dialogue affiche toutes les constantes momentanément déclarées dans l'ordre alphabétique.

Pour ajouter une nouvelle constante, cliquez sur le bouton *Ajouter constante...* Une nouvelle ligne est alors créée dans laquelle vous pouvez inscrire les données désirées. Alternativement vous pouvez marquer une ligne en cliquant sur le champ portant le numéro de ligne, puis en appuyant sur la touche <Insérer> (<Inser>).

Pour effacer une ou plusieurs constantes, marquez les lignes comme décrit ci-dessus et appuyez sur les touches <Supprimer> (<Suppr>).

Veillez noter que la boîte de dialogue ne peut être fermée que lorsque toutes les lignes contiennent un couple valide nom de constante et valeur et qu'aucun nom n'a été attribué en double. Les lignes entièrement vides sont également valides et sont toujours ignorées.

Conventions de nom

Les associations de chiffres et de lettres sont permises pour les noms, le premier caractère devant être obligatoirement une lettre. Les caractères spéciaux et accents ne doivent pas être utilisés. La longueur maximale d'un nom est de 20 caractères. Les noms de constantes doivent être uniques, c.-à-d. que chaque libellé de constante ne doit être utilisé qu'une seule fois par configuration.

Notez que la différence est faite entre majuscules et minuscules, il est ainsi possible par ex. d'utiliser les caractères habituels de formule comme noms de constante ($p \rightarrow$ pression, $P \rightarrow$ puissance).

Valeurs

La valeur attendue est un nombre en virgule flottante à point décimal, l'utilisation de nombres entiers restant cependant autorisée. La plage des valeurs s'étend de $-1.7E308$ à $+1.7E308$, avec toutefois une précision maximale de 15 chiffres.

Gestion des constantes

Les valeurs des constantes sont enregistrées dans le fichier `amr32.ini` ainsi que, lors de la sauvegarde de la configuration, dans le fichier défini par l'utilisateur. Après avoir chargé la configuration, les constantes sont également rétablies. Les constantes déclarées au chargement d'une configuration sont écrasées par les constantes à charger.

Référencement des voies de calcul

Pour utiliser les constantes dans les voies de calcul, vous disposez de la fonction **const**. La syntaxe est la suivante:

```
const("nom de la constante")
```

Lors du calcul de la valeur, la valeur actuelle de la constante est respectivement retournée. Si la constante "nom de la constante" n'est pas définie, toute l'expression contenant la formule `const("nom de la constante")` est invalide, ce qui a pour conséquence que le canal de calcul s'y rapportant adopte l'état "rupture de ligne".

Exemple

Soit le tableau de constantes suivant :

Nom de la constante	Valeur de la constante
p	1200
U	0.5

on définit respectivement la formule pour la voie de calcul 80.0:

`const("p")` donne 1200

`const("P")` donne une rupture de ligne car P n'a pas été défini

`const("U") * const("I")` donne 6



Si les valeurs des constantes sont modifiées au cours d'une mesure, cette modification n'est effective que sur le calcul à partir de cet instant, les valeurs calculées jusque là restent inchangées. Cela est particulièrement intéressant pour les mesures à long terme, car ainsi il est possible de tenir compte dans l'acquisition des données de conditions générales changeant irrégulièrement.


Fenêtre terminal

La fonction de menu *Programmation/Fenêtre terminal* vous permet de communiquer avec les appareils de mesure à l'aide de commandes ASCII. L'exécution de cette fonction interrompt la communication du programme avec les serveurs de données WinControl et vous pouvez saisir les différentes commandes à l'aide du clavier.

A côté de la fenêtre de texte, vous disposez de boutons pour exécuter les commandes les plus fréquentes. En cliquant simplement du bouton gauche de la souris sur ces boutons, vous émettez la commande correspondante.



La fenêtre n'affiche que les caractères renvoyés par l'appareil de mesure interrogé. Ceci signifie que si malgré la saisie à l'aide du clavier ou du bouton, la fenêtre n'affiche aucun caractère, l'appareil ne répond pas.

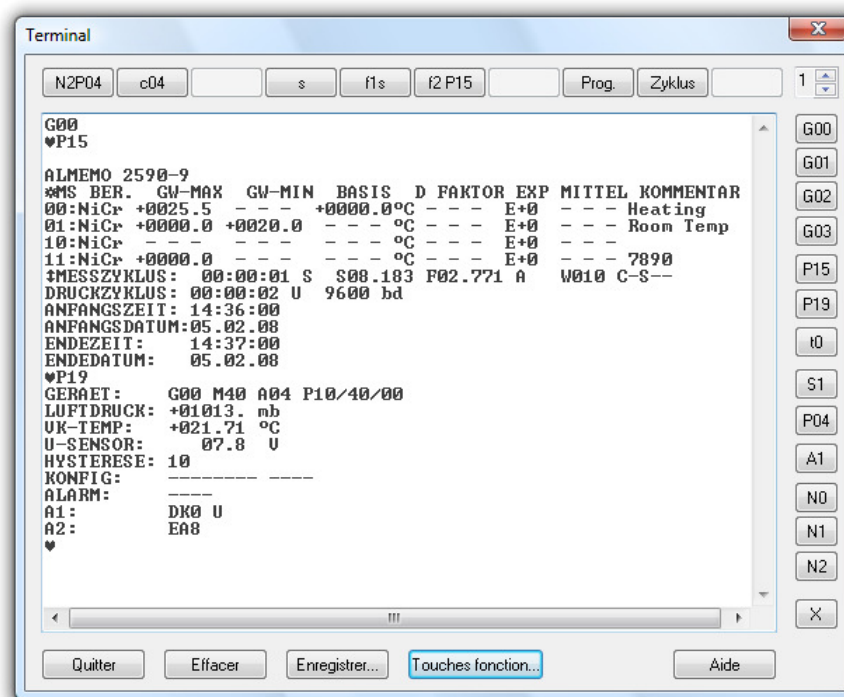

Vous pouvez sélectionner le texte affiché à la fenêtre, le copier dans le presse-papiers à l'aide de la commande de clavier <CTRL+C>, puis l'éditer ultérieurement à partir du presse-papiers. Vous avez également la possibilité de sauvegarder le contenu de la fenêtre dans un fichier de texte à l'aide du bouton *Enregistrer*. D'un simple clic du bouton gauche de la souris sur ce bouton, une boîte de dialogue standard de fichier apparaît dans laquelle vous pouvez définir le lecteur, le répertoire et le nom du fichier.

La fenêtre du terminal possède en plus 10 boutons de commande à programmer librement. L'affectation peut être effectuée sur quatre niveau, de sorte que chaque bouton de commande peut être affecté quatre fois. Un commutateur est situé à droite à côté des touches de fonction, à l'aide duquel vous pouvez choisir le niveau désiré.

Cliquez sur le bouton "Touches de fonction..." pour affecter les touches. Une boîte de dialogue de configuration suivante s'ouvre.

Boîte de dialogue "Affectation des touches"

Les boutons d'option de la partie "Niveau des touches" permet de régler le niveau dont vous voulez modifier les affectations.

Dans le tableau, les touches sont ordonnées de haut en bas comme affichée dans la fenêtre du terminal de gauche à droite. Dans la colonne "Libellé" doit être porté le texte que doivent afficher les boutons de commande dans la fenêtre du terminal. Dans la colonne "Ligne de commande" se trouvent les commandes

devant être envoyées par l'interface aux appareils connectés lorsque la touche de fonction est activée.



Si dans le libellé d'une touche le signe "&" est placé devant une lettre ou un chiffre, ce caractère apparaîtra en souligné dans la touche, laquelle sera activée par la combinaison de touches <ALT> + [caractère] comme si on avait cliqué dessus avec la souris.



Il faut veiller à ce que par niveau de touches, chaque caractère ne soit sélectionné qu'une seule fois comme raccourci clavier. Sinon la fonctionnalité n'est pas assurée. En outre, il ne faut attribuer le & qu'une seule fois par bouton de commande. De même il ne faut pas utiliser les caractères "B", "L", "S", "F" et "H" car ceux-ci sont déjà affectés à d'autres boutons de commande dans la fenêtre du terminal.



Si à un bouton de commande n'est affecté qu'un libellé mais par de ligne de commande, ce bouton indiquera le libellé mais sera sans action. Ci par contre seule une ligne de commande est affectée mais sans libellé, le bouton restera vide mais en appuyant dessus, la ligne de commande sera envoyée aux appareils.

Programmer avec AMR Control

Outre les nombreuses fonctions d'acquisition de mesure, de représentation et de traitement, AMR WinControl contient également des fonctions fondamentales et souvent utilisées de programmation des appareils et des capteurs. Pour effectuer toute la programmation de tous les paramètres de capteur et des appareils, il existe le logiciel AMR Control.

Afin en cas de besoin de ne pas basculer de façon peu commode entre les deux programmes, AMR WinControl offre la possibilité par la fonction *Programmation/Programmer avec AMR Control...*, de démarrer directement le programme AMR Control et de transférer provisoirement à celui-ci le contrôle sur les appareils de mesure raccordés. A cet effet, toute mesure éventuellement en cours dans AMR WinControl est arrêtée et AMR Control se lance automatiquement.

AMR WinControl transmet maintenant les données entre AMR Control et les appareils, de sorte à ce qu'aucun paramétrage pour l'interface ne doit être effectué dans AMR Control. Toutes les fonctions de programme dans AMR WinControl sont provisoirement désactivées et la saisie par boîte de dialogue bloquée, et ce jusqu'à ce que le bouton "Quitter" soit appuyé dans cette boîte de dialogue ou que AMR Control soit quitté.

Au préalable, il faut que AMR Control 5.0.0.82 ou supérieur soit installé sur l'ordinateur d'acquisition, à défaut la ligne de commande "Programmer par AMR Control..." n'est pas disponible.



Tous les paramétrages effectués avec AMR Control sur les appareils et capteurs sont conservés lorsque l'on rebascule vers AMR WinControl. De ce fait, le comportement d'AMR WinControl peut changer, en particulier lorsque:

- des commentaires ou unités ont été modifiés
- des limites reprogrammées
- des cycles de mesure et/ou d'impression changés
- la vitesse de commutation modifiée
- des modules de sortie reconfigurés.

par exemple. L'affichage, les fonctions d'alarme, le cycle de mesure effectif, l'enregistrement automatique, le traitement des alarmes, la commande et la régulation et autres fonctions sont éventuellement affectés par ces paramétrages.

Le menu "Paramètres"

Ajouter une connexion

Les boutons *Propriétés* et *Ajouter* de la fenêtre "Gestion des connexions" et le menu *Paramètres/Ajouter une connexion* ouvrent la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion". Ce dialogue

permet de définir une nouvelle connexion ou de visualiser et/ou modifier les propriétés d'une connexion existante.

En font partie l'attribution en option d'un libellé pour la connexion, le protocole désiré, le type d'interface à utiliser (série, réseau ou modem) ainsi que ses paramètres spécifiques.

Vous trouverez une description complète de cette boîte de dialogue en section "Paramètres de la connexion" à la page 52.

Gestion des connexions...

D'un double clic sur la liste des connexions existantes dans la fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions" ou en ouvrant le menu *Paramètres/Gestion des connexions...*, vous obtenez la fenêtre "Gestion des connexions". Après avoir sélectionné une connexion dans la liste affichée, vous pouvez activer ou désactiver celle-ci, supprimer ou ajouter des connexions et ouvrir la boîte de dialogue des propriétés associée.

On peut créer autant de connexions que désiré, dont on peut activer un nombre quelconque (selon la version de logiciel achetée). Cependant, afin d'effectuer une acquisition de mesures, il faut au moins une connexion active et par cette connexion, l'appareil doit être accessible avec au moins un point de mesure.

Vous trouverez une description complète de cette boîte de dialogue en section "Gestion des connexions" à la page 51.

Cycle de mesure


La commande *Paramètres/Cycle de mesure* permet d'ouvrir la boîte de dialogue "Cycle de mesure" et vous pouvez y définir la vitesse de scrutation désirée ainsi que le cycle de mesure. De plus, vous pouvez définir ici pour chaque connexion s'il faut passer outre des cycles de mesure et combien.

Boîte de dialogue "Cycle de mesure"

La boîte de dialogue "Cycle de mesure" possède les deux onglets "Cycles de mesure" et "Passer des cycles de mesure".

Onglet "Cycle de mesure"

On peut ici définir le cycle de mesure, lequel permet de fixer toutes les combien de secondes il faut lire de nouvelles valeurs de mesure sur les appareils. De plus, en fin de chaque cycle de mesure, les valeurs des points de mesure virtuels (voies de calcul) sont recalculées.

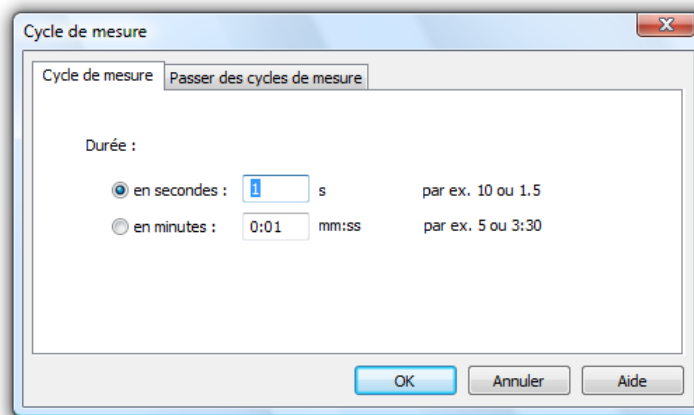

L'indication s'effectue soit sous la forme traditionnelle mm:ss (minutes:secondes) ou seulement en indiquant les secondes, les positions après la virgules étant acceptées comme millisecondes.

Toutes les connexions sont systématiquement lues selon ce cycle de mesure.




L'indication du cycle de mesure est une valeur cible qui (en particulier pour les cycles courts et/ou de nombreux points de mesure) ne peut être atteinte dans tous les cas, puisque c'est le matériel (appareil, interface, éléments actifs de conducteurs, ...) qui détermine la transmission maximum des données.

Dans ce cas, le programme lancera le cycle suivant dès que le matériel aura traité le précédent.

Onglet "Passer des cycles de mesure"

Une valeur n'est pas attendue dans tous les cas de chaque point de mesure à chaque cycle. C'est pourquoi vous pouvez définir ici pour chaque connexion s'il faut passer outre des cycles de mesure et combien. Ces réglages s'effectuent sur l'onglet "Passer des cycles de mesure".

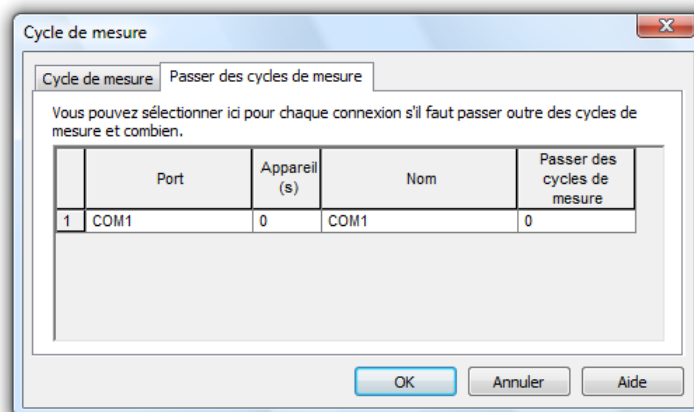

Les indications autorisées sont les suivantes:

- 0 = ne passer aucun cycle = acquérir les mesures dans tous les cycles
- 1 = passer 1 cycle de mesure = acquérir les mesures un cycle sur deux
- 2 = passer 2 cycles de mesure = acquérir les mesures un cycle sur trois
- ...
- 99 = passer 99 cycles de mesure = acquérir les mesures un cycle sur cent

Avec cette façon de procéder, il est par exemple possible d'effectuer l'acquisition de 20, 30 ou encore plus de données depuis un appareil V6 raccordé série, tandis que d'autres appareils (le cas échéant reliés de plus par réseau), qui peuvent fournir moins de 10 mesures/seconde, ne peuvent être scrutés qu'un cycle sur deux ou sur trois et n'ont pas d'incidence sur la rapidité d'acquisition sur l'appareil V6.

Normalement, au moins une connexion doit lire des données à chaque cycle de mesure. Cependant, il est également possible d'affecter à chaque connexion un nombre de cycles de mesure à passer. Le logiciel émet alors un avertissement, mais convertit les saisies après confirmation. On peut ainsi réaliser par ex. l'acquisition de valeurs de mesure sur différents appareils de mesure dans un rapport au choix (par ex. 2:3 ou 5:7 etc...).

Les valeurs des voies de calcul sont toujours déterminées dans tous les cycles de mesure.

La barre d'outils


La commande *Paramètres/Barre d'outils* permet d'afficher ou de masquer la barre d'outils ainsi que de définir la taille des symboles. On peut de plus définir si les infobulles doivent s'afficher ou non.


Barre d'outils


La barre d'outils est une ligne située en dessous des menus. Elle comporte des icônes de commande et permet une exécution rapide des commandes AMR WinControl. D'un clic simple de souris sur l'icône correspondant, vous validez l'action désirée. Les icônes ont la signification suivante:





Départ/arrêt de la scrutation des points de mesure


- 


Ouverture d'un nouveau graphique en courbe (voir également : "Nouveau graphique en courbe" à la page 140)
- 


Ouverture d'un nouveau graphique à barre (voir également : "Nouveau graphique à barres" à la page 140)
- 


Ouverture d'un nouvel affichage de valeur de mesure (voir également : "Nouvel affichage des valeurs de mesure" à la page 141)
- 


Ouverture d'un nouvel affichage analogique (voir également : "Nouvel affichage analogique" à la page 141)
- 


Ouverture d'un nouveau tableau (voir également : "Nouveau tableau" à la page 141)
- 


Ouverture d'un nouveau graphique XY (voir également : "Nouveau graphique XY" à la page 142)
- 


Ouverture d'une nouvelle image de projet (voir également : "Nouvelle image de projet" à la page 145)
- 


Ouverture d'un nouveau lien Excel (voir également : "Nouveau lien Excel" à la page 142)
- 

 
Ouverture d'une nouvelle exportation OPC (voir également : "Nouvelle exportation OPC" à la page 146)
- 


Ouverture de la boîte de dialogue de lecture mémoire appareil (voir également : "Lecture mémoire appareil" à la page 158)
- 


Ouvrir un fichier de mesure
- 

Enregistrer un fichier de mesure
- 








Enregistrer automatiquement les valeurs de mesure sur le disque dur (voir également : "Enregistrement automatique" à la page 148)
- 

Fonctionnement : "Appliquer le modèle" à la page 130
- 

Copie d'un graphique en courbe ou d'une liste de points de mesure dans la presse papiers
- 

Exporter les données de mesure (voir également : "Exporter" à la page 109)
- 

Activation ou désactivation de la fonction alarme d'AMR WinControl (voir également : Onglet

	"Activation / désactivation d'alarme" à la page 179)
	Ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de la fenêtre actuellement active
	Ouverture de la boîte de dialogue du cycle de mesure (voir également : "Cycle de mesure" à la page 174)
	Ouverture de la boîte de dialogue d'interface (voir également : "Gestion des connexions" à la page 51)
	Affichage de l'aperçu avant impression de la fenêtre actuelle
	Impression du contenu de la fenêtre actuelle
	Impression du contenu de l'écran actuel
	Transformation du pointeur de la souris en curseur d'aide

Infobulles

Si vous avez sélectionné la fonction "info-bulles", un petit texte d'information s'affiche pour chaque bouton de la barre d'outils lorsque vous placez le pointeur de la souris sur le bouton respectif.

Ligne d'état

En fonction de l'état du programme, la ligne d'état contient cinq ou six champs qui vous informent de l'état actuel du programme ou qui affiche des informations utiles pour la manipulation. De gauche à droite, ces champs ont le contenu suivant:

- Brève description d'aide sur la commande de menu ou le bouton sélectionné, mais pas encore exécuté. Si vous n'avez rien sélectionné, l'info "F1 pour Aide" s'affiche pour le démarrage de l'aide en ligne.
- Si vous vous servez de la fonction *Mesures/Enregistrement automatique* pour créer un fichier de valeurs de mesure, le champ suivant affiche le répertoire et le nom du fichier. Ce champ n'est pas visible si aucun fichier n'a été enregistré.
- Le champ suivant affiche le port COM sélectionné et la vitesse de transmission.
- Lorsqu'une acquisition de mesure a été lancée, le champ suivant affiche le temps restant jusqu'au prochain cycle de mesure. Si aucune mesure n'est en cours, ce champs contient l'intitulé "dt:mm:ss" (mm:ss étant le cycle de mesure réglé).
- Les deux champs qui suivent contiennent la date et l'heure actuelles. A l'extrême droite, une "LED" rouge et une verte vous renseignent sur l'état de communication avec les appareils. Lorsque la LED rouge clignote, cela signifie que AMR

WinControl envoie une commande, lorsque la LED verte clignote, c'est l'appareil qui répond.

Alarme

Il est possible de configurer individuellement la réaction du programme à un défaut. Sur appel de la fonction de menu *Paramètres/Alarme*, la boîte de dialogue "Paramètres d'alarme" s'affiche.

Les défauts possibles sont les suivants:

- Dépassement de la limite par valeur inférieure ou supérieure
- Rupture de ligne (de capteur)
- Perte de points de mesure (par ex. panne d'un appareil)

Boîte de dialogue "Paramètres d'alarme"


Dans la boîte de dialogue "Paramètres d'alarme" il est possible de définir, outre les réactions d'alarme internes au programme, qu'en cas d'alarme il est possible de lancer également d'autres applications. Pour réaliser les différents paramétrages, vous disposez de huit onglets.

Onglet "Activation / désactivation d'alarme"

Cet onglet vous permet de définir si une alarme doit être déclenchée ou non. Activez ou désactivez la réaction du programme en cas d'alarme d'un simple clic du bouton gauche de la souris dans la case à cocher à gauche du texte "Déclencher une alarme".

Onglet "Réactions d'alarme"

Cet onglet vous permet de sélectionner les fonctions d'alarme désirées internes au programme à l'aide des options suivantes:

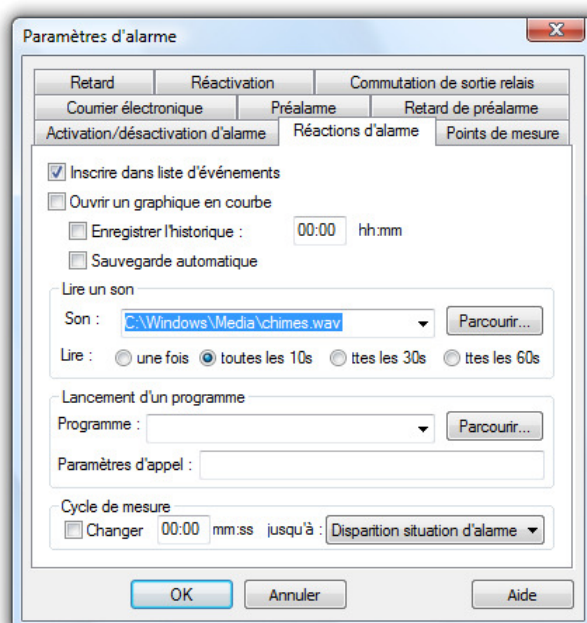

Inscrire dans liste d'événements:

Sélectionnez cette option si l'ordinateur d'acquisition doit gérer une liste des événements reprenant toutes les alarmes survenues.

Ouvrir un graphique en courbe:

Si vous avez sélectionné cette fonction, en cas d'alarme le système ouvre pour le point de mesure considéré un graphique en courbe dans lequel toutes les autres valeurs de ce point sont enregistrées.

Enregistrer l'historique:

Si en cas d'alarme vous voulez représenter les données de mesure non seulement à partir du début du défaut, mais également avant cet incident, sélectionnez cette option. Dans le champ de saisie correspondant, saisissez la durée désirée pendant laquelle vous voulez enregistrer l'historique.

Sauvegarde automatique:

Sélectionnez cette option si vous voulez sauvegarder les valeurs de mesure du graphique en courbe également sur le disque dur en cas d'alarme. Si vous ne cochez pas cette option, les données sont gérées dans la mémoire vive de l'ordinateur.

Lire un son:

Pour la signalisation acoustique d'une alarme, saisissez dans ce champ le chemin et le nom d'un fichier.wav. Dans Windows, ces fichiers .wav sont utilisés en standard pour différents signaux acoustiques et sont sauvegardés dans les configurations standard dans le répertoire Windows. Le bouton "Parcourir" permet d'ouvrir une boîte de dialogue de fichier qui vous permet de trouver rapidement le fichier désiré et de le valider dans le champ de saisie. Bien entendu, vous pouvez également utiliser d'autres fichiers que les fichiers de signalisation sonore Windows. En cliquant sur le bouton d'option qui convient, vous déterminez si le signal acoustique doit être répété.

Lancement d'un programme:

Si vous voulez exécuter un autre programme en cas d'alarme, indiquez le chemin d'accès et le nom de fichier de cette application dans le champ de saisie. Le bouton *Parcourir* permet d'ouvrir une boîte de dialogue de fichier qui vous permet de trouver rapidement le fichier désiré et de le valider dans le champ de saisie.

Dans le champ correspondant "Paramètres d'appel", vous pouvez saisir les paramètres d'appel du programme que vous voulez appeler en cas d'alarme. Par exemple, le paramètre d'appel C:\Alarm.txt signifie au programme C:\Windows\notepad.exe que

le fichier C:\Alarm.txt va être ouvert et affiché par Notepad en cas d'alarme.

Vous pouvez en outre saisir des macros dans les paramètres d'appel. En cas d'alarme, celles-ci sont développées comme suit:

Macro	Développement en	Exemple
%1	Point de mesure	0.2
%2	Commentaire	Température intérieure
%3	Evénement	Dépassement de limite
%4	Heure de l'alarme	24.9.1999, 14:32:00


En cas d'alarme (par ex. dépassement de limite du point de mesure 0.2), les paramètres d'appel "%1 %2 %3 %4" seraient transmis au programme à appeler sous la forme de "0.2 dépassement de limite température intérieure 24.9.1999, 14:32:00".

Cycle de mesure:

En cas d'alarme, vous pouvez définir ici la prise en charge de la mesure par un cycle de mesure différent de celui défini dans *Paramètres/Cycle de mesure*. Pour cela, activez cette fonction en cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la case à cocher en section "Cycle de mesure" et saisissez la valeur désirée dans le champ de saisie. En cas d'alarme (jusqu'à la confirmation d'une alarme), la mesure est effectuée dans ce cycle, sinon avec celui défini dans *Paramètres/Cycle de mesure*.


Onglet "Points de mesure"

Le traitement des alarmes peut être activé et désactivé de manière globale pour tous les points de mesure. Il est de plus possible dans la boîte de dialogue d'alarme ("Paramètres/Alarme") en page "Points de mesure", de basculer dans un mode dans lequel le traitement d'alarme ne sera effectué que pour le point de mesure qui y sera sélectionné.

Dans la liste des points de mesure, le symbole  s'affiche pour tous les points actuellement pris en compte dans le traitement des alarmes.




La prise en compte et le retrait de points de mesure dans le traitement des alarmes ne doit être effectué que lorsqu'aucune mesure n'est en cours, de façon à permettre de rapporter en continu l'état de l'alarme.

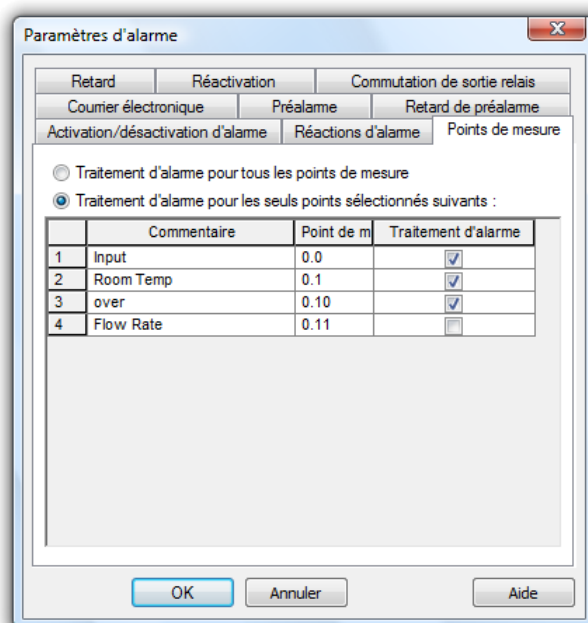

Onglet
"Retard"

Pour chaque point de mesure, vous pouvez définir un retard d'alarme séparé. Ceci signifie qu'une alarme n'est déclenchée que lorsqu'une situation d'alarme s'arrête au bout du temps défini dans le retard. Le retard a une influence sur toutes les réactions définies dans l'onglet "Réactions d'alarme" ainsi que sur la commutation du relais de sortie.

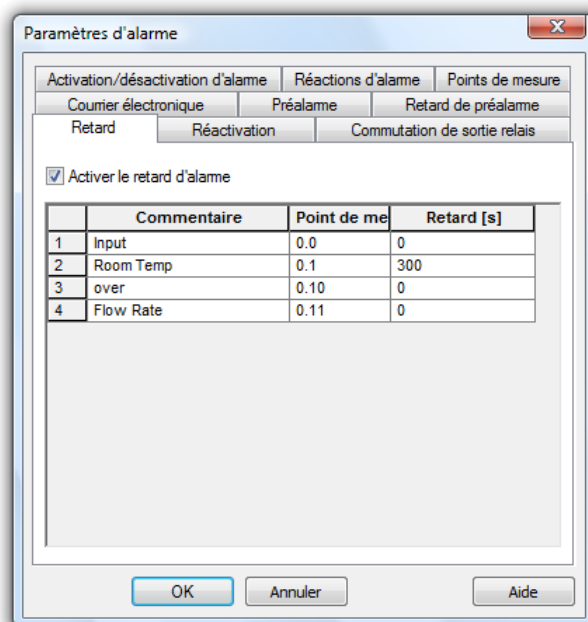

Pour paramétrer les temps de retard, exécutez la fonction de menu Paramètres/Alarme. Dans la boîte de dialogue "Paramètres d'alarme" qui s'affiche, vous trouvez l'onglet "Retard". Pour activer/désactiver en bloc le retard d'alarme, cliquez avec le bouton gauche de la souris dans le bouton d'option à gauche du

texte "Activer le retard d'alarme". Le tableau qui s'affiche comporte tous les points de mesure du système (y compris les voies de calcul globales). La colonne "Retard" permet de définir un retard spécifique pour chaque point de mesure. L'indication s'effectue en secondes.

*Onglet
"Réactivation"*

On peut à l'aide du rappel éviter que l'acquiescement d'une alarme fasse cesser toute signalisation optique ou acoustique indépendamment du fait que la situation ayant engendré l'alarme existe encore ou non.


En l'absence de cette entrée ou si la durée saisie est zéro seconde, alors l'alarme est immédiatement redéclenchée après son acquiescement si la situation d'alarme perdure.

Si sur l'onglet "Réactivation" est réglé une durée différente de zéro, toute alarme se redéclenche après cette durée si sa cause n'a pas disparu.

*Onglet
"Commutation
de sortie
relais"*

Sur cet onglet vous pouvez définir sur quel appareil (le module de sortie étant branché) vous voulez exciter quels relais en cas d'alarme.

Les sorties relais disponibles s'affichent dans le champ "Sortie relais standard" en gras et peuvent être sélectionnées par clic. Les relais sélectionnés sont alors mis en évidence en bleu et peuvent à nouveau être désélectionnés en cliquant encore une fois.

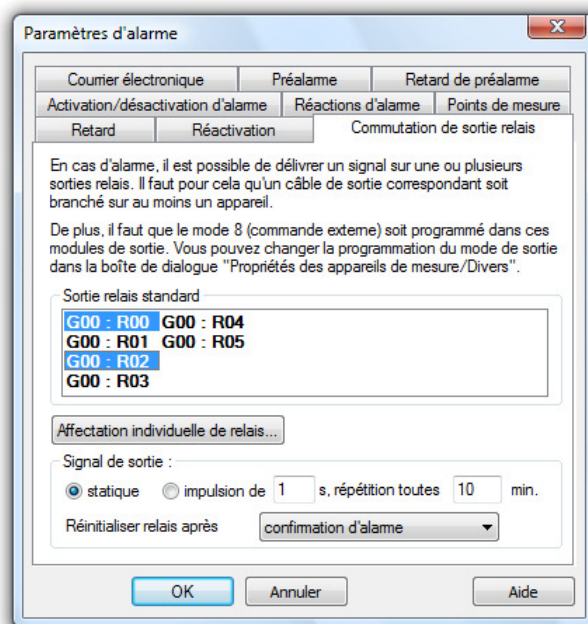

Le libellé des sorties relais affichées est toujours constitué du numéro de l'appareil et du numéro du relais commençant par 0.

Exemple:

G01 : R00 désigne le 1^{er} relais sur l'appareil de mesure, dont le numéro est 1.



Les sorties relais sélectionnées sur les appareils de mesure momentanément indisponibles s'affichent en police mince.



Le programme ne peut commuter les relais d'un module de sortie que lorsque le mode 8 (commande externe) a été programmé dans ce module. Vous pouvez reprogrammer les modules de sortie dans la boîte de dialogue "Propriétés des appareils de mesure / Divers". Si le système comporte un appareil de mesure sans module de sortie (valide), il n'est pas possible de le sélectionner.

Il est également possible de définir si le signal de sortie doit être appliqué aux relais de manière statique ou transmis sous forme d'impulsion. Sélectionnez le mode de service désiré d'un simple clic avec le bouton gauche de la souris dans le bouton d'option à gauche du texte respectif. Si vous avez sélectionné le mode "impulsion", vous pouvez indiquer une période de temps pour la répétition des impulsions. En outre, la durée de l'impulsion peut être indiquée en secondes. En confirmant un message d'alarme, le signal de sortie est remis à zéro (aucune autre impulsion n'est transmise).


Affectation individuelle de relais

Outre la possibilité d'éditer une alarme de somme sur un relais quelconque du réseau ALMEMO, vous pouvez affecter à chaque point de mesure individuel un relais de votre choix parmi ceux existants sur le réseau ALMEMO.

Le bouton *Affectation individuelle de relais* permet d'ouvrir la boîte de dialogue "Affectation individuelle de relais". Ici, vous pouvez définir individuellement pour chaque point de mesure quel relais vous voulez utiliser en cas de dépassement de limite par valeur inférieure ou supérieure ou en cas d'autres défauts.

D'un simple clic du bouton gauche de la souris dans un élément du tableau, vous obtenez le bouton pour ouvrir une liste de sélection. Cette liste comporte tous les relais disponibles dans le réseau ALMEMO. Une entrée de liste se compose des éléments numéro


d'appareil et numéro de relais (n:Rxy). "Standard" désigne le relais sélectionné pour l'alarme de somme.

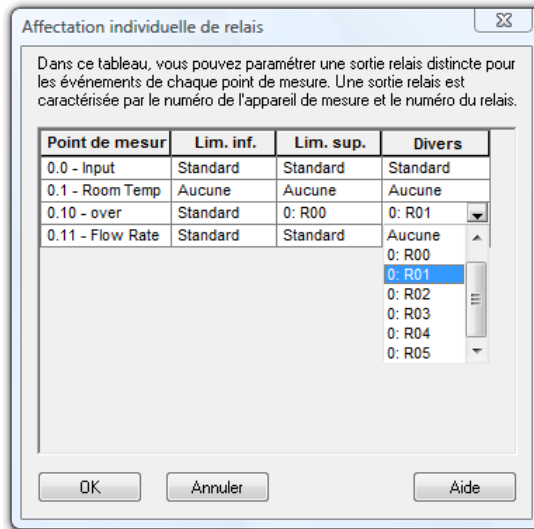

D'un simple clic avec le bouton gauche de la souris sur le relais désiré, vous l'insérez dans le tableau et l'alarme respective sortira sur celui-ci.

*L'onglet
"Courrier
électronique"*

Si en cas d'alarme AMR WinControl doit envoyer automatiquement des courriels, il faut activer cette option sur l'onglet.

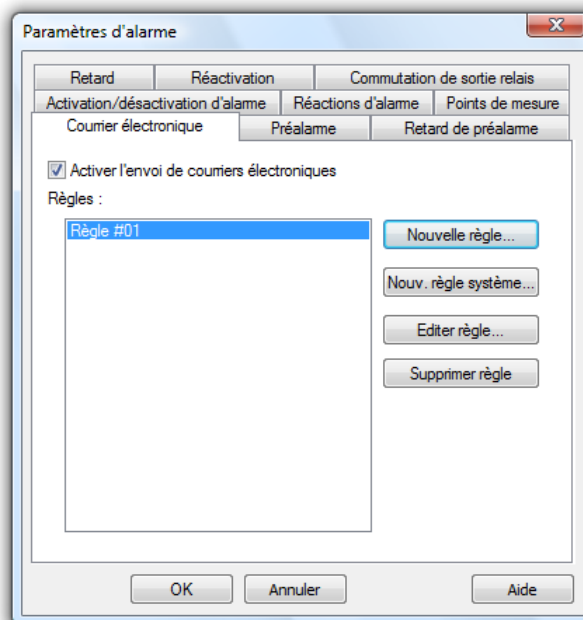

La génération de courriels s'effectue sur la base de règles qui doivent être définies au préalable. L'onglet affiche une liste de toutes les règles définies.

Les boutons *Nouvelle règle*, *Nouvelle règle système* et *Editer règle* ouvrent la boîte de dialogue "Edition de règle de courriel" dans laquelle vous pouvez définir une nouvelle règle ou en modifier une existante.

Le bouton *Supprimer règle* vous permet de retirer définitivement la règle sélectionnée dans la liste. Vous pouvez définir autant de règles que vous voulez.



Si vous utilisez MS Outlook Express comme programme de messagerie compatible MAPI, le logiciel AMR WinControl peut se bloquer en raison d'une erreur de MS Outlook Express lorsqu'il faut envoyer un fichier comme courriel et que des courriels d'alarme sont envoyés en même temps. Afin de se prémunir contre cette erreur, il ne faut pas changer MailAutoLogOff (voir également : "Paramètres spéciaux pour l'envoi de messages d'alarme par courriel" à la page 275) dans le fichier d'initialisation amr32.ini et il ne faut envoyer des fichiers de mesures que lorsque la mesure est arrêtée et que le traitement des alarmes est désactivé.

Recommandation : Utiliser MS Outlook 2000 ou un autre logiciel de messagerie à fil sécurisé, compatible MAPI (par ex. Eudora).


Boîte de dialogue "Edition de règle d'e-mail"

Définissez dans le champ "Nom de règle" un nom unique et clair pour la règle. AMR WinControl inscrit automatiquement une proposition qui peut cependant être changée tant que le nom reste clair. Tous les caractères sont autorisés.

Vous pouvez choisir dans la liste "Evénements" sur quel événement doit être généré un courriel. Il faut sélectionner au moins un événement.

Dans la liste "Points de mesure" vous devez sélectionner les points de mesure devant être contrôlés sur l'événement sélectionné et sur déclenchement duquel le courriel doit être généré. Pour les alarmes par courriel, il faut au moins avoir sélectionné un point de mesure. Avec les règles système, cela n'est pas nécessaire.

Vous pouvez dans le champ "Objet" n'importe quel texte ne dépassant pas 255 caractères. Ce texte sera repris en objet pour le message électronique. Si aucun texte n'est saisi, AMR WinControl vous alerte afin de s'assurer que ce champ n'est pas resté vide par erreur.

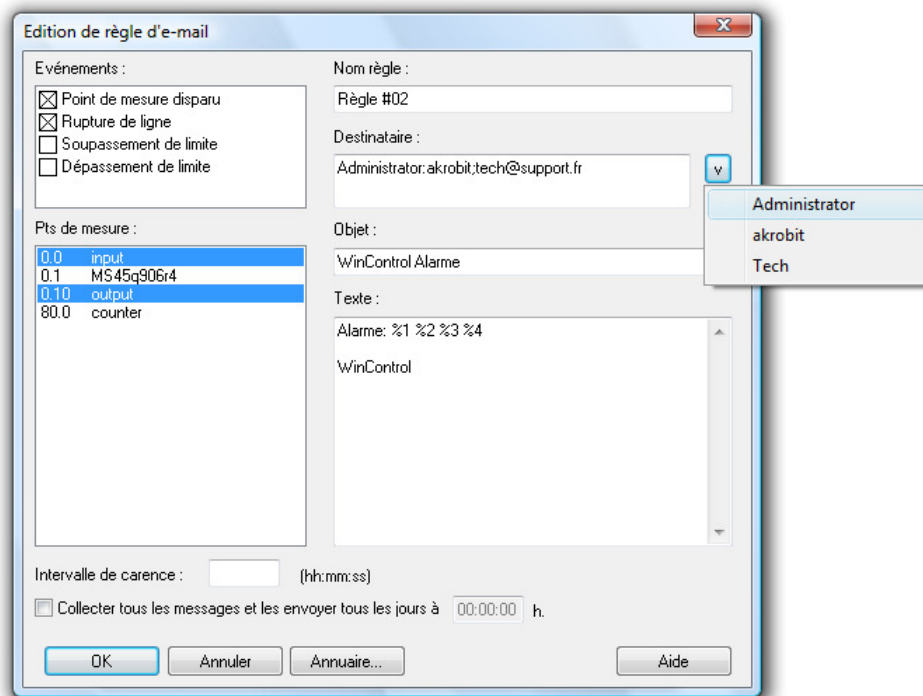

Le corps du message électronique doit être écrit dans le champ "Texte". Vous pouvez utiliser jusqu'à 3000 caractères.

Le champ "Destinataire" enregistre tous les destinataires souhaités pour le message électronique. Vous pouvez y porter l'adresse électronique complète ou le pseudonyme enregistré dans l'annuaire interne de WinControl. Les destinataires sont séparés par un point-virgule (";"). Le bouton "V" en fin de ligne ouvre la liste des destinataires mémorisés dans l'annuaire et les insère automatiquement dans la liste des destinataires par un clic de souris sur l'entrée. Il faut indiquer au moins un destinataire.

Pour ne pas envoyer de courriels en permanence pour des événements se répétant sans cesse, vous pouvez indiquer dans le champ "intervalle de carence" une durée de la forme "heure:minute:seconde" qui doit s'écouler au moins entre deux mails générés du fait de la règle choisie.

En outre, vous pouvez activer l'envoi global avec l'option "Collecter tous les messages et..." à la dernière ligne de la boîte de dialogue. Vous pouvez à cet effet indiquer une heure dans le champ correspondant de cette ligne. Dès que cette option est activée, les messages électroniques générés du fait de la règle choisie sont collectés et regroupés à l'heure dite en un courriel qui sera alors expédié.

Afin de pouvoir intégrer au message électronique les informations sur l'alarme déclenchée, il est possible d'utiliser des substituts dans les champs "Objet" et "Texte". Ces caractères de remplacement seront remplacés par les bonnes indications lorsque le courriel sera généré. Les substituts autorisés sont les suivants:

- %1 est remplacé par le numéro du point de mesure.
(pas pour les règles système)
- %2 est remplacé par le commentaire du point de mesure.
(pas pour les règles système)
- %3 est remplacé par l'événement déclencheur.
- %4 est remplacé par la date et l'heure de l'alarme.

Le texte d'une règle de courriel d'alarme

L'incident "%3" est survenu le %4 sur le point de mesure %1 %2. Veuillez contacter sans délai le technicien de service. (Tél. : 0172/0815 0815)

deviendrait alors

L'incident "franchissement de seuil" est survenu le 28/01/2002 16:56:35 sur le point de mesure 0.1. Veuillez contacter sans délai le technicien de service. (Tél. : 0172/0815 0815)

si le point de mesure 0.1 test a fait l'objet d'un dépassement de limite le 28/01/2002 à 16 h 56:35.

En cliquant sur *OK* la règle est intégrée à la liste des règles, avec *Annuler* vous interrompez l'édition/la création de la règle et toutes les modifications sont rejetées. En cliquant sur le bouton *Annuaire...* vous ouvrez l'annuaire et vous pouvez y visualiser, éditer et effacer des entrées.



Si le curseur est placé sur le champ "Texte", l'appui sur la touche <Entrée> ne sera pas interprété comme commande de fermeture de la boîte de dialogue mais provoquera un saut de ligne dans le texte du message.

Onglet "Edition de règle système"

La boîte de dialogue d'ajout ou d'édition des règles système diffère juste par quelques points de la boîte de dialogue "Edition de règle de courriel". Ces différences sont les suivantes:

Il n'existe pas de liste "Points de mesure", les règles système étant définies pour des événements qui ne sont pas dépendants des points de mesure. La liste "Evénement" s'étend donc sur le côté gauche de la boîte de dialogue, sur toute la hauteur.

Les événements pouvant être sélectionnés sont les suivants:

- **Erreur établissement de connexion autom.** : Survient lorsque l'activation automatique d'une connexion par calendrier a échoué sur une durée de cinq minutes.
- **Erreur lecture autom. mémoire** : Survient lorsqu'une erreur a été constatée lors de la lecture automatique ou de la poursuite de la mémorisation interne cyclique d'un appareil de mesure (voir : "Lecture automatique de la mémoire ALMEMO" à la page 291). Cette règle système n'est disponible que lorsque la lecture automatique de la mémoire, en option, a été débridée dans AMR WinControl.

Pour valider les informations via le message système déclenché, il est possible d'utiliser des substituts dans les champs "Objet" et "Texte". Ces caractères de remplacement seront remplacés par les bonnes indications lorsque le courriel sera généré. Les substituts autorisés sont les suivants:

%3 est remplacé par l'événement déclencheur.

%4 est remplacé par la date et l'heure de l'alarme.



Contrairement aux règles pour les alarmes par courriel, les substituts %1 et %2 ne sont pas gérés ici car les messages système ne dépendent d'aucun point de mesure.

Onglet
"Préalarme"

Pour certaines applications il peut être intéressant de recevoir un message dès que les mesures s'approchent des limites. A cette fin, des préalarmes ont été introduites. Pour chaque point de mesure, vous pouvez indiquer une différence par rapport aux seuils dont le dépassement déclenche une préalarme.

	Commentaire	Point de m	Ecart Limit	Unité
1	Input	0.0	10	°C
2	Room Temp	0.1		°C
3	over	0.10		°C
4	Flow Rate	0.11		l/h



La fonction "Préalarme" est optionnelle et pas disponible dans chaque version du programme. Les onglets "Préalarme" et "Retard préalarme" ne sont affichés que si l'option a été débridée par le logiciel.

Pour activer/désactiver d'une manière générale le retard d'alarme, cliquez dans le bouton d'option à gauche du texte "Activer la préalarme". Le tableau qui s'affiche comporte tous les points de mesure du système (y compris les voies de calcul globales). Dans la colonne "Ecart limite", vous pouvez déterminer une différence spécifique par rapport aux limites pour chaque point de mesure. La saisie est effectuée dans l'unité du point de mesure respectif.

Le déclenchement d'une préalarme peut de plus être signalé par un son ou par le lancement d'un programme. Les entrées nécessaires sont effectuées de manière analogue au paramétrage d'une alarme (voir également : Onglet "Réactions d'alarme" à la page 179).

*Onglet
"Retard
préalarme"*

Pour chaque préalarme il est possible de régler une temporisation distincte. Ceci signifie qu'une préalarme n'est déclenchée que lorsqu'une situation de préalarme s'arrête au bout du temps défini dans le retard. Le retard agit sur le message de préalarme et toutes les réactions définies sur l'onglet "Préalarme".


Pour paramétrer les temps de retard, exécutez la fonction de menu *Paramètres/Alarme*. Dans la boîte de dialogue "Paramètres d'alarme" qui s'affiche, vous trouvez l'onglet "Retard préalarme". Pour activer ou désactiver d'une manière générale le retard de préalarme, cliquez dans le bouton d'option à gauche du texte "Activer le retard de préalarme". Le tableau qui s'affiche comporte tous les points de mesure du système (y compris les voies de calcul globales). La colonne "Retard" permet de définir un retard spécifique pour chaque point de mesure. L'indication s'effectue en secondes.



La fonction "Préalarme" est optionnelle et pas disponible dans chaque version du programme. Les onglets "Préalarme" et "Retard préalarme" ne sont affichés que si l'option a été débridée par le logiciel.

*Boîte de
dialogue
"Alarme"*

Si un cas d'alarme survient en cours de mesure et à alarme activée, un message apparaît à l'écran dans tous les cas.

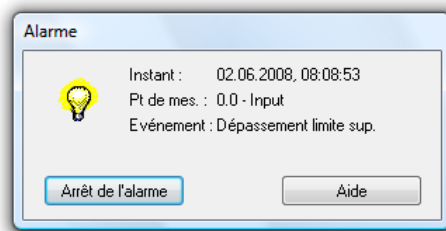

Ce message contient l'instant de l'alarme, le point de mesure déclencheur et l'événement.




Si vous acquittez une alarme alors que la situation d'alarme perdure, le message d'alarme réapparaît immédiatement après acquittement.



Si le retard d'alarme a été activé pour la cause déclenchant l'alarme, alors l'alarme ne sera à nouveau signalée si la situation d'alarme perdure, que lorsque le temps de retard réglé sera écoulé.

Boîte de dialogue "Préalarme"

Si un cas de préalarme survient en cours de mesure et à préalarme activée, un message apparaît à l'écran dans tous les cas.

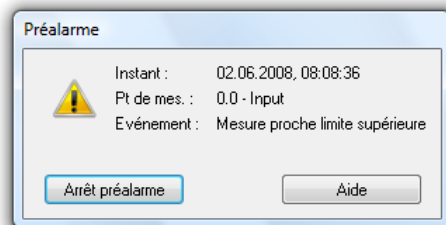

Ce message contient l'instant de la préalarme, le point de mesure déclencheur et l'événement.



Si vous acquittez une préalarme alors que la situation déclencheuse perdure, le message de préalarme réapparaît immédiatement après acquittement.



Si le retard a été activé pour la cause déclenchant la préalarme, alors la préalarme ne sera à nouveau signalée si la situation de préalarme perdure, que lorsque la temporisation réglée sera écoulée.



La fonction "Préalarme" est optionnelle et pas disponible dans chaque version du programme. Les onglets "Préalarme" et "Retard

préalarme" ne sont affichés que si l'option a été débridée par le logiciel.

Courriel

La plupart des programmes de messagerie compatibles MAPI ne nécessitent aucune donnée explicite sur l'expéditeur mais utilisent automatiquement lors de l'appel depuis AMR WinControl l'expéditeur défini dans le logiciel de messagerie électronique. Il est malgré tout possible sous AMR WinControl de convenir d'un expéditeur pour les courriels qui sera toujours utilisé si le logiciel de messagerie ne dispose d'aucun paramètres par défaut ou qu'il ne peut utiliser ceux-ci.

A l'aide de la fonction *Paramètres/E-mail* vous pouvez saisir les indications indispensables à l'envoi automatique des messages d'alarme au destinataire.

*Boîte de dialogue
"Paramètres
généraux
d'envoi de
courriel"*

Expéditeur:

L'expéditeur doit avoir un nom valide ainsi qu'une adresse d'e-mail valide. Saisissez ceux-ci dans les champs correspondants. Les noms valides sont constitués de tout caractère sauf "@". Les adresses valides doivent comporter exactement un "@" situé ni en première, ni en dernière position. Les espaces sont interdits. Si vous convenez de caractères spéciaux dans les noms ou l'adresse, cela dépend du programme de messagerie si ceux-ci seront correctement convertis. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas utiliser de caractères spéciaux.


Annuaire:

Vous pouvez créer un annuaire des destinataires les plus fréquemment utilisés. Cliquez à cet effet sur le bouton *Gestion d'annuaire* afin d'ouvrir la boîte de dialogue "Annuaire d'adresses électroniques".

*Boîte de dialogue
"Annuaire de
courriel"*

AMR WinControl utilise son propre annuaire de destinataires de courriels pour être indépendant du logiciel de messagerie installé. Dans l'annuaire, on affecte un nom univoque par adresse de destinataire (souvent utilisée) Ce nom peut servir dans AMR WinControl lorsqu'il faut saisir l'adresse du destinataire.

Toutes les entrées de la liste s'affichent avec le nom et l'adresse électronique. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur une entrée, celle-ci apparaît dans la partie "entrée en cours" et elle peut y être éditée.

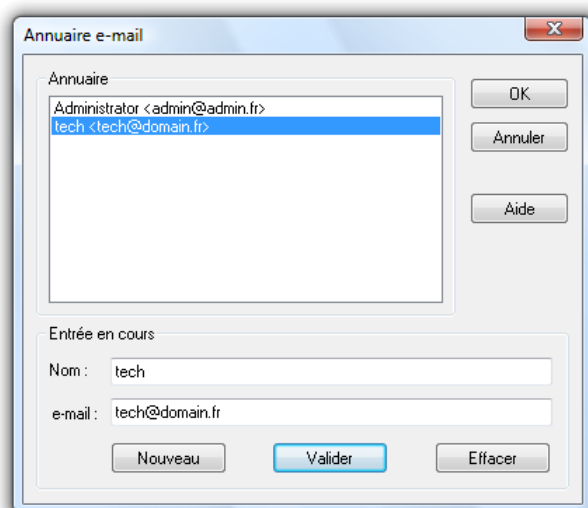

Entrée en cours:

Vous pouvez changer les indications en cours situées dans les champs de saisie "Nom" et "Courriel". Le nom et l'adresse de l'entrée actuellement sélectionnée s'affichent. Pour éditer une entrée, sélectionnez-la avec la souris dans la liste en partie haute de la boîte de dialogue.

Pour saisir une nouvelle entrée dans la liste, cliquez sur le bouton *Nouveau* puis saisissez le nom et l'adresse e-mail dans les champs respectifs. En cliquant sur le bouton *Valider* les modifications ou les nouvelles entrées de la liste seront enregistrées. Si le nom n'est pas unique, AMR WinControl signale une erreur et permet de rectifier. Le bouton *Supprimer* permet de retirer de la liste l'entrée en cours.



Pour que AMR WinControl puisse envoyer des courriels en cas d'alarme, il faut qu'un logiciel de messagerie compatible MAPI soit installé sur l'ordinateur où est installé AMR WinControl (par ex. MS Outlook, MS Outlook Express, Eudora, ...). Le PC doit avoir accès à Internet/Intranet.

Afin de pouvoir envoyer des e-mails en cas d'alarme, il faut convenir de certaines règles. Vous pouvez définir autant de règles que désiré, dans lesquelles sera défini quand, comment et à qui doit être envoyé un e-mail. Les paramètres nécessaires ici se renseignent dans la boîte de dialogue "Paramètres d'alarme" dans l'Onglet "Courrier électronique" à la page 148 vorgenommen.

Commande et régulation

Pour permettre de configurer aisément les paramètres de commande et de régulation, vous disposez de la fonction

Paramètres/Commande et régulation pour définir et gérer des régulateurs tout ou rien, des régulateurs proportionnels et des commandes horaires. Pour convertir des régulateurs PID (voir également : Fonction de calcul "pid" à la page 271), une fonction adéquate a été mise en œuvre pour les voies de calcul.

Régulateurs tout ou rien

Une sortie relais est activée sur dépassement d'une valeur définie d'un point de mesure (d'une voie de calcul) et désactivée sur souppassement d'une valeur de mesure de ce point. Vous pouvez définir autant de régulateurs tout ou rien que vous voulez.

La boîte de dialogue de création d'un régulateur tout ou rien s'obtient dans l'onglet "Régulateur tout ou rien" dans la boîte de dialogue "Commande et régulation" par le bouton *Nouveau régulateur* ou bien pour ceux déjà définis, par *Editer régulateur*. Vous pouvez supprimer les régulateurs sélectionnés dans la liste à l'aide du bouton *Supprimer régulateur*.

On peut en outre activer/désactiver rapidement les régulateurs existants en les activant ou désactivant par la case à cocher à côté du nom. Ce paramétrage correspond au point "Activer ce contrôle" dans les boîtes de dialogue de propriétés des régulateurs.



Sur une sortie du même relais peuvent agir autant de régulateur que vous voulez. L'utilisateur doit lui-même s'assurer que les recouvrements indésirables ne se produisent pas.

Boîte de dialogue "Régulateur tout ou rien"

Pour activer une sortie relais sur dépassement d'une valeur définie d'un point de mesure (d'une voie de calcul) et la désactiver sur souppassement d'une valeur de mesure de ce point, vous pouvez procéder aux entrées suivantes:

Régulateur tout ou rien

Le régulateur tout ou rien excite un relais lorsqu'un point de mesure dépasse une certaine valeur et désactive un relais lorsque le point de mesure est passé en dessous d'une autre valeur.

Activer ce régulateur

Nom : Régulateur tout ou rien #00

Pt mes. : 0.11 - Flow Rate

Relais

Appareil de mesure : 0 - ALMEMO 2590-9

Relais: 2

Activer si valeur au-dessus de 0

Désactiver si valeur au-dessous de 0

OK

Annuler

Aide

Activez ou désactivez un régulateur tout ou rien d'un simple clic avec le bouton gauche de la souris dans le bouton d'option à gauche du texte "Activer ce régulateur".

Attribuez dans le champ de saisie "Nom" un nom unique et clair à l'élément défini.



Dans chaque catégorie de règle le nom doit être unique. En cas d'essai d'affecter plusieurs règles au même nom, vous obtiendrez un avertissement et la boîte de dialogue ne pourra être quittée avec OK. Si vous changez le nom d'un régulateur alors que celui-ci est déjà actif, son bon fonctionnement ne peut être garanti.

Sélectionnez dans "Point de mesure" le point de mesure à surveiller parmi la liste.

Dans "Relais", sélectionnez dans les listes les relais à commuter sur les appareils voulus.

Saisissez dans les champs de saisie correspondant les valeurs qui doivent servir de seuil d'activation et de désactivation.

*Commande
temporisée*

Une sortie relais est activée ou désactivée en début ou en fin de mesure après écoulement d'un temps réglable. Vous pouvez définir autant de commandes que vous voulez.

La boîte de dialogue de création d'une commande temporelle s'obtient dans l'onglet "Commande temporelle" dans la boîte de dialogue "Commande et régulation" par le bouton *Nouveau régulateur* ou bien pour les commandes temporisées déjà définies, par *Editer régulateur*. Vous pouvez supprimer les commandes temporisées sélectionnées dans la liste à l'aide du bouton *Supprimer régulateur*.

On peut en outre ici activer/désactiver rapidement les commandes temporelles existantes en les activant ou désactivant par la case à cocher à côté du nom. Ce paramétrage correspond au point "Activer ce contrôle" dans la boîte de dialogue de propriétés des commandes temporelles.




Sur une sortie du même relais peuvent agir autant de commandes que vous voulez. L'utilisateur doit lui-même s'assurer que les recouvrements indésirables ne se produisent pas.

*Boîte de
dialogue
"Commande
temporelle"*

Pour activer ou désactiver une sortie relais en début ou en fin de mesure après écoulement d'un temps réglable, vous pouvez saisir les éléments suivants:

Activez ou désactivez une commande temporisée d'un simple clic avec le bouton gauche de la souris dans le bouton d'option à gauche du texte "Activer ce contrôle"..

Attribuez dans le champ de saisie "Nom" un nom unique et clair à l'élément défini i.

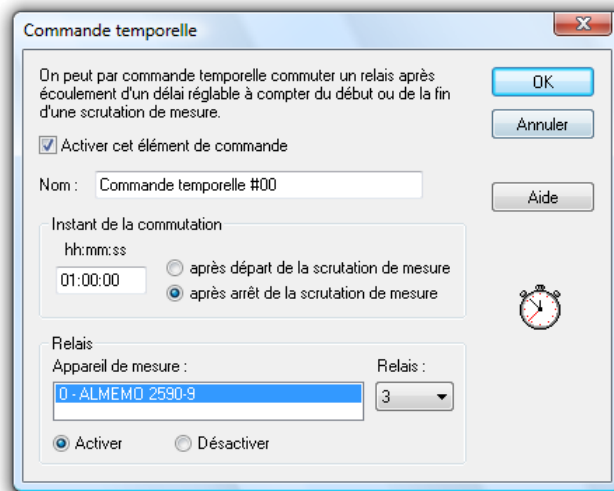

Dans chaque catégorie de régulateur le nom doit être unique. En cas de tentative d'affecter le même nom à plusieurs régulateurs, vous obtiendrez un avertissement et la boîte de dialogue ne pourra être quittée avec *OK*. Si vous changez le nom d'un régulateur alors que celui-ci est déjà actif, son bon fonctionnement ne peut être garanti.

Définissez dans "instant de commutation" la durée devant s'écouler jusqu'à la commutation et choisissez si le calcul de l'instant de commutation doit commencer avec le début de la mesure ou avec la fin de la mesure.

Dans "Relais", sélectionnez dans les listes les relais à activer ou à désactiver sur les appareils voulus.

*Régulateurs
proportionnels*

Avec le logiciel AMR WinControl on peut délivrer un signal sur les sorties analogiques (câble de sortie A2 ou sortie fixe intégrée) des appareils ALMEMO.

La sortie s'effectue par un régulateur proportionnel logiciel qui délivre la valeur de mesure d'un point de mesure quelconque (voie de calcul) sous forme de signal.

La boîte de dialogue de création d'un régulateur proportionnel s'obtient dans l'onglet "Régulateur proportionnel" dans la boîte de dialogue "Commande et régulation" par le bouton *Nouveau régulateur* ou bien pour ceux déjà définis, par *Editer régulateur*. Vous pouvez supprimer les régulateurs sélectionnés dans la liste à l'aide du bouton *Supprimer régulateur*.

On peut en outre activer/désactiver rapidement les régulateurs existants en les activant ou désactivant par la case à cocher à côté du nom. Ce paramétrage correspond au point "Activer ce contrôle" dans les boîtes de dialogue de propriétés des régulateurs.



Un nombre quelconque de régulateurs peut accéder à une même sortie analogique. L'utilisateur doit lui-même s'assurer que les recouvrements indésirables ne se produisent pas.

Boîte de dialogue "Régulateur proportionnel"

Pour éditer la valeur d'un point de mesure défini (voie de calcul) sur un canal de sortie, on peut procéder aux saisies suivantes:

Activez ou désactivez un régulateur proportionnel d'un simple clic avec le bouton gauche de la souris dans le bouton d'option à gauche du texte "Activer ce régulateur".

Attribuez dans le champ de saisie "Nom" un nom unique et clair à l'élément défini.



Dans chaque catégorie de régulateur le nom doit être unique. En cas de tentative d'affecter le même nom à plusieurs régulateurs, vous obtiendrez un avertissement et la boîte de dialogue ne pourra être quittée avec *OK*. Si vous changez le nom d'un régulateur alors que celui-ci est déjà actif, son bon fonctionnement ne peut être garanti.

Dans la zone de liste "Point de mesure" vous devez sélectionner exactement le point (ou la voie de calcul) dont vous voulez éditer la valeur. Dans la liste "Appareil" sélectionnez l'appareil dont la sortie analogique doit être utilisée. Ce qui compte c'est de bien régler le type de câble, car il n'est pas possible par logiciel de définir automatiquement le type. Un mauvais choix conduit à des sorties inattendues et erronées.



La valeur éditée sur la voie de sortie est toujours la valeur actuelle du point de mesure. L'échelle interne utilisée lors de l'édition directe des mesures sur une voie de sortie, sans logiciel, n'est pas prise en compte. Une mise à l'échelle peut toujours être effectuée par les voies de calcul.



La présence de modules de sortie intégrés en fixe dans les appareils ne pouvant être lue dans tous les cas par logiciel, on obtient le cas échéant un message d'erreur lors de l'appel de la boîte de dialogue des propriétés. Celui-ci indique qu'aucun module de sortie n'a été trouvé. Dans ce cas vous devez quitter le programme et ouvrir le fichier `amr32.ini` : inscrivez dans celui-ci à la section `[Settings]` la ligne **IgnoreA2RK=1**. Au prochain lancement du programme, tous les appareils pour sélectionner la sortie analogique sont proposés dans le dialogue ci-dessus; à l'utilisateur de choisir celui qui convient.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

En utilisant plusieurs appareils, il est judicieux de n'éditer sur les modules de sortie que les voies de calcul afin d'éviter tout problème de communication à la commutation lors de la scrutation des points de mesure.

Protection par mot de passe

AMR WinControl contient une protection par mot de passe pouvant réguler l'accès aux éléments et fonctions du logiciel. Il peut alors pour chaque utilisateur être défini individuellement quelles actions peuvent être effectuées dans AMR WinControl.



La fonction "Protection par mot de passe" est optionnelle et pas disponible dans chaque version du programme. (voir également : "La protection par mot de passe" à la page 280).

Taille du tampon des valeurs de mesure

La fonction d'un tampon de valeurs de mesure à définition individuelle est disponible pour les affichages du graphique en courbe, XY et tableau.

Pour définir la taille du tampon des valeurs de mesure, servez-vous de la commande de menu *Paramètres / Taille du tampon des mesures*. Dans la boîte de dialogue "Taille maximale du tampon des valeurs de mesure", vous pouvez saisir la valeur désirée dans le champ de saisie. La valeur par défaut est de deux mégaoctets.

Après confirmation et fermeture de la boîte de dialogue, la valeur saisie dans le champ est validée pour tous les types d'affichage (graphique en courbe, XY et tableau). Le tampon défini est

disponible sur chaque graphique en courbe / XY ou chaque tableau existant. Cette limitation n'a aucune incidence sur "l'enregistrement automatique".

Lorsqu'un tampon de valeurs de mesure est plein, la valeur la plus ancienne dans le tampon est rejetée sur chaque arrivée d'une nouvelle valeur de mesure.



Vous ne pouvez diminuer la taille définie d'un tampon qu'après:

- Lancement du programme.
- Arrêt de la mesure et validation des valeurs de mesure.

Une taille de tampon définie est automatiquement mise à nouveau à disposition à chaque démarrage du programme et vous pouvez continuer de l'utiliser ou la modifier selon les nécessités.

Couleurs

La commande de menu "Paramètres/Couleurs" ouvre une boîte de dialogue par laquelle on peut régler les couleurs que doit utiliser AMR WinControl pour afficher certains états de signaux. Ces paramètres de couleur sont ensuite utilisés globalement pour tous les graphiques d'un type donné.

Il est alors possible de définir selon les options disponibles trois ou cinq couleurs:


- Normal
- Dépassement de limite
- Soupassement de limite
- Valeur proche de limite supérieure (en option)
- Valeur proche de limite inférieure (en option)



Les couleurs "Valeur proche de limite supérieure" et "Valeur proche de limite inférieure" ne sont disponibles que si l'option "Préalarme" a été débridée.


*Onglet
"Graphique à
barres"*

Sur l'onglet "Graphique à barres" vous pouvez définir les couleurs de tous les graphiques à barres dans AMR WinControl.

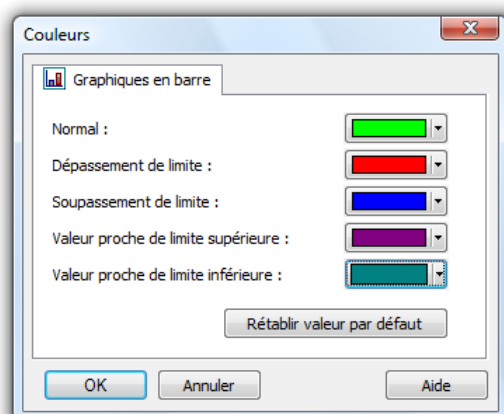

Répertoires

La commande de menu "Paramètres/Répertoires" ouvre une boîte de dialogue par laquelle on peut régler les répertoires que doit utiliser AMR WinControl pour enregistrer et charger certains types de fichiers.

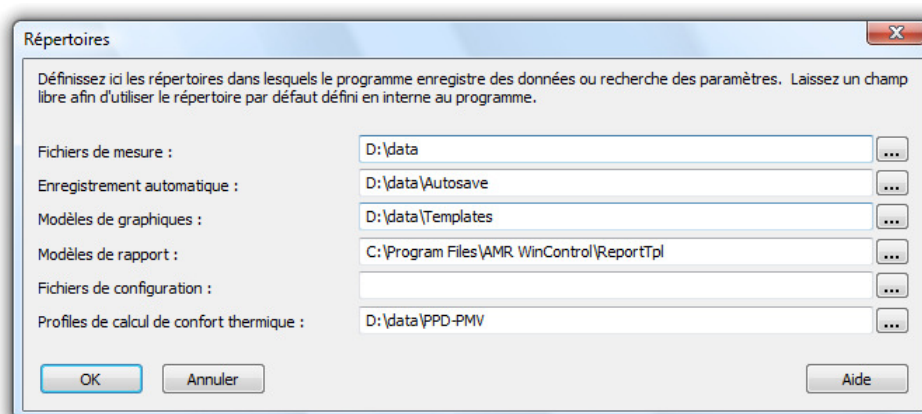

Ces paramètres de répertoire sont ensuite utilisés globalement pour tous les fichiers d'un type donné.

Il est alors possible d'indiquer des répertoires pour les types de fichier suivants:

Fichiers de mesures

Donne le répertoire devant être proposé par défaut lors de l'enregistrement de fichiers de mesures par l'utilisateur (voir également : "Fichier/Enregistrer" à la page 105 et "Fichier/Enregistrer intervalle" à la page 106). Le répertoire est utilisé avec les commandes de menu *Fichier/Enregistrer intervalle*, *Fichier/Enregistrer*, *Fichier/Enregistrer sous* ou bien le bouton de commande correspondant dans la barre d'outils.



Ce réglage ne concerne pas l'ouverture et l'importation de fichiers de mesures mais uniquement l'enregistrement manuel par les menus ou la barre d'outils.

Enregistrement automatique

Indique le répertoire devant être proposé par défaut lors de la configuration de l'enregistrement automatique (voir également : "Enregistrement automatique" à la page 148).

Modèles de graphique

Indique le répertoire devant être proposé par défaut par AMR WinControl lors de l'enregistrement et de l'utilisation de modèles AMR WinControl. Ce répertoire est également utilisé pour les fonctions "créer un nouveau graphique en courbe ayant les propriétés d'un modèle donné" et le bouton de la fonction "Appliquer le modèle" dans la barre d'outils.

Modèles de rapports

Ce répertoire indique dans quel répertoire doivent être utilisés les modèles pour l'impression de graphiques en courbe dans les rapports. Tous les fichiers RTF dans ce répertoire sont automatiquement proposés en sélection dans la commande de menu "Fichier/Imprimer rapport" et peuvent être utilisés pour cette fonction (voir également : "Impression du rapport" à la page 281).

Fichiers de configuration

Indique le répertoire devant être proposé par défaut par AMR WinControl lors de l'enregistrement et du chargement de configurations d'interfaces graphiques (voir également : "Enregistrer la configuration" à la page 128 et "Charger la configuration" à la page 127).



Le répertoire indiqué n'est pas utilisé pour le fichier central de configuration d'AMR WinControl. Il est exclusivement utilisé lors de l'enregistrement et de l'ouverture de configurations d'interface.

Profils de calcul de confort thermique

Indique le répertoire devant utiliser AMR WinControl pour les calculs de confort thermique. Il est proposé comme répertoire par défaut pour enregistrer les profils de calcul (extension de fichier : .akrppd) et les fichiers de profil issus de ce répertoire sont proposés à la sélection dans le menu "Mesures/Calcul de confort thermique" pour charger un calcul enregistré.



Le calcul de confort thermique (voir également : "Mesure de bien-être selon DIN EN ISO 7730" à la page 279) est en option dans

AMR WinControl et n'est pas disponible dans toutes les versions du programme.

Divers

La commande *Paramètres/Divers* vous permet d'adapter le déroulement du programme et l'affichage de celui-ci selon vos désirs. Le paramétrage désiré s'effectue dans la boîte de dialogue qui s'ouvre et il devient immédiatement actif en cliquant sur *OK*.

*Boîte de dialogue
"Paramètres
divers"*

La boîte de dialogue "Paramètres divers" propose les options suivantes d'adaptation du programme : Activez ou désactivez l'option désirée d'un simple clic de souris dans le bouton d'option à gauche du texte respectif.

"Toujours écrire dans un fichier au démarrage de la mesure"

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le système vous demande automatiquement à chaque démarrage d'une mesure quels points de mesure vous voulez enregistrer et quel nom de fichier utiliser.

"A l'ouverture, afficher si possible le fichier de mesures sous forme de courbe"

En sélectionnant cette fonction, tous les fichiers sauvegardés sous forme de graphique en courbe s'ouvriront en graphique en courbe. Tous les fichiers créés avec la fonction *Mesures/Enregistrement automatique* s'ouvrent dans une fenêtre de vue d'ensemble du fichier. Si cette fonction n'est pas sélectionnée, tous les graphiques en courbe s'ouvriront également sous forme de fenêtre de vue d'ensemble du fichier. Les fichiers enregistrés sous forme de tableau s'ouvrent toujours sous forme de tableau.

"Avertissement sur fermeture d'un graphique non enregistré"

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le système vous demande lors de la fermeture d'un jeu de données (graphique en courbe, tableau ou vue d'ensemble de fichier) si vous voulez enregistrer les modifications. Si vous n'avez pas sélectionné cette fonction, les modifications ne sont pas enregistrées lorsque vous fermez les fenêtres.

"Poursuivre automatiquement la mesure après coupure de courant"

Si vous avez sélectionné cette fonction, le programme continue automatiquement la mesure avec tous les paramètres antérieurs après avoir redémarré.

Pour permettre le redémarrage automatique du programme au lancement de Windows, le démarrage de l'application doit être défini dans le groupe de programmes "Démarrage". A cet effet, copiez l'icône du programme d'AMR WinControl depuis le groupe de programme "Acquisition de mesure AMR" dans le groupe de programme "Démarrage" (cliquez sur l'icône à l'aide du bouton gauche de la souris, maintenez le bouton enfoncé, appuyez également sur la touche <CTRL> et tirez-le dans le groupe de programmes "Démarrage").

En outre, vous devez sélectionner l'option *Activation auto sur redémarrage* dans la boîte de dialogue "Configuration de l'interface". Pour ce faire, cliquez sur la case à cocher à gauche de ce texte.

"Fond gris pour les graphiques"

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le fond des graphiques est représenté en gris, sinon le fond de tous les graphiques est représenté dans la couleur de fond du système. Ceci peut être particulièrement utile pour travailler avec des affichages à cristaux liquides LCD.

"Ne pas imprimer le nom de fichier des graphiques"

L'impression des graphiques en courbe ou XY est également possible sans nom de fichier. Selon votre souhait, activez ou désactivez cette option.

"Correction de la représentation verticale des légendes à l'impression"

Lors de l'impression de graphiques en courbe ou XY, des défauts peuvent survenir lors de l'impression des libellés d'axe verticaux selon le gestionnaire d'impression utilisé. Activez ou désactivez cette option afin de corriger une impression défectueuse.

"Commencer l'affichage relatif du graphique en courbe par le jour 0"

Pour satisfaire à certaines normes DIN, l'affichage relatif des graphiques en courbe a été étendu de manière à ce que le libellé de l'axe des temps puisse également débuter par le jour "zéro". Pour ceci, activez l'option "Commencer représ. relative du graphique en courbe par le jour 0".

"Bouton Démarrage clignotant"

Vous pouvez définir si le bouton Marche/Arrêt de la barre d'outils doit clignoter (ou pas) lors du démarrage/arrêt d'une mesure. Pour activer/désactiver cette fonction, cliquez sur la case à cocher à

gauche du texte "Bouton démarrage clignotant pendant la mesure".

"Impression couleur des tableaux de mesures"

L'activation de cette option a pour effet que le document imprimé sera représenté exactement comme à l'écran:

- En-têtes et titres de colonne : gris
- Mesures : noir
- Mesures sur dépassement de limite : rouge
- Mesures sur soupassement de limite : bleu

Si vous n'utilisez pas d'imprimante couleur, cette option peut tout de même être activée. Le pilote d'imprimante convertit les informations de couleur en trame ou en niveaux de gris.

Le menu "Fenêtre"

Les commandes *Fenêtres/Mosaïque* et *Fenêtres/Cascade* permettent d'afficher en conséquence à l'écran toutes les fenêtres ouvertes. Utilisez ces commandes pour consulter les fenêtres auparavant masquées ou pour réorganiser les fenêtres à l'écran.

La commande *Fenêtres/Réorganiser les icônes* aligne toutes les fenêtres réduites à la taille d'icône sur le bord inférieur de la fenêtre principale.

Dans la partie inférieure du menu Fenêtre s'affiche une liste alphabétique de toutes les fenêtres ouvertes. La fenêtre que vous avez choisie devient un document actif.

Le menu "Aide"

Index

La commande *Aide/Index* indique le contenu de l'aide en ligne AMR WinControl, propose des méthodes d'exploitation d'AMR WinControl, fournit des informations de référence et des exemples de fonctions AMR WinControl ainsi que des informations relatives au support technique.

Vous pouvez à tout moment retourner à l'écran "Index de l'aide AMR WinControl" en sélectionnant le bouton "Index" dans la fenêtre d'aide.

Utiliser l'aide

L'option *Aide/Utiliser l'aide* vous permet d'obtenir l'aide standard Windows pour utiliser un système d'aide.

Premiers pas

Pour appeler l'assistant Premiers pas, servez-vous de la fonction *Aide/Premiers pas*. L'assistant explique en ligne les premiers pas à suivre pour travailler avec AMR WinControl. Il est également possible de lancer l'appel à l'aide de la touche fonction <F2>.

A propos de

Dans la boîte de dialogue d'information de la fonction *Aide/A propos* sont affichés les détails de la version de programme ainsi que les différents contacts possibles avec les développeurs du programme. Le système d'exploitation et les versions de différentes DLL sont également affichés. Le bouton de commande *Détails de licence* offre l'affichage précis des fonctions débridées dans votre version actuelle.

En outre, vous disposez du bouton de commande *Mise à niveau*. Ce bouton vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl", par laquelle il est possible de débrider d'autres fonctions.

AMR WinControl - Le serveur de données

Mode serveur

Fonctionnement

En mode de fonctionnement serveur d'AMR WinControl, on peut transmettre les données acquises à 200 clients maximum. L'accès à un serveur AMR WinControl s'effectue par le réseau (réseau d'entreprise ou Internet).

Cela autorise ainsi l'accès simultané de plusieurs utilisateurs ou applications aux mesures d'un système de mesure. Les données sont alors en ligne mises à disposition des différentes applications sans que celles-ci ne s'influencent mutuellement.


L'interface par laquelle on peut accéder au serveur est décrite sous "Interface du serveur" à la page 209.

Affichage des clients connectés dans le serveur

Lorsque le premier client s'est connecté au serveur AMR WinControl, un petit graphique avec un chiffre apparaît à gauche dans la barre d'état:



Le chiffre indique le nombre de clients actuellement connectés. En double-cliquant sur la miniature ou sur le chiffre, vous ouvrez une boîte de dialogue qui liste les clients actuellement connectés.

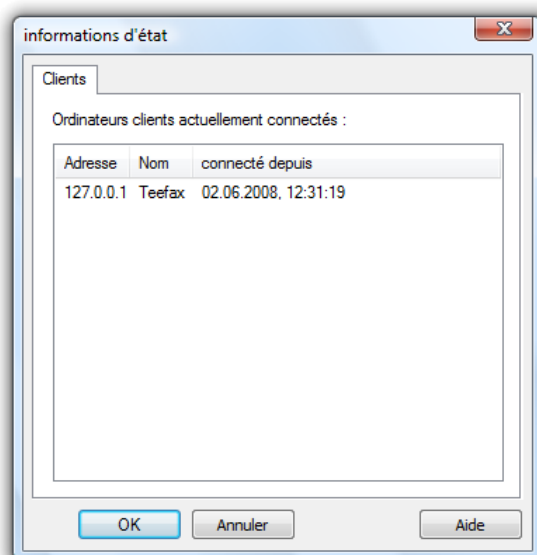

Journal des connexions

Si dans le fichier d'initialisation `amr32.ini` l'entrée `ServerLog=1` existe dans la section `[Settings]`, le serveur écrira un fichier ASCII `Server.log` dans lequel sont consignés les connexions et déconnexions de tous les clients avec horodatage.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Protocole

Le protocole avec lequel le client communique avec le serveur est un protocole ASCII. La syntaxe est décrite sous "Commandes" à la page 210.

Historique des mesures

Le serveur AMR WinControl dispose d'un tampon des valeurs mesurées reposant sur un fichier (tampon circulaire). A cet effet, un fichier temporaire est créé dans le répertoire Temp du système d'exploitation pour chaque point de mesure, chaque fichier étant pré-réglé pour enregistrer 3600 mesures.

Il est possible d'adapter ce pré-réglage dans le fichier d'initialisation `amr32.ini`, en configurant dans la section `[settings]` l'entrée `SampleDiskBufferSize = nombre de valeurs à tamponner`.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Exemple:

```
[Settings]
SampleDiskBufferSize = 7200
```

Pour un cycle de mesure d'une seconde, on peut ainsi tamponner les données pendant deux heures.

La mémoire tampon est conservé si le programme n'est pas correctement quitté, par exemple suite à un blocage de l'ordinateur ou à une panne de courant. Lorsque le programme est quitté normalement, les fichiers temporaires du tampon de mesure sont effacés.



La mise en tampon des mesures n'est activée que si le programme peut fonctionner en serveur de mesure (au moins un client est déconnecté).

Mise à jour de l'historique

Les fichiers temporaires de l'historique des mesures sont régulièrement mis à jour par AMR WinControl. Par pré réglage, une mise à jour de l'historique s'effectue tous les 360 cycles de mesure du logiciel.

Il est possible d'adapter ce pré réglage dans le fichier d'initialisation amr32.ini, en configurant dans la section [settings] l'entrée `SampleDiskBufferFlushCount = nombre de cycles de mesure`.



Si le nombre de cycles de mesure est choisit trop petit, cela a pour conséquence un grand nombre d'activités d'écriture sur le disque dur de l'ordinateur. Si le cycle de mesure réglé pour le logiciel est de plus choisi très petit (< 1 seconde), cela peut engendrer sur les ordinateurs moins performants un ralentissement du système.

Effacement de l'historique

Par pré réglage, l'historique des valeurs de mesure est automatiquement supprimé lorsque l'on quitte normalement AMR WinControl. Si le logiciel est fermé de façon imprévisible, par exemple par une panne de courant, l'historique est alors conservé et peut être à nouveau chargé au démarrage suivant.

Dans le fichier d'initialisation amr32.ini, il est possible d'adapter l'effacement de l'historique en plaçant dans la section [Settings] l'entrée `DeleteSampleDiskBufferOnExit = 0`

/ 1. Avec la valeur 0, l'historique n'est plus effacé à la fermeture du programme.

*Utilisation
globale*

Si AMR WinControl fonctionne en serveur, on peut lire à tout moment l'historique des valeurs mesurées pour tout point de mesure à l'aide de `GetSampleHistory(pt de mesure[,pt de mesure][, ..])`. A la différence de `NotifySamples` p. ex., l'historique n'est pas abonné, mais transmis une seule fois. Pour tout accès ultérieur, il faut à nouveau appeler la commande `GetSampleHistory`.

*Utilisation
locale*

Il est possible d'insérer les données tamponnées dans de nouveaux graphiques en courbe ou XY ainsi que dans des tableaux. A cet effet, toutes les boîtes de dialogue de propriétés du type d'affichage cité possèdent un onglet supplémentaire "Historique" disponible lors de la création d'un nouveau graphique ou d'un nouveau tableau.

Interface du serveur

Fonctionnement

Le serveur WinControl reçoit par un port TCP des instructions qu'il interprète et exécute dans l'ordre de la réception. A l'aide des commandes actuellement disponibles, un autre programme peut:

- trouver les voies de mesures existantes
- être informé des modifications apportées aux voies de mesure existantes
- être informé sur les voies de mesure ajoutées ou supprimées
- recevoir des valeurs de mesure

Instructions

Une instruction est constituée d'une commande, d'une parenthèse ouvrante "(", d'une liste optionnelle de paramètres ainsi que d'une parenthèse fermante ")". Les instructions individuelles sont séparées par un point-virgule ";".

*Caractères
non
imprimables*

Les *caractères non imprimables* sont les espaces, les tabulations et les caractères de fin de ligne. Les caractères non imprimables peuvent être situés entre chaque élément syntaxique et seront ignorés.

*Majuscules /
minuscules*

Il faut respecter la casse.

Réponses du serveur

Le serveur répond à chaque instruction tout d'abord par une séquence CR/LF. S'ensuit le nom de la commande traitée puis deux points ":" ainsi qu'un espace. Vient ensuite éventuellement une liste de paramètres. Le tout se termine par un point virgule et une autre séquence CR/LF.

Listes des voies

Une voie de mesure est complètement identifiée par le numéro d'appareil et le numéro de voie, les deux nombres étant reliés par un point décimal dans WinControl, p; ex. "1.15" pour la voie de mesure 15 de l'appareil 1. Les listes de voies sont des listes de 0 ou plusieurs voies de mesure séparées par des virgules, p. ex. "1.15", "1.0,1.1,1.2" ou "" pour la liste vide de voie.

Chaînes de caractères

Les chaînes de caractères sont une suite de caractères mise entre guillemets. Une barre oblique inverse "\" introduit un caractère spécial. Les caractères spéciaux définis sont les suivants :

Chaîne de caractères	Signification
\\	\
\;	;
\"	"

Paramétrage

Dans le fichier d'initialisation amr32.ini on peut trouver dans la section [Settings] l'entrée TcpPort = numéro de port désiré. Si cette entrée n'existe pas, le numéro de port utilisé est le 10013. Si le réseau utilise des coupe-feu, il faut éventuellement, après avoir consulté l'administrateur compétent, libérer un port Tcp.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Commandes

Afin de permettre l'accès par tout client au serveur de données AMR, vous disposez des commandes suivantes:

GetChannelList	Les voies de mesure présentes dans le serveur sont envoyées au client
NotifyChannelList	Si dans le serveur, des points de mesure sont ajoutés ou retirés, toute la liste des voies de mesure sera envoyée au client
NotifyChannels	Les modifications apportées aux voies de mesure transmises sont transmises au client
NotifySamples	Les valeurs de mesure des voies de mesure transmises sont transmises au client

GetSampleHistory Possibilité d'appeler à tout instant l'historique des mesures pour tout point de mesure.

Il faut respecter la casse dans tous les cas. Chaque commande se termine par un point-virgule. La réponse à toutes les commandes est constituée de:

- l'écho de la commande
- deux points
- caractère espace
- une parenthèse ouvrante
- les réponses éventuelles
- une parenthèse fermante
- un point virgule

GetChannel-
List

Syntaxe : GetChannelList()

Paramètres : aucun

Réponse : GetChannelList(*liste des points de mesure*);

La *liste des points de mesure* est constituée des *informations sur les points de mesure* séparées par des virgules. Une *information de point de mesure* est constituée de:

- parenthèse ouvrante
- numéro d'appareil
- point
- numéro de voie
- virgule
- guillemet
- commentaire sur le point de mesure
- guillemet
- virgule
- guillemet
- unité du point de mesure
- guillemet
- parenthèse fermante

Exemple d'information de point de mesure : (0.0, "Problème 01", "°C")

Exemple de réponse complète : GetChannelList
((0.0, "Problème 01", "°C"), (0.1, "Avance", "°C"));

Description : Pour tous les points de mesure existants dans le système serveur, y compris les voies de calcul globales, on obtient le numéro de point de mesure, le commentaire et l'unité.

Application : La valorisation de la réponse peut p. ex. servir à appliquer les bons paramètres nécessaires (numéro du point de mesure) à d'autres commandes (p. ex. scrutation de point de mesure).

Notify-ChannelList

Syntaxe : NotifyChannelList(true " false)

Paramètres : true " false

Réponse : NotifyChannelList(*liste des points de mesure*) ;
(Descr. → GetChannelList)

Description : Si le paramètre true est indiqué, toute la liste des points de mesure sera transmise dans la réponse (comme pour GetChannels());. En outre le client s'abonne à la liste des points de mesure, ce qui signifie qu'à chaque modification apportée à cette liste, la réponse sera envoyée au client avec les données mises à jour.

Si le paramètre indiqué est false, le client se désabonne à la liste des points de mesure c.-à-d. que les modifications ultérieures ne seront plus transmises. Dans ce cas, aucune réponse ne sera envoyée !

Application : p. ex. acquisition de points de mesure disparus et/ou nouveaux et autres.

Notify-Channels

Syntaxe : NotifyChannels([[point de mesure][, point de mesure][,..]]])

Paramètres : autant de points de mesure que vous voulez (ou aucun) séparés par virgule.

Réponse : NotifyChannels(*liste des points de mesure*);

Un *point de mesure* est constitué de:

- numéro d'appareil
- point
- numéro de voie

Description : Une liste des points de mesure (→ GetChannelList) est générée. Celle-ci donne les informations actualisées contenant les points de mesure à transmettre en paramètres. Pour les points de mesure inexistant, le commentaire et l'unité sont vides (""). De plus, le client s'abonne pour les points de mesure transmis à une notification sur tout changement sur le commentaire ou l'unité. A

chaque modification, les données de **tous** les points de mesure abonnés sont transmises !

A chaque commande NotifyChannels, tous les abonnements précédents sont effacés. Si NotifyChannels est envoyé sans paramètres, tous les abonnements seront effacés. Dans ce cas, aucune réponse ne sera envoyée par le serveur.

Il n'est pas tenu compte du retrait ou de l'ajout de points de mesure, on peut cependant obtenir des abonnements pour des points de mesure n'existant pas (encore) et qui, lorsque le point est disponible sur le serveur, notifiera le client en cas de changement.

Possibilités d'application : La mise à jour d'informations sur les points de mesure.

NotifySamples

Syntaxe : NotifySamples([point de mesure][, point de mesure][,..]])

Paramètres : autant de points de mesure que vous voulez (ou aucun) séparés par virgule.

Réponse : NotifyChannels(*liste des valeurs de mesure*);

Une *liste de valeurs de mesure* est constituée de:

- la date
- caractère espace
- l'heure
- virgule
- les valeurs de mesure séparées par une virgule (utilisation du point décimal au sein des valeurs de mesure)

La date est représentée dans le format suivant:

- le jour sur deux chiffres
- point
- le mois sur deux chiffres
- point
- l'année sur deux chiffres

L'heure est représentée dans le format suivant (à 24 heures):

- l'heure sur deux chiffres
- deux points
- les minutes sur deux chiffres
- deux points
- les secondes sur deux chiffres
- point
- les millisecondes sur trois chiffres

Les mesures sont sorties dans l'ordre dans lequel le point de mesure correspondant a été transmis comme paramètre, c.-à-d. que si les paramètres 0.0, 0.1, 80.0 ont été transmis, la première valeur dans la réponse est celle du point de mesure 0.0, la deuxième celle du point 0.1 et la dernière celle du point 80.0. Si les paramètres 0.1, 80.0, 0.0 sont transmis, la première valeur sera alors celle du point de mesure 0.1, la deuxième celle du point 80.0 et la dernière celle de 0.0.

Description : Les valeurs de mesure sont abonnées aux points de mesure transmis. La réponse s'effectue toujours lorsqu'un cycle de mesure s'achève sur le serveur. Les valeurs du cycle de mesure terminé sont alors envoyés dans la réponse. Chaque nouvel appel de NotifySamples efface tous les abonnements précédents.

Si aucune valeur n'est disponible pour un point de mesure donné, rien ne sera transmis pour celui-ci mais la virgule de séparation sera insérée, de sorte que l'ordre soit conservé.

Exemple:

Commande : NotifySamples(0.0, 0.1, 80.0);

Réponse : NotifySamples(19.12.2001
15:00:56.023, 12.2, , 8);

Signification : Le 19/12/2001 à 15:00:56 et 23 millisecondes la valeur 12.2 a été mesurée sur le point de mesure 0.0, aucune valeur n'a été mesurée sur le point 0.1 et sur le point 80.0 (voie de calcul), la valeur calculée est 8.

Application : Acquisition de mesure

*GetSample-
History*

Syntaxe : GetSampleHistory (Liste)

Paramètres : *Liste des voies*

Réponse : GetChannelList : (([liste de valeurs]),([liste de valeurs]),[...]);

La réponse envoyée est toujours l'écho de la commande, deux points suivis d'une parenthèse ouverte. Si aucune donnée n'est disponible, la réponse se termine par une parenthèse fermée et un point virgule. Dans le cas contraire, il s'en suit un nombre variable de listes de valeurs mise chacune entre parenthèse et séparées l'une de l'autre par une virgule, le tout fermé par une parenthèse fermée et un point virgule.

Description : Possibilité d'appeler à tout instant l'historique des mesures pour tout point de mesure. A la différence de NotifySamples p. ex., l'historique n'est pas abonné, mais transmis une seule fois. Les accès ultérieurs doivent faire l'objet d'un nouvel appel.

Fonctionnement : Les données tamponnées sont rendues aux points de mesure indiqués dans la *liste des voies* de la manière suivante : A chaque horodatage disponible dans le tampon est créée une liste de valeurs des points de mesure transmis, laquelle est envoyée au client.

Exemples d'application

*Accès multiple
à un appareil
de mesure*

Un laboratoire de recherche se trouve au centre du dispositif. AMR WinControl est utilisé pour lire les mesures actualisées et pour les archiver. Sur un serveur Web de la société, on élabore une page Web à l'aide du client OCX WinControl sur laquelle tous les collaborateurs de la société ont accès et sur laquelle sont affichées les données à jour.

*Intégration
dans d'autres
applications*

On adjoint à un système d'acquisition de mesure existant et spécifique à un client, un appareil de mesure. AMR WinControl sert à enregistrer et archiver les données de la concentration. Le système d'acquisition est étendu de sorte à récupérer les valeurs de concentration directement du serveur AMR WinControl.

Accès distant

On observe un procédé de production à l'aide d'AMR WinControl. Sur franchissement de limite, AMR WinControl envoie automatiquement un courriel au responsable d'usine, lequel dispose sans délai des mesures actuelles avec l'accès à distance REMOTE WinControl.

*Exportation
étendue des
données*

A l'aide de Microsoft Access et du WinControl Client OCX, il est aisé d'écrire en ligne toutes les mesures arrivantes dans une base de données quelconque gérée par Access.

*Enregistre-
ment et valori-
sation
séparées*

Un système de mesure complexe est réparti sur la totalité du terrain de l'entreprise. AMR WinControl et com2ips sont utilisés pour concentrer toutes les mesures en un seul système et pour les archiver. REMOTE WinControl est utilisé sur trois autres postes de travail afin d'exploiter une partie chacun de l'ensemble des données en fonction de l'application.

*Valorisation
externe en
ligne*

Si l'exploitation des données doit être complexe et spéciale, il faut développer un logiciel d'évaluation spécifique. Les valeurs de mesure sont enregistrées avec AMR WinControl et transmises en ligne par l'interface serveur de WinControl au logiciel de valorisation.

*Afficher
l'intervalle fixe*

Les tableaux de mesure et graphiques peuvent être renseignés de manière optimale à l'ouverture avec des données de mesure issues de l'historique de mesure du serveur de données WinControl.

On peut alors limiter l'affichage à un intervalle temporel fixe du passé en synchronisant les paramètres de l'historique des mesures avec le tampon interne des mesures (menu : Paramètres/Taille du tampon des mesures). Il est ainsi possible par exemple de n'afficher toujours que les mesures des 3 derniers jours à l'écran.

AMR WinControl - Le Serveur Web

Etendue des fonctions

Le logiciel AMR WinControl intègre désormais un serveur Web permettant de transmettre des fenêtres de programme par protocole de transfert hypertexte (http) via Internet et de les afficher dans tout type de navigateur. Naturellement, AMR WinControl gère également toutes les fonctions offertes par les serveurs Web standard, de sorte qu'il soit possible de prendre en charge les pages HTML, les images statiques, les applets Java, les scripts etc... bref tous les éléments des documents Internet habituels.

Configuration minimale

Système d'exploitation

Pour pouvoir exploiter ce logiciel en tant que serveur Web, le système d'exploitation installé doit être Windows 2000 ou plus récent.

Matériel

Un PC avec au moins 64 Moctets de mémoire vive et une UC de type Pentium à au moins 133 MHz est nécessaire pour pouvoir exploiter le serveur Web. Si plusieurs utilisateurs doivent pouvoir accéder aux données en même temps, il faut au moins un Pentium II à 400 MHz et 128 Moctets de RAM. Pour une exploitation optimale, un Pentium III à partir de 600 MHz avec 256 Moctets de RAM (ou plus) est conseillé.

Divers

Il faut de plus que le protocole TCP soit installé sur le PC, un accès réseau (par modem/RNIS ou carte réseau) est conseillé pour pouvoir utiliser correctement le serveur Web.

Fonctionnement de serveur Web

Notions fondamentales

Un serveur Web met à la disposition d'un client (navigateur) des fichiers HTML sur demande, lesquels peuvent contenir des objets imbriqués (images, sons, vidéos,...). Le serveur Web AMR WinControl passe à l'étape suivante et offre en plus un répertoire virtuel d'images par lequel il est possible d'accéder à des données image générées en dynamique, lesquelles sont générées à partir des contenus actuels des fenêtres programme d'AMR WinControl.

Ces images peuvent aussi bien être affichées individuellement dans le navigateur (→ chapitre "Transmission du répertoire virtuel d'images" à la page 220) qu'être intégrées dans des pages HTML individuellement ou associées à d'autres éléments (→ chapitre "Transmission ciblée d'images individuelles" à la page 221).

Lancement du serveur Web

Dans la boîte de dialogue de la licence qui peut être appelée au démarrage ou par la boîte de dialogue A propos de, il faut inscrire un code de débridage pour le serveur Web. Si la boîte de dialogue de la licence ne s'est pas ouverte au démarrage, il faudra ensuite relancer AMR WinControl. A tout nouveau lancement d'AMR WinControl, le serveur Web sera également lancé automatiquement.

Tant que le programme est actif, il est possible d'accéder à des données texte et image par le port TCP 80 (port http par défaut). D'autres paramètres ne sont pas nécessaires, mais peuvent être effectués par des utilisateurs avisés (→ Paramètres étendus).

L'adresse du serveur Web est l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel fonctionne AMR WinControl, par ex.:

`http://156.127.001.003`

ou bien

`http://localhost`

ou bien

`http://mywebserver`

etc.

Remarque: *AMR WinControl* peut être lancé plusieurs fois sur un même ordinateur (plusieurs instances). Le serveur Web ne peut

être lancé pour le moment qu'en première instance. Pour toutes les instances suivantes est émise une remarque indiquant l'impossibilité de démarrer le serveur Web.

Premiers pas

Après avoir lancé AMR WinControl avec serveur Web débridé, vous disposez d'un petit Web auquel vous pouvez accéder avec n'importe quel navigateur. Un test local est effectué dans lequel est lancé un navigateur sur le même ordinateur que AMR WinControl et pour lequel l'adresse saisie est `http://localhost`. Le navigateur affiche les pages HTML fournies avec AMR WinControl, lesquelles donnent une première impression des possibilités du serveur Web. Naturellement vous pouvez adapter et modifier ces pages et il est évidemment possible de publier vos pages Web existantes à l'aide du serveur Web d'AMR WinControl. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet au chapitre "Répertoires" à la page 200.

Pour pouvoir accéder depuis d'autres PC du réseau aux données mises à disposition par le serveur Web AMR WinControl, il faut que le protocole Internet TCP/IP soit installé sur ce PC ainsi qu'un navigateur quelconque. Il faut indiquer comme adresse dans ce navigateur `http://` suivie soit de l'adresse IP, soit du nom symbolique de l'ordinateur sur lequel fonctionne le serveur Web AMR WinControl. Vous trouverez d'autres informations au sujet des adresses et des noms ainsi que sur les possibilités d'adapter ceux-ci au chapitre "Répertoires" à la page 200.

Types de fenêtres gérés

Les données image dynamiques sont élaborées à partir des fenêtres actuellement affichées dans le logiciel. Les types de fenêtre suivants sont alors gérés:

- Graphique en courbe
- Diagramme XY
- Affichage de valeur de mesure (numérique)
- Affichage de valeur de mesure (analogique)
- Graphique à barres
- Image de projet

Attribution de nom

Afin de générer et de transmettre des données d'image depuis des fenêtres, il faut s'entendre sur un nom univoque de l'image afin que le logiciel puisse envoyer la bonne image au navigateur. Dans

AMR WinControl, on utilise le titre de la fenêtre comme nom de l'image.

Le titre de fenêtre à son tour, peut être paramétré dans la boîte de dialogue de tout type de fenêtre, le règles s'appliquant étant les suivantes:

- les nouvelles fenêtres se voient automatiquement attribuer un titre correspondant au type de fenêtre et à un numéro courant (p. ex. graphecourbe3).
- les affichages momentanés simples, sans tampon propre de données (affichage des mesures analogique et numérique ainsi que les graphiques à barres) utilisent comme titre de fenêtre le numéro de point de mesure et le commentaire du point de mesure lorsqu'un seul point de mesure s'affiche dans la fenêtre. Pour ces fenêtres, le titre se déclare dans la boîte de dialogue des propriétés sous "Titre de la fenêtre".
- les types de fenêtre disposant d'un tampon de données propre et qui peuvent être également enregistré comme fichier utilisent comme titre de fenêtre le commentaire, pour autant qu'un aura été paramétré. Si aucun commentaire n'a été défini, c'est le nom du fichier qui sert de titre. Si le fichier n'est pas encore enregistré, comme cela a été décrit c'est un nom généré automatiquement à partir du type de fenêtre et du numéro qui est utilisé. Le commentaire se paramètre dans la boîte de dialogue des propriétés, sur les graphiques en courbe et en XY ce paramétrage se trouve sur l'onglet "Présentation".

Il est conseillé de définir soi-même de façon univoque le titre de fenêtre à l'aide des fonctions décrites afin que les noms attribués puissent être sauvegardés dans la configuration actuelle et soient à nouveau disponible après un nouveau démarrage.

Les noms peuvent comporter des lettres, des chiffres, des espaces, des traits d'union "-" et des sous-tirets "_" ainsi que des parenthèses diverses "()"{}[]<>". Les autres caractères spéciaux ne doivent pas être utilisés.

Transmission du répertoire virtuel d'images

Dans le cas le plus simple il peut être suffisant de transmettre sur appel le contenu de la fenêtre de programme comme image et en conséquence de l'actualiser, la sauvegarder, l'imprimer ou de la traiter manuellement.

Sommaire de /diagrams/

[80.0 - counter](#)

[Graphique en courbe1](#)

[Affichage des valeurs mesurées2](#)

[Graphique en barre1](#)

A cet effet, il faut dans la barre d'adresse du navigateur sur n'importe quel ordinateur dans le réseau, saisir juste l'adresse du serveur Web (→ Lancement du serveur Web à la page 218) suivie du sous répertoire virtuel /diagrams/ (par ex.:

`http://mywebserver/diagrams/`). Le navigateur affiche ensuite une liste de toutes les fenêtres disponibles sous forme de liste de liens (raccourcis) et lorsque l'on sélectionne l'un de ces liens (en l'occurrence par un clic de souris), l'image correspondante apparaît dans le navigateur. En sélectionnant la fonction "Actualiser" du navigateur, on peut transmettre manuellement à tout moment une version plus actuelle de l'image.

"/diagrams/" représente un répertoire virtuel, dont vous aurez de plus amples détails au chapitre "Répertoires virtuels" à la page 227.

Un répertoire virtuel signifie qu'aucun répertoire physique sur le support de données n'est associé à ce répertoire mais que les données sont générées puis mises à disposition en dynamique dans AMR WinControl selon les exigences actuelles du navigateur.

Transmission ciblée d'images individuelles

Format des données

Vous avez naturellement la possibilité d'intégrer directement les images dans une page HTML.

L'URL des images est toujours constituée de l'adresse du serveur Web suivie du nom du répertoire /diagrams/ et du nom de l'image. On peut en outre adjoindre une extension au nom de l'image pour définir le type de données de celle-ci, p. ex.:

`http://mywebserver/diagrams/GraphiqueCourbe1`

`http://mywebserver/diagrams/GraphiqueCourbe2.png`

`http://mywebserver/diagrams/GraphiqueCourbe2.jpg`

Sans extension ou avec l'extension .png, l'image est transmise au format PNG (Portable Network Graphic), un type de données gérant la transparence et une compression sans pertes. Tous les navigateurs modernes peuvent afficher les images de ce type.

Le deuxième type géré est le JPEG, lequel est forcé avec l'extension `.jpg`. La compression effectuée ici est avec pertes et la transparence est impossible. Les algorithmes de compression utilisés peuvent faire apparaître des stries et des bords flous. L'emploi de ce format de données n'est conseillé que lorsque les pages doivent être affichées à l'aide de navigateurs ne gérant pas encore le format PNG, ce qui n'est plus que l'exception.

L'intégration d'images dans les pages HTML s'effectue avec la balise IMG:

```
<IMG src="/diagrams/GraphiqueCourbe">  
<IMG src="/diagrams/GraphiqueCourbe.png">  
<IMG src="http://mywebserver/xyGraphique1.jpg">
```

Options supplémentaires

Les images s'affichent par défaut dans la taille à laquelle elles s'affichent sous AMR WinControl en fenêtre en position normale et ce, même si la fenêtre associée est momentanément réduite, agrandie ou masquée.

La seule exception est ici l'image du projet, de laquelle la surface de dessin s'affiche en entier par défaut. L'affichage par défaut est donc fonction des paramètres actuels dans AMR WinControl: si un utilisateur modifie la taille de la fenêtre, cela a des effets directs sur la page Web.

Il est possible que cela soit souhaité dans certains cas, mais plus souvent le concepteur HTML projettera une page dans laquelle les images nécessitent une place bien définie. Pour y parvenir, différentes possibilités s'offrent à vous:

En HTML, l'image peut certes être mise à l'échelle dans la balise IMG (``) mais on perd des détails lors de la réduction et à l'agrandissement, on obtient des effets d'escalier peu esthétiques.

Le serveur Web AMR WinControl permet d'indiquer des options pour définir l'aspect des images lors de la mise en page, quel que soit l'affichage actuel de la fenêtre d'AMR WinControl depuis laquelle le serveur Web génère les images. Les options sont séparées des noms d'image par un point d'interrogation ("?"). Si plusieurs options se suivent, celles-ci sont séparées l'une de l'autre par un "&". Les options gérées sont les suivantes:

Largeur et hauteur

A l'aide des options `Width` et `Height`, lesquelles doivent toujours être utilisées ensemble, la taille de l'image est indiquée en pixels, par ex.:

```
<IMG  
src="/diagrams/Graphique.png?Width=200&Height=100  
>
```

demande au serveur une image dont les dimensions sont de 200 x 100 pixels.

A la différence de la mise à l'échelle HTML dans le navigateur, l'image est créée directement à la bonne taille dans AMR WinControl. De ce fait, même pour les petites images tous les détails sont conservés tandis que les grandes images apparaissent avec la même netteté que dans AMR WinControl.

Il n'existe qu'une seule limitation en termes de taille minimale: Si les dimensions sont trop petites, seule une partie de l'image s'affichera. Les dimensions minimales sont dépendantes des types de fenêtre et des points de mesure/volume de données qu'elles contiennent et doivent être estimées au cas par cas.

En règle générale, les dimensions minimales valables sont les suivantes (largeur x hauteur):

- Instrument à cadran et aiguille env. 150 x 120
- Rose des vents env. 120 x 120
- Affichage de mesure: env. 50 x 20 par point de mesure, à noter que le logiciel optimise alors l'arrangement en lignes et en colonnes pour les affichages multiples
- Graphique à barres: 50 pixels en largeur / point de mesure, 70 pixels en hauteur
- Graphique en courbe et en XY: 150 x 150 pixels

Les images de projet ne peuvent être mises à l'échelle. Le serveur Web génère une image à partir de la fenêtre d'image de projet désirée. Cette image correspond à un extrait de la fenêtre, commençant dans l'angle en haut à gauche et dont la hauteur et la largeur proviennent des dimensions transmises. Si les dimensions sont inférieures à la fenêtre de programme, l'image ne contient qu'un extrait de l'image du projet. Si elles sont supérieures, l'excédent de surface est rempli de la couleur d'arrière plan.

Les indications de largeur et de hauteur admissibles sont des nombres entiers entre 0 et 1500 en largeur et 1200 en hauteur. Les valeurs inférieures sont ignorées, les valeurs supérieures sont mises à la valeur maximale admissible.

Transparence

L'option `Transparency` indique au serveur Web de définir la couleur du fond d'image en transparent (`Transparency=1`) ou non transparent (`Transparency=0`). Le serveur Web tire l'information de la "couleur du fond" à partir des paramètres du logiciel. Dans WinControl, le fond des graphiques est réglé par défaut sur gris (menu "Paramètres/Divers" à la page 202). Si cette option est désactivée, AMR WinControl va chercher l'information de couleur du fond dans les paramètres du système d'exploitation.

Les effets de transparence ne peuvent être utilisés que sur les images demandées au format `.png`, JPEG ne gère pas cette propriété. Les valeurs transmises admissibles sont 0 et 1.

Exemples:

Activation de la transparence:

```
<IMG src="/diagrams/GraphCourbe2?Transparency=1">
<IMG
src="/diagrams/GraphCourbe2.png?Transparency=1">
```

Désactiver la transparence (par défaut):

```
<IMG src="/diagrams/GraphCourbe2?Transparency=0">
<IMG
src="/diagrams/GraphCourbe2.png?Transparency=0">
```

La transparence est impossible en JPEG:

```
<IMG
src="/diagrams/GraphCourbe3.jpg?Transparency=1">
```

Combinaison de différentes options:

```
<IMG
src="/diagrams/GCourbe2?Transparency=1&Width=100&
Height=100">
```

Mise à jour automatique

Si la page HTML dans laquelle sont intégrées des images comporte des fonctions JavaScript, on peut ainsi aisément exécuter des mises à jour automatiques des images.

L'inconvénient est que de nombreux utilisateurs désactivent JavaScript pour des raisons de sécurité. Afin d'actualiser alors les images à intervalles réguliers, il faut recharger la page entière.

Le serveur Web AMR WinControl offre ici une étape supplémentaire: Si une image est reliée à un élément HTML actualisable (FRAME ou IFRAME), on peut sur la plupart des

navigateurs ne demander la mise à jour automatique que de ce seul élément à l'aide de l'option `Refresh`, p. ex.:

```
<IFRAME  
src="/diagrams/graphique_à_barres?Refresh=10">
```

On place ainsi sur la page HTML un IFRAME ne contenant que l'image désirée (ici un graphique à barre), laquelle sera mise à jour toutes les 10 secondes.

On peut transmettre comme valeur un nombre entier entre 0 et 65535, lequel est interprété comme intervalle de temps en secondes s'écoulant entre deux mises à jour automatiques.

Le Serveur Web - Paramètres étendus

Le serveur Web intégré dans AMR WinControl est configurable individuellement. A cet effet il existe dans le répertoire Programmes le fichier `webserver.ini`, dans lequel les utilisateurs avisés peuvent adapter les paramètres.

Paramètres généraux

Les paramètres de base s'effectuent dans la section `[General]`. Si le serveur AMR WinControl fonctionne sur l'intranet et qu'il faut utiliser un autre port que le port 80 standard HTTP, il faut que l'entrée

```
Port = numéro de port désiré (par ex. 85)  
soit adapté en conséquence.
```

La compression des images générées par AMR WinControl étant très intense en calcul, celles-ci sont temporairement enregistrées puis recalculées uniquement lorsqu'elles ont changé entre deux demandes. La taille maximale de cette mémoire tampon se règle à l'aide de l'entrée

```
MaxCacheSize = taille en ko
```

La commande

```
Directories = nombre de répertoires  
permet d'indiquer au serveur Web le nombre de sections qui  
existent avec indication de répertoire (voir ci-dessous).
```

La création d'un fichier Log s'active par l'entrée `Logfile=1` et se désactive avec l'entrée `Logfile=0`. Les fichiers Log sont mémorisés dans le sous-répertoire `Weblogs` qui est créé dans le répertoire programme d'AMR WinControl.

La section `[Mime]` contient les affectations d'extension de fichier (→ Format des données à la page 221), par laquelle le serveur Web peut communiquer au navigateur le format des données transmises. Les extensions peuvent être nécessaires si le serveur Web AMR WinControl n'administre pas seulement les images mais également toutes les pages HTML qui elles-mêmes utilisent des types de données dépassant les standards habituels.

Répertoires de serveur Web

Les sections `[Dir0]` à `[DirN]` permettent d'effectuer les affectations des répertoires demandés par le navigateur aux répertoires physiques ou virtuels correspondants sur l'ordinateur local. Il existe pour chaque indication de répertoire une section propre. Le nombre de sections est indiqué dans la section `[General]`, entrée `Directories=` (voir ci-dessus).

L'entrée la plus importante est celle relative au répertoire racine, défini par défaut en section `[Dir0]`. Les deux commandes `Alias=/` et `Path=web` définissent que le serveur Web fournit par défaut des fichiers issus du sous-répertoire `web`. Si le navigateur demande un répertoire au lieu d'un fichier, alors le paramètre `DirectoryListing=0` définit que le serveur Web ne délivre pas de table des matières du répertoire. Il le ferait avec le paramétrage `DirectoryListing=1`. Enfin avec `DefaultFile=index.htm` le serveur Web est configuré pour qu'il fournisse le contenu d'un fichier donné (en l'occurrence `index.htm`) au lieu du répertoire.

Tout comme le répertoire racine, il est également possible d'affecter d'autres répertoires aux répertoires locaux du serveur.

Les commandes `Username=NAME` et `Password=PASSWORD` permettent d'autoriser l'accès à chacun des répertoires à un nombre limité de personnes. Chaque répertoire peut posséder un autre mot de passe (ou aucun).



Mot de passe et nom d'utilisateur sont en clair dans `webserver.ini`. L'accès à ce fichier doit être protégé pour que le mot de passe fonctionne de manière fiable.

Avant d'accéder à des domaines protégés, dans la fenêtre du navigateur de l'utilisateur s'ouvre une boîte de dialogue dans laquelle il faut saisir nom et mot de passe. Ce n'est que si ces indications concordent avec les entrées de `webserver.ini` que l'accès est assuré.

Répertoires virtuels

Comme il est décrit au chapitre "Transmission du répertoire virtuel d'images" à la page 220 on peut accéder aux images générées à partir des fenêtres AMR WinControl via l'indication "`http://mywebserver/diagrams/`".

"diagrams" représente un répertoire virtuel défini en section `[Dir1]`. Un répertoire virtuel signifie qu'aucun répertoire physique sur le support de données n'est associé à ce répertoire mais que les données sont générées puis mises à disposition en dynamique dans AMR WinControl selon les exigences actuelles du navigateur.

Le seul répertoire virtuel actuellement géré porte le nom `~Views`. Par ce répertoire, on peut accéder aux contenus des graphiques affichés sous AMR WinControl. Les deux commandes `Alias=/diagrams` et `Path=~Views` dans la définition par défaut de `[Dir1]` signifient que l'on accède depuis le navigateur par le répertoire `diagrams` au répertoire virtuel du serveur Web. On peut également définir pour le répertoire virtuel si le navigateur a accès à la vue d'ensemble des répertoires (`DirectoryListing=1`) ou non.

Comment...

modifier les propriétés de la fenêtre actuelle

Pour chaque fenêtre de programme sous AMR WinControl vous pouvez ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet de définir les propriétés. A l'exception de la fenêtre Points de mesure, la boîte de dialogue respective apparaît lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Tout en travaillant, vous pouvez à tout instant faire varier les propriétés.

- Appel*
- Automatiquement à l'ouverture de la fenêtre (sauf fenêtre des points de mesure).
 - Menu *Mesures/Propriétés*
 - à l'aide du bouton "Propriétés" de la barre d'outils.
 - en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre actuelle.
 - en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre en cours et en sélectionnant la fonction Propriétés dans le menu contextuel.
 - en appuyant sur <ENTRÉE>.

établir la liaison avec l'appareil de mesure

Dans la boîte de dialogue "Paramétrage de la connexion" vous pouvez définir que vous voulez travailler en ligne, donc avec l'appareil de mesure. Sélectionnez l'interface sur laquelle l'appareil de mesure est raccordé à l'ordinateur et définissez la vitesse de transmission pour le transfert de données. Choisissez *OK* pour valider les paramètres. AMR WinControl établit alors la liaison avec l'appareil de mesure (voir également : "Gestion des connexions" à la page 51 ou "Ajouter une connexion" à la page 173).

- Appel*
- automatiquement au démarrage du programme
 - Menu Paramètres/Interface
 - à l'aide du bouton d'interface de la barre d'outils

établir une liaison par modem

- Sélectionnez la fonction *Paramètres/Ajouter une connexion* et dans la boîte de dialogue qui s'affiche s'affiche "Paramètres de la connexion" choisir "Modem" comme connexion (voir également : "Paramètres de la connexion/Modem" à la page 54).
- Définissez ensuite le numéro d'appel, le port COM et la vitesse de transfert pour le modem installé dans le système.
- Bien entendu, il est nécessaire de brancher préalablement un modem configuré en conséquence côté appareil.

commander un réseau ALMEMO avec le logiciel

- Assurez-vous que tous les appareils possèdent leur propre adresse.
- Le mieux est de commencer à l'adresse d'appareil "00" et d'utiliser des numéros successifs.
- Réglez le nombre d'appareils de mesure dans la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion".
- Utilisez l'émission retardée (à définir également dans la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion") si une liaison stable avec tous les appareils n'est pas possible.

définir la vitesse de scrutation

Vous pouvez définir la vitesse de scrutation ou le cycle de mesure à l'aide de la boîte de dialogue "Cycle de mesure" à la page 174.

- Appel*
- Menu Paramètres/Cycle de mesure
 - Combinaison de touches <CTRL+Z>



Il est possible de définir un cycle de mesure plus court que celui que peut réaliser le matériel. Dans ce cas, le programme lancera le cycle suivant dès que le matériel aura traité le précédent.

généraler un nouvel affichage des valeurs de mesure

- à partir de la commande de menu *Mesures/Nouvel affichage de valeur de mesure*
- Touche fonction <F5>
- Clic simple de la souris sur l'icône "Nouvel affichage de valeur de mesure" dans la barre d'outils

créer un nouveau graphique à barres

- à partir de la commande de menu *Mesures/Nouveau graphique à barres*
- touche de fonction <F6>
- Clic avec le bouton gauche de la souris sur l'icône "Nouveau graphique à barres" dans la barre d'outils

imprimer un graphique à barres

- activer le graphique à imprimer
- exécuter la commande *Fichier/Imprimer*
- ou clic de souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils

créer un nouveau tableau

- par la commande de menu *Mesures/Nouveau tableau*
- Touche de fonction <F10>
- Clic simple de la souris sur l'icône "Nouveau tableau" dans la barre d'outils

imprimer un tableau

- activez le tableau que vous voulez imprimer
- activez la commande *Fichier/Imprimer*
- ou clic de souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils

créer une image de projet

Pour réaliser une image de projet, exécutez la commande *Mesures/Nouvelle image de projet*.

Afin de pouvoir définir les propriétés de l'image de projet, sélectionnez dans le menu *Vue/Propriétés du graphique*, la commande *Propriétés du graphique* dans le menu contextuel ou par <Entrée>, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés associée. Dans la boîte de dialogue "Propriétés de l'image de projet", vous déterminez d'abord la taille de l'image et décidez ensuite si vous voulez vous servir d'une grille comme support au dessin. Vous pouvez appeler à nouveau cette boîte de dialogue à tout moment et y modifier les caractéristiques de l'image de projet.

Pour insérer les objets désirés dans une image de projet, il existe la fonction *Edition/Insérer objet*. Avec la commande *Edition/Dessin*, vous pouvez insérer des objets de dessin (courbes, polygones etc...).

Vous pouvez avec la fonction *Insérer objet/champ de mesure* du menu *Edition* ou du menu contextuel, insérer un nouveau champ de mesure dans une image de projet. Vous pouvez tout d'abord définir la position dans l'image de projet à l'aide du pointeur de souris. D'un clic simple du bouton gauche de la souris vous ouvrez ensuite la boîte de dialogue "Propriétés : Affichage de mesure". Cette boîte de dialogue vous offre les différents éléments (onglets) pour sélectionner le point de mesure désiré, le lien pour appeler un fichier ainsi que la mise en forme (par ex. police, couleur) du champ de mesure.

De façon équivalente, la définition d'une zone de texte est établie par la fonction *Nouvelle zone de texte*. Au lieu de sélectionner un point de mesure, saisissez dans la boîte de dialogue "Propriétés de la zone de texte" le texte désiré.

Vous pouvez avec la fonction *Insérer objet/Bitmap* et *Insérer objet/Métafichier étendu* du menu *Edition* ou du menu contextuel, insérer un nouveau graphique dans une image de projet. A l'exécution de la fonction apparaît une boîte de dialogue de fichier standard dans laquelle vous pouvez sélectionner le graphique désiré sous forme de fichier bmp ou emf et le charger après confirmation par *OK*. Vous pouvez modifier la taille de l'image en tirant le pointeur de la souris en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé

Pour procéder au positionnement des trois types d'objet, sélectionnez l'objet désiré p. ex. en cliquant une fois avec le bouton gauche de la souris sur celui-ci et déplacez le pointeur de la souris en maintenant la touche de la souris enfoncée.

créer un nouveau graphique en courbe

- par la commande *Mesures/Nouveau graphique en courbe*
- touche fonction <F7>
- Clic avec le bouton gauche de la souris sur l'icône "Nouveau graphique en courbe" dans la barre d'outils

imprimer un graphique en courbe

- activer le graphique en courbe à imprimer
- exécuter la commande *Fichier/Imprimer*
- ou clic de souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils

ou bien:

- activer le graphique en courbe à imprimer
- exécuter la commande *Edition/Copier*
- dans un traitement de texte exécuter la commande *Edition/Insérer*
- imprimer le document texte

imprimer les graphiques en courbes sur plusieurs pages

Pour ceci, sélectionnez dans le graphique en courbe l'intervalle de temps que vous voulez représenter sur chaque page (propriétés du graphique en courbe). Sur appel de la fonction *Fichier/Imprimer*, une boîte de dialogue d'impression s'ouvre, dans laquelle vous pouvez sélectionner dans la section "Zone d'impression" l'option "Tout" ou "Pages de à". Sur confirmation par OK et en fonction de votre choix, soit le fichier entier des valeurs de mesure est imprimé sur plusieurs pages, soit uniquement les pages sélectionnées. La taille de l'intervalle temporel de chaque page correspond à la taille de l'intervalle de temps du graphique en courbe sélectionné au moment de l'appel.

imprimer la liste des points de mesure

- activer la fenêtre des points de mesure
- exécuter la commande *Fichier/Imprimer*
- ou clic de souris sur l'icône imprimante de la barre d'outils

définir des voies de calcul globales

- Sélectionnez la fonction *Programmer/Voies de calcul*.
- Dans l'onglet "Voies de calcul" de la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le bouton *Ajouter* et définissez un nouveau canal de calcul par le numéro de voie.
- Définissez ensuite tous les paramètres nécessaires ainsi que la formule mathématique (voir également : "Propriétés des voies de calcul" à la page 42).
- *Valider* permet de valider le nouveau canal de calcul dans le système.

définir des voies de calcul locales

- Activez le jeu de données désiré (graphique en courbe, XY ou tableau).
- Sélectionnez la fonction *Edition/Ajouter voie de calcul*.
- La boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul" vous permet de définir toutes les caractéristiques nécessaires ainsi que la formule mathématique (voir également : "Ajouter voie de calcul" à la page 132).

définir les compteurs, les sommes et les valeurs moyennes sur toute la mesure

Effectuez les étapes nécessaires pour définir une voie de calcul globale ou locale. Si dans la formule il est fait appel à la valeur de cette voie de calcul, le système livre la valeur que la voie de calcul avait en dernier.

Il est donc possible d'additionner les valeurs d'un point de mesure acquises à chaque cycle.

Il est important d'indiquer une valeur de démarrage. A cet effet, la boîte de dialogue "Propriétés de la voie de calcul" vous propose un champ de saisie adéquat. Au départ de la mesure, la valeur de la voie de calcul est réglée à cette valeur initiale pour atteindre un état défini.

Pour procéder au test, nous vous proposons la configuration suivante:

$m(80,0) + 1$	Définition de la voie de calcul 80.0 en compteur simple (incrément de 1 à chaque cycle).
$m(80,1) + m(80,0)$	Définition de la voie 80.1 comme somme de la valeur précédente et de la nouvelle valeur de la voie 80.0
$\max(m(1, 0), m(80, 0))$	Maximum de toutes les valeurs du point de mesure 1.0 pendant toute la durée de la mesure (définition de la formule de la voie de calcul 80.0).

établir des valeurs moyennes quotidiennes ou horaires pour les intervalles de temps à définir

Pour l'évaluation et la réduction de données déjà enregistrés (par ex. des valeurs lues depuis les mémoires des appareils), vous pouvez vous servir de la fonction *Fichier/Réduction de données*.

Sur appel de la fonction, la boîte de dialogue "*Réduction de données*" s'affiche. Elle vous permet de saisir une durée de cycle sur laquelle les moyennes sont calculées cycliquement. Un nouveau fichier est créé contenant tous les points de mesure du fichier source et dont les données correspondent aux valeurs moyennes cycliques préalablement calculées.

Bien entendu, cette fonction n'est disponible qu'en cas de présence dans la fenêtre active d'un jeu de données sur lequel elle peut être appliquée (voir : "Réduction de données" à la page 121).

analyser l'évolution d'une courbe

- Ouvrez un fichier de valeurs de mesure et passez dans la vue "Graphique en courbe".
- Le menu *Vue* et le menu contextuel vous offrent la fonction "*Curseurs*", à l'aide de laquelle vous pouvez activer et désactiver deux curseurs de mesure.
- Lorsque les curseurs sont activés, ceux-ci sont représentés dans le graphique sous forme de deux lignes verticales et dans la partie inférieure du graphique en courbe s'affiche un tableau donnant les valeurs de mesure de toutes les courbes en dessous des curseurs.
- De plus, pour chaque courbe que contient le graphique, la fonction de statistique intégrée calcule les valeurs suivantes : Différence des deux valeurs de mesure en-dessous des curseurs ; minimum, maximum et valeur moyenne de la plage délimitée par les curseurs. Ces valeurs sont également affichées dans le tableau.

La proportion entre le graphique en courbe et le tableau de statistiques peut être définie individuellement. Si vous déplacez le

pointeur de la souris sur la ligne de séparation entre le graphique et le tableau, il change d'aspect et vous pouvez déplacer cette ligne de séparation en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Pour procéder à l'impression, voici les différentes possibilités:

- impression directe du graphique et du tableau des statistiques.
- impression directe du tableau des statistiques.
- copie du graphique ou du tableau des statistiques à l'aide du presse-papiers, p. ex. dans les documents texte ou les tableurs.

représenter les courbes en superposé

Sélectionnez ce type de représentation dans la boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" dans la zone "Représentation" en choisissant l'option "Superposée".

Dans ce mode, les données de mesure issues d'une fusion de fichiers sont représentées avec la même origine temporelle. Cette fonction permet la comparaison directe dans un même graphique entre deux courbes enregistrées à des moments différents.

enregistrer et appliquer les propriétés de représentation

Vous pouvez enregistrer les propriétés d'affichage des fichiers de valeurs de mesure de WinControl dans un format de fichier individuel. Ce type de fichier est appelé "modèle de format".

Pour cela, lorsque le fichier des valeurs de mesure est activé, exécutez la commande de menu *Fichier/Enregistrer comme modèle*. Une boîte de dialogue standard de fichier s'affiche alors. Lorsque vous avez défini le répertoire et saisi le nom du fichier, les propriétés d'affichage du fichier de mesure sélectionné sont sauvegardées comme modèle dans un fichier à l'extension "amv" (voir également : "Enregistrer comme modèle" à la page 129).

De plus, vous pouvez appliquer à un fichier de valeurs de mesure AMR WinControl existant les caractéristiques d'affichage sauvegardées dans un tel modèle de format. Dans ce cas, le

fichier de mesures existant s'affiche avec les propriétés issues du modèle.

Pour cela, lorsque le fichier des valeurs de mesure est activé, exécutez la commande de menu *Fichier/Appliquer modèle*. Une boîte de dialogue standard de fichier s'affiche alors, dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier modèle désiré. Lorsque vous avez confirmé par *OK*, les propriétés de représentation du fichier modèle sélectionné sont validées pour le fichier de valeurs de mesure existant et les valeurs de mesure sont représentées en fonction de ces caractéristiques (voir également : "Appliquer le modèle" à la page 130).

créer un nouveau graphique en courbe ayant les propriétés d'un modèle donné

La barre d'outils offre un bouton de commande divisé permettant de créer de nouveaux graphiques en courbe. La partie gauche avec le graphique stylisé permet d'ouvrir (comme d'habitude) une boîte de dialogue de création d'un nouveau graphique en courbe.

La partie droite du bouton de commande (triangle) ouvre un menu reprenant tous les modèles listés dans le répertoire de programmes ou dans un répertoire défini (voir ci-dessous). En choisissant l'une des entrées avec la souris, le programme crée un nouveau graphique en courbe reprenant toutes les propriétés du modèle, y-compris les points de mesure réglés. La boîte de dialogue des propriétés des graphiques en courbe ne s'affichera dans cette procédure que si aucun modèle n'a pu être trouvé dans le répertoire correspondant.

Pour paramétrer un autre répertoire que celui du programme comme source pour les modèles à lister, il est possible de changer le répertoire sous "Paramètres/Répertoires". Il faut créer dans le fichier `amr32.ini` en section `[Settings]` l'entrée `TemplatePath = répertoire cible`. Le répertoire cible doit être indiqué comme chemin d'accès absolu, y-compris l'indication du lecteur.

Exemple:

```
[Settings]
TemplatePath = C:\WinControl Données\Modèles\
```



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

fusionner les fichiers avec un modèle par défaut automatiquement à l'ouverture

On peut optimiser l'ouverture des fichiers avec un certain modèle s'il faut utiliser le même modèle pour tous les fichiers (même nombreux). Pour des fichiers isolés, l'utilisateur peut ouvrir le fichier, puis dans le menu choisir la commande "Utiliser modèle..." et choisir le modèle dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Afin de contourner ces étapes répétitives, vous disposez dans le menu "Fichier" de la commande "Ouvrir avec modèle standard...". Cette fonction va appliquer dès l'ouverture du fichier de mesures un modèle préalablement défini (modèle standard).

Afin que cette commande soit accessible dans le menu, il faut que le modèle standard soit défini comme suit dans le fichier d'initialisation amr32.ini:

```
[Settings]
StandardTemplate= chemin du fichier
```

Exemple:

```
[Settings]
StandardTemplate = C:\Mes
documents\stdtemplate.amv
```



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

attribuer ou modifier ultérieurement des commentaires aux points de mesure

- Activez le jeu de données désiré.

- Sélectionnez la fonction "Commentaires pt de mesure" dans le menu "Vue" ou à l'aide du menu contextuel.
- La boîte de dialogue "Commentaires des points de mesure" contient un tableau comportant tous les points de mesure du graphique ainsi que son commentaire (le cas échéant pas d'entrée).
- Dans ce tableau, vous pouvez effectuer toutes les modifications désirées et en terminant par *OK*, celles-ci sont prises en compte.



Comme en mode en ligne cette modification serait écrasée par le nouveau commentaire saisi sur l'appareil, cette fonction n'est disponible que hors ligne ou pour les fichiers lus dans la mémoire de l'appareil.

saisir des remarques concernant un fichier de valeurs de mesure

Pour saisir des remarques sur un fichier de valeurs de mesure, exécutez la commande *Vue/Remarques*. Elle vous ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir les remarques désirées. Vous pouvez également appeler cette boîte de dialogue à l'aide du menu contextuel de la vue correspondante du fichier des valeurs de mesure.

intégrer un objet WinControl dans un document texte

L'exemple de MS-Word décrit brièvement comment vous pouvez créer un document avec graphique AMR WinControl. On suppose qu'un graphique en courbe a été copié dans le presse-papiers à l'aide d'AMR WinControl.

Les étapes à exécuter dans le traitement de texte sont les suivantes:

- Ouvrir le nouveau fichier ou le fichier comportant le texte d'un rapport, positionner le curseur.
- Exécuter la commande *Edition/Insérer les contenus*.
- Sélectionner dans la liste des objets disponibles le graphique en courbe AMR WinControl.

- Dans le document texte apparaît un graphique en courbe ayant les propriétés définies dans AMR WinControl.

Si vous voulez affecter d'autres propriétés à ce graphique, vous pouvez procéder de la manière suivante:

- Activez la liaison avec AMR WinControl d'un double-clic de la souris sur le graphique
- Le graphique se comporte comme si AMR WinControl était exécuté au premier plan (et non pas le programme de texte) et par conséquent il peut être édité
- Vous disposez des commandes nécessaires d'AMR WinControl et des éléments de la barre d'outils.

D'un clic de souris sur la zone de texte, vous annulez la liaison et l'état actuel du graphique est "gelé" dans le texte.

créer un fichier de valeurs de mesures

Avant de commencer la mesure, lancez la commande *Mesures/Enregistrement automatique*. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, tous les points de mesure pour l'enregistrement sont sélectionnés. Si vous ne voulez enregistrer les mesures que de certains points de mesure, désélectionnez les autres. En appuyant sur Démarrer cette sélection sera validée, dans la boîte de dialogue indiquez le répertoire et le nom du fichier puis confirmez par *OK*. En exécutant à nouveau la commande *Mesures/Enregistrement automatique*, la boîte de dialogue affiche le bouton Arrêter. Pendant toute la durée qui s'écoule jusqu'à l'arrêt, les données acquises sont écrites dans le fichier indiqué. En raison de la méthode d'enregistrement, presque toutes les données sont sauvegardées, même en cas de blocage de l'ordinateur (voir aussi : "Enregistrement automatique" à la page 148).

A partir de chaque graphique en courbe et de chaque tableau vous pouvez en outre générer un fichier de valeurs de mesure à l'aide de la commande Fichier/Enregistrer (voir également : "Fichier/Enregistrer" à la page 105).

sauvegarder une plage d'un jeu de données

La commande *Fichier/Enregistrer intervalle* vous permet d'enregistrer l'intervalle de temps désiré d'un jeu de données dans un nouveau fichier. En lançant cette fonction, vous ouvrez la boîte de dialogue "Enregistrer intervalle".

Choisissez les points de mesure désirés pour l'enregistrement dans la liste et définissez l'intervalle temporel en saisissant les indications respectives de la date et de l'heure de début et de fin (voir également : "Enregistrer intervalle" à la page 106).

charger des valeurs de mesure d'un fichier

La commande *Fichier/Ouvrir* vous permet d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre un fichier de valeurs de mesure existant. Selon que ce fichier a été mémorisé comme graphique en courbe ou en tableau ou bien avec la fonction *Mesures/Enregistrement automatique* ou *Mesures/Lecture mémoire appareil*, la fenêtre s'ouvre comme graphique en courbe, comme tableau ou comme vue d'ensemble de fichier (voir également : "Fichier/Ouvrir" à la page 103).

fusionner des fichiers de mesure entre eux

- Ouvrez d'abord l'un des fichiers que vous voulez fusionner. Vous pouvez ouvrir ce fichier dans n'importe quelle vue.
- Sélectionnez ensuite la commande *Fichier/Fusionner* ou bien choisissez la fonction *Fusionner* dans le menu contextuel (clic avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre actuelle).
- Une boîte de dialogue de fichier standard s'affiche dans laquelle vous pouvez sélectionner les fichiers désirés. Fermez-la avec *OK*.

générer automatiquement des fichiers quotidiens

- Démarrez la commande Mesures/Enregistrement automatique (<F12>).
- Sélectionnez "commande temporelle", les champs de saisie auparavant grisés, c.-à-d. *Date*, *Heure*, *Jours* et *Temps (hh:mm)* s'affichent en noir et sont ainsi activables.
- Sous "Date de début", saisissez la date à laquelle vous voulez lancer la mesure. Si vous ne saisissez aucune date de départ, seule l'heure sera retenue. Ceci a pour conséquence que l'enregistrement des données recommence dès que l'heure de départ est à nouveau atteinte (à condition que l'enregistrement ait été auparavant arrêté préalablement soit par l'utilisateur, soit après écoulement de la durée).
- Lorsque l'heure définie sous Heure de début est atteinte, l'enregistrement des données de mesure commence automatiquement. Selon qu'une date de début a été saisie ou non, l'enregistrement automatique commence à l'heure de début ou seulement le jour de la date de début.
- Sous "Durée" définissez la durée de l'enregistrement des données de mesure dans un fichier. Le nombre de jours doit être indiqué en jours entiers. Vous pouvez combiner des jours avec des heures et des minutes. Vous pouvez également indiquer plus de vingt-quatre heures.

sauvegarder automatiquement plusieurs fichiers par jour sur le disque dur

Pour sauvegarder automatiquement plusieurs fichiers par jour sur le disque dur, appelez la fonction *Mesures/Enregistrement automatique* dans la boîte de dialogue "Enregistrement automatique" et exécutez les étapes suivantes:

- Sélection de l'option de démarrage "commande temporelle"
- Choix de l'heure de démarrage (ne pas remplir la date!)
- Définir la durée
- Activer l'option "Redémarrer après temps écoulé"

Une fois la mesure lancée, les fichiers de valeurs de mesure sont générés automatiquement sur la durée définie. Les noms des

fichiers sont attribués automatiquement. Ils sont attribués en fonction de la date et de l'heure de création du fichier respectif selon le principe suivant : aammjj-hhmmxx. L'indice "xx" est prévu comme compteur pour le cas (plutôt théorique) où plusieurs fichiers sont créés en même temps (voir également : "Enregistrement automatique" à la page 148).

enregistrer automatiquement une liste d'événements

Si la fonction "Enregistrement automatique" est activée, la liste des événements peut également être sauvegardée automatiquement. Pour ceci, l'option "Enregistrement automatique de la liste des événements" dans la boîte de dialogue "Enregistrement automatique" doit être activée. A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur le bouton d'option à gauche du texte de sorte qu'une petite croix s'affiche (voir également : "Enregistrement automatique" à la page 148).

La liste des événements est alors enregistrée dans le même répertoire et sous le même nom (mais avec l'extension.amrevt) que le fichier des mesures.

exporter une liste d'événements

Afin d'exporter en cas d'alarme une liste des événements sous forme de fichier ASCII, lancez la fonction de menu *Fichier/Exporter* lorsque la liste des événements est activée. Sur appel de cette fonction une boîte de dialogue de fichier standard s'affiche dans laquelle vous pouvez saisir le nom et le répertoire dans lequel le fichier doit être enregistré.

poursuivre la mesure automatiquement après panne de courant

- Dans la boîte de dialogue "Paramètres divers", sélectionnez l'option *Poursuivre automatiquement la mesure après coupure*

de courant. Pour ce faire, cliquez sur la case à cocher à gauche de ce texte.

- En outre, vous devez sélectionner l'option *Activation auto au redémarrage* dans la boîte de dialogue "Paramètres de l'interface". Pour ce faire, cliquez sur la case à cocher à gauche de ce texte.
- Copiez l'icône du programme d'AMR WinControl depuis le groupe de programme "Acquisition de mesure AMR" dans le groupe de programme "Démarrage" (cliquez sur l'icône à l'aide du bouton gauche de la souris, maintenez le bouton enfoncé, appuyez également sur la touche <CTRL> et tirez-le dans le groupe de programmes "Démarrage").
- A l'aide de *Mesures/Enregistrement automatique* définissez un fichier de valeurs de mesure dans lequel vous voulez sauvegarder les valeurs désirées.
- Lorsque vous démarrez le programme à nouveau, l'enregistrement des données continue automatiquement dans ce fichier.

représenter des valeurs de mesure dans une feuille de calcul

Lorsque vous voulez représenter les valeurs de mesure d'un graphique en courbe ou d'un fichier enregistré (fenêtre actuelle : vue d'ensemble du fichier) sous forme de tableau, lancez la commande *Fichier/Exporter*. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez l'onglet DDE. Les données de mesure peuvent maintenant être directement transmises à un tableur et y être travaillées (voir également : "Fichier/Exporter" à la page 109).

transmettre en ligne les données vers Excel

Pour la transmission des données en ligne vers Excel, vous pouvez vous servir de la fonction *Mesures/Nouveau lien Excel*. En appelant cette fonction, le système vous demande (par défaut) de saisir les caractéristiques de l'objet "Nouveau lien Excel". Procédez à l'entrée correspondante. Le système ouvre maintenant une fenêtre vous informant de l'état du lien avec Excel (voir également: "Nouveau lien Excel" à la page 142).

effectuer un DDE par Excel

- Lancez MS-EXCEL en parallèle avec AMR WinControl.
- Activez le jeu de données désiré dans AMR WinControl (graphique en courbe, tableau ou fenêtre de vue d'ensemble d'un fichier de valeurs de mesure).
- Exécutez la commande *Fichier/Exporter* et sélectionnez l'onglet "DDE".
- Sélectionnez d'abord les points de mesure dont vous voulez exporter les données.
- Dans le champ "Service": saisissez "Excel".
- dans le champ "Rubrique": saisissez feuille1 (pour Excel 4.0)
- ou pour Excel 5.0: [Classeur1]feuille1
- dans le champ de saisie "Elément" saisissez: l1c1:l100c3 (pour 100 valeurs et un point de mesure, 1^{ère} et 2^{ème} colonne pour la date et l'heure).
- Cliquez ensuite sur le bouton "Envoyer".
- Passez maintenant dans le tableur (p. ex. à l'aide de la combinaison de touches <ALT+TAB>

obtenir des informations sur les appareils raccordés

Outre la liste des points de mesure déjà connue, dès l'activation de la connexion on obtient une liste des appareils de mesure. La liste fait partie de la fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions". L'onglet "Appareils" permet d'appeler au premier plan le tableau correspondant. A l'instar des entrées des points de mesure, les entrées pour les appareils de mesure sont actualisées automatiquement par le logiciel.

lire la mémoire des mesures de l'appareil

A l'aide de la boîte de dialogue "Paramètres de la connexion", établissez la liaison avec l'appareil de mesure et sélectionnez la commande *Mesures/Lecture mémoire appareil*. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche maintenant, vous pouvez saisir un commentaire relatif aux valeurs de mesure et qui sera ultérieurement disponible lors de la création d'un fichier de valeurs

de mesure. Saisissez *OK* pour activer la lecture des valeurs de mesure. Une fenêtre de vue d'ensemble du fichier est maintenant affichée et comporte le commentaire, le début et la fin de la mesure ainsi que les points de mesure existants (voir également : "Lecture mémoire appareil" à la page 158).

lire une sélection de la mémoire de l'appareil

A l'aide de la fonction de menu *Mesures/Lecture mémoire appareil* ouvrez la boîte de dialogue "Lecture de la mémoire de l'appareil".

Dans la section "Sélection des données" vous pouvez définir comme vous voulez la sélection des valeurs de mesure à récupérer.

lire la mémoire des systèmes 5590-3

Si le système de mesure ne peut être détecté automatiquement, il est nécessaire avant le démarrage de l'application, dans le fichier d'initialisation *amr32.ini* (dans le répertoire Windows) à la section `[Settings]` de procéder à la saisie suivante:

AnlagenSupport = 1

Dans la boîte de dialogue "Lecture de la mémoire de l'appareil", l'option "Mémoire de système" est alors disponible sous la rubrique "Provenance des données". Si vous avez sélectionné cette option, les données de mesure seront lues dans la mémoire du système et non dans les mémoires de modules.

Si vous voulez lire un intervalle d'une mémoire de système, les systèmes peuvent engendrer des temps de réaction assez longs.

Dans ce cas, il est nécessaire de procéder avant le démarrage de l'application, dans le fichier d'initialisation *amr32.ini* à la section `[Settings]`, à l'inscription de prolongement du temps d'attente. L'indication s'effectue en millisecondes. Ahlborn Meß- und Regelungstechnik recommande à cet effet une valeur de 4 minutes pour une mémoire de 2 Mo. La saisie correspondante est donc

DLTimeout = 240000



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

mettre à l'échelle automatiquement une plage de capteur

- Exécutez la commande *Programmation/Programmation des pts de mes.*
- Dans la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure" qui s'affiche, sélectionnez le point de mesure dont vous voulez adapter la plage au capteur utilisé.
- Le cas échéant, changez l'unité de la grandeur à mesurer dans le champ de saisie "Unité".
- Cliquez sur le bouton Echelle pour ouvrir la boîte de dialogue *Mise à l'échelle.*
- Dans les champs de saisie "Plage de mesure" et "Sortie correspondante sur le capteur" saisissez les valeurs du début et de fin du capteur utilisé et confirmez par OK.
- Dans les champs de saisie "Facteur" et "Exposant" de la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure" apparaissent les valeurs de correction calculées
- Cliquez sur le bouton *Programmer* pour transmettre les modifications au point de mesure.

effectuer un zéro temporaire

L'onglet "Réglage du zéro" de la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure et de la liste des points" vous permet d'effectuer un zéro temporaire.

Pour ceci, sélectionnez le point de mesure désiré dans la liste et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton *Compensation du zéro* pour lancer la compensation temporaire.

Appel

- Menu *Mesures/Propriétés.*
- à l'aide du bouton "Propriétés" de la barre d'outils.
- en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la fenêtre actuelle.

- en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre en cours et en sélectionnant la fonction Propriétés dans le menu contextuel.
- en appuyant sur <ENTRÉE>.

enregistrer une nouvelle plage de mesure

Dans le fichier `sensors.dat` toutes les plages des capteurs ainsi que les définitions correspondantes, par ex. nombre de décimales, numéro de commande etc... on été enregistrés sous forme de tableau ASCII.

Si vous voulez programmer une plage inconnue au moment de la création du programme, vous pouvez ajouter cette entrée dans le tableau.

Lors de l'édition de ce fichier veillez à ne pas modifier le format des entrées existantes. Saisissez chaque nouvelle plage dans une ligne nouvelle. Vous trouverez les caractéristiques de la plage à enregistrer dans le descriptif du matériel.

Le contenu des colonnes est défini dans l'en-tête du texte. La plage NiCr nous sert ici d'exemple:

```
;capteur  Plage capteur  Plage de re-  Plage  rep  Axes  Unité.  id
r          min    max    présentation  définie
;          min    max    min    max    min    max    libell  id déc
é
"NiCr",   -200.0,1370.0,  -200.0,1500.0,  0.0, 40.0,  "°C",  0, 1,  4
```

La signification des trois dernières colonnes est décrite en détail par la suite:

"id unité" est l'affectation d'un nombre à l'unité préalablement citée. Vous trouverez l'affectation respective dans le tableau. Si la nouvelle unité n'existe pas encore dans le tableau, saisissez un espace au lieu de l'unité ainsi que le nombre correspondant 21.

"Nb déc" désigne le nombre de décimales de la plage.

A la dernière colonne "id" saisissez le numéro de la commande de la nouvelle plage.

Les modifications dans ce fichier ne sont efficaces qu'après redémarrage du programme.

éditer les fichiers de programmation

- Lancez la fonction Programmation/Charger programmation d'appareil.
- Une boîte de dialogue de fichier standard permet d'ouvrir un fichier de programmation déjà enregistré. Un tableau comportant tous les paramètres s'affiche.
- Ce tableau s'édite comme un tableau EXCEL. Vous disposez ainsi des fonctions Copier <Ctrl+C> et Coller <Ctrl +V>, vous pouvez supprimer des lignes (sélectionner la ligne et appuyer sur <Suppr>), en ajouter (sélectionner la ligne et appuyer sur <Insérer>) ou insérer un tableau que vous avez créé par ex. sous EXCEL ou autre comportant les valeurs de programmation.
- La sélection des plages de mesure, des unités et du mode "Valeur moyenne" pour le fonctionnement en centrale d'acquisition est gérée par listes de sélection.
- A la fin de l'édition vous pouvez enregistrer le tableau sous le même nom ou sous un autre. Vous pouvez le valider immédiatement ou plus tard dans l'appareil de mesure.

utiliser les fonctions de calcul de moyenne des centrales d'acquisition

Programmation pour le calcul de la valeur moyenne:

- Ouvrez la boîte de dialogue "Programmer la centrale d'acquisition" à l'aide de la fonction de menu *Programmation/Centrale d'acquisition*.
- Saisissez les valeurs désirées dans les champs "Cycle de mesure" et "Cycle d'impression".
- Cliquez sur le bouton *Programmer* pour saisir ces valeurs dans votre appareil.

La définition du calcul de valeur moyenne pouvant se faire individuellement pour chaque point de mesure, cette définition s'effectue par programmation des points de mesure:

- Ouvrez la boîte de dialogue "Propriétés des points de mesure" (par ex. par double clic du bouton gauche de la souris dans la liste des points).

- Dans la liste *Mode moy.* vous pouvez choisir entre "en continu" ou "cyclique".
- Cliquez sur le bouton *Programmer* pour valider dans votre appareil le mode de moyenne sélectionné.
- Vous pouvez afficher cette définition dans la liste des points de mesure.

ne récupérer que les valeurs moyennes de la mémoire de l'appareil:

- Dans la boîte de dialogue "Lecture de la mémoire de l'appareil", vous pouvez définir que vous ne voulez récupérer que les valeurs moyennes de la mémoire d'appareil.
- Pour ceci, cliquez sur la case à cocher à gauche du texte.

trouver le fichier de configuration

AMR WinControl enregistre tous les réglages que vous effectuez dans le programme dans un fichier. Ce fichier de configuration s'appelle `amr32.ini` et il est enregistré dans le répertoire "AppData" de l'utilisateur Windows employé. Il se trouve à l'adresse suivante (saisissez celle-ci dans la ligne d'adresse de l'explorateur Windows):

```
%AppData%\akrobit\
```

Tout utilisateur Windows lançant AMR WinControl obtient ainsi son propre fichier de configuration.



Si AMR WinControl est démarré plusieurs fois en parallèle sur un même ordinateur, alors plusieurs fichiers de configuration sont également créés (voir aussi : "travailler avec plusieurs instances de WinControl" à la page 254).



Si vous désirez lancer AMR WinControl avec toujours le même fichier de configuration, indépendamment de l'utilisateur Windows employé, alors copiez ce fichier dans un répertoire local dans lequel tous les utilisateurs Windows disposent des droits d'accès. Ensuite, modifiez le raccourci de démarrage d'AMR WinControl pour tous les utilisateurs Windows (voir également : "charger automatiquement une configuration donnée au démarrage du programme" à la page 253).

Compatibilité avec les versions antérieures

Sur AMR WinControl d'avant la version 6.7.5.0, le fichier de configuration était toujours enregistré dans le répertoire Windows (adresse : %WinDir%). Si le nouveau AMR WinControl ne trouve au lancement du programme aucun fichier de configuration dans le répertoire %AppData%\akrobit\, alors il adopte pour des raisons de compatibilité les réglages issus du fichier correspondant dans le répertoire Windows (s'il existe).

*Remarque sur
la
configuration*

Sur AMR WinControl d'avant la version 6.7.5.0, le fichier de configuration amr32.ini était toujours enregistré dans le répertoire Windows (adresse : %WinDir%).



Si sur votre ordinateur vous exécutez le logiciel sous un utilisateur Windows ne disposant que de droits limités, cela peut conduire aux effets suivants:

- AMR WinControl ne peut pas créer ou modifier le fichier de configuration amr32.ini.
- AMR WinControl ne rétablit pas à chaque nouveau démarrage de l'ordinateur ou du programme, ses derniers paramètres.
- Les modifications sur les réglages du mot de passe d'AMR WinControl ne sont plus disponibles après un redémarrage.

Ces effets sont souvent dus au fait que votre utilisateur Windows (et donc AMR WinControl) ne possède pas les droits d'écriture sur le répertoire local Windows. Afin de contourner ces effets, vous pouvez procéder aux modifications suivantes:

- Prenez contact avec votre administrateur système et laissez-vous attribuer les droits d'écriture sur le répertoire Windows local de votre ordinateur.
- Copiez le fichier amr32.ini dans un répertoire dans lequel votre utilisateur Windows possède les droits d'écriture et changez le lien de démarrage d'AMR WinControl (voir également : "charger automatiquement une configuration donnée au démarrage du programme" à la page 253).



Sur les nouveaux systèmes d'exploitation tels que "MS Windows Server 2008" et "MS Windows Vista", certains fichiers peuvent être automatiquement redirigés dans d'autres répertoires afin de protéger les répertoires système important contre toute modification et/ou dommage.

Par cette fonction, le fichier de configuration amr32.ini ne peut être enregistré que dans le répertoire Windows si le logiciel est exécuté sur le compte administrateur local. Dans le cas contraire, le fichier

amr32.ini est dévié vers un répertoire au sein de votre répertoire utilisateur.

Le répertoire cible de la déviation peut différer selon le réglage de votre système d'exploitation. Sur "MS Windows Server 2008" et "MS Windows Vista", le fichier amr32.ini se trouve pour une configuration standard du système d'exploitation au répertoire suivant:

```
%LocalAppData%\VirtualStore\Windows\
```



A partir du système d'exploitation "MS Windows Vista", les programmes sont par pré-réglage toujours démarrés avec droits d'accès limités, même si vous ouvrez une session utilisateur avec des droits administrateur locaux. Afin d'éviter ceci, laissez votre administrateur système désactiver la "Commande des comptes utilisateur".



La déviation de certains répertoires est également possible sur de nombreux systèmes d'exploitation plus anciens, mais pas activée par pré-réglage. Veuillez vous informer auprès de votre administrateur système sur les propriétés de votre système.

gérer plusieurs configurations de programme

Si vous avez configuré une interface spécial pour une tâche de mesure spécifique, elle est enregistrée automatiquement lorsque vous quittez le programme. Au lancement du programme elle sera à nouveau disponible. Si vous modifiez ensuite cette interface utilisateur, vous perdrez le paramétrage de la précédente.

Si vous voulez utiliser ultérieurement une configuration d'environnement existante, vous pouvez la saisir dans un fichier d'initialisation séparé.

Pour ceci, exécutez la fonction *Fichier/Enregistrer configuration*. Dans la boîte de dialogue standard de fichier qui apparaît, sélectionnez le nom et le type de fichier ainsi que le lecteur et le répertoire.

La fonction *Fichier/Charger configuration* vous permet de rétablir à tout instant les configurations d'environnement sauvegardées.

charger automatiquement une configuration donnée au démarrage du programme

Nous vous conseillons de créer dans le groupe de programmes une icône propre à chaque configuration. Vous pouvez pour chaque icône lier l'appel du programme à un fichier d'initialisation particulier.

Le programme d'installation a déjà créé deux icônes de programme avec leur fichier d'initialisation correspondant, de manière à ce que vous disposiez de trois configurations différentes que vous pouvez adapter à chaque cas.

Pour créer d'autres icônes, procédez de la manière suivante:

- Copiez l'icône existante du programme dans le groupe de programme. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône du programme et maintenez la touche de la souris enfoncée, appuyez en même temps sur la touche <Ctrl> et tirez le pointeur de la souris sur un espace libre du groupe de programmes.
- Changez l'appel dans la ligne de commande de l'icône de programme de manière à ce que le nom du fichier d'initialisation soit également indiqué lors de l'appel. Pour ceci, activez l'icône du programme et exécutez la fonction de menu *Fichier/Propriétés*. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, allez à la ligne de commande et saisissez après `AMR32.exe -Ini=nom.ini`. Terminez par *OK*.

A l'appel, le système démarre le logiciel avec le fichier d'initialisation `nom.ini`. Si ce fichier n'existe pas encore, il est créé automatiquement. En quittant le programme, la configuration de l'environnement est sauvegardée dans ce fichier.

Il est en outre possible de démarrer le programme avec des fichiers d'initialisation différents.

travailler avec plusieurs instances d'AMR WinControl

Afin de gérer plusieurs systèmes de mesure (indépendants les uns des autres), il est possible de lancer plusieurs fois AMR WinControl sur un même PC. Pour rendre une meilleure vue d'ensemble permettant de travailler avec plusieurs instances d'AMR WinControl, vous disposez des fonctions suivantes:

Numérotation automatique du programme

La première instance d'AMR WinControl fonctionne comme toujours, pour la deuxième "AMR WinControl (2)" est automatiquement utilisé comme titre, pour la troisième "AMR WinControl (3)" etc... La numérotation continue jusqu'à ce que la dernière instance d'AMR WinControl soit à nouveau quittée.

Gestion automatique des fichiers d'initialisation

De façon analogue à la génération automatique des titres, le fichier d'initialisation est défini automatiquement si rien d'autre n'a été déterminé au démarrage du programme. La deuxième instance utilise le fichier amr32_2.ini, la troisième le fichier amr32_3.ini etc.

Titre de fenêtre principale défini par l'utilisateur

Dans le fichier d'initialisation respectif amr32.ini ou amr32_n.ini vous pouvez définir quel titre afficher dans la fenêtre principale d'AMR WinControl et donc dans la barre de tâches. Il faut pour cela que l'entrée `MainTitle="Nom_désiré"` soit inscrite en section `[Settings]`. Les noms vides sont interdits. La longueur ne doit pas dépasser 256 caractères.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

transmettre les paramètres d'appel à un programme à lancer en cas d'alarme

En cas d'alarme, WinControl permet d'appeler automatiquement un programme. Saisissez le chemin vers le fichier de programme désiré dans la boîte de dialogue "Configuration des alarmes", onglet "Réactions d'alarme" dans le champ "Lancement d'un programme".

Dans le champ correspondant "Paramètres d'appel", vous pouvez saisir les paramètres d'appel du programme que vous voulez appeler en cas d'alarme. Par exemple, le paramètre d'appel C:\Alarm.txt signifie au programme "C:\Windows\notepad.exe" que le fichier C:\Alarm.txt va être ouvert et affiché par Notepad en cas d'alarme.

Vous pouvez en outre saisir des macros dans les paramètres d'appel. En cas d'alarme, celles-ci sont développées comme suit:

Macro	Développement en	Exemple
%1	Point de mesure	0.2
%2	Commentaire	Température intérieure
%3	Evénement	Dépassement de limite
%4	Heure de l'alarme	24.9.1999, 14:32:00

En cas d'alarme (par ex. dépassement de limite du point de mesure 0.2), les paramètres d'appel "%1 %2 %3 %4" seraient transmis au programme à appeler sous la forme de "0.2 dépassement de limite température intérieure 24.9.1999, 14:32:00".

Exemple:

Le logiciel de base de données DatBank, à l'aide de la ligne de commande

```
C:\DatBank\DatBank.exe append <pt_mesure>  
<commentaire> <événement> <heure>
```

enregistre de nouvelles entrées d'alarme dans votre base de données. Pour accéder à ces entrées par AMR WinControl, procédez au paramétrage suivant:

dans le champ "Programme": c:\Datbank\Datbank.exe

dans le champ "Paramètres d'appel": append %1 %2 %3 %4

envoyer automatiquement un courriel en cas d'alarme

- Il est possible d'envoyer des courriels à un nombre quelconque de destinataires en cas d'alarme. Il faut pour cela avoir installé un client MAPI sur le PC (Outlook, Outlook Express, Eudora, ...) et le PC doit pouvoir se connecter sur Internet.
- Définissez un expéditeur sous "Paramètres/E-mail" L'expéditeur doit avoir un nom valide ainsi qu'une adresse de courriel valide.
- Afin d'envoyer des e-mails en cas d'alarme, il faut convenir de certaines règles. Vous pouvez définir autant de règles que désiré, dans lesquelles sera défini quand, comment et à qui doit être envoyé un courriel. Les règles définies pour les situations d'alarme se déclarent sous "Paramètres\Alarme\Courriel" (voir également : Onglet "Courrier électronique" à la page 148).
- Il faut définir : un nom unique pour la règle, au moins un expéditeur, au moins un déclencheur par sélection des événements correspondants et au moins un point de mesure.

définir un répertoire par défaut pour les fichiers de mesures

Si les données doivent être enregistrées toujours au même endroit dans l'arborescence du support de données, vous pouvez dans le fichier d'initialisation `amr32.ini` ou celui d'un autre fichier de configuration, paramétrer l'entrée

`DefaultSavePath=répertoire_cible` dans la section `[Settings]`.

Le répertoire cible doit exister et le chemin indiqué doit être complet.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Exemple:

```
[Settings]
DefaultSavePath = C:\My Files\mydatafiles
```


Si maintenant vous appelez la fonction du menu *Fichier/Enregistrer sous...* ou bien si les fichiers ne sont pas encore enregistrés, vous appelez *Fichier/Enregistrer*, une boîte de dialogue standard de fichier s'ouvre comme d'habitude, dans laquelle cependant le *répertoire cible* est pré-réglé comme lieu d'enregistrement, de sorte que l'utilisateur ne doit plus indiquer que le nom du fichier.

manipulation de l'enregistrement du serveur OLE sous Windows 2000

Sous Windows 2000 et XP, de plus fortes restrictions ont été introduites pour l'utilisateur disposant de droit d'utilisation simple. En conséquence, il est possible qu'au démarrage d'AMR WinControl un message d'erreur soit émis lorsque l'enregistrement du serveur OLE AMR WinControl interne est actualisé.

Afin d'éviter ce message, on peut bloquer la procédure d'enregistrement. Il faut pour cela ajouter dans le fichier d'initialisation `amr32.ini` en section `[Settings]` la commande **RegisterOLEServer=0**. En passant à **RegisterOLEServer=1** ou en effaçant cette commande, la procédure d'enregistrement est à nouveau déclenchée.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

démarrer automatiquement des programmes externes au lancement de l'application

Afin de lancer un programme externe au démarrage d'AMR WinControl, il faut porter l'instruction

`AutoExec=<chemin_du_programme>` dans la section `[Settings]` du fichier de configuration `amr32.ini`. Si le `<chemin_du_programme>` contient des caractères espace, le chemin d'accès doit être mis entre guillemets. Il est possible

d'indiquer des options, celles-ci doivent cependant être placées hors d'éventuels caractères espace.

Exemples:

Au démarrage du logiciel, il faut lancer le programme TCP_Serv.exe dans le répertoire C:\Applications\Serveur. L'entrée dans le fichier amr32.ini est la suivante:

```
[Settings]
AutoExec="C:\Applications\Serveur\TCP_Serv.exe"
```

Au démarrage du programme il faut lancer le programme Logbuch.exe depuis le répertoire D:\LogBuch avec les options –Name="WinControl" –f –s –w:

L'entrée dans le fichier amr32.ini est la suivante:

```
[Settings]
AutoExec="D:\Log\Log.exe" -Name="WinControl" -f -
s -w
```

AMR WinControl ne gère au démarrage que le lancement d'un seul programme. S'il faut lancer plusieurs programmes externes, il faut alors créer un fichier batch dans lequel on inscrit les lancements des programmes désirés. Ce fichier batch doit alors être inscrit dans l'instruction d'AutoExec dans le fichier de configuration.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

démarrer le logiciel sur plusieurs processeurs

AMR WinControl peut être utilisé sans limitation sur les ordinateurs multiprocesseurs ou sur les processeurs multi-noyaux. AMR WinControl n'est cependant exécuté dans ce cas que sur un seul processeur / noyau.



Si AMR WinControl n'est effectué que sur un processeur / noyau, alors toujours sur le premier. Celui-ci s'appelle normalement "CPU0".

Il peut être souhaité que AMR WinControl soit exécuté sur un ou sur tous les processeurs / noyaux disponibles. Il faut pour cela

ajouter dans la section [Settings] du fichier de configuration amr32.ini l'entrée:

```
RunOnSingleCore=1 / 0
```

. La valeur 1 a pour effet de limiter à un processeur / noyau. La valeur par défaut est : 1. Ensuite il faut redémarrer AMR WinControl pour que la modification soit opérationnelle.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

changer la taille de l'historique des mesures

La source de donnée utilisée pour le calcul en ligne est l'historique des mesures paramétré, dont la taille est réglée sur 100 mesures par point. La limitation doit être respectée pour les calculs et fonctions de voie de calcul qui nécessitent des données de mesure issues de l'historique (par ex. : intégrales, écarts types, valeurs moyennes).

Afin de pouvoir utiliser de plus grandes plages, il faut avant de démarrer le logiciel, adapter l'historique dans le fichier amr32.ini dans la section [Settings] avec l'entrée
HistorySize=nombre_de_mesures.

Exemple:

```
HistorySize=500
```

définit la taille de l'historique des mesures à 500 valeurs par point de mesure.

Annexe

Conventions pour la saisie de formule

Valeurs numériques

Sont admis les nombres entiers et les nombres à virgule flottante. Les nombres à virgule flottante contiennent un point décimal (pas de virgule décimale). Le nombre Pi est également disponible en tant que constante numérique.

Exemples:

1 1.5 -0.567 4.578e-3

Opérateurs

Outre les opérateurs pour les quatre opérations de base (+ - * /), il est possible d'élever des nombres à la puissance avec l'opérateur ^.

Exemples:

3 * 9 -5 2 ^ 16 17.5 / (12.5 - 7)

Fonctions

Tous les noms de fonctions doivent être écrits en minuscules. Les fonctions suivantes sont mises en œuvre:

abs(x)	Valeur absolue
sqrt(x)	Racine carrée
sin(x)	Sinus
cos(x)	Cosinus
tan(x)	Tangente
cot(x)	Cotangente
arcsin(x)	Arc sinus
arccos(x)	Arc cosinus
arctan(x)	Arc tangente
arccot(x)	Arc cotangente
exp(x)	Fonction exponentielle
ln(x)	Logarithme base e

<code>lg(x)</code>		Logarithme base 10
<code>sinh(x)</code>		Sinus hyperbolique
<code>cosh(x)</code>		Cosinus hyperbolique
<code>tanh(x)</code>		Tangente hyperbolique
<code>int(x)</code>		Partie entière de x
<code>bin(x)</code>		1 si $x > 0$, sinon 0
<code>rad(x)</code>		Conversion d'un angle en degré (°) en angle en radian (rad)
<code>min(x, y)</code>		Minimum de x et y. Si l'un des deux paramètres de fonction n'a pas été défini, l'autre est édité comme résultat de la fonction.
<code>max(x, y)</code>		Maximum de x et y. Si l'un des deux paramètres de fonction n'a pas été défini, l'autre est édité comme résultat de la fonction.
<code>if(Condition; alors; sinon)</code>		Si la condition est remplie (vraie), la valeur "alors" est renvoyée. Dans le cas contraire, la valeur "sinon" est renvoyée (voir également "Valeurs conditionnelles")
<code>Condition1 Condition2</code>	and	Donne "vrai", si la condition1 et la condition2 sont "vraies", sinon "faux"
<code>Condition1 Condition2</code>	or	Donne "vraie", si la condition1 ou la condition2 ou les deux sont "vraies", sinon "faux"
<code>not Condition1</code>		Donne l'inverse de la condition1 : si la condition1 est "vraie", "faux" est retourné et inversement.
<code>m(a, b) m("Commentaire")</code>		La valeur du point de mesure au numéro d'appareil a (ou 0) et du numéro de point de mesure b. En alternative, il est également possible d'indiquer le commentaire de point de mesure entre guillemets, en veillant à distinguer entre majuscules et minuscules (voir également : "Valeurs des autres points de mesure" à la page 265).
<code>h(a, b, n)</code>		Historique, n ^{ième} dernière valeur du point de mesure a.b. n=0 donne la dernière, n=1 l'avant dernière valeur etc. (Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)
<code>ht(a, b, n)</code>		Fournit l'instant de la nième dernière valeur du point de mesure a.b. n=0 renvoie l'instant de la dernière mesure, n=1 l'avant dernier instant etc. L'instant est affiché en secondes depuis le 01.01.2000, 0 heure. Si l'instant est antérieur au 01.01.2000, la valeur de la fonction est négative. (Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)

<code>const("constante")</code>	Renvoie la valeur d'une constante ayant été indiquée dans le menu "Programmation/Définition des constantes" (voir également : "Définition des constantes" à la page 168). Respecter la casse pour les noms des constantes.
<code>valid(Expression)</code>	Renvoie "faux" si l'expression a une valeur invalide, sinon la fonction renvoie "vrai". L'expression peut être ici une partie quelconque d'une formule de voie de calcul valide.
	Exemple: <code>valid(m(0,2))</code> renvoie "vrai" si le point de mesure 0.2 est connecté et fournit une valeur de mesure valable.
<code>dt(a, b)</code>	Dérivation numérique ($\Delta x/\Delta t$) des deux dernières valeurs du point de mesure a.b
<code>fmod(a, b)</code>	Renvoie comme mise en œuvre de la fonction mathématique "modulo" le reste de la division des nombre a et b. Le dividende (a) et le diviseur (b) ne doit pas nécessairement être entier ici.
<code>mean_n(a, b, n)</code>	Donne la valeur moyenne mobile du point de mesure a.b sur les n dernières valeurs (Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)
<code>mean_t(a, b, t)</code>	Donne la valeur moyenne mobile sur les t dernières secondes du point de mesure a.b (Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)
<code>s(a, b, t)</code>	Donne l'intégrale sur les t dernières secondes du point de mesure a.b (Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)
<code>extnear("Nom-fichier", x)</code>	Une fonction externe (voir ci-dessous) est lue depuis le fichier "Nomfichier". Celle-ci est constituée de couples de valeurs (a,b), auxquels s'applique la formule suivante : $b = f(a)$. Parmi ces couples de valeurs est sélectionné celui pour lequel la distance "a-x" est minimale et la valeur $f(a)$ est retournée.
<code>extinter("Nom-fichier", x)</code>	Une fonction externe (voir ci-dessous) est lue depuis le fichier "Nomfichier". Celle-ci est constituée de couples de valeurs (a,b), auxquels s'applique la formule suivante : $b = f(a)$. La valeur $y = f(x)$ est retournée, f' résultant de f par interpolation linéaire entre les couples de valeurs.
<code>extfile_count("Nom_fichier", a, b)</code>	A partir du fichier de mesures "Nom_fichier", le nombre de mesures du point de mesure a.b est renvoyé. (voir également : "Utiliser les fichiers de mesures dans les voies de calcul" à la page 270)

<code>extfile_value("Nom_fichier", a, b, n)</code>	A partir du fichier de mesures "Nom_fichier", la nième mesure du point de mesure a.b est renvoyée. La valeur de n peut ici être comprise entre 0 et <code>extfile_count()</code> moins 1. (voir également : "Utiliser les fichiers de mesures dans les voies de calcul" à la page 270)
<code>pid(a, b, V_p, V_i, V_d, t)</code>	calcule pour le point de mesure a.b la grandeur Y à l'aide des paramètres transmis V _p , V _i et V _d sur la base du temps écoulé t. (Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)
<code>sec(hh:mm:ss)</code>	Convertit les heures, minutes et secondes en secondes
<code>time()</code>	fournit une valeur qui correspond au nombre de secondes écoulées depuis minuit. Le calcul se base sur l'heure actuelle du PC, de sorte qu'une nouvelle valeur soit renvoyée à chaque seconde. Les manipulations sur les réglages de l'heure ont une incidence directe sur la valeur délivrée par <code>time()</code> .
<code>date()</code>	fournit une valeur qui correspond au nombre de jours écoulés depuis le 01.01.2000. La valeur de départ du calcul est la date réglée sur le PC. Toute modification des réglages de la date sur le PC ont une incidence directe sur le résultat de <code>date()</code> .
<code>days(AAA/MM/JJ)</code>	fournit le nombre de jours séparant le 01/01/2000 de la date définie par AAAA/MM/JJ. AAAA = nombre des années, sur 4 chiffres, dans la plage 2000 <= AAAA < 2037 MM = mois, sur un ou deux chiffres, dans la plage 1 <= MM <= 12 JJ = jour, sur un ou deux chiffres, dans la plage 1 <= JJ <= 31 Si les indications de l'année, du mois ou du jour sont en dehors de la plage de valeurs indiquée, la voie de calcul dans laquelle la fonction est utilisée sera marquée comme invalide ("rupture de ligne").
<code>alarmactive()</code>	renvoi la valeur VRAI si présence d'une situation d'alarme et que la temporisation réglée soit écoulée, indépendamment du fait qu'un utilisateur ai acquitté l'alarme. FAUX est renvoyé en l'absence d'une situation d'alarme ou si la temporisation de l'alarme n'est pas encore écoulée. Si la fonction alarme n'est pas débridée, une valeur incorrecte sera toujours générée (→ rupture de ligne) pour signaler à l'utilisateur que cette fonction ne peut fournir de résultat sensé.
<code>alarmsuppressed()</code>	Si l'utilisateur a acquitté une alarme mais que la cause de

l'alarme perdue, l'alarme continue d'être active mais elle est momentanément éliminée, c.-à-d. jusqu'à ce que la cause de l'alarme soit supprimée. Cette suppression d'alarme peut être lue sur les canaux de calcul par cette fonction. La valeur VRAI est renvoyée si justement une alarme est contenue, sinon on obtient FAUX.

Si la fonction alarme n'est pas débridée, une valeur incorrecte sera toujours générée (→ rupture de ligne) pour signaler à l'utilisateur que cette fonction ne peut fournir de résultat sensé.

`alarmpending()`

renvoi la valeur VRAI si présence d'une situation d'alarme, indépendamment du fait qu'un utilisateur ai acquitté l'alarme ou que la temporisation réglée soit écoulée. FAUX est renvoyé en l'absence d'alarme.

Si la fonction alarme n'est pas débridée, une valeur incorrecte sera toujours générée (→ rupture de ligne) pour signaler à l'utilisateur que cette fonction ne peut fournir de résultat sensé.

`stddeviation_n()`

Calcule l'écart type des n dernières mesures. Le calcul de l'écart type s'effectue de manière mobile. Dès qu'au moins deux valeurs mesurées sont présentes dans le domaine indiqué, l'écart type est déterminé.

Syntaxe pour les appareils ALMEMO:

`stddeviation_n(numéro d'appareil, numéro de voie, nombre de mesures)`

(Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)

`stddeviation_t()`

Calcule l'écart type des mesures sur les t dernières secondes. Le calcul de l'écart type s'effectue de manière mobile. Dès qu'au moins deux valeurs mesurées sont présentes dans le domaine indiqué, l'écart type est déterminé.

(Veuillez noter : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259)

Syntaxe pour les appareils ALMEMO:

`stddeviation_t(numéro d'appareil, numéro de voie, temps en secondes)`

`samplingcycle()`

Renvoie le cycle de mesure actuel du logiciel, en secondes comme valeur numérique. Le résultat permet par ex. de générer des compteurs dont l'incrément s'adapte au cycle de mesure.

Remarque : La fonction existe également pour les calculs hors ligne, cependant aucune application pertinente n'est connue car même pour les calculs hors ligne, le résultat est

le cycle de mesure actuel du logiciel et non le cycle de mesure utilisé pour les données à traiter.

`pollingperiod()` renvoie la durée depuis le début de la mesure. Le résultat est un nombre à virgule flottante dont la partie entière indique les secondes complètes et dont les décimales contiennent les millisecondes.

Le résultat est constitué par l'horodatage du cycle de mesure actuel et celui du départ de la mesure. C'est pourquoi il est constant pour tous les appels au cours d'un même cycle de mesure.

`pmv()`
`ppd()` Les fonctions PMV et PPD servent à calculer le confort thermique.

`pmv2()`
`ppd2()`

(voir "Mesure de bien-être selon DIN EN ISO 7730" à la page 279)

Remarque : Ces fonctions ne sont disponibles que lorsque l'option "assistant de confort thermique" est activée.

`pulse(t)` Délivre au bout du temps t d'un cycle de mesure la valeur 1, sinon 0. Si le cycle de mesure réglé est supérieur à l'intervalle t , la fonction retourne alors la valeur constante 1. L'intervalle t est indiqué en secondes.

Valeurs des autres points de mesure

Pour accéder aux valeurs des autres points de mesure, vous pouvez vous servir de la pseudo-fonction $m(y)$ ou $m(x, y)$. x est alors le numéro de l'appareil de mesure et y le numéro du point de mesure. Si le numéro de l'appareil n'est pas indiqué, il est réglé à 0. Le numéro d'appareil et le numéro de point de mesure peuvent être n'importe quelles expressions dont on utilise la valeur entière : $m(4/3)$ est par ex. équivalent à $m(1)$ ou $m(0,1)$.

En alternative à la saisie des numéros d'appareil et de points de mesure, il est possible d'utiliser le commentaire sur le point de mesure, si celui-ci est univoque. Respecter alors la casse utilisée pour le commentaire. De plus, le commentaire du point de mesure doit être écrit entre guillemets. Si le point de mesure 1 sur l'appareil 0 a le commentaire *Canal*, alors la valeur de ce point de mesure peut être référencée par $m(1)$, $m(0,1)$ et $m("Canal")$.

Les voies de calcul peuvent également à leur tour accéder aux données de voies de calcul. Mais ceci ne fonctionne que dans le sens des numéros de point de mesure inférieurs. Une voie de calcul qui a été saisie comme point de mesure 110, peut de ce fait accéder aux données de la voie de calcul avec le numéro 100, mais pas l'inverse.

Des récursions sont possibles : Si vous appelez la valeur d'une voie de calcul dans la formule, le système affiche la dernière valeur que celle-ci a adoptée. Ainsi vous pouvez définir p. ex. des compteurs, des sommes et des valeurs moyennes sur toute la mesure. Il est important d'indiquer pour les formules récursives une valeur de départ. Au départ de la mesure, la valeur de la voie de calcul est réglée à cette valeur initiale pour atteindre un état défini.

Lorsque vous référencez des points de mesure non existants, aucune erreur n'est signalée. Mais évidemment il n'est pas possible non plus de calculer une valeur.

Fonctions externes

Les fonctions externes sont des fonctions de la forme $y = f(x)$. Dans les fichiers ASCII, elles sont sauvegardées sous forme de couples de valeurs. Les règles suivantes s'appliquent au format de fichier:

- Chaque ligne comporte un couple de valeurs.
- Les règles de présentation des chiffres dans le fichier sont les mêmes que celles valables pour les voies de calcul. Pour améliorer la visibilité, il est possible d'insérer des lignes vides et des lignes de commentaire. Les lignes de commentaire commencent par un point virgule (;). Elles peuvent contenir un maximum de 200 caractères.
- En dehors de la plage de définition de la fonction, la valeur "non valide" est retournée.

Pour des raisons de performance, chaque fichier n'est chargé en mémoire qu'une fois par mesure. Ceci signifie que les modifications dans les fichiers ASCII ne sont opérationnelles que lorsque la mesure a été arrêtée puis reprise.

Exemples

*Exploitation
de un et de
deux points de
mesure*

Valeur moyenne des points de mesure 1 et 2:

$$(m(1) + m(2)) / 2$$

Mise à l'échelle d'une valeur de mesure:

$$(m(2,6) - 30.5) * 19.7$$

Minimum de deux points de mesure:

$$\min(m(0, 10), m(1, 10))$$

Compteur:

`m(80, 0) + 1`

... Augmentation de 1 d'une valeur à chaque cycle (c'est la définition de la formule du canal de calcul 80.0)

Addition:

`m(80, 1) + m(80, 0)`

... Définition pour la voie de calcul 80.1 comme somme de la valeur précédente et de la nouvelle valeur du canal 80

Maximum de toutes les valeurs d'un point de mesure:

`max(m(1, 0), m(80, 0))`

... Maximum de toutes les valeurs du point de mesure 1.0 pendant toute la durée de la mesure (définition de la formule de la voie de calcul 80.0; il faut définir une valeur de départ).

Condition1 `if (valid(m(0,0)); m(0,0); 12)`

... renvoie la valeur du point de mesure 0.0 tant que celui-ci possède une valeur valable, sinon la valeur 12.

`if (valid(m(0,1)) and valid(m(0,2)); if (m(0,2) > 0 or m(0,2) < 0; m(0,1) / m(0,2); 0); -1)`

... Si les points de mesure `m(0,1)` et `m(0,2)` renvoient des valeurs valables, un test établit si la valeur de `m(0,2)` est différente de 0. Si tel est le cas, le résultat `m(0,1)/m(0,2)` est renvoyé, sinon 0. Dans le cas où seulement un des deux points de mesure n'est pas valide, le résultat retourné est -1. Cet exemple doit démontrer que la fonction `if` garantit toujours qu'elle contient une valeur valable (ici : la division par 0 est évitée) et que cette valeur peut signaler certains états : -1 en cas d'accès à des points de mesure non valides, 0 si la division par 0 a pu être évitée.

Condition2 `if (valid(m(0,1)); if (m(0,1) >= 0; sqrt(m(0,1)); -1); -2)`

... Si `m(0,1)` fournit une valeur non valide, -2 est renvoyé, si `m(0,1)` est négatif, -1 est renvoyé et si `m(0,1)` est valide et positif, c'est la racine carrée qui est retournée. Il est également possible d'inverser la formule : `sqrt(if (valid(m(0,1)); if (m(0,1) >= 0; m(0,1); 0); 0)`

Ceci évite également d'extraire la racine carrée à partir d'un nombre négatif ou d'un point de mesure non valide. Cependant, il n'est pas possible de renvoyer un état : si `m(0,1)` ne renvoie pas un nombre positif valide, le choix est 0.

Dérivation La formule `dt(1, 0)` fournit une valeur numérique d'approche pour la première dérivation en fonction du temps de la valeur du point de mesure 1.0.

Exemple:

La mesure du point de mesure 1.0 à l'instant $t_0 = 10:00:00$ est 3,0
La mesure du point de mesure 1.0 à l'instant $t_1 = 10:00:01$ est 6,0

La voie de calcul avec la formule `dt(1.0)` renvoie à l'instant t_1 la valeur:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{6-3}{1s} = 2$$

Intégrale Permet de calculer la valeur approximative numérique de l'intégrale sur les 3 dernières secondes du point de mesure 1.0:
`S(1, 0, 3)`

Lorsque la dernière valeur du point de mesure 1.0 adopte la valeur 20 à l'instant t_0 et que la valeur de mesure possède la valeur 10 trois secondes auparavant, la voie de calcul possédant la formule `S(1,0,3)` fournit à l'instant t_0 la valeur $\frac{(10+20)}{2} * 3 = 45$.



Pour le calcul, il n'est possible de prendre en compte que les valeurs de mesure effectivement relevées pendant l'intervalle de temps. Ceci signifie qu'une valeur de mesure même légèrement en dehors de l'intervalle de temps et donc la surface en dessous de la courbe entre cette valeur et la dernière valeur utilisée, ne sera pas prise en compte lors du calcul !



Tenez compte du chapitre : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259.

*Valeur
moyenne sur
une minute
(lissage)*

`mean_t(1, 1, 60) oder mean_t(1, 1, sec(00:01:00))`

... Dans ce cas, toutes les valeurs arrivant les 60 dernières secondes du point de mesure 1.1 à partir de l'instant de la valeur de mesure actuelle sont moyennées.

Conversion d'indications temporelles importantes en secondes :

Cette fonction est une fonction utilitaire pour les fonctions nécessitant une indication en secondes. Afin d'éviter une conversion "manuelle", vous pouvez utiliser la fonction `sec(..)`.

Heures en secondes : `sec(01:00:00)` renvoie 3600

Minutes en secondes : `sec(00:10:00)` renvoie 600

il est naturellement possible de combiner:

`sec(01:10:10)` renvoie 4210

`sec(00:01:10)` renvoie 70 etc.

Valeur moyenne de 7 valeurs (lissage) :

`mean_n(1, 1, 7)`

... En partant de la valeur de mesure actuelle, les sept dernières valeurs mesurées provenant du point de mesure 1.1 sont moyennées.

Mise à disposition des valeurs de mesure provenant des cycles de mesure précédents:

Cette fonction est prévue comme fonction d'aide pour les formules dans lesquelles il faut accéder à des valeurs venant des cycles de mesure précédents.

`h(2, 1, 4)`

... Pour le point de mesure 2.1 avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, cette fonction donne la valeur 2.



Tenez compte du chapitre : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259.

*Fonctions
externes*

Format de fichier:

Un fichier comportant des couples de valeurs de fonctions externes se présente de la manière suivante:

```
; ceci est un commentaire d'une longueur de 200  
caractères maximum
```

```
; dans les lignes suivantes se trouvent les  
valeurs effectives
```

```
0.1, 2.3
```

```
2.0000, 79098.8888
```

```
2.0001, -34.9
```

```
5, 5
```

```
7, 7
```

```
; Fin du fichier
```

Fonction voie de calcul:

`extnear("F:\Données\extern.dat", 2)`

... renvoie pour le fichier exemple ci-dessus la valeur 79098.8888.

La constante 2 peut être remplacée par une expression qui délivre une valeur, p.ex. : `extnear("F:\Données\extern.dat", m(1))`

```
extinter("F:\Données\extern.dat", 6)
... renvoie pour le fichier exemple ci-dessus la valeur 6.0. Vous
pouvez ici également remplacer la constante 6 par des
expressions quelconques qui renvoient une valeur, par ex. :
extinter("F:\Données\extern.dat", m(1,2) * m(2,4)
/ m(3,1))
```

*Utiliser les
fichiers de
mesures dans
les voies de
calcul*

AMR WinControl permet d'utiliser des valeurs mesurées déjà enregistrées, pour des calculs en ligne et hors ligne. Les mesures doivent être disponibles sous forme de fichiers .amr.

Fonctions d'accès

Deux fonctions de voie de calcul ont été définies:

```
extfile_value("NomFichier", NuméroAppareil,  
NuméroVoie, Index)
```

```
extfile_count("NomFichier", NuméroAppareil,  
NuméroVoie)
```

Le `NomFichier` indiqué doit contenir le chemin complet vers un fichier de mesures (.amr). Les paramètres `NuméroAppareil` et `NuméroVoie` servent à référencer un point de mesure (dans le fichier).

La fonction `extfile_count("NomFichier", NuméroAppareil, NuméroVoie)` fournit le nombre de mesures pour le point de mesure indiqué dans le fichier ou une rupture de ligne si le fichier n'existe pas ou que celui-ci ne contient pas le point de mesure indiqué.

La fonction `extfile_value("NomFichier", NuméroAppareil, NuméroVoie, Index)` renvoie la nième mesure du point de mesure "NuméroAppareil, NuméroVoie" dans le fichier indiqué, la nième valeur de mesure correspondant à l'index transmis. L'index peut varier dans la plage 0 (= première mesure du fichier) jusqu'à X, avec X = le résultat de la fonction `extfile_count` (pour le même fichier et le même point de mesure) moins un.

Fonctionnement

Au premier accès à un fichier, celui-ci est complètement chargé en mémoire, ce qui peut prendre quelque temps selon la taille du fichier. Tout accès aux données d'un point de mesure est consigné et si aucun accès n'a lieu pendant 20 cycles de mesure, les données non utilisées sont supprimées de la mémoire.

Exemple

Le point de mesure 80.0 met en œuvre un compteur qui compte de 0 jusqu'au nombre -1 des données du point de mesure 0.0 dans le fichier "D:\Data\test.amr". A chaque cycle de mesure, le compteur augmente de un. La valeur de départ de la voie de calcul doit être 0 !

```
if(m(80,0)<extfile_count("D:\Data\test.amr",0,0)-1;m(80,0)+1;0)
```

Le point de mesure 80.1 délivre les données du point de mesure 0.0 dans le fichier "D:\Data\test.amr" pour l'index formé à l'aide de la voie de calcul 80.0 :

```
extfile_value("D:\Data\test.amr", 0, 0, m(80,0))
```

Remarques

Le nombre de mesures de différents points de mesure dans un fichier peut tout à fait varier. C'est pourquoi il est conseillé de déterminer séparément le nombre pour chaque point de mesure utilisé ou de s'assurer que le fichier des mesures servant de source de données, contient une valeur pour chaque horodatage contenu pour chaque point de mesure.

Fonction de calcul "pid"

La fonction "pid" qui représente un régulateur PID a été mise en œuvre pour utilisation dans les formules des voies de calcul.

La formule utilisée est la suivante : $y = V_P \cdot x + (V_I \cdot \int_{t_0}^t x dx) + V_D \cdot \frac{dx}{dt}$

La syntaxe de la fonction pid des voies de calcul donne : pid(appareil, voie de mesure, V_P, V_I, V_D, t). La relation entre la formule et la fonction pid est la suivante:

Fonction pid	Formule	Signification
appareil = numéro de l'appareil de mesure	x	Grandeur réglée
voie de mesure = numéro de la voie de mesure		
V _P	V _P	Facteur de la composante proportionnelle
V _I	V _I	Facteur de la composante intégrale
V _D	V _D	Facteur de la composante dérivée
t (en secondes)	t	durée sur laquelle doit être intégré ou dérivé.
Résultat	y	Grandeur réglante

Exemple:

```
pid(80,0, 0.12, 0.5, 4.2, 30)
```

... calcule pour le point de mesure 80.0 avec $V_P=0,12$, $V_I = 0,5$ et $V_D = 4,2$ sur la base des 30 dernières secondes la grandeur réglante y .

La fonction pid s'utilise seule dans une voie de calcul ou peut immédiatement être intégrée à une formule avec d'autres valeurs.



Tenez compte du chapitre : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259.

Date et heure

Problème : Lors d'une mesure sur le long terme, il faut commuter un relais à une certaine date (31/07/2002), il n'est pas prévu de déclenchement automatique.

Solution : On crée une voie de calcul (ici : 80.7) avec la formule suivante:

```
if(date() >= days(2002/7/31); 1; -1)
```

c.-à-d. : si la date actuelle est postérieure ou égale au 31/07/2002, la voie de calcul 80.0 délivre la valeur 1, sinon (donc tous les jours situés avant le 31/07/2002) la valeur -1.

Problème : Un relais de sortie doit basculer quotidiennement à une certaine heure (9:00:00) et revenir au bout d'une durée définie (2 heures).

Solution :

On définit une voie de calcul (ici 80.8) avec la formule suivante:

```
if(time() >= sec(9:00:00) and time() < sec(11:00:00); 1; -1)
```

c.-à-d. : tant que l'heure actuelle est supérieure à 9:00:00 et inférieure à 11:00:00 (=9:00 heures + 2 heures), le relais est excité; avant et après cet intervalle de temps le relais est relâché.



Si on saisit une date invalide (p. ex. 31/02/2001), le calcul se base sur la date qui correspondrait au nombre de jours de l'année indiquée.

→ 31/02/2001 = 03/03/2001

→ 31/04/2002 = 01/05/2002

etc.



Les fonctions de date et heure peuvent être associées à volonté entre elles et avec d'autres fonctions, par ex. `date() + 1`, pour obtenir une valeur pour "après-demain", ou par exemple `sin(time())` est aussi possible, même si c'est probablement inutile.

Il n'est cependant pas possible de remplacer les indications chiffrées dans les fonctions `days` et `sec` par des appels de fonction. Par exemple, `sec(m(80,0):m(80,1):m(80,2))` engendre une erreur de syntaxe dès la saisie.

L'écart type

L'écart type des `n` dernières mesures peut être déterminé à l'aide de la fonction `stddeviation_n`. Si vous voulez obtenir l'écart type des mesures sur les `t` dernières secondes, vous disposez de la fonction `stddeviation_t`.

Syntaxe pour les appareils:

`stddeviation_n`(numéro d'appareil, numéro de voie, nombre de mesures)

ou bien

`stddeviation_t`(numéro d'appareil, numéro de voie, temps en secondes)

Le calcul de l'écart type s'effectue de manière mobile. Dès qu'au moins deux valeurs mesurées sont présentes dans le domaine indiqué, l'écart type est déterminé.



Tenez compte du chapitre : "changer la taille de l'historique des mesures" à la page 259.

Exemples:

- Détermination de l'écart type sur les 25 dernières mesures du point 0.0 : `stddeviation_n(0, 0, 25)`
- Détermination de l'écart type de toutes les mesures sur les 5 dernières minutes du point 0.1 : `stddeviation_t(0, 1, 5 * 60)`

Nombre maximum de canaux de calcul

Afin de définir plus de 100 voies de calcul, il est possible d'attribuer les numéros d'appareil 80 à 85 pour ajouter une voie de calcul. Ainsi, il est possible de définir jusqu'à 500 voies de calcul.

Séparateur décimal et libellé de point de mesure

Veillez à ce que la séparation du numéro d'appareil et du numéro de point de mesure se fasse par une **virgule** dans les formules. Les séparateurs décimaux sont à indiquer dans les formules par un **point**.

Gestion de l'affichage exponentiel des valeurs mesurées

Dans AMR WinControl vous pouvez également saisir les nombres sous forme exponentielle (base dix) au format "Facteur e exposant" (par ex. "23e-5"). L'affichage des nombres en notation exponentielle s'effectue par AMR WinControl automatiquement lorsque la place nécessaire pour l'affichage serait insuffisante.

Connexion d'un modem à l'appareil

Après que l'ordinateur soit relié à un modem, l'appareil de mesure doit également être connecté à un modem. Pour établir la liaison entre l'appareil de mesure et le modem, il vous faut un câble de simulateur de modem sur lequel certains signaux sont inversés par rapport à un câble 1:1.

Comme l'appareil de mesure n'est pas à même de configurer le modem, cette configuration doit être effectuée au préalable par ordinateur, puis être sauvegardée à demeure dans le modem.

Formats de données de la fonction exportation

Texte

La structure du fichier ASCII à exporter se configure individuellement. Le bouton *Format de texte* vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue "Format de texte" dans laquelle vous définissez les paramètres concrets (ordre des valeurs de mesure, séparateur de champ, point décimal, commentaire, date/heure, différentes informations sur le point de mesure) du fichier ASCII.

Format Famos

Si vous sélectionnez le format "Famos", les données sont exportées au format Famos version 3.

Vous pouvez choisir aussi le format Famos version 2. Il faut pour cela procéder dans le fichier amr32.ini en section [Settings] à la saisie de "FamosFormat=0". Au démarrage du programme, l'ancien format peut alors être utilisé pour l'exportation.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Lotus WK1 (Excel)

Pour exporter les données dans un tableur, vous pouvez utiliser le format WK1. Ce format peut être lu par tous les tableurs connus (p. ex. Excel, Quattro Pro, Lotus 123).

Binaire

Sélectionnez ce format pour exporter les valeurs de mesure sous forme de données binaires pures.

QS-STAT

En sélectionnant le format "QS-STAT", les données sont exportées dans un format souvent utilisé par l'industrie automobile, le logiciel QS-STAT édité par la société Q-DAS GmbH.

Format DIAdem

Si vous sélectionnez le format "DIAdem", les données sont exportées dans un format correspondant au logiciel DIAdem de la société GfS à Aix-la-Chapelle.

Paramètres spéciaux pour l'envoi de messages d'alarme par e-mail

Dans le fichier d'initialisation amr32.ini vous pouvez effectuer les entrées suivantes dans la section [MAIL]. Ces entrées ne sont intéressantes que pour l'envoi de messages d'alarme par e-mail.



Comment trouver le fichier de configuration amr32.ini et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

MailAutoLogoff

- = 1 par défaut): la session de messagerie électronique est fermée après chaque message d'alarme envoyé
- = 0: le premier courriel d'alarme crée une session de courrier électronique qui reste active jusqu'à la fin du programme (non recommandé pour Outlook Express)

MailUserName

Si sur un PC plusieurs profils ont été créés pour l'envoi de courriel, on peut définir le profil à utiliser à l'aide de l'entrée

`MailUserName="NomProfil"`.

MailPassWord

Si le profil utilisé nécessite un mot de passe, celui-ci peut être indiqué en texte clair par l'entrée.

Particularités lors de l'utilisation de commentaires et d'unités spécifiques à l'utilisateur

Gestion des données

L'affectation d'un commentaire défini par l'utilisateur s'effectue sur la base du numéro du point de mesure et du commentaire dans le capteur, tandis que l'unité utilisateur est gérée par rapport au numéro du point de mesure et à l'unité dans le capteur. Cette affectation est placée dans le fichier `amr32.ini` dans les sections `[UserComments]` et `[UserUnits]`.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Limitations

Les indications définies par l'utilisateur ne pouvant être placées dans le capteur, certaines restrictions s'appliquent à l'utilisation:

- Lorsque la programmation de l'appareil est mémorisée dans son ensemble, alors les commentaires et unités définis par l'utilisateur ne sont pas mémorisés en même temps, c.-à-d. qu'ils ne peuvent de cette manière être transmis d'un PC au suivant.

- Si l'on déplace un capteur sur une autre prise de l'appareil de mesure, l'affectation des commentaires et unités définis par l'utilisateur n'est pas récupérée, il faut la reprendre à nouveau. Si maintenant le capteur est déplacé entre ces deux emplacements, les commentaires et unités définis par l'utilisateur restent disponibles.
- Si la programmation d'un capteur est changée sur l'appareil même (commentaire ou unité), l'affectation dans le fichier amr32.ini ne peut être mise à jour. Le commentaire ou l'unité utilisateur ne sont à nouveau disponibles que lorsque le commentaire d'origine (ou l'unité d'origine) est rétabli dans le capteur.
- Si une affectation a déjà été effectuée pour un point de mesure et un commentaire et que l'on branche à la même place un autre capteur ayant le même commentaire programmé (*attention: même les commentaires "vides" sont des commentaires!*), alors l'affectation ayant été effectuée pour le premier capteur est valable et le commentaire utilisateur mémorisé s'affiche à nouveau. Cela vaut également pour les unités.
- Les commentaires et unités utilisateur ne peuvent être effacés, sauf si le fichier amr32.ini est modifié manuellement. On peut cependant annuler la différence entre le commentaire défini par l'utilisateur et le commentaire du capteur en saisissant dans les deux champs le même texte dans la boîte de dialogue "Points de mesure".

Mesure en ligne à 50/100 Hz

Configuration minimale

- Appareils de mesure dont le matériel gère une vitesse de commutation de 50 ou 100 Hz.
- Connexion directe de l'appareil de mesure sur l'interface série du PC.
- Pentium III ou processeur comparable.

Horodatage

Dans les systèmes d'exploitation Windows antérieurs, en mesure en ligne à 50 ou 100 Hz, plusieurs mesures sont enregistrées avec le même horodatage. Dans le tableau des mesures, des données semblent alors manquer.

Sur demande, AMR WinControl peut effectuer l'acquisition du temps avec une plus grande précision. Il faut pour cela ajouter dans le fichier `amr32.ini` en section `[Settings]` l'entrée `HighTimeRes=1`. Ensuite, un redémarrage d'AMR WinControl est nécessaire.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Chaque valeur de mesure reçoit maintenant un horodatage unique. Dans ce mode de fonctionnement cependant, l'horodatage peut différer de l'horloge système. Cet écart est en soi minimum, mais sur une assez longue période ces différences s'additionnent (env. 10 min./semaine, fonction entre autres de la charge du PC).

Il est recommandé de n'activer la haute précision que si la mesure en ligne à 50 ou 100 Hz est vraiment nécessaire.

Paramétrage

- La vitesse de transfert devrait être réglée à 115200 Baud.
- Afin d'éviter tout défaut lors de la transmission de données, il est recommandé d'employer des câbles à fibre optique.
- Les appareils de mesure doivent être réglés à une vitesse de commutation de 100 Hz, et il faut en outre activer les options "Scrutation continue" et "Mémorisation continue".
- Le cycle de mesure dans AMR WinControl doit être réglé sur 0 secondes.
- Lorsque l'enregistrement automatique est activé, aucune autre fenêtre ne devrait être ouverte dans AMR WinControl. Si l'enregistrement n'est pas actif, seule une fenêtre de programme (tableau, graphique) devrait être ouverte pour accueillir les données. Cette fenêtre devrait être minimisée.



L'acquisition théorique de 100 mesures/seconde ne vaut que pour un point de mesure dans les conditions optimales. Pour tout point de mesure supplémentaire, il faut compter sur un léger recul de la vitesse de transmission.



La fréquence de scrutation du logiciel et la fréquence de commutation des appareils ne pouvant être synchronisée, un "battement" c.-à-d. une rencontre entre scrutation et commutation interne à l'appareil n'est pas exclue. Dans ce cas la réponse à la scrutation est retardée.

Travailler sans

AMR WinControl permet de lancer une scrutation des mesures sans appareils de mesure connectés, uniquement avec des voies de calcul, et d'ouvrir de nouvelles fenêtres de programme (graphiques et affichages de mesures).

Cette fonction peut être employée dans les applications suivantes:

- Simulation d'appareil de mesure: les utilisateurs ayant téléchargé la version de démonstration du logiciel sur Internet peuvent également se faire une idée du fonctionnement du logiciel, même sans appareil de mesure.
- Présentation: les fichiers de mesures déjà enregistrés peuvent être intégrés dans des voies de calcul à l'aide des fonctions `extfile_value` et `extfile_count` comme source de données, de sorte à répéter la mesure avec les mêmes données. Comme présentation, il est de plus possible d'agir sur la visualisation désirée en sélectionnant le cycle de mesure : les fichiers enregistrés sur de longues périodes avec de grands cycles de mesure peuvent être affichés comme en accéléré en choisissant un petit cycle de mesure pour la lecture, tandis que les fichiers ayant été enregistrés avec des cycles de mesure très courts peuvent être affichés à la lecture comme au ralenti en choisissant un plus grand cycle de mesure.
- Simulation/analyse: la lecture des fichiers de mesure enregistrés (comme décrit au tiret 2) peut également servir pour l'analyse et la simulation, en traitant les valeurs mesurées avec d'autres voies de calcul et en valorisant leurs résultats. Ainsi, il est possible par exemple pour des données enregistrées sur le terrain, d'optimiser ultérieurement en laboratoire des paramètres de régulation.

Mesure de bien-être selon DIN EN ISO 7730

AMR WinControl comporte un assistant de calcul du confort thermique (bien-être thermique). Celui-ci autorise de calculer les valeurs PMV et PPD selon la norme DIN EN ISO 7730.

Le calcul peut s'effectuer aussi bien en ligne, c.-à-d. au cours de la mesure, que déconnecté, c.-à-d. en s'appuyant sur des données déjà mémorisées.

Les paramètres des différentes bases de calcul peuvent être mémorisés puis réutilisés ultérieurement et éventuellement adaptés.

Outre l'assistant, vous disposez de quatre fonctions à utiliser dans des canaux de calcul, qui déterminent le PMV et le PPD à partir des paramètres transmis, de sorte que les utilisateurs avisés peuvent immédiatement traiter en ligne ou hors ligne les résultats dans leurs propres calculs.



Cet assistant n'est pas disponible dans chaque version du programme. Avec l'acquisition de cet assistant, une description détaillée est également mise à disposition. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez aussi la demander séparément.

La protection par mot de passe

Vous pouvez utiliser AMR WinControl avec une protection d'accès pour plusieurs utilisateurs, laquelle permet de définir des utilisateurs avec des droits d'accès différents et de protéger le logiciel contre toute modification ou toute utilisation non autorisée.

Le lancement de l'application a toujours lieu avec protection par mot de passe activée, de sorte qu'aucun utilisateur ne soit déclaré et ainsi qu'aucune action ne soit possible par des personnes non autorisées. Indépendamment de cela, les applications de mesure indiquées sont exécutées lorsque les paramétrages correspondants (par ex. "Lancement automatique de la mesure", "Poursuivre la mesure après coupure de courant", "Activation auto des paramètres d'interface après redémarrage" etc..) ont été effectués.



Ces fonctions ne sont pas disponibles dans chaque version du programme. Avec l'acquisition du mot de passe, une description détaillée est également mise à disposition. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez aussi la demander séparément.

Le gestionnaire de poste d'essais et de mesures

AMR WinControl offre la possibilité d'exécuter et de gérer plusieurs actions d'enregistrement indépendantes et automatiques.

Pour exploiter plusieurs gestionnaires Autosave (actions d'enregistrement automatiques) en même temps, un environnement graphique confortable est à votre disposition vous permettant un aperçu global de tous les états actuels du gestionnaire Autosave.

La modification des caractéristiques et l'ajout de nouveaux gestionnaires Autosave sont possibles en quelques clics de souris. De plus, les différents gestionnaires peuvent être démarrés et arrêtés indépendamment l'un de l'autre. Autosave a les mêmes possibilités de paramétrage que celles déjà décrites sous "Enregistrement automatique" à la page 148), des caractéristiques supplémentaires étant disponibles pour le gestionnaire de poste d'essai et de mesures.



Ces fonctions ne sont pas disponibles dans chaque version du programme. Avec l'acquisition du gestionnaire de poste d'essai et de mesures, une description détaillée est mise à disposition. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez aussi la demander séparément.

Graphique en courbe – Impression du rapport

Description du fonctionnement

AMR WinControl peut intégrer des graphiques en courbes par un clic de souris dans des modèles de rapports définis par l'utilisateur et imprimer automatiquement les rapports ainsi créés. Les modèles de rapport doivent être disponibles sous forme de documents RTF. Ils peuvent comporter plusieurs pages, toutes sortes de textes et de graphiques et disposer de substituts pour les graphiques et les textes.

L'impression des rapports s'effectue avec l'application sur PC définie pour les documents RTF.

Afin de commencer l'impression du rapport, il faut ouvrir dans AMR WinControl un graphique en courbes et dans le menu "Fichier" ou dans le menu contextuel, sélectionner le sous-menu "Imprimer rapport" puis y cliquer le modèle désiré.

Création de modèles de rapports

Outils Les rapports peuvent être établis au format RTF dans tout programme pouvant intégrer des graphiques sous forme de métafichier étendu (Enhanced Metafile).

Les créations sous Wordpad et Microsoft Word ont été essayées avec succès. Avec OpenOffice 1.1, nous n'avons pu établir de rapport car les graphiques ne sont pas intégrés mais mémorisés en externe puis incorporés comme lien.

Substitut pour graphiques en courbe

Si le rapport contient un métafichier étendu spécial, celui-ci sera interprété comme substitut d'un graphique et remplacé par un métafichier avec le graphique en courbe actuel. Le graphique en courbe sera alors mis à l'échelle du substitut.

Afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, le fichier `protocol.rtf` doit être édité dans le répertoire `ReportTpl`. Ce fichier contient le substitut ainsi qu'un exemple de texte. Pour créer vos propres modèles de rapport, il est conseillé d'adapter les textes à vos besoins personnels et le cas échéant de déplacer et/ou de mettre à l'échelle le substitut. Il faut ensuite enregistrer le fichier sous un autre nom. Alternativement, vous pouvez insérer le substitut dans vos propres modèles de rapport en passant par le presse-papiers, en veillant à ne pas modifier le format du graphique du substitut.

WinControl : substitut de graphique en courbe

Ce substitut est remplacé à l'impression du rapport par le graphique en courbe actif. Vous pouvez positionner et mettre à l'échelle à volonté le substitut, le graphique s'adaptera automatiquement aux dimensions choisies.

*Substitut de
textes*

Les substituts du type `<par : name>` sont remplacés par le contenu du paramètre de contrôle `name`, lequel est contenu dans le graphique en courbe. Il faut respecter la casse des caractères! Si le graphique ne contient pas le paramètre de contrôle `name`, le substitut est conservé dans le rapport.

*Substitut de
points de
mesure*

Afin de permettre dans les rapports l'affichage des dernières valeurs de mesures des points de mesure contenus ainsi que leurs date et heure, les substituts suivants ont été créés:

<code><lastval:x.y></code>	Dernière valeur de mesure du point de mesure x.y.
<code><lastvaldate:x.y></code>	Date de la dernière mesure du point de mesure x.y.
<code><lastvaltime:x.y></code>	Heure de la dernière mesure du point de mesure x.y.
<code><lastvaltimeh:x.y></code>	Heure avec millisecondes de la dernière mesure du point de mesure x.y.

Paramétrage et remarques

Le répertoire dans lequel les modèles sont recherchés est le répertoire `ReportTpl`, prédéfini dans le répertoire programme d'AMR WinControl. On peut définir un autre lieu d'enregistrement dans le fichier d'initialisation `amr32.ini`. A cet effet, il convient d'ajouter l'entrée `ProtocolTemplateDir=chemin_cible` dans la section `[Settings]`. `chemin_cible` doit être remplacé par une indication complète de chemin d'accès au répertoire.



Comment trouver le fichier de configuration `amr32.ini` et ce qu'il faut alors observer, se trouve au chapitre "trouver le fichier de configuration" à la page 250.

Exemple:

```
[Settings]
ProtocolTemplateDir=C:\Mes fichiers\Rapports
WinControl
```

Si l'on demande l'impression automatique du rapport, AMR WinControl lance alors l'application réglée sur le PC pour les documents RTF et y déclenche l'impression. Une fois l'impression terminée, l'application se referme automatiquement. Si le rapport doit être encore examiné avant l'impression ou que des modifications manuelles sont désirées, il est possible de régler dans le fichier d'initialisation `amr32.ini` l'opération à effectuer. Il faut pour cela inscrire l'entrée `ProtocolOperation` en section `[Settings]`. Les options admises sont `print` et `open`, le réglage par défaut étant `print` et qui sert aussi quand aucune opération explicite n'est indiquée.

Si l'opération indiquée est `open`, AMR WinControl lance l'application paramétrée sur le PC pour les documents RTF et affiche le rapport. L'impression doit alors être déclenchée manuellement et l'application ne se ferme pas automatiquement.

Les rapports créés, dont le nom se compose de celui du modèle de rapport ainsi que de la date et de l'heure, sont placés dans le répertoire temporaire du système d'exploitation et supprimés au bout d'une heure ou lorsque l'on quitte AMR WinControl. Si à ce moment les rapports sont encore utilisés par d'autres applications, l'effacement est impossible et doit le cas échéant être effectué manuellement ou par les fonctions correspondantes du système d'exploitation.

Clé matérielle serveur - Prise en charge d'une clé matérielle de réseau

AMR WinControl peut être exploité sur un serveur dans un réseau au moyen d'une clé matérielle centrale. Le module de protection (clé matérielle électronique) sur le serveur renferme toutes les informations sur la licence ainsi que le nombre de licences possible.

Lorsque l'on lance AMR WinControl sur tout poste de travail du réseau, le logiciel établit une connexion avec le serveur et occupe une licence. Il est possible de lancer des instances d'AMR WinControl jusqu'à ce que toutes les inscriptions de licence du serveur soient occupées. Ensuite, il faut quitter un AMR WinControl avant de pouvoir en lancer un nouveau ailleurs.

Lecture automatique de la mémoire

AMR WinControl offre la possibilité d'ouvrir plusieurs connexions en parallèle et de façon planifiée, et de lire automatiquement les mémoires des appareils de mesure ALMEMO raccordés.

Deux fonctions d'AMR WinControl sont combinées à cet effet:

- Etablissement et déconnexion automatiques et planifiés des connexions (voir: "Connexion pilotée par calendrier" à la page 285).
- Le protocole supplémentaire optionnel : lire la mémoire ALMEMO (voir: "Lecture automatique de la mémoire ALMEMO" à la page 291).

Une connexion est alors établie entièrement automatiquement dans AMR WinControl à certains moments. Ensuite le contenu de la mémoire des appareils de mesure ALMEMO configurés pour cette connexion est lu et les données de mesure sont mémorisées dans un fichier chacun par appareil de mesure. En option, il est possible d'effacer automatiquement la mémoire et de continuer l'enregistrement interne des données après lecture.

Si les fonctions d'alarme sont activées dans AMR WinControl, il est possible d'inscrire dans la liste des événements les messages de tout le déroulement de la lecture de mémoire. De plus, il est possible d'envoyer des courriels en cas d'erreur via les messages systèmes.




Le protocole supplémentaire "Lire la mémoire ALMEMO" et les "Fonctions d'alarme" ne sont pas disponibles dans toutes les versions du programme.

Connexion pilotée par calendrier

Pour toute connexion sur les appareils de mesure, il est possible de créer un calendrier selon lequel celle-ci sera automatiquement activée et désactivée.

Dans la boîte de dialogue de connexion, un symbole correspondant s'affiche derrière la colonne "Etat" pour les connexions activées ou pour lesquelles un calendrier a été défini:

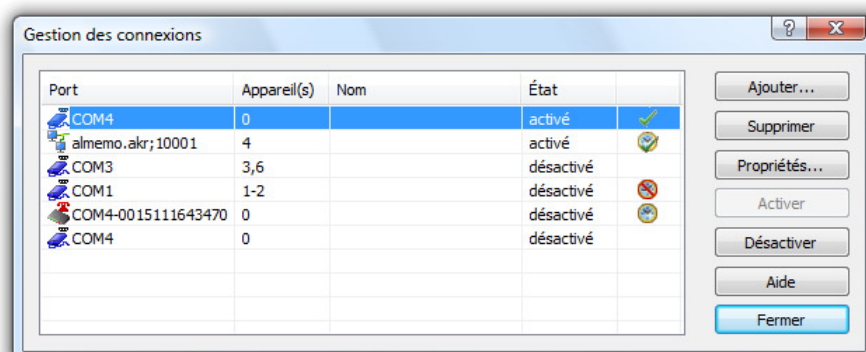

Les symboles possibles sont alors les suivants:

- ✓ = connexion activée manuellement
- 📅 = connexion activée automatiquement par calendrier
- 📅 = connexion désactivée + calendrier existant et activé
- 📅 = connexion désactivée + calendrier existant et désactivé

Si aucun symbole ne s'affiche derrière l'état de connexion, il s'agit d'une connexion désactivée pour laquelle aucun calendrier n'a été créé.

En cliquant du bouton droit de la souris sur une connexion, le menu contextuel de cette connexion s'ouvre. Dans le menu contextuel, vous pouvez (dés)activer la connexion concernée ou (si disponible) sont calendrier.




Le calendrier d'une connexion active ne peut pas être activée ni désactivée! Les modifications sur les entrées du calendrier sont cependant toujours possibles tant que l'état d'activation d'une connexion n'est pas changé automatiquement pendant les modifications, en raison d'un calendrier activé.



Cette fonction n'est pas disponible dans toute version du programme. Afin de pouvoir utiliser cette fonction, l'option "Gestion du modem" ou au moins la variante "pro" du programme doit être débridée.

Paramétrage

Dans la boîte de dialogue "Paramètres de connexion étendus" se trouve l'onglet "Calendrier".

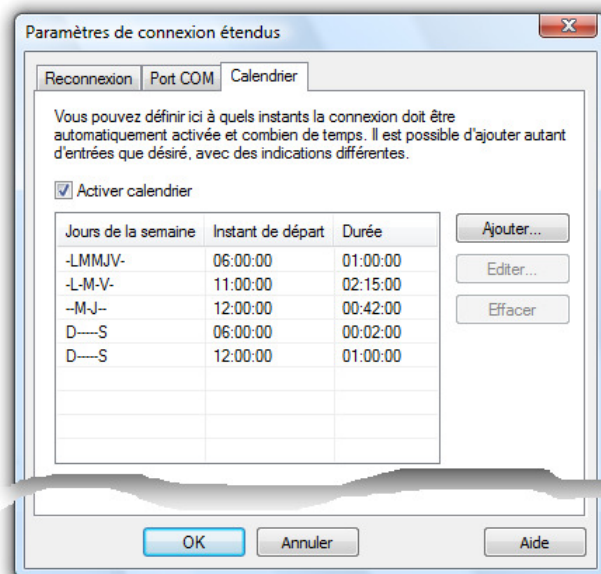

Cet onglet affiche la liste des entrées du calendrier. A l'aide des boutons "Ajouter", "Editer", vous pouvez ajouter de nouvelles entrées ou modifier des entrées existantes (voir : "Création du calendrier" à la page 287). Le bouton "Effacer" supprime du calendrier l'entrée préalablement sélectionnée.

Dans la liste s'affichent pour chaque entrée les jours auxquels l'entrée doit être exécutée. Chaque jour est symbolisé par les premières lettres de son nom, tandis que les jours auxquels aucun instant de départ n'est défini sont représentés par un tiret (-). L'affichage commence le dimanche et se termine le samedi. En outre s'affichent l'instant de départ et la durée des entrées.

Le bouton d'option "Activer calendrier" détermine si le calendrier créé pour la connexion doit être utilisé ou non. Si le bouton d'option est activé, il faut qu'une entrée au moins soit inscrite dans le calendrier.

Le nombre d'entrées est limité par la définition que les entrées ne doivent pas se recouper et que la durée minimum d'une entrée est de deux minutes, indirectement 5040 entrées admissibles maximum.




Les modifications du paramétrage de la connexion ne peuvent être validées si pendant l'exécution des modifications, la connexion est automatiquement (dés)activée par le calendrier.

*Création du
calendrier*

Le bouton "Ajouter" ou "Editer" ouvre une boîte de dialogue définissant l'instant (00:00 ... 23:59 heures) auquel la connexion est activée. De plus, il faut indiquer la durée pendant laquelle la connexion doit rester active. Un bouton d'option s'affiche pour chaque jour de la semaine et doit être activé afin d'exécuter le départ pour ce jour.

Pour faciliter la manœuvre, il existe le bouton "Tous les jours" : en cliquant dessus, tous les jours de la semaine sont activés. Si tous les jours de la semaine sont déjà activés, alors un clic sur ce bouton désactivera tous les jours de la semaine.

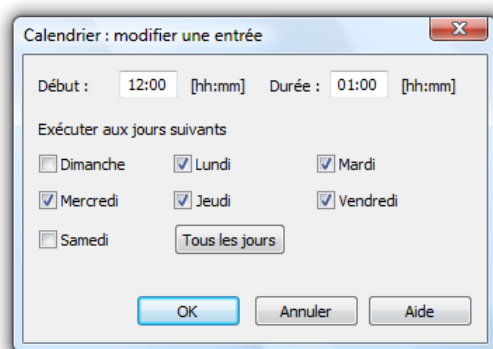

Avec le bouton "OK" vous pouvez fermer la boîte de dialogue et valider l'entrée. La vérification suivante des saisies est alors automatiquement effectuée:

- L'instant de départ doit être situé entre 00:00 et 23:59 heures.
- La durée doit être d'au moins deux minutes.
- Il faut choisir au moins un jour de la semaine.
- L'entrée créée ne doit pas se recouper avec d'autres entrées de ce calendrier (par ex. pour un départ quotidien, la durée ne doit pas être supérieure à 24 heures).

Remarques et règles

Afin d'offrir une fonctionnalité cohérente, garantie même en cas d'événements inattendus (par ex. panne de courant), les règles suivantes s'appliquent:

- Si une connexion est activée manuellement avec le calendrier activé, alors elle doit également être désactivée manuellement. Il est ainsi assuré que les fonctions appelées (par ex. lecture mémoire, programmation des points de mesure,...) sont exécutées sans être interrompues.
- Une fois par minute les calendriers sont vérifiés pour constater si des connexions doivent être activées ou désactivées. Cette vérification ne doit pas s'effectuer en minute pleine, de sorte qu'une connexion qui doit par exemple être activée à 00:00 ne sera activée effectivement qu'à 00:59.
- Le logiciel commence à vérifier la durée réglée après avoir réussi l'activation de la connexion. Il est ainsi assuré pour les connexions dont l'établissement peut durer plus longtemps (par ex. connexions modem), que les mesures peuvent être acquises sur la durée réglée.
- Pour les connexions dont l'établissement et la coupure (par ex. liaisons modem) dure longtemps, il se peut qu'en cas de redémarrage (par ex. après une panne de courant) des retards se produisent jusqu'à ce que la connexion soit complètement rétablie.

- Le logiciel ne disposant pas, en cas de coupure de courant en raison de la fin inattendue du programme, de l'information sur le temps qu'une connexion pilotée par calendrier a été active avant redémarrage, celle-ci est activée sur toute la durée réglée une fois la connexion rétablie.
- La modification des propriétés d'une connexion n'est pas possible lorsque celle-ci a été activée ou désactivée sur pilotage par calendrier, tandis que la boîte de dialogue des propriétés est ouverte. Dans ce cas un message correspondant est émis et les modifications sur les propriétés doivent être à nouveau entreprises.
- Si une nouvelle connexion avec calendrier actif est créée, alors elle est ajoutée systématiquement comme connexion désactivée.
- Si lors de l'activation d'une connexion par pilotage de calendrier une erreur survient (par ex. si un numéro d'appareil indiqué est déjà utilisé par une autre connexion), alors une fenêtre s'ouvre avec un message adéquat et au bout d'une minute, une nouvelle tentative d'activation est lancée.
- Si la connexion a pu être automatiquement activée mais que lors de l'accès aux ressources de connexion, des problèmes surviennent (par ex. port COM occupé, modem : station partenaire ne répond pas, réseau : tentative de connexion refusée, ...), alors le logiciel tente au cours de l'intervalle de temps réglé pour la "reconnexion" (voir: Onglet "Reconnexion" à la page 56), d'établir la connexion. Si cela ne réussit pas dans les cinq minutes, la connexion est à nouveau désactivée et un message d'erreur adapté s'affiche.
- Dès qu'une connexion a été activée avec succès par pilotage de calendrier, la scrutation des points de mesure est automatiquement lancée, pour autant que celle-ci n'était pas encore activée.

Les protocoles supplémentaires optionnels

Avec AMR WinControl, vous pouvez utiliser plusieurs connexions en même temps.

Mais outre le protocole primaire, AMR WinControl gère également d'autres protocoles en options, de sorte que même des appareils de mesure de certains fournisseurs sélectionnés peuvent être intégrés à ce système.

Chaque connexion peut alors communiquer par des supports et protocoles différents avec les appareils raccordés.

Dans les réglages de connexion, vous pouvez sélectionner le protocole souhaité (voir également : "Paramètres de la connexion" à la page 52).

Les propriétés des points de mesure externes, dont l'acquisition s'effectue par d'autres protocoles, peuvent être définies à l'aide de la boîte de dialogue "Programmation/Programmation des points de mesure" → onglet "externe". Ici, vous pouvez définir le commentaire, l'unité et les valeurs limite.

Les réglages effectués de cette manière sont enregistrés dans la configuration actuelle. Au démarrage suivant du logiciel, ces définitions sont automatiquement disponible à nouveau.

Le traitement des mesures externes par le système est effectué indépendamment de leur origine, de manière à ce que toutes les données puissent être visualisées, enregistrées, exportées et traitées.

Le protocole SimpleASCII

En plus du protocole ALMEMO, il est possible en acquérant ce module supplémentaire de recevoir des données de mesure sur une autre connexion (ou même sur plusieurs), basée sur un simple protocole ASCII. Les règles qui s'appliquent alors sont les suivantes.

*Définition du
protocole /
Format des
données*

Le protocole simple ASCII est un protocole de texte avec lequel les données sont transmises par cycle d'un serveur à un client (dans ce cas AMR WinControl). La connexion peut s'effectuer par port COM, modem ou TCP/IP.

Le format de données est le suivant:

ETX Données STX

avec ETX = 0x02 et STX = 0x03. Les "données" attendues sont des nombres à virgule flottante (à point décimal) séparés par des virgules, par ex.:

ETX 1.2,, 1.3, 1.6, 2.7, 100, 200, 400, 1234.567
STX

ETX 1.2, 2.0, 1.3, 1.6, 2.7, 100, 200, 400,
1234.567 STX

ETX 1.2, 2.0, 1.3, 1.6, 2.7, 100, 200, 400,
1234.567 STX

Deux virgules successives indiquent que pour le point de mesure attendu à cette position, aucune donnée n'est disponible. Les caractères espace sont ignorés s'ils n'apparaissent pas au sein d'un nombre à virgule flottante, cela conduit à une erreur.

*Affichage /
Représenta-
tion*

Les données sont traitées dans AMR WinControl comme suit : le numéro d'appareil est attribué manuellement dans la boîte de dialogue des propriétés. Le numéro de voie est composé de la position des nombres à virgule flottante valorisés avec succès dans le flux de données : le premier nombre est affecté au point de mesure 0, le deuxième au point de mesure 1 etc.

Si l'adresse d'appareil 70 aurait été attribuée aux données dans l'exemple ci-dessus, on obtiendrait les mesures suivantes dans AMR WinControl:

70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8
1.2		1.3	1.6	2.7	100	200	400	1234.567
1.2	2.0	1.3	1.6	2.7	100	200	400	1234.567
1.2	2.0	1.3	1.6	2.7	100	200	400	1234.567

*Propriétés des
points de
mesure*

Les propriétés des points de mesure externes, dont l'acquisition s'effectue par le protocole simple ASCII, peuvent être définies par *Programmation/Programmation des points de mesure* → onglet "externe". Vous pouvez dans celle-ci définir le commentaire, l'unité ainsi que les valeurs limite:

Les réglages effectués de cette manière sont enregistrés dans la configuration actuelle. Au démarrage suivant du logiciel, ces définitions sont automatiquement disponible à nouveau.

Remarque : La modification ou la définition de ces valeurs n'a aucune incidence sur le protocole. Même la durée de validité peut être changée à tout moment à l'aide de la boîte de dialogue correspondante (comme indiqué ci-dessus). Si cependant l'on change l'adresse d'appareil, cela provoque la réinitialisation du protocole, pour lequel la connexion au serveur est également brièvement interrompue !

Lecture automatique de la mémoire ALMEMO

Le protocole "Lire la mémoire ALMEMO" permet d'utiliser les appareils de mesure et centrales d'acquisition de la société Ahlborn avec les autres appareils raccordés au sein d'un système d'acquisition. Pour ceci, le protocole "Lire la mémoire ALMEMO"

doit être affecté dans la boîte de dialogue des propriétés de la connexion. Ensuite, les onglets suivants sont disponibles dans les paramètres étendus:

- L'onglet "Lecture de la mémoire".
- Les onglets "Protocole ALMEMO (1) et ALMEMO (2)" (voir: "Le protocole ALMEMO à la page 56 ").

Fonctionnement

Si une connexion AMR WinControl de ce type est activée, les mémoires internes des centrales d'acquisitions ALMEMO raccordées sont lues avec les numéros d'appareil réglés. Au début, **tous** les appareils de mesure de cette connexion sont arrêtés. Ensuite, les appareils de mesure sont lus séquentiellement, depuis le plus petit jusqu'au plus grand numéro d'équipement. Une fois tous les appareils de mesure lus, la connexion se désactive automatiquement.



Si la mémoire d'au moins un appareil de mesure raccordé n'a pu être lue correctement, la connexion est automatiquement désactivée, rétablie et une deuxième tentative est effectuée. Lors de cette nouvelle tentative, tous les appareils de mesure dont la mémoire a déjà été lue correctement sont évités.



L'effacement, en option, de la mémoire de l'appareil (voir : onglet "lecture de la mémoire") s'effectue alors individuellement par appareil de mesure et à chaque fois après que la mémoire a été lue avec succès.



Le redémarrage, également en option, de l'enregistrement cyclique des appareils (voir : onglet "Lecture de la mémoire") est effectué après lecture du dernier appareil de mesure de la connexion. En commençant par l'appareil dont le numéro est le plus petit, l'enregistrement de chaque appareil est alors poursuivi individuellement.

Les données de mesure lues sont enregistrées séparément par appareil, dans un fichier de mesure respectivement (.amr) dans le répertoire de l'"Enregistrement automatique" (voir: "Paramètres/Répertoires à la page 200 "). Le nom du fichier est alors composé du numéro d'appareil, du libellé de la connexion ainsi que de la date et de l'heure au forma "JJ.MM.AA - HH.MM.SS".

Exemple:


Après l'enregistrement automatique, le fichier "G02 mobile-device 10.02.04-16.32.27.amr" existe dans le répertoire correspondant.

Explication:

Ce fichier contient les données de mesure lues automatiquement sur l'appareil de mesure dont le numéro est 2 sur la connexion AMR WinControl avec le libellé "mobile-device" et a été généré le 04.02.2010 à 16:32:27 heures.

Entrées dans
la liste des
événements

Si dans WinControl l'option "Fonctions d'alarme" a été débridée et configurée en conséquence, alors par la lecture automatique de la mémoire, des entrées sont générées dans la liste des événements.

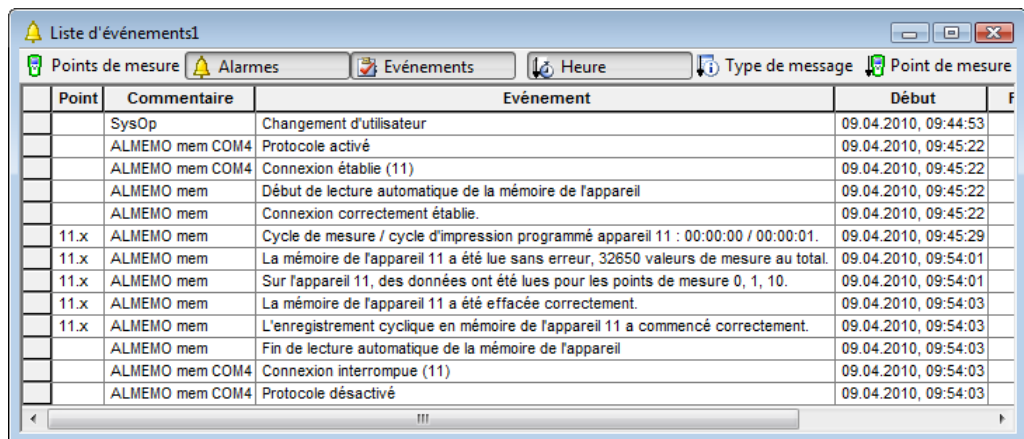

Point	Commentaire	Evénement	Début	F
	SysOp	Changement d'utilisateur	09.04.2010, 09:44:53	
	ALMEMO mem COM4	Protocole activé	09.04.2010, 09:45:22	
	ALMEMO mem COM4	Connexion établie (11)	09.04.2010, 09:45:22	
	ALMEMO mem	Début de lecture automatique de la mémoire de l'appareil	09.04.2010, 09:45:22	
	ALMEMO mem	Connexion correctement établie.	09.04.2010, 09:45:22	
11.x	ALMEMO mem	Cycle de mesure / cycle d'impression programmé appareil 11 : 00:00:00 / 00:00:01.	09.04.2010, 09:45:29	
11.x	ALMEMO mem	La mémoire de l'appareil 11 a été lue sans erreur, 32650 valeurs de mesure au total.	09.04.2010, 09:54:01	
11.x	ALMEMO mem	Sur l'appareil 11, des données ont été lues pour les points de mesure 0, 1, 10.	09.04.2010, 09:54:01	
11.x	ALMEMO mem	La mémoire de l'appareil 11 a été effacée correctement.	09.04.2010, 09:54:03	
11.x	ALMEMO mem	L'enregistrement cyclique en mémoire de l'appareil 11 a commencé correctement.	09.04.2010, 09:54:03	
	ALMEMO mem	Fin de lecture automatique de la mémoire de l'appareil	09.04.2010, 09:54:03	
	ALMEMO mem COM4	Connexion interrompue (11)	09.04.2010, 09:54:03	
	ALMEMO mem COM4	Protocole désactivé	09.04.2010, 09:54:03	

Outre les entrées d'activation/désactivation de la connexion dans AMR WinControl, les événements suivants sont inscrits:

- Début et fin de la lecture automatique de la mémoire de l'appareil.
- Connexion correctement établie.
- Cycle de mesure / d'impression programmé (par appareil de mesure).
- Message réussis avec nombre des mesures lues et numéros des points de mesure pour lesquels des données sont contenues (par appareil).
- Message d'erreur au cas où lors de la lecture une erreur est survenue, avec tous les numéros d'appareil pour lesquels une erreur est survenue.
- Message lorsque la mémoire interne a été effacée (par appareil).
- Message réussi / d'erreur pour le redémarrage de l'enregistrement cyclique (par appareil).




Par les paramètres d'envoi de courriels en cas d'alarme (voir: L'onglet "Courrier électronique" à la page 185) l'envoi de courriels est possible par une "règle système" lorsque:

- l'enregistrement cyclique n'a pu être démarré dans un appareil de mesure (une fois par appareil de mesure).

- au moins un appareil de mesure n'a pu être lu correctement (une fois par connexion avec tous les numéros d'appareil sur lesquels des erreurs sont survenues).

Onglet
"Lecture de la
mémoire"

L'onglet est disponible pour toutes les connexions par lesquelles la mémoire interne des appareils de mesure ALMEMO doit être lue automatiquement.

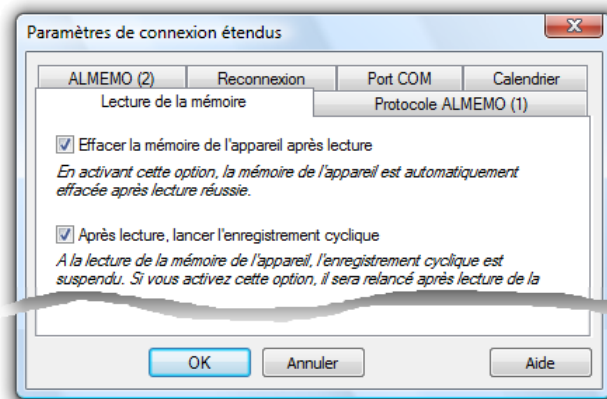

Dans le détail, les réglages ont les incidences suivantes:

Effacer la mémoire de l'appareil après lecture : si cette option est activée, dès que la lecture d'un appareil a réussi, sa mémoire interne est effacée avant de continuer avec la lecture de l'appareil de mesure suivant de la connexion.



Si lors de la lecture de la mémoire d'un appareil une erreur survient, la mémoire interne de l'appareil de mesure n'est pas effacée afin d'éviter la perte de données de mesure.

Après lecture, relancer l'enregistrement cyclique : si cette option est activée, après la lecture de **tous** les appareils de mesure (qu'elle réussisse ou non), l'enregistrement cyclique des données de mesure en mémoire interne de tous les appareils de mesure est relancé.





Si lors de la tentative de relancer l'enregistrement cyclique interne d'un appareil de mesure, une erreur survient, un message de défaut est inscrit dans la liste des événements d'AMR WinControl et qui, par une règle système adéquate dans les paramètres d'alarme (voir: Onglet "Courrier électronique" à la page 185), peut également être envoyée par courriel.

Aspects
importants de
la commande
sur calendrier

Il est possible de lancer une connexion de lecture automatique planifiée de la mémoire (voir: "Connexion pilotée par calendrier à la page 285 "). S'appliquent alors les mêmes remarques et règles

que celles décrites au chapitre "Connexions pilotées par calendrier".

-  Une connexion de ce type est automatiquement désactivée après lecture de tous les appareils de mesure configurés, c'est pourquoi il n'est pas possible de mémoriser de durée dans le calendrier.

-  Si les fonctions d'alarme en option dans AMR WinControl ont été débridées, alors il est possible de définir sous "Paramètres/Alarme" (voir: Onglet "Courrier électronique") également des règles système permettant l'envoi de courriels d'alarme en cas de défauts (par ex. établissement de connexion, lecture, poursuite de la mesure dans l'appareil).

Glossaire

Numéro de série

Dans la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl", ce champ affiche le numéro de série du logiciel. Veuillez indiquer ce numéro afin d'enregistrer le logiciel.

Période d'essai maximale

Dans la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl", ce champ affiche le nombre de jours maximum pendant lequel le logiciel est exécutable sans enregistrement.

Période d'essai restante

Dans la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl", ce champ affiche le nombre de jours pendant lequel le logiciel est encore exécutable sans enregistrement.

Champ de saisie "Code de débridage"

Dans la boîte de dialogue "Informations sur la licence AMR WinControl", ce champ permet d'inscrire le code de débridage. Veuillez enregistrer votre logiciel afin d'obtenir le code de débridage.

Voie de calcul

Un éditeur de formule vous permet de définir vous-même des voies de calcul. Les données acquises peuvent être calculées et représentées aussi bien en ligne que hors ligne. En fonction de la définition, une voie de calcul est disponible sous forme de point de mesure virtuel dans tout le programme (voie de calcul globale) ou uniquement dans un jeu de données (voie de calcul locale).

Menu contextuel

Toutes les fonctions disponibles pour une fenêtre de programme peuvent être appelées à l'aide des menus contextuels. Vous pouvez les ouvrir en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre momentanément active.

DDE - Dynamic Data Exchange

Echange dynamique de données : Il est possible de transmettre les données d'une application Windows à une autre application Windows sans passer par le presse-papiers.

Boîte de dialogue des propriétés

Chaque fenêtre utilisée dans AMR WinControl possède une boîte de dialogue des propriétés correspondante. Ce dialogue vous permet de définir tous les paramètres et activités nécessaires pour la fenêtre active donnée.

Fenêtre des points de mesure

Liste de tous les points de mesure disponibles dans le système. La liste affichée contient les éléments suivants : Commentaire, appareil, point de mesure, unité de mesure, capteur, limites et valeurs de correction ainsi que les symboles pour les dépassements de limite, rupture de ligne et enregistrement automatique.

Boîte de dialogue de fichier standard

Dans une boîte de dialogue standard de fichier, on choisit ou on définit un fichier désiré à l'aide du nom de fichier, du type de fichier, du lecteur et du répertoire.

Barre d'outils

La barre d'outils est une ligne située en dessous des menus. Elle comporte des icônes de commande et permet une exécution rapide des commandes AMR WinControl.

Index

A

A propos de 205
Accès distant 215
Accès distant WinControl 27
Accès multiple à un appareil de mesure 215
Acquisition de données climatiques 26
Acquisition des mesures 26
Acquisition sur d'autres systèmes 27
Activer la sortie relais 168
Adapter le cadre à la taille du texte 93
Affichage / Représentation 291
Affichage analogique 20
Affichage des clients connectés dans le serveur 206
Affichage des mesures 104
Affichage des valeurs de mesure 68
Affichage numérique 68, 104
Affichages de la valeur de mesure 19
Afficher l'intervalle fixe 216
Afficher tout 139
Ajouter fichiers 116
Ajouter une connexion 173
Ajouter voie de calcul 132
Alarme 179
AMR WinControl - Le serveur de données 206
AMR WinControl - Le Serveur Web 217
AMR WinControl - Les fenêtres de programme 34
AMR WinControl - Les menus 103
AMR WinControl - Vue d'ensemble 14
AMR WinControl en quelques points 16
analyser l'évolution d'une courbe 235
Annexe 260
Annuler 132
Aperçu avant impression 122
APPEL ! 75, 84, 88
Appliquer le modèle 130
Aspects importants de la commande sur calendrier 294
Assembler fichiers 116
Assistant de coefficient U 146
attribuer ou modifier ultérieurement des commentaires aux points de mesure 238
Attribution de nom 219

B

Barre d'outils 176
Barre d'outils des images de projet 99
Binaire 275
Bitmaps et metafichiers étendus 94
Boîte de dialogue "Affectation des touches" 171
Boîte de dialogue "Ajouter une voie de calcul" 45
Boîte de dialogue "Ajouter voie de calcul" 132
Boîte de dialogue "Alarme" 190
Boîte de dialogue "Annuaire de courriel" 192
Boîte de dialogue "Commande temporelle" 195
Boîte de dialogue "Configuration imprimante" 126
Boîte de dialogue "Cycle de mesure" 174
Boîte de dialogue "Enregistrer intervalle" 106
Boîte de dialogue "Format du texte" 110
Boîte de dialogue "Fusionner fichiers" 120
Boîte de dialogue "Impression" 123
Boîte de dialogue "Lecture de la mémoire de appareil" 159
Boîte de dialogue "Paramètres d'alarme" 179
Boîte de dialogue "Paramètres divers" 202
Boîte de dialogue "Paramètres généraux d'envoi de courriel" 192
Boîte de dialogue "Préalarme" 191
Boîte de dialogue "Propriétés de la liaison avec Excel" 142
Boîte de dialogue "Propriétés de l'image de projet" 92
Boîte de dialogue "Propriétés du graphique en courbe" 69
Boîte de dialogue "Propriétés du graphique XY" 78
Boîte de dialogue "Propriétés du tableau" 85
Boîte de dialogue "Propriétés voie de calcul" 134
Boîte de dialogue "Régulateur proportionnel" 197
Boîte de dialogue "Régulateur tout ou rien" 194
Boîte de dialogue "Réduction des données" 121
Boîtes de dialogue à plusieurs onglets 12

C

Calcul de quantité de chaleur 147

- Calcul de valeur moyenne 161
 - Calculs en et hors ligne - Voies de calcul 23
 - Caractères non imprimables 209
 - Caractéristiques des points de mesure et de la liste des points 36
 - Centrale d'acquisition 167
 - Chaînes de caractères 210
 - Champs de mesure 94
 - changer la taille de l'historique des mesures 259
 - charger automatiquement une configuration donnée au démarrage du programme 253
 - charger des valeurs de mesure d'un fichier 241
 - Charger la configuration 127
 - Charger programmation d'appareil 165
 - Charger voies de calcul 128
 - Choix du protocole 53
 - Clé matérielle serveur - Prise en charge d'une clé matérielle de réseau 284
 - Commande et régulation 193
 - Commande temporisée 195
 - commander un réseau ALMEMO avec le logiciel 229
 - Commandes 210
 - Comment... 228
 - Commentaires des points de mesure 136
 - Compatibilité avec les versions antérieures 251
 - Compensation du zéro 45
 - Condition1 267
 - Condition2 267
 - Configuration imprimante 126
 - Configuration minimale 217, 277
 - Configuration minimum système 14
 - Connexion d'un modem à l'appareil 274
 - Connexion pilotée par calendrier 285
 - Connexions avec le monde Windows 28
 - Consignes générales d'utilisation 11
 - Conventions pour la saisie de formule 260
 - Copier 131
 - Couleurs 199
 - Couper 132
 - Courriel 192
 - Création de modèles de rapports 282
 - Création du calendrier 287
 - Création d'un nouveau graphique XY 89
 - créer un fichier de valeurs de mesures 240
 - créer un nouveau graphique à barres 230
 - Créer un nouveau graphique en courbe 89, 232
 - créer un nouveau graphique en courbe ayant les propriétés d'un modèle donné 237
 - Créer un nouveau tableau 90, 230
 - créer une image de projet 231
 - Curseurs 138
 - Curseurs de mesure / Fonction statistique 24, 75
 - Cycle de mesure 174
- D**
- Date et heure 272
 - DDE 78, 161, 244
 - Déclaration de situations d'alarme 101
 - définir des voies de calcul globales 233
 - définir des voies de calcul locales 234
 - définir la vitesse de scrutation 229
 - définir les compteurs, les sommes et les valeurs moyennes sur toute la mesure 234
 - définir un répertoire par défaut pour les fichiers de mesures 256
 - Définition des constantes 168
 - Définition du protocole / Format des données 290
 - démarrer automatiquement des programmes externes au lancement de l'application 257
 - démarrer le logiciel sur plusieurs processeurs 258
 - Dérivation 268
 - Description du fonctionnement 281
 - Description sommaire 16
 - Dessiner des objets 95
 - Diagramme XY 20
 - Dialogue "Ajouter un point de mesure" 42
 - Dialogue "Définition des constantes" 168
 - Dialogue "Propriétés de l'affichage analogique" 66
 - Dialogue "Propriétés de l'affichage des valeurs de mesures" 63
 - Dialogue "Propriétés du graphique à barres" 64
 - Divers 202, 217
 - Documentation 75
- E**
- éditer les fichiers de programmation 249
 - Effacement de l'historique 208
 - Effacer les valeurs de mesure 162
 - effectuer un DDE par Excel 245
 - effectuer un zéro temporaire 247

Éléments de description des objets
 d'image de projet 96
Enregistrement 14
Enregistrement automatique 148
Enregistrement du minimum et
 maximum mesuré 65
Enregistrement et valorisation
 séparées 215
Enregistrer 105
enregistrer automatiquement une liste
 d'événements 243
Enregistrer comme modèle 129
enregistrer et appliquer les propriétés
 de représentation 236
Enregistrer intervalle 106
Enregistrer la configuration 128
Enregistrer programmation d'appareil
 165
Enregistrer sous 106
enregistrer une nouvelle plage de
 mesure 248
Enregistrer voies de calcul 129
Entrées dans la liste des événements
 293
envoyer automatiquement un courriel
 en cas d'alarme 256
Envoyer comme courriel 115
établir des valeurs moyennes
 quotidiennes ou horaires pour les
 intervalles de temps à définir 235
établir la liaison avec l'appareil de
 mesure 228
établir une liaison par modem 229
Etendue des fonctions 217
Exemples 266
Exemples d'application 215
Exploitation de un et de deux points de
 mesure 266
Exportation étendue des données 215
Exportation Excel en ligne 27
Exportation hors ligne 27
Exportation OPC en ligne 27
Exporter 109
Exporter : "DDE" 113
Exporter : "Microsoft Excel" 111
Exporter des données - Fichier 109
Exporter la liste des événements 114
exporter une liste d'événements 243
Externe 42

F

Fenêtre "Liaison avec Excel" 144
Fenêtre terminal 170
Fermer 105
Fonction de calcul "pid" 271
Fonction loupe à l'aide de la souris 75,
 84
Fonctionnement 206, 209, 292
Fonctionnement de serveur Web 218

Fonctions 260
Fonctions externes 266, 269
Format des données 221
Format DIAdem 275
Format Famos 274
Formats de données de la fonction
 exportation 274
Fusionner 115
fusionner des fichiers de mesure entre
 eux 241
fusionner les fichiers avec un modèle
 par défaut automatiquement à
 l'ouverture 238

G

générer automatiquement des fichiers
 quotidiens 242
générer un nouvel affichage des
 valeurs de mesure 230
gérer plusieurs configurations de
 programme 252
Gestion automatique des fichiers
 d'initialisation 254
Gestion de l'affichage exponentiel des
 valeurs mesurées 274
Gestion des connexions 51
Gestion des connexions... 174
Gestion des données 276
GetChannelList 211
GetSampleHistory 214
Graphique à barres 19, 104
Graphique en courbe 20
Graphique en courbe - Impression du
 rapport 281

H

Historique des mesures 207
Horodatage 277

I

Images de projet 22
Importer 108
Impression 75, 84, 89
Imprimer 123
imprimer la liste des points de mesure
 233
imprimer les graphiques en courbes
 sur plusieurs pages 233
Imprimer les valeurs de mesure entre
 les curseurs 124
Imprimer rapport 124
imprimer un graphique à barres 230
imprimer un graphique en courbe 232
imprimer un tableau 231
Index 204
Infobulles 178
Informations sur le manuel 12
Initiation rapide 28

Insérer 132
Installation 14
Installation et démarrage du programme 14
Instructions 209
Intégrale 268
Intégration dans d'autres applications 215
Intégration des autres logiciels 27
Intégration et mise en réseau 26
intégrer un objet WinControl dans un document texte 239
Interface du serveur 209
Interface série 53
Introduction 10

J

Journal des connexions 207

L

La barre d'outils 176
La fenêtre "Points de mesure, appareils et connexions" 35
La fenêtre de vue d'ensemble du fichier 89
La fenêtre principale 34
La liste des événements 100
La protection par mot de passe 280
La zone "Axe des temps": 72
La zone "Axe X": 82
La zone "Axe Y": 71, 80
L'affichage analogique 66
L'affichage des valeurs de mesure 62
Lancement du programme 14
Lancement du serveur Web 218
L'assistant "Premiers pas" 28
Le concept 10
Le gestionnaire de poste d'essais et de mesures 281
Le graphique à barres 63
Le graphique en courbe 68
Le graphique XY 78
Le menu "Aide" 204
Le menu "Edition" 131
Le menu "Fenêtre" 204
Le menu "Fichier" 103
Le menu "Mesures" 139
Le menu "Paramètres" 173
Le menu "Programmation" 162
Le menu "Vue" 135
Le protocole SimpleASCII 290
Le Serveur Web - Paramètres étendus 225
Le tableau 21, 84
L'écart type 273
Lecture automatique de la mémoire 284

Lecture automatique de la mémoire ALMEMO 291
Lecture de la mémoire avant la fin de la mesure 49
Lecture des mesures 139
Lecture mémoire appareil 158
Les Assistants 24
Les fenêtres de programme 18
Les images de projet 91
Les paramètres de la connexion 52
Les premiers pas 29
Les protocoles supplémentaires optionnels 289
Ligne d'état 178
Limitations 276
lire la mémoire des mesures de l'appareil 245
lire la mémoire des systèmes 5590-3 246
lire une sélection de la mémoire de l'appareil 246
lisez-moi.wri 16
Liste des derniers fichiers utilisés 127
Liste des événements 23
Listes des voies 210
L'onglet "Courrier électronique" 185
Lotus WK1 (Excel) 275

M

Majuscules / minuscules 209
maniement de l'enregistrement du serveur OLE sous Windows 2000 257
Matériel 217
Menus contextuels 26
Mesure de bien-être selon DIN EN ISO 7730 279
Mesure en ligne à 50/100 Hz 277
mettre à l'échelle automatiquement une plage de capteur 247
Mise à jour de l'historique 208
Mise à niveau 15
Mise en page 126
Mode serveur 206
Modem 54
Modification des réglages de mise en page 88
Modifier la vue du jeu de données 90
modifier les propriétés de la fenêtre actuelle 228

N

Nombre maximum de canaux de calcul 273
NotifyChannelList 212
NotifyChannels 212
NotifySamples 213
Notions fondamentales 218

Nouveau graphique à barres 140
Nouveau graphique en courbe 140
Nouveau graphique XY 142
Nouveau lien Excel 142
Nouveau tableau 141
Nouvel affichage analogique 141
Nouvel affichage des valeurs de mesure 141
Nouvelle exportation OPC 146
Nouvelle image de projet 145
Numéros d'appareil 54
Numérotation automatique du programme 254

O

obtenir des informations sur les appareils raccordés 245
Onglet "Activation / désactivation d'alarme" 179
Onglet "Centrale d'acquisition" 47
Onglet "Commutation de sortie relais" 183
Onglet "Commutation" 46
Onglet "Conserver les paramètres" 158
Onglet "Disposition" 72, 82
Onglet "Divers" 50
Onglet "E-mail" 157
Onglet "Fichiers" 155
Onglet "Graphique à barres" 199
Onglet "Historique" 73, 82, 86
Onglet "Lancement" 152
Onglet "Lecture de la mémoire" 294
Onglet "Points de mesure et affichage" 85
Onglet "Points de mesure" 149, 181
Onglet "Préalarme" 189
Onglet "Réactions d'alarme" 179
Onglet "Réactivation" 183
Onglet "Récupération des mesures" 73, 83, 87, 151
Onglet "Retard préalarme" 190
Onglet "Retard" 182
Onglet "Valeurs moyennes" 150
Onglet Min / Max 74
Opérateurs 260
Options supplémentaires 222
Outils 282
Ouvrir 103

P

Paramétrage 210, 278, 286
Paramétrage des propriétés 11
Paramétrage et remarques 283
Paramètres étendus 56
Paramètres généraux 225

Paramètres spéciaux pour l'envoi de messages d'alarme par e-mail 275
Particularités lors de l'utilisation de commentaires et d'unités spécifiques à l'utilisateur 276
Points de mesure, appareils de mesure et connexions 18
Positionnement 93
poursuivre la mesure automatiquement après panne de courant 243
Premiers pas 205, 219
Programmation des appareils de mesure 163
Programmation des points de mesure 162
Programmation globale 163
Programmer avec AMR Control 172
Propriétés 135
Propriétés de la liste des appareils 46
Propriétés de la liste des points de mesure 37
Propriétés de voie de calcul 134
Propriétés des appareils de mesure et de la liste des appareils 46
Propriétés des points de mesure 37, 291
Propriétés des voies de calcul 42
Protection matérielle contre la copie 15
Protection par mot de passe 198
Protocole 207

Q

QS-STAT 275
Quitter le programme 131

R

Rayer utilisateur 130
Réduction de données 121
Régulateurs proportionnels 196
Régulateurs tout ou rien 194
Relais d'alarme 45
Remarques 135
Remarques et règles 288
Répertoires 200
Répertoires de serveur Web 226
Répertoires virtuels 227
Répéter 132
Réponses du serveur 210
Représentation en courbe 137
Représentation en graphique XY 138
Représentation en tableau 137
Représentation en vue d'ensemble 138
représentation numérique des valeurs de mesure 62
représenter des valeurs de mesure dans une feuille de calcul 244

représenter les courbes en superposé 236
Réseau 53

S

Saisie d'informations supplémentaires 101
saisir des remarques concernant un fichier de valeurs de mesure 239
sauvegarder automatiquement plusieurs fichiers par jour sur le disque dur 242
sauvegarder une plage d'un jeu de données 241
Sélection dans une liste 11
Sélectionner tout 132
Séparateur décimal et libellé de point de mesure 273
Substitut de points de mesure 283
Substitut de textes 283
Substitut pour graphiques en courbe 282
Suppression d'une voie de calcul locale 134, 135
Supprimer 132
Système d'exploitation 217
Systèmes de mesure universels 27

T

Taille du tampon des valeurs de mesure 198
Texte 274
Titre de fenêtre principale défini par l'utilisateur 254
Toujours afficher tout 139
transmettre en ligne les données vers Excel 244
transmettre les paramètres d'appel à un programme à lancer en cas d'alarme 255
Transmission ciblée d'images individuelles 221
Transmission des mesures 27
Transmission du répertoire virtuel d'images 220
travailler avec plusieurs instances d'AMR WinControl 254
Travailler sans appareil de mesure 279
trouver le fichier de configuration amr32.ini 250
Types de fenêtres gérés 219

U

Utilisation globale 209
Utilisation locale 209
Utiliser l'aide 205

Utiliser les fichiers de mesures dans les voies de calcul 270
utiliser les fonctions de calcul de moyenne des centrales d'acquisition 249

V

Valeur moyenne sur une minute (lissage) 268
Valeurs des autres points de mesure 265
Valeurs numériques 260
Valider les modifications d'un dialogue / Quitter le dialogue 11
Valorisation externe en ligne 216
Verrouillage 167
Voies de calcul 163
Voies de calcul globale 23
Voies de calcul locales 24, 74, 83, 87
Vue d'ensemble du fichier 21

Z

Zones de texte 93
Zoom 139
Zoom arrière 139